

СУДАВОЧНИК

ТОКАРЯ

ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ ~ 1957

И. М. МУКИН

СПРАВОЧНИК
МОЛОДОГО ТОКАРЯ

ВСЕСОЮЗНОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ
МОСКВА 1957

Справочник рассчитан на молодых токарей, обучающихся в ремесленных и технических училищах трудовых резервов, и может быть использован при обучении токарей непосредственно на производственных предприятиях.

Помещенные в справочнике материалы дают возможность быстро находить ответы на вопросы о межоперационных припусках, допусках и посадках, режимах резания и геометрии резцов для выполнения различных операций, выбора правильной последовательности токарной обработки. Особое внимание удалено вопросам резания на высоких скоростях и больших подачах.

Со всеми замечаниями по книге просим обращаться по адресу: Москва, Центр, Хохловский пер., 7, Трудрезервиздат.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебных заведениях государственных трудовых резервов готовится большое количество токарей, работающих после окончания училищ в различных отраслях народного хозяйства.

Профессия токаря требует высокого мастерства и серьезных знаний. Токарь всегда должен иметь под рукой справочник, помогающий ему решать различные вопросы, возникающие во время работы. Пользованию таким справочником надо научить молодых рабочих еще во время пребывания их в училище. В процессе производственного обучения использование справочника поможет учащимся научиться применять на практике знания по специальной технологии токарного дела.

Настоящий справочник токаря отличается от обычных справочников тем, что в нем материалы, таблицы и другие справочные данные расположены в соответствии с темами программы токаря-универсала, подготавливаемого в учебных заведениях трудовых резервов.

Помещенный в справочнике материал в известной мере дополняет учебник «Токарное дело», которым пользуются в учебных заведениях трудовых резервов. Разделы, касающиеся нарезания резьб, даны несколько подробнее, чем остальные, так как выполнение этих работ обычно вызывает у молодых рабочих некоторые затруднения.

Квалифицированный рабочий-токарь должен уметь не только проверить правильность установленной нормы на выполнение той или иной работы, но и сам рассчитать норму на несложную обработку деталей, решая при этом, какие наиболее производительные способы работы надо использовать. Чтобы помочь молодым токарям, в справочник введены разделы о рациональном использовании токарного станка, о технологическом процессе и о техническом нормировании токарных работ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ

I. УСТРОЙСТВО РЕЗЦА

1. Части резца. Углы резца

Резец состоит из стержня (тела) и головки (режущей части). Стержень резца служит для установки и прочного закрепления резца в резцодержателе токарного станка.

Головка является рабочей, режущей частью резца.

На рис. 1, а изображена головка наиболее распространенного типа резца — проходного. На рис. 1, а, б указаны элементы головок: 1 — главная режущая кромка; 2 — передняя поверхность; 3 — вершина резца; 4 — вспомогательная режущая кромка; 5 — главная задняя поверхность; 6 — вспомогательная задняя поверхность.

Проходной резец затачивают так, чтобы главная и вспо-

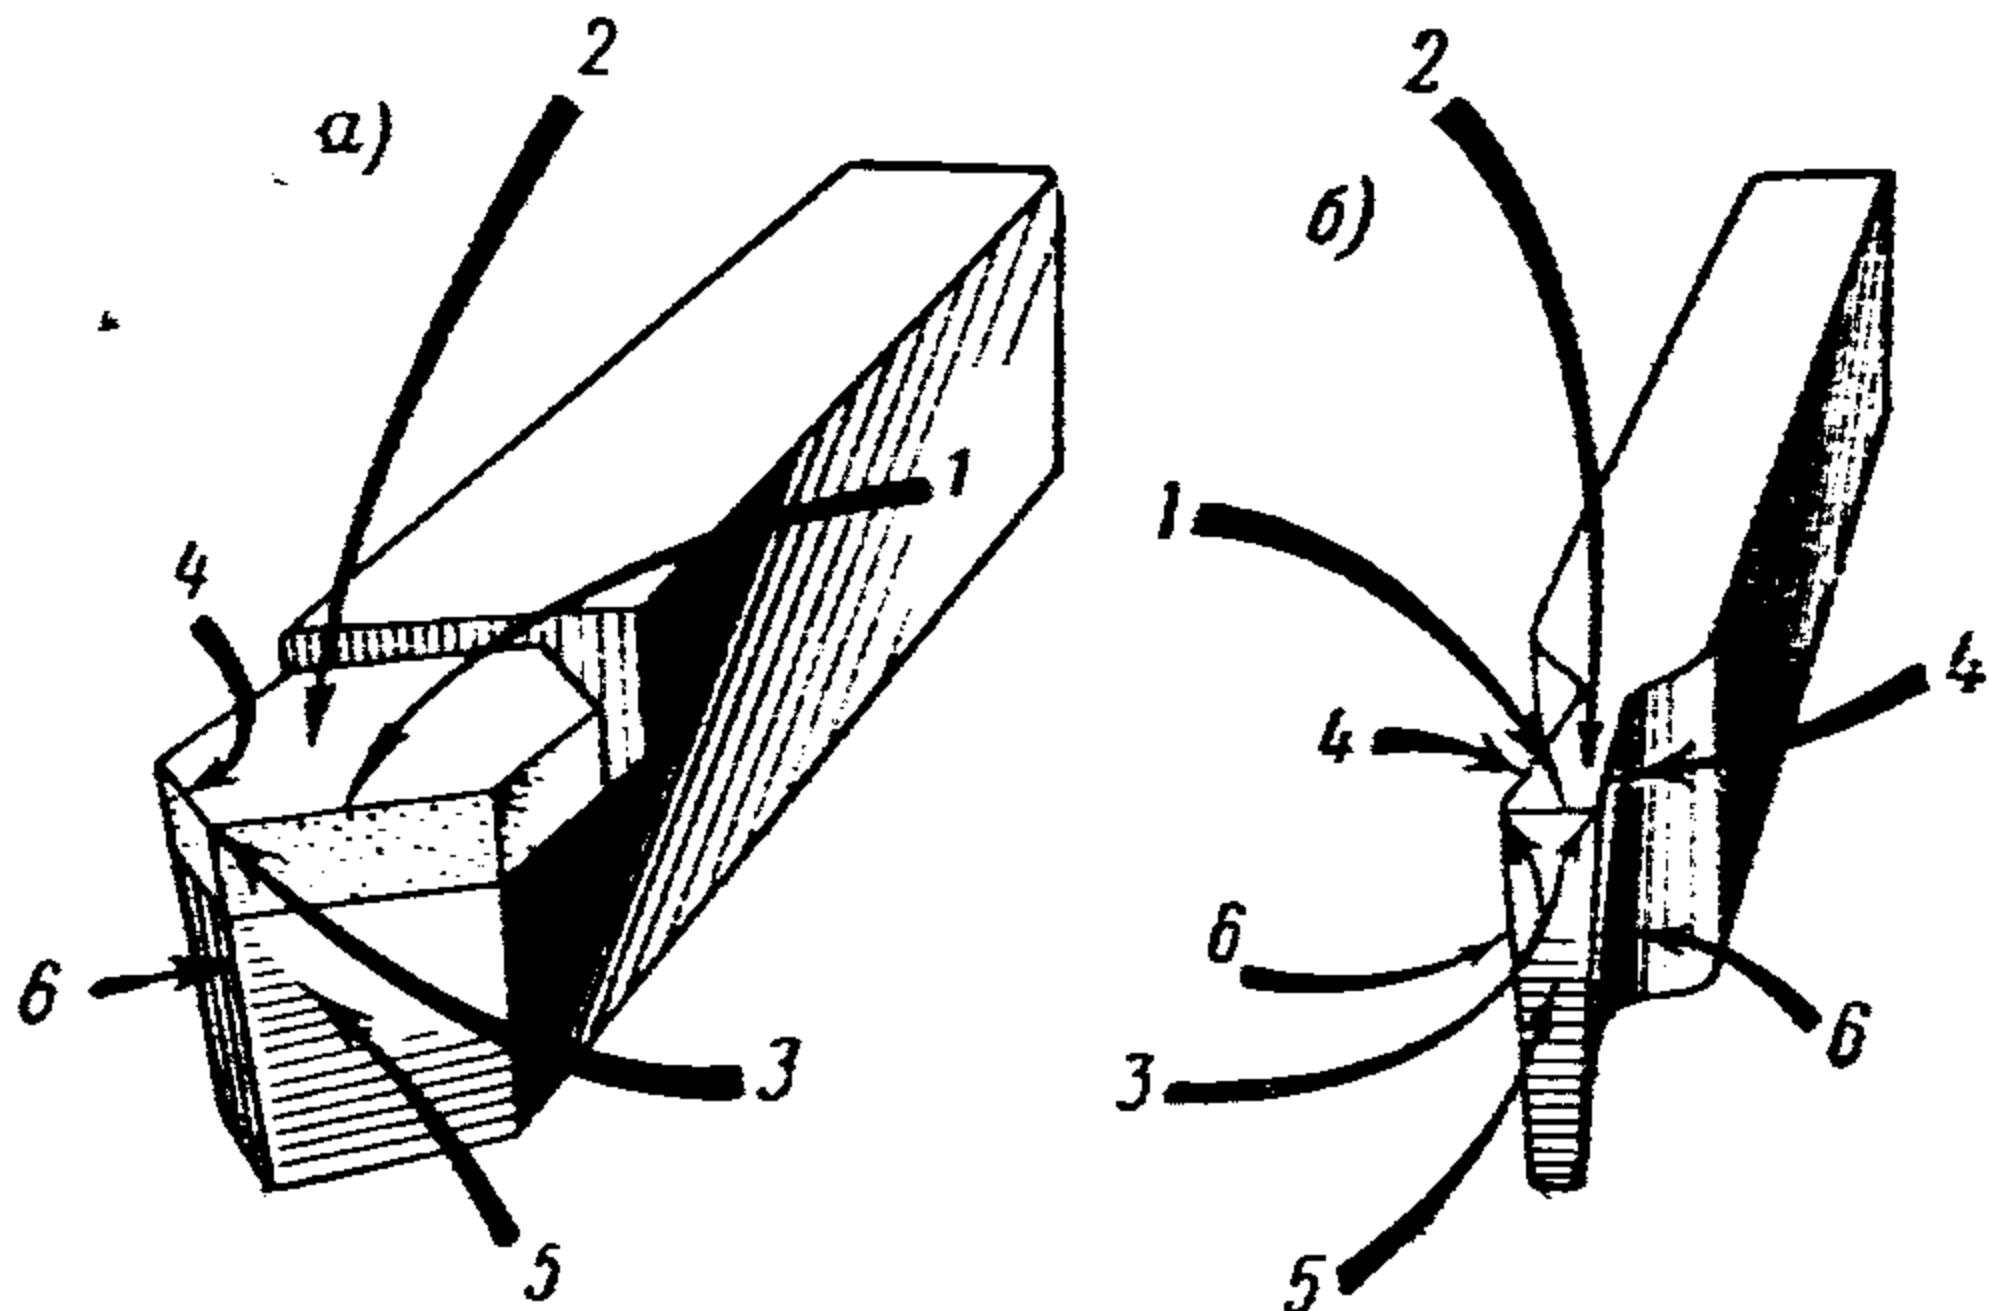


Рис. 1

могательная режущие кромки его образовали у вершины резца переходную кромку радиусом в 1—1,5 м.и.

Режущая часть отрезного резца затачивается так, что ее поверхности и режущие кромки пересекаются под определенными углами, которые называются углами заточки резца.

Для определения углов резца установлены понятия: основная плоскость, плоскость резания и главная секущая плоскость.

В главной секущей плоскости измеряются следующие углы заточки резца (рис. 2): задний угол α (альфа), передний угол γ (гамма), угол резания δ (дельта) и угол заострения β (бета).

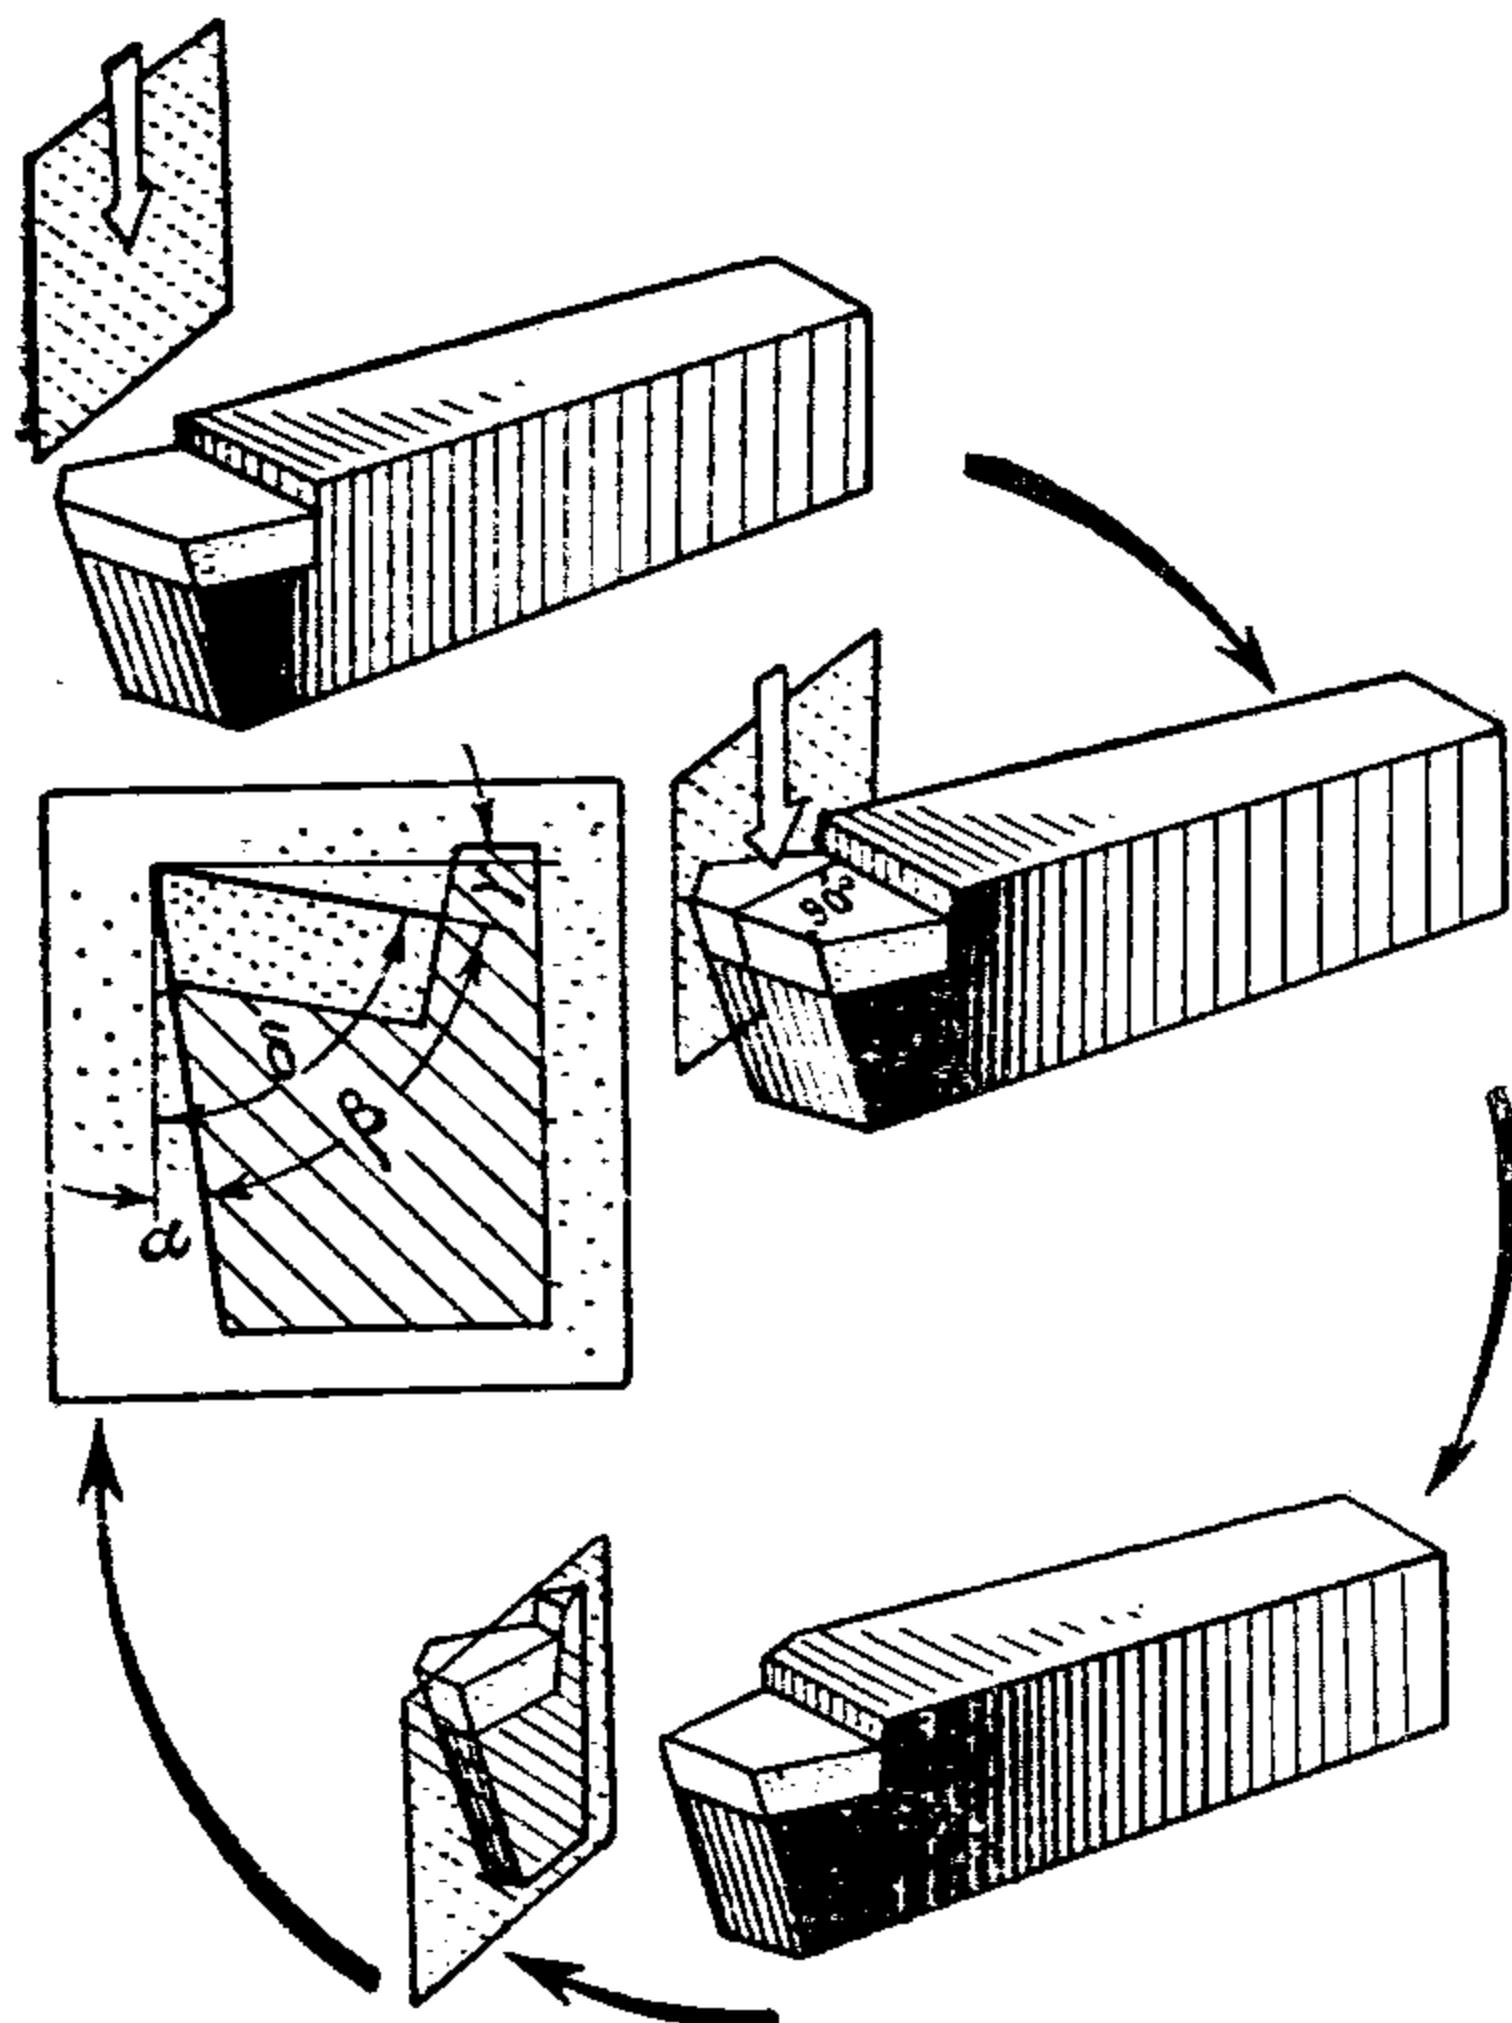


Рис. 2

Задним углом называется угол, образуемый главной задней поверхностью резца и плоскостью резания.

Передним углом называется угол, образуемый передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания, проведенной через главную режущую кромку.

Углом резания называется угол, образуемый плоскостью резания и передней поверхностью резца.

Резец, у которого угол резания δ больше 90° ($\alpha + \beta + \gamma = 95 \div 100^\circ$), передний угол получает отрицательную величину

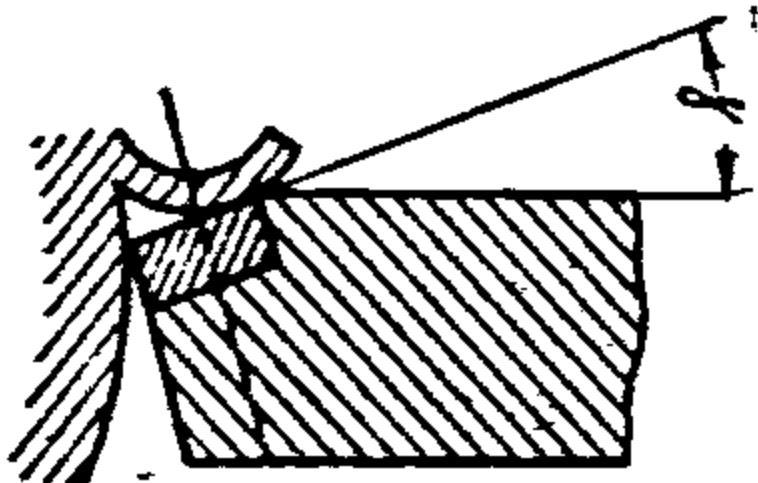


Рис. 3

(рис. 3), обычно равную $5 \div 10^\circ$.

Углом заострения называется угол, образуемый передней и главной задней поверхностями резца.

Вспомогательным задним углом α_1 (альфа первая) называется угол между вспомогательной задней поверхностью и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку перпендикулярно к основной плоскости. На рис. 4, а показан вспомогательный задний угол у проходного токарного резца, а на рис. 4, б — у отрезного.

Различают углы в плане: главный и вспомогательный (рис. 5).

Главным углом в плане φ (фи) назы-

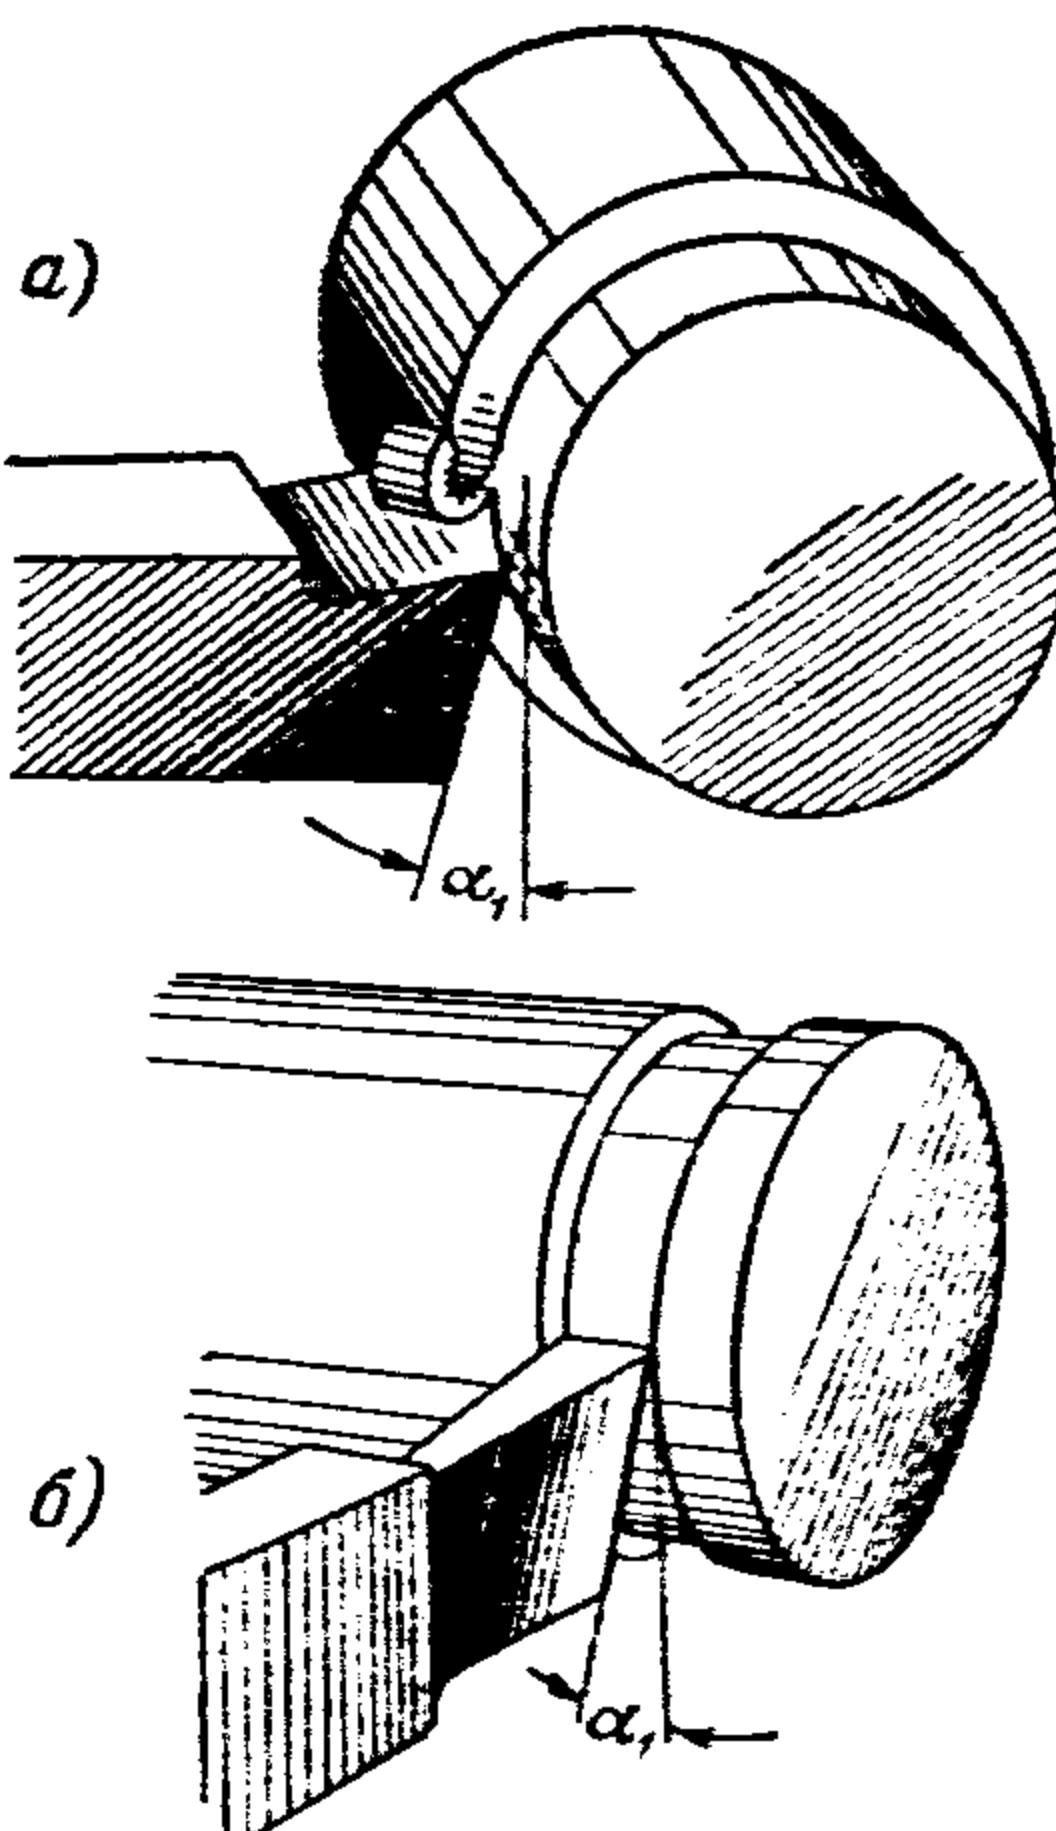


Рис. 4

вается угол, образуемый плоскостью резания и направлением подачи.

Вспомогательным углом в плане φ_1 (фи первое) называется угол, образуемый вспомогательной режущей кромкой и направлением подачи.

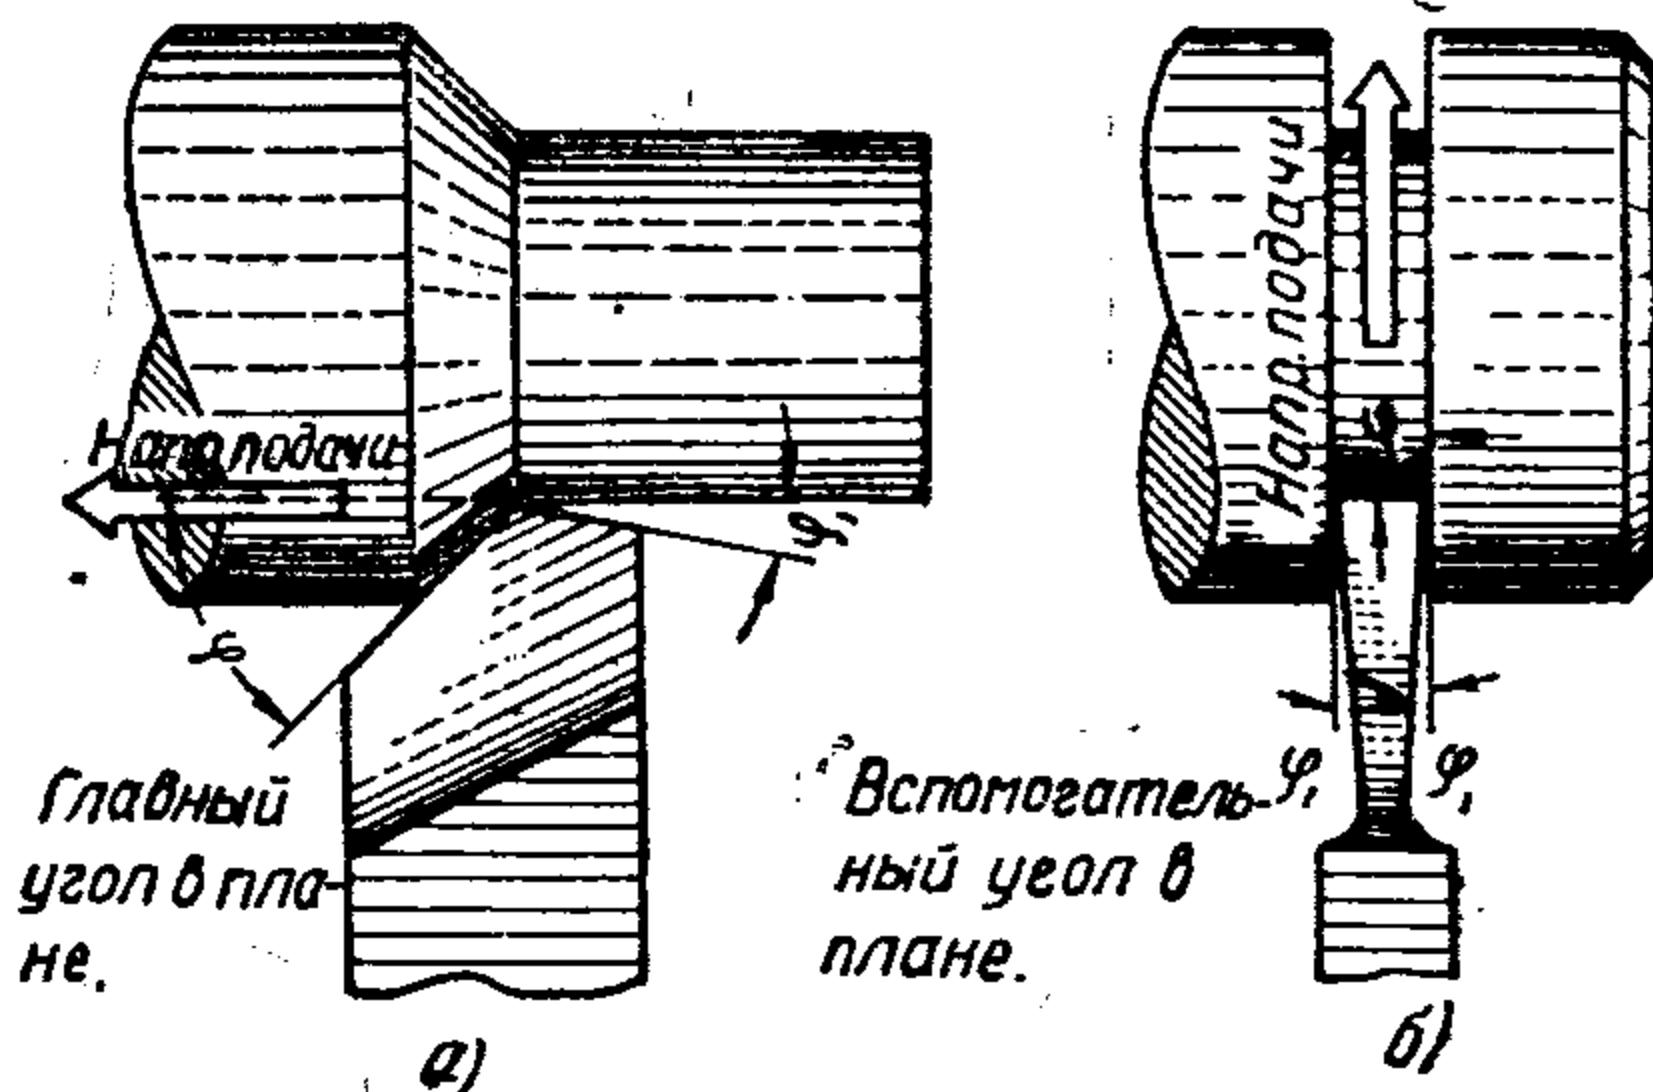


Рис. 5

Углом наклона главной режущей кромки λ (лямбда) называется угол между главной режущей кромкой и линией, проведенной через вершину резца параллельно основной плоскости (рис. 6). Он считается по-

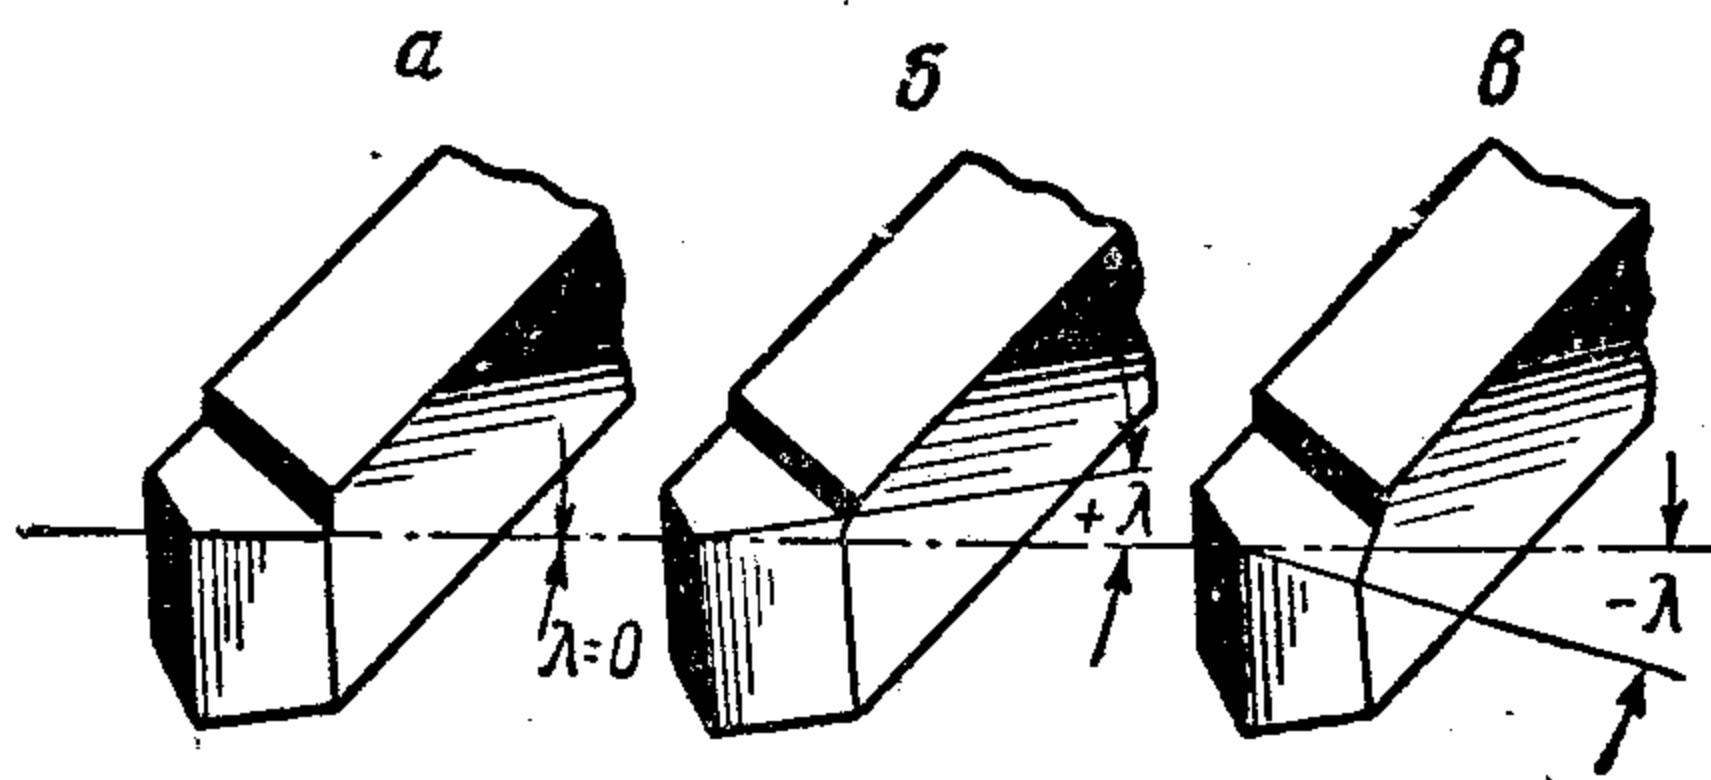


Рис. 6

ложительным, когда вершина резца является низшей точкой режущей кромки (рис. 6, б), и отрицательным, когда вершина резца является высшей точкой режущей кромки (рис. 6, в). Угол наклона главной режущей кромки равен нулю, когда главная режущая кромка параллельна основной плоскости (рис. 6, а).

При положительном угле наклона главной режущей кромки резцы получаются более прочными и стойкими, улучшается отвод тепла и стружка сходит в сторону обработанной поверхности (рис. 7, а). Подобными резцами рекомендуется обрабатывать твердые металлы, а также прерывистые поверхности.

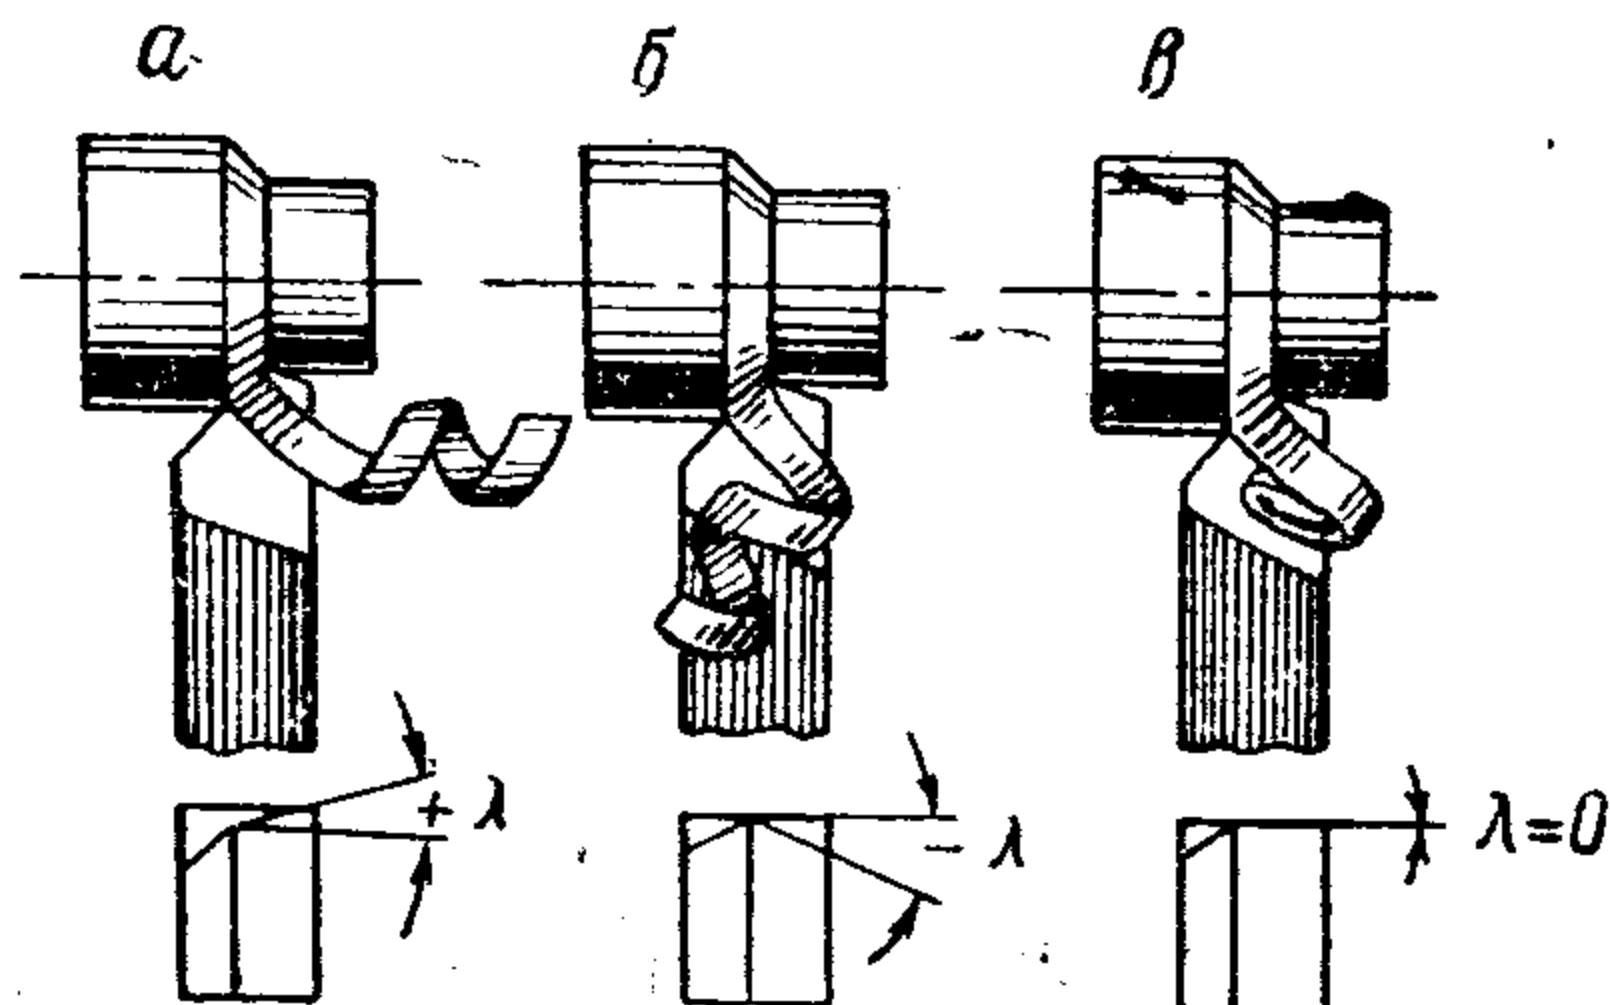


Рис. 7

При отрицательном угле наклона режущей кромки резца стружка сходит по направлению подачи — в сторону обрабатываемой поверхности, что ухудшает отвод тепла (рис. 7, б). Такие резцы рекомендуется применять для обработки мягких металлов.

При получистовой обработке деталей рекомендуется применять резцы с углом наклона главной режущей кромки, равным нулю (рис. 7, в).

2. Рекомендуемые величины переднего и заднего углов для резцов из быстрорежущей стали

Таблица 1

Обрабатываемый материал	Задний угол		Передний угол	
			форма передней поверхности	
	при подаче до 0,2 мм/об	при подаче св. 0,2 мм/об	радиусная с фаской, плоская с фаской	плоская
Стали углеродистые и легированные, $\sigma_b < 50 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $H_B < 140$; латунь вязкая	8	12	30	25
Стали и стальное литье, углеродистые, легированные и инструментальные, $\sigma_b = 50 - 80 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $H_B = 140 - 230$; серый чугун и ковкий чугун $H_B < 160$	8	12	25	18
Стали и стальное литье, углеродистые, легированные и инструментальные, $\sigma_b = 80 - 120 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $H_B = 230 - 340$; серый чугун и ковкий чугун, $H_B = 160 - 220$; бронза и латунь хрупкие	8	12	25	12
Чугун, $H_B > 220$	8	12	—	5

3. Установка резца относительно линии центров

В зависимости от положения вершины резца относительно линии центров станка (рис. 8) измеренные на резце углы изменят свое значение, что отражается на качестве и точности обработанной поверхности.

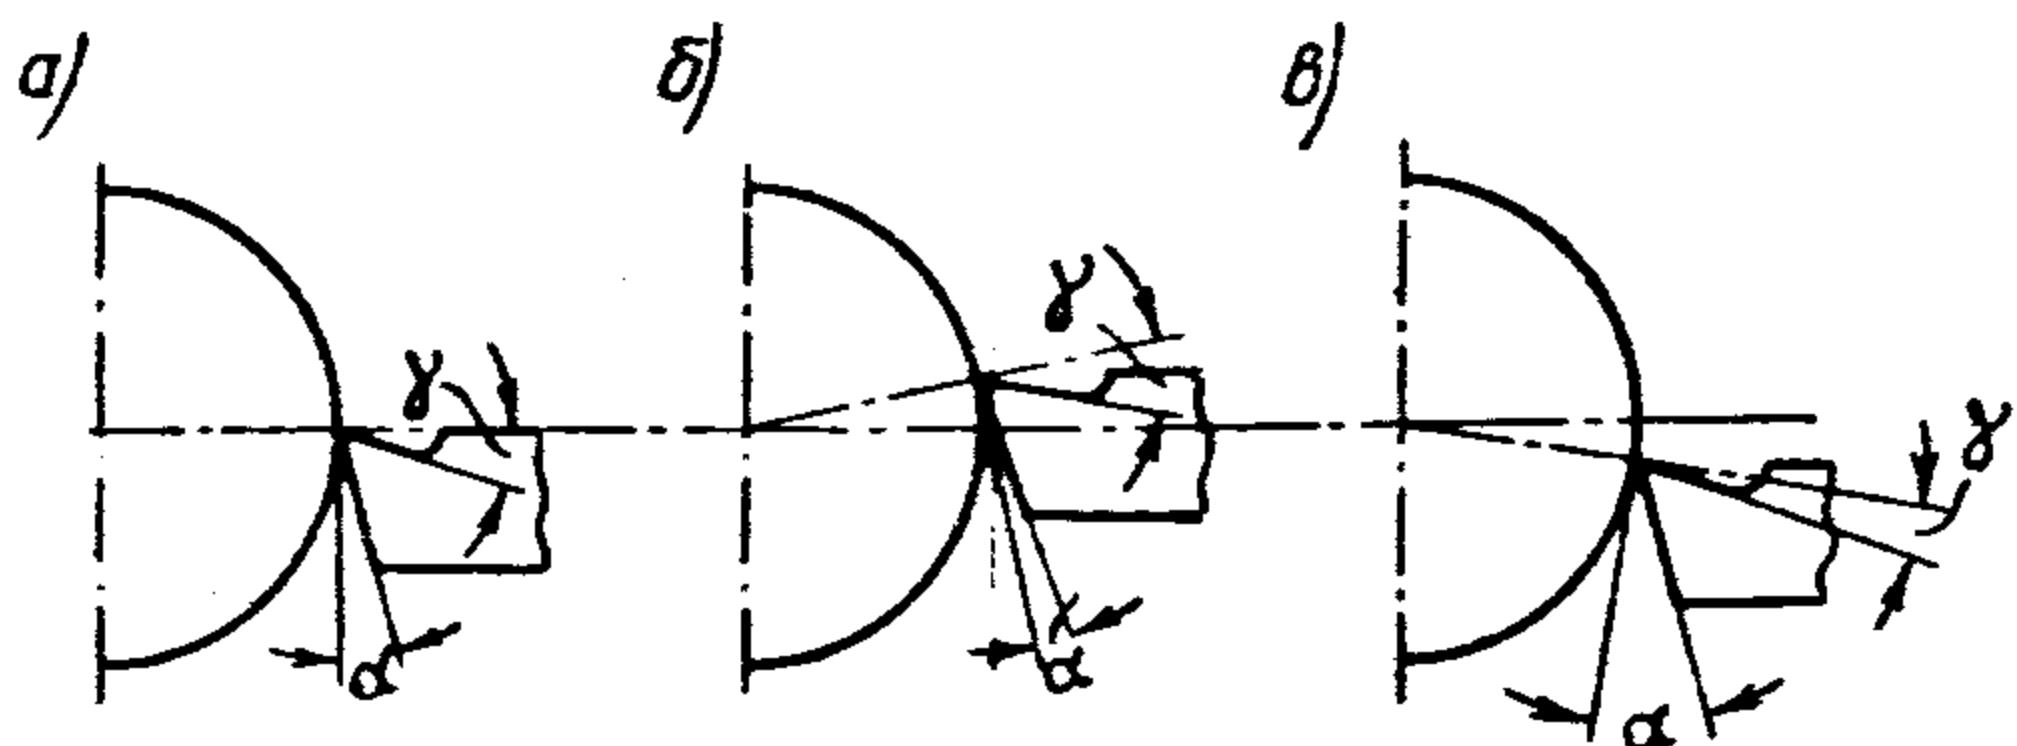


Рис. 8

Рекомендуется вершину резца располагать по линии центров. В этом случае не происходит изменение углов.

В отдельных случаях допускается установка вершины резца немного выше или ниже линии центров:

а) *выше линии центров на 0,01 диаметра обрабатываемой детали можно устанавливать вершину резца при черновом обтачивании наружных цилиндрических поверхностей, чистовом растачивании и черновом нарезании резьб;*

б) *ниже линии центров на 0,01 диаметра обрабатываемой детали можно устанавливать вершину резца при чистовом обтачивании наружных цилиндрических поверхностей и черновом растачивании отверстий.*

При отрезании, обработке конических и фасонных поверхностей, чистовом нарезании резьбы вершина резца обязательно устанавливается *по линии центров станка*.

II. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗАНИЯ

1. Скорость резания

Скоростью резания называется путь, проходимый режущей кромкой инструмента в минуту относительно обрабатываемой поверхности детали.

Скорость резания измеряется в метрах в минуту (*м/мин*) и в технологических документах обозначается буквой *v*.

Скорость резания подсчитывается по формуле

$$v = \frac{\pi D n}{1000} \text{ м/мин} \text{ или } v = \frac{D \cdot n}{318} \text{ м/мин,}$$

где $\pi = 3,14$ — число, показывающее, во сколько раз длина окружности больше ее диаметра;

D — диаметр обрабатываемой поверхности в *мм*;

n — число оборотов детали в минуту.

2. Подача

Величина перемещения резца за один оборот обрабатываемой детали называется подачей. Подача измеряется в миллиметрах за один оборот детали (*мм/об*) и обозначается буквой *s*.

Подача может быть продольной, поперечной и наклонной под углом к линии центров.

3. Глубина резания

Толщина срезаемого резцом за один проход слоя металла называется глубиной резания. Глубиной резания считается расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по перпендикуляру к последней (рис. 9).

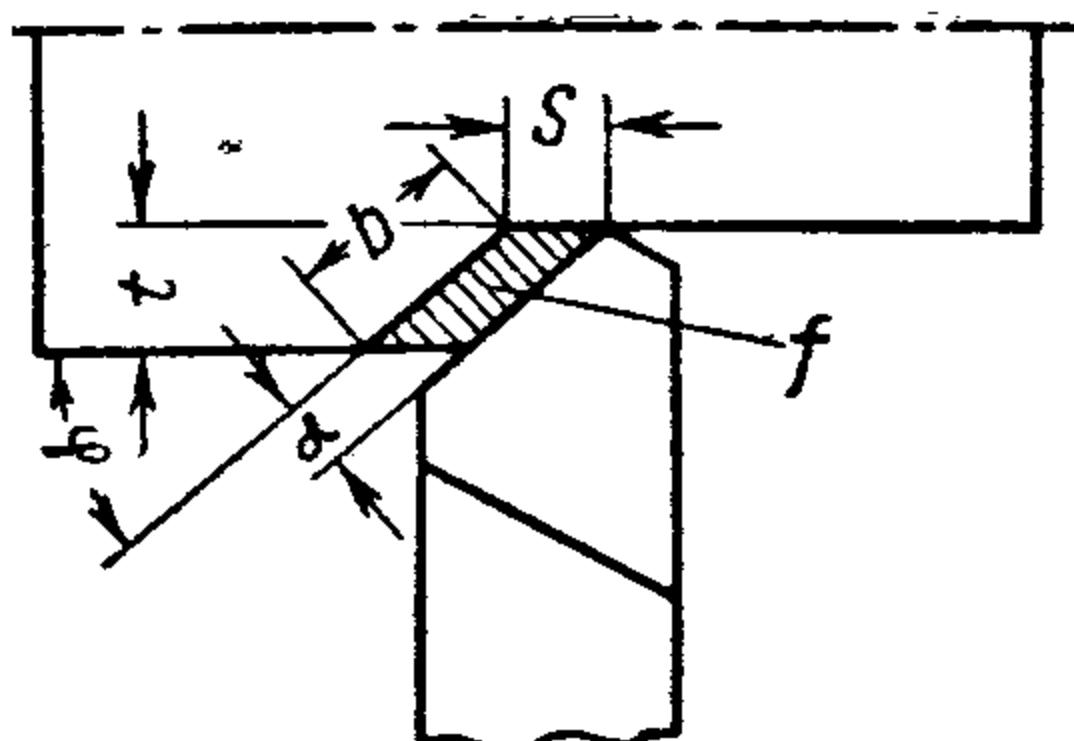


Рис. 9

Глубина резания обозначается буквой *t* и измеряется в миллиметрах.

Для определения глубины резания измеряют диаметры обрабатываемой детали до прохода резца и после прохода. Половина разности диаметров составляет глубину резания и вычисляется по формуле

$$t = \frac{D - d}{2} \text{ мм,}$$

где *D* — диаметр детали после прохода резца;

d — диаметр детали до прохода резца.

где D — диаметр детали до обработки;

d — диаметр детали после снятия резцом одного слоя.

4. Ширина стружки

Шириной стружки или шириной срезаемого слоя (см. рис. 9) называют расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по поверхности резания. Измеряется ширина резания в миллиметрах и обозначается буквой b (б).

5. Толщина стружки

Толщиной стружки или толщиной срезаемого слоя металла называется расстояние между двумя последовательными положениями режущей кромки резца за один оборот изделия, измеряемое перпендикулярно к ширине стружки.

Толщина стружки измеряется в миллиметрах и обозначается буквой a (см. рис. 9).

6. Площадь поперечного сечения стружки

Площадь поперечного сечения стружки (точнее срезаемого слоя) f равняется произведению глубины резания t на подачу s и измеряется в квадратных миллиметрах

$$f = t \cdot s \text{ мм}^2.$$

Площадь поперечного сечения стружки равна также произведению ширины стружки b на толщину ее a

$$f = b \cdot a \text{ мм}^2.$$

III. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ

1. Характеристика сил, действующих на резец

При токарной обработке в результате сопротивления срезаемого слоя металла, деформации сжатия, трения стружки о переднюю поверхность резца и по другим при-

чинам на резец действуют силы в трех взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 10 и 11). Эти силы измеряются в килограммах.

Сила P_z направлена вертикально и действует сверху вниз на переднюю поверхность резца. Эта сила стремится отжать резец вниз и изогнуть деталь вверх. Сила P_z называется вертикальной силой резания или силой резания.

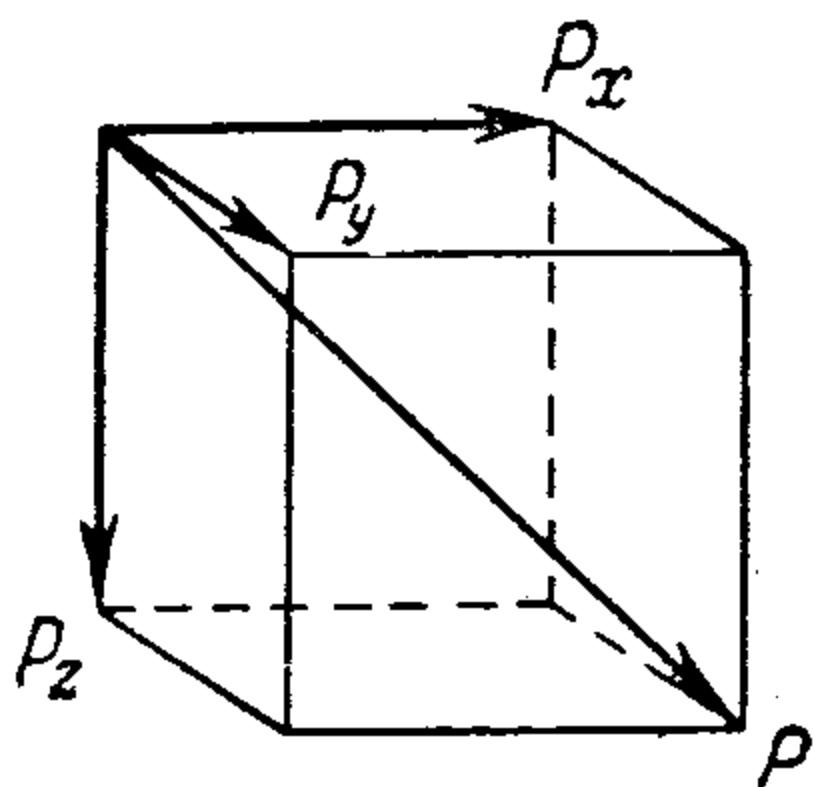


Рис. 10

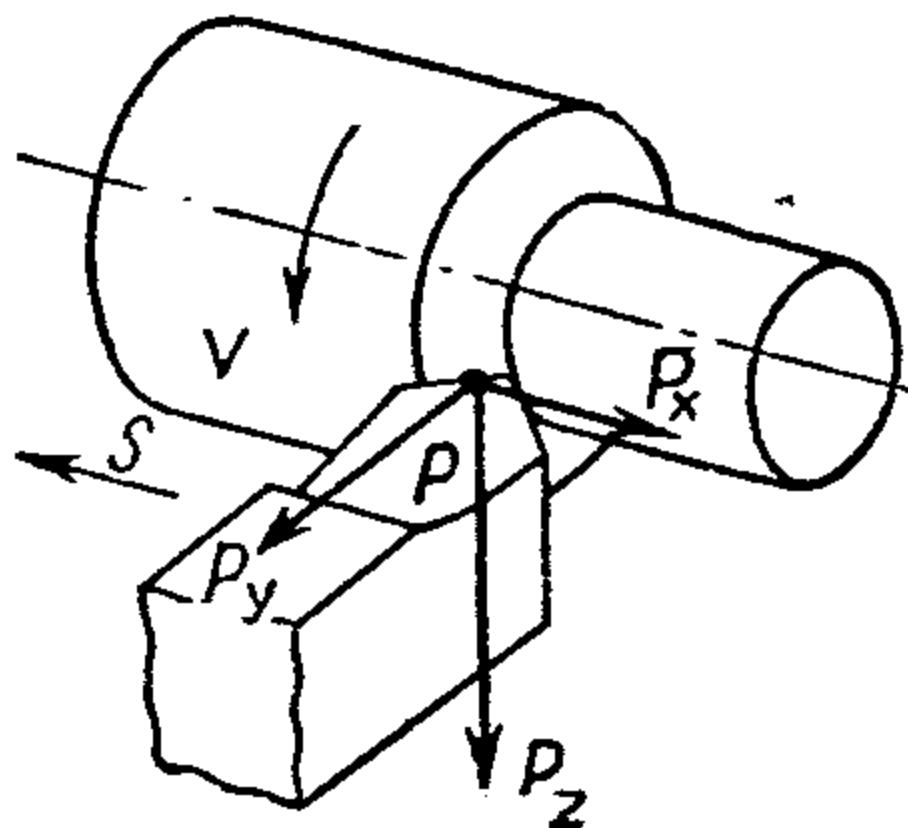


Рис. 11

Для определения потребляемой станком мощности величину силы P_z умножают на скорость резания, а при умножении ее на радиус обрабатываемой детали получают

величину крутящего момента на детали, по которой можно судить о нагрузке станка. Сила резания зависит от твердости обрабатываемого материала, размера и формы сечения снимаемой стружки, формы резца, скорости резания и применения охлаждения.

Сила P_x действует в горизонтальной плоскости в направлении, противоположном продольной подаче, и стремится отжать резец назад в сторону задней бабки. Силу P_x называют осевой силой или силой подачи.

Сила P_y действует в горизонтальной плоскости перпендикулярно оси изделия. Эта сила отталкивает резец от обрабатываемой детали и создает давление на супорт.

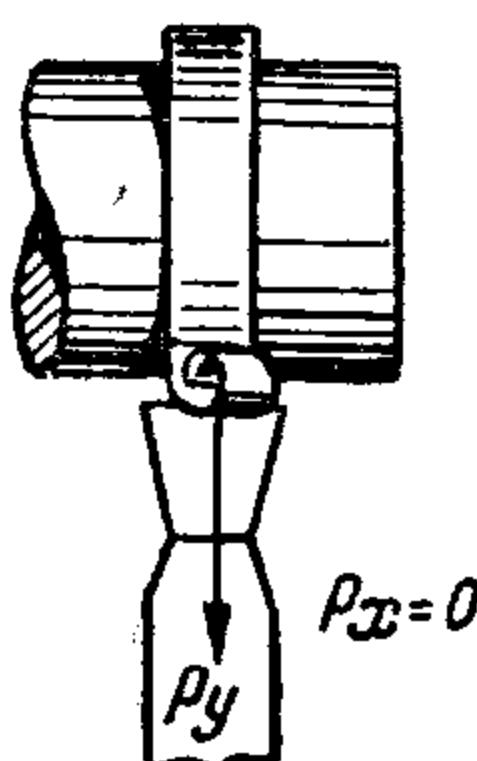


Рис. 12

Сила P_y называется радиальной силой.

Сила P_z действует при всех видах токарной обработки, а силы P_x и P_y в отдельных случаях отсутствуют. Например, при обтачивании уступа поперечной подачей широким резцом, у которого режущая кромка расположена горизонтально, осевая сила равна нулю (рис. 12). При подрезании торца трубы продольной подачей резцом, показанным на рис. 13, радиальная сила P_y равна нулю.

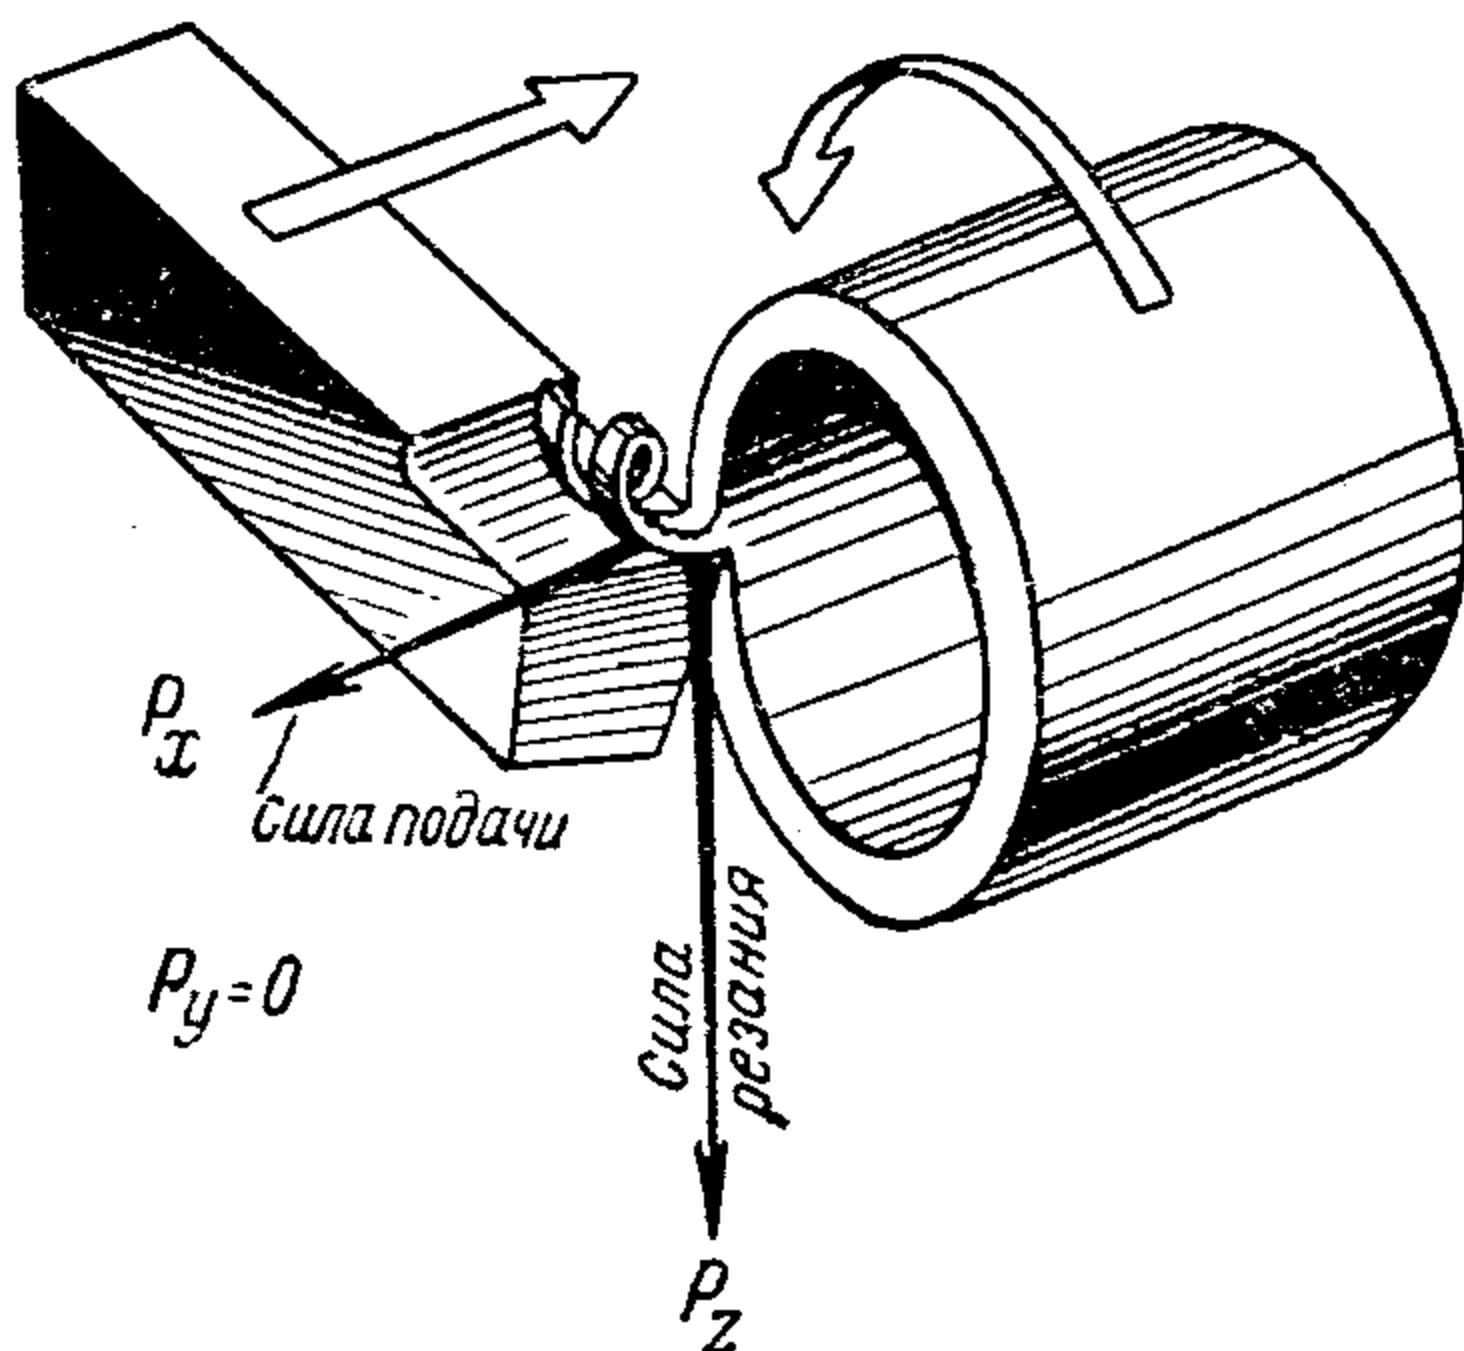


Рис. 13

Если режущая кромка резца не затуплена и главный угол в плане примерно равен 45° , то сила подачи составляет 25%, а радиальная сила — 40% от силы резания.

2. Определение силы резания

Приближенное значение величины силы резания подсчитывают по формуле

$$P_z = \kappa_1 \cdot f \cdot \kappa_2,$$

где P_z — сила резания в кг;

κ_1 — коэффициент резания (в кг/мм²), зависящий от обрабатываемого материала (см. табл. 2);

f — сечение стружки в мм².

Пример. Определить величину силы резания, возникающей при обтачивании вала из легированной конструкционной стали с сопротивлением разрыву $\sigma_b = 80$ кг/мм², если глубина резания $t=5$ мм, а подача $s=0,6$ мм/об.

По табл. 2 находим коэффициент резания $\kappa_1=200$ кг/мм². Сечение стружки $f=t \cdot s$ мм²; $f=5 \times 0,6=3$ мм². Сила резания $P_z = 200 \times 3 = 600$ кг.

3. Средние значения коэффициента резания при наружном точении

Таблица 2

Обрабатываемый материал	Предел прочности в кг/мм ² для стали; твердость по Бринелю H_B для чугуна	Коэффициент резания κ_1 в кг/мм ²
Углеродистые и легированные конструкционные стали	30—40	138
	40—50	152
	50—60	164
	60—70	178
	70—80	200
	80—90	220
	90—100	236
	100—110	256
	110—120	272
Чугун серый	140—160	100
	160—180	108
	180—200	114
	200—220	120
	220—240	128
	240—260	134
	—	—
Бронза средней твердости	—	55
Свинцовистые бронзы	—	35
Медь	—	95—115

Продолжение табл. 2

Обрабатываемый материал	Прелеп прочности в кг/мм ² для стали; твердость по Бри- нелю H_B для чугуна	Коэффициент резания k_r в кг/мм ²
Алюминий и силумин	—	40
Дуралюминий	25	60
;	35	80
	Более 35	110

ЛИТЕРАТУРА

1. Горелов В. М., Резание металлов, Машгиз, 1953.
2. Горелов В. М., Геометрия режущих инструментов, Машгиз, 1952.
3. Серебровский В. Б., Точение, Машгиз, 1952.
4. Горелов В. М., Износ режущего инструмента, Машгиз, 1952.
5. Маликов Ф. П., Сопротивление металлов резанию, Машгиз, 1952.
6. Горелов В. М., Образование металлической стружки, Машгиз, 1952.
7. Захаров Б. П., Куруклис Г. Л., Как повысить стойкость режущего инструмента, Машгиз 1952.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОБТАЧИВАНИЕ НАРУЖНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. ПРИПУСКИ НА ОБТАЧИВАНИЕ НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Припуски на черновое обтачивание валов из проката

(сталь горячекатанная)

Т а б л и ц а 3

Номинальный диаметр детали в мм	Отношение длины детали к номинальному диаметру детали				Номинальный диаметр ис-тали в мм	Отношение длины детали к номинальному диаметру детали			
	до 4	св. 4 до 8	св. 8 до 12	св. 12 до 20		до 4	св. 4 до 8	св. 8 до 12	св. 12 до 20
Диаметр заготовок									
5	7	7	8	8	27	30	30	32	32
6	8	8	8	8	28	32	32	32	32
8	10	10	10	11	30	33	33	34	34
10	12	12	13	13	32	35	35	36	36
11	14	14	14	14	33	36	38	38	38
12	14	14	15	15	35	38	38	39	39
14	16	16	17	18	36	39	40	40	40
16	18	18	18	19	37	40	42	42	42
17	19	19	20	21	38	42	42	42	43
18	20	20	21	22	40	43	45	45	45
19	21	21	22	23	42	45	48	48	48
20	22	22	23	24	44	48	48	50	50
21	24	24	24	25	45	48	48	50	50
22	25	25	26	26	46	50	52	52	52
25	28	28	28	30	50	54	54	55	55

Продолжение табл. 3

Номи- нальный диаметр детали в мм	Отношение длины де- тали к номинальному диаметру детали				Номи- нальный диаметр детали в мм	Отношение длины де- тали к номинальному диаметру детали			
	до 4 до	4 св. до	8 св. до	12 св. до		до 4 до	4 св. до	8 св. до	12 св. до
Диаметр заготовок									
55	58	60	60	60	90	95	95	100	100
60	65	65	65	70	95	100	105	105	105
65	70	70	70	75	100	105	110	110	110
70	75	75	75	80	110	115	120	120	120
75	80	80	85	85	120	125	125	130	130
80	85	85	90	90	130	140	140	140	140
85	90	90	95	95	140	150	150	150	150

2. Припуски при чистовом обтачивании

Таблица 4

Диаметр вала в мм	6—18	18—50	50—120	120—260	260—500
Величина припуска на диа- метр в мм	1—1,5	1,5—2,0	1,5—2,0	2,0—3,0	3,0

Примечание. Меньшая величина припуска берется при обработке вала длиной до 1000 мм, большая величина припуска — при обработке вала длиной больше 1000 мм.

II. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБТАЧИВАНИИ

1. Подачи при чистовом точении в зависимости

Вид обработки	Обозначения на чертежах обрабатываемых деталей	Глубина резания в мм	Число проходов	Подача до 30
Грубые следы обработки . . .	▽ 1—3	—	1	0,15—0,3
Чистые, мало заметные следы обработки . . .	▽ ▽ 4—6	До 2	1—2	0,15—0,2
Под последующую шлифовку .	▽ ▽ ▽ 7	, 3	1	0,08—0,12
Отделка широким резцом . . .	▽ ▽ 4—6 ▽ ▽ ▽ 7	0,2—0,5	— 1	0,15—0,30 0,3—0,8

При меч ани е. Подачи для знаков обработки батываю т с одного прохода.

Для случаев обработки „Чистые, малозаметные больших подач — для чистовой обработки, ряд меньших

**НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
от диаметра детали и характера обработки**

Таблица 5

в мм/об при диаметре обрабатываемого изделия

30—60	60—100	100—150	150—300	300—500
0,2—0,4	0,3—0,6	0,4—0,8	0,5—1,0	0,7—1,2
0,15—0,25	0,25—0,35	0,30—0,40	0,35—0,55	0,45—0,60
0,10—0,20	0,15—0,25	0,20—0,35	0,25—0,40	0,30—0,45
0,30—0,50 0,7—1,0	0,40—0,70 1,0—2,0	0,50—0,80 1,8—2,25	0,60—0,90 2,0—4,0	0,80—1,1 3,0—4,0

▽ 1—3 относятся к тому случаю, когда деталь обработана наружной обработкой; ▽ 4—6 даны два ряда подач: ряд подач — для особо чистой обработки резцом.

2. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке углеродистой, хромистой и хромоникелевой стали

(без охлаждения)

Таблица 6

Сталь	Глубина резания в мм	Скорость резания v в м/мин при подаче s в мм/об			
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1
Мягкая $\sigma_b = 40—50 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	208—140	170—106	—83	—
	1—3	171—108	140—78	106—61	83—45
	3—6	126—84	103—64	78—50	61—37
	6—10	110—73	84—56	64—44	50—32
Средняя $\sigma_b = 50—70 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	136—91	111—69	—54	—
	1—3	112—67	91—51	69—40	54—29
	3—6	83—55	67—42	51—33	40—24
	6—10	69—45	55—36	42—29	33—21
Твердая $\sigma_b = 70—90 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	80—53	65—41	—32	—
	1—3	66—39	53—30	41—23	32—17
	3—6	48—32	39—27	30—19	23—14
	6—10	40—28	32—21	27—17	19—12
					17—11
					14—10

Установка

Продолжение табл. 6

Сталь	Глубина резания в мм	Скорость резания v в $\text{м}/\text{мин}$ при подаче s в $\text{мм}/\text{об}$				
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1	
<i>Мягкая</i> $\sigma_b = 50-70 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,5—1	108—74	79—57	—	
$\sigma_b = 50-70 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1—3	90—55	74—43	46—27	
$\sigma_b = 50-70 \text{ кг}/\text{мм}^2$		3—6	68—47	55—36	35—22	
$\sigma_b = 50-70 \text{ кг}/\text{мм}^2$		6—10	57—41	47—31	30—20	
<i>Средняя</i> $\sigma_b = 70-90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,5—1	70—48	58—37	—	
$\sigma_b = 70-90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1—3	58—36	48—28	30—17	
$\sigma_b = 70-90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		3—6	44—32	35—23	22—14	
$\sigma_b = 70-90 \text{ кг}/\text{мм}^2$		6—10	37—28	32—20	19—12	
<i>Твердая</i> $\sigma_b = 90-110 \text{ кг}/\text{мм}^2$		0,5—1	50—34	41—26	—	
$\sigma_b = 90-110 \text{ кг}/\text{мм}^2$		1—3	42—26	34—20	21—12	
$\sigma_b = 90-110 \text{ кг}/\text{мм}^2$		3—6	31—22	26—17	16—10	
$\sigma_b = 90-110 \text{ кг}/\text{мм}^2$		6—10	26—20	22—14	13—9	

Хромничка

Продолжение табл. 6

Сталь	Глубина резания в мм	Скорость резания v в м/мин при подаче s в мм/об			
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1
$\sigma_b = 50—70 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	100—68	73—53	—43	—
	1—3	83—51	68—40	53—32	43—25
	3—6	63—44	51—33	40—28	32—20
	6—10	53—38	44—29	33—24	28—18
$\sigma_b = 70—90 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	65—44	54—34	—28	—
	1—3	54—33	44—26	34—20	28—16
	3—6	41—30	33—21	26—18	20—13
	6—10	34—26	30—18	25—15	18—11
$\sigma_b = 90—110 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1	46—32	38—24	—19	—
	1—3	39—24	32—18	24—15	19—11
	3—6	29—20	24—16	18—12	15—9
	6—10	24—18	20—13	16—11	12—8

Приимечание. Режимы резания даны при обработке без корки резцами сечением 20×30 с наварными пластинками из быстрорежущей стали.

Резцы с глянцевым углом в плане $\varphi = 45^\circ$, с радиусом закругления $r = 2—3 \text{ мм}$. Стойкость резца при этом равной 60 мин.

При обработке углеродистой стали с сопротивлением разрыву $\sigma_b = 35 \text{ кг/мм}^2$ скорость резания умножать на коэффициент $k = 1,45$.

Для измененных условий работы (стойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке) см. поправочные коэффициенты в табл. 9.

3. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке серого и ковкого чугуна (без охлаждения)

Таблица 7

Чугун	Глубина резания в мм	Скорость резания v в м/мин при подаче s в мм/об				1—1,5
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1	
<i>Мягкий</i> $H_B = 150$ —160	0,5—1,0	77—58	67—47	40	—	—
	1,0—3,0	67—46	58—38	47—32	40—26	—
	3,0—6,0	53—41	46—33	38—28	32—23	26—19
	6,0—10,0	47—36	41—30	33—25	28—21	23—17
<i>Средний</i> $H_B = 160$ —200	0,5—1,0	55—45	52—37	31	—	—
	1,0—3,0	52—36	45—30	37—25	31—20	—
	3,0—6,0	42—32	36—26	30—22	25—17	20—10
	6,0—10,0	36—29	32—23	26—20	22—15	17—9
<i>Твердый</i> $H_B = 200$ —220	0,5—1,0	46—35	40—28	25	—	—
	1,0—3,0	40—28	32—22	28—19	25—16	—
	3,0—6,0	32—24	28—20	22—17	19—14	16—12
	6,0—10,0	28—22	24—18	20—15	17—12	14—10

Серии

Продолжение табл. 7

Чугун	Глубина резания в мм	Скорость резания v в м/мин при подаче s в мм/об			
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1
Мягкий $H_B = 120—140$	0,5—1,0	123—87	103—67	—55	—
	1,0—3,0	103—66	87—51	67—41	—
	3,0—6,0	78—56	66—43	51—35	32—22
	6,0—10,0	63—49	56—38	43—31	27—19
Средний $H_B = 140—180$	0,5—1,0	89—63	75—49	—40	—
	1,0—3,0	75—48	63—37	49—30	40—23
	3,0—6,0	57—40	48—31	37—25	30—20
	6,0—10,0	48—35	40—27	31—22	25—17
Твердый $H_B = 180—200$	0,5—1,0	67—47	56—37	—30	—
	1,0—3,0	56—36	47—28	37—23	30—18
	3,0—6,0	43—30	36—23	28—19	23—15
	6,0—10,0	36—27	30—21	23—17	19—13

Приимечание. Режимы резания даны при обработке без корки резцами сечением 20×30 с наварными пластинками из быстрорежущей стали. Резцы с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, с радиусом закругления $r = 2—3$ мм. Стойкость принятая равной 60 мин.

При обработке ковкого чугуна твердостью по Бринелю $H_B = 110$ скорость резания умножать на коэффициент $k = 1,3$.

Для измененных условий работы (стойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца и работы по корке) см. поправочные коэффициенты в табл. 9.

4. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке цветных металлов (без охлаждения)

Таблица 8

Металл	Глубина резания в миллиметрах	Скорость резания v в м/мин при подаче s в миллиметрах			
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1
Мягкая $\sigma_b < 30 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1,0	262—162	214—114	—	—
	1,0—3,0	212—105	162—74	114—58	90—43
	3,0—6,0	138—79	105—56	74—44	58—32
	6,0—10,0	104—67	79—46	56—36	44—26
Твердая $\sigma_b < 30 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1,0	214—123	162—87	—68	—
	1,0—3,0	162—79	123—56	87—44	68—32
	3,0—6,0	105—60	79—42	56—33	44—24
	6,0—10,0	79—49	60—34	42—27	33—20
Мягкая $\sigma_b = 22—36 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1,0	423—243	320—172	—134	—
	1,0—3,0	320—157	243—111	172—87	134—64
	3,0—6,0	207—119	157—84	111—66	87—48
	6,0—10,0	156—97	119—68	84—54	66—39
Твердая $\sigma_b = 36—48 \text{ кг/мм}^2$	0,5—1,0	329—189	249—133	—105	—
	1,0—3,0	249—122	189—86	133—67	105—50
	3,0—6,0	161—92	122—65	86—51	67—38
	6,0—10,0	122—75	92—53	122—42	51—31

Продолжение табл. 8

Металл	Глубина резания в мм	Скорость резания v в $\text{м}/\text{мин}$ при подаче s в $\text{мм}/\text{об}$			
		0,1—0,2	0,2—0,4	0,4—0,6	0,6—1
Мягкий $H_B = 60—80$	0,5—1,0	961—552	728—390	—306	—
	1,0—3,0	728—356	552—252	390—197	306—145
	3,0—6,0	470—269	356—190	252—149	197—110
	6,0—10,0	355—220	269—155	190—122	190—87
Твердый $H_B = 80—100$	0,5—1,0	778—447	589—15	—247	—
	1,0—3,0	589—288	447—203	315—159	247—117
	3,0—6,0	380—218	288—154	203—121	159—89
	6,0—10,0	287—178	218—126	154—98	121—72

Источник A

П р и м е ч а н и е. Режимы в таблице даны при обработке без корки резцами сечением 20×30 с наварными пластинками из быстрорежущей стали. Резцы с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$, радиусом закругления $r = 2—3 \text{ мм}$. Стойкость резца принята равной 60 мин.

Для измененных условий работы (стойкости, работы с охлаждением, материала, сечения и геометрии резца, работы по корке) см. поправочные коэффициенты в табл. 9.

5. Поправочные коэффициенты на скорость резания

1. В зависимости от стойкости материала резца — κ_1

Стойкость (в мин.)							Таблица 9
10	20	30	40	60	90	120	
1,25	1,15	1,09	1,05	1	0,95	0,92	0,89
							0,87 0,84

2. При работе с охлаждением — κ_2

Углеродистая сталь при σ_b (в kg/mm^2)	Хромистая и хромо- никелевая сталь при σ_b (в kg/mm^2)	Ковкий чугун при H_B			σ_b (в kg/mm^2)	Латунь при σ_b (в kg/mm^2)	H_B
		30—60	60—80	80—90	100—120	120—160	160—200
1,25	1,20	1,15	1,25	1,20	1,15	1,20	1,15
							1,10 1,15 1,20 1,20 1,15

Причины. При скорости резания более 100 $m/\text{мин}$ коэффициент на охлаждение равен 1,05.

3. В зависимости от материала резца — κ_3

P18	У10А и У12А	BK8 (для чугуна)	T15K6 (для стали)
1	0,45	4	4

Продолжение табл. 9

4. В зависимости от сечения резца — κ_4

Обрабатываемый материал	При сечении резца (в $мм^2$)						
	12×12 10×16	16×16 12×20	20×20 16×25	25×25 20×30	30×30 25×40	40×40 30×45	40—60
Сталь	0,85	0,90	0,95	1,0	1,06	1,12	1,18
Чугун	0,90	0,94	0,97	1,0	1,03	1,06	1,10

5. В зависимости от главного угла в плане — κ_5

Обрабатываемый материал	При главном угле в плане φ^0			
	30	45	60	75
Сталь	1,30	1,0	0,83	0,72
Ковкий чугун	1,25	1,0	0,85	0,75
Серый	1,20	1,0	0,88	0,79
				0,73

6. При работе по корже — κ_6

Чугун мягкий	0,70—0,75	Чугун твердый	0,85—0,90
Чугун средней твердости и бронза 0,85			0,90

III. ПРИПУСКИ НА ПОДРЕЗАНИЕ ТОРЦОВ И УСТУПОВ

1. Припуски на длину при черновом подрезании торцов и уступов

Таблица 10

Номинальный диаметр в мм	от 5 до 6	от 8 до 25	от 27 до 50	от 55 до 70	от 70 до 150
Припуск на длину (на подрезку)	2	3	4	5	6

2. Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов

Таблица 11

Диаметр обрабатываемой детали в мм	Общая длина обрабатываемой детали в мм					
	до 18	св. 18 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 250	св. 250 до 500	св. 500
припуск в мм						
До 30	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2
Св. 30 до 50 . .	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
Св. 50 до 120 . .	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3
Св. 120 до 260 . .	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,4
Св. 260	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5

IV. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ПОДРЕЗАНИИ ТОРЦОВ И УСТУПОВ

1. Подачи при черновом подрезании торцов и уступов

Таблица 12

Глубина резания в мм	2	3	4	5
Подача в $\text{мм}/\text{об}$. . .	0,4—1,0	0,35—0,6	0,3—0,5	0,3—0,4

Примечание. Меньшие значения брать для твердых материалов, большие значения — для мягких материалов.

2. Подачи при чистовом подрезании торцов и уступов

Таблица 13

Характер обработки	Глубина резания в мм	Диаметр обрабатываемой детали в мм						
		до 30	31—60	61—100	101—150	151—300	301—500	
Чистая, мало заметные следы обработки $\nabla \nabla 4$	До 2	0,08 —0,2	0,15 —0,3	0,25 —0,4	0,3—0,5	0,35 —0,7	0,4—0,8	0,45 —0,9

Примечание. Меньшие подачи брать для особо чистой обработки.

3. Скорости резания при подрезании торцов и уступов

При подрезании подрезными резцами скорости резания, приведенные в табл. 8—12 для продольного обтачивания наружных цилиндрических поверхностей умножить на коэффициент 0,8. При подрезании проходными резцами скорость резания умножается на 1,2.

V. ВЫТАЧИВАНИЕ НАРУЖНЫХ КАНАВОК И ОТРЕЗАНИЕ

При слишком широком резце непроизводительно расходуется обрабатываемый материал, а при узком — часто происходит поломка резца. Ширина резца выбирается по табл. 14.

1. Выбор ширины резца и подачи при работе отрезными резцами

Таблица 14

		Обрабатываемый материал			чугун серый	
		сталь и стальное литье				
Диаметр обрабатываемой детали в мм до	Ширина резца в мм	предел прочности σ_b в кг/мм ²				
		до 50	от 50 до 80	80 до 120	—	—
					твердость по Бринелю H_B	
					до 143	св. 143 до 229
						229 до 341
						до 180
						до 180 до 260
						подача мм/об
18	2	0,07—0,09	0,05—0,07	0,04—0,06	0,09—0,12	0,07—0,10
30	3	0,09—0,11	0,07—0,09	0,06—0,07	0,12—0,15	0,10—0,12
50	3—4	0,11—0,13	0,09—0,11	0,07—0,09	0,15—0,18	0,12—0,15
80	4—5	0,13—0,16	0,11—0,13	0,09—0,11	0,18—0,22	0,15—0,18
120	5—7	0,16—0,18	0,13—0,15	0,11—0,13	0,22—0,25	0,18—0,20

Продолжение табл. 14

		Обрабатываемый материал		
		сталь и стальное литье		чугун серый
Диаметр обрабатываемой детали в мм до	Ширина резца в мм	предел прочности σ_b в кг/мм ²		
		до 50	от 50 до 80	
			80 до 120	
				—
				твёрдость по Бринелю H_B
		до 143	св. 143 до 229	229 до 341
				до 180
				180 до 260
				подача мм/об
180	7—8	0,18—0,22	0,15—0,18	0,13—0,15
	8—10	0,22—0,25	0,18—0,20	0,15—0,17
	10—12	0,25—0,30	0,20—0,25	0,17—0,20
	12—15	0,30—0,35	0,25—0,28	0,20—0,22
Св. 360				
				0,15—0,30
				0,25—0,35
				0,30—0,40
				0,35—0,40
				0,40—0,45
				0,20—0,38

Причины. 1. Большие значения подач следует брать для больших диаметров и мягких металлов, меньшие — для меньших диаметров и твердых металлов.

2. При нежестком креплении детали и резца и при работе с ручной подачей различные значения подач следует уменьшать на 30—40%.

3. После углубления резца приблизительно на половину радиуса обрабатываемой детали следует подачу уменьшить до 0,5 первоначальной величины.

2. Скорости резания при отрезании резцами из быстрорежущей стали

Таблица 15

Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Обрабатываемый материал													
	сталь хро- мо никеле- вая σ_b в $\text{кг}/\text{мм}^2$			чугун серый $H_B = 190$										
сталь углеродис- тая σ_u в $\text{кг}/\text{мм}^2$	6	45	75	85	85	75								
работа с охлаждением	работа без охлаждения													
ширина резца в мм														
	2	4	8	12	16									
скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$														
0,04	92	56	35	56	36	—	—	—	—	—				
0,06	73	43	28	45	28	32	30	—	—	—				
0,08	62	36	23	38	24	27	27	—	—	—				
0,10	55	31	21	34	21	24	24	27	—	—				
0,15	44	23	17	27	17,5	22	21	23	—	—				
0,20	38	19,5	14,5	23	14,5	19	18	21	22	23				
0,25	33	17	12,5	21	12,5	16	14	19	10	21				
0,40	—	12,5	—	—	—	—	—	—	16	17				

3. Двухступенчатый отрезной резец

Токарь Рыбаков, работающий на Белорецком металлургическом комбинате, сконструировал отрезной резец новой конструкции (рис. 14) из стали марки Р9. Вместо одной режущей кромки сделаны две параллельные друг другу и расположенные в виде ступени.

Основное достоинство нового резца — способность работать только с одной поперечной подачей. Ступенчатое размещение двух режущих кромок препятствует заклиниванию резца, и отрезные работы можно проводить не вручную, а механически, включив поперечную подачу суппорта. Испытания показали, что резец указанной конструкции в равных условиях работает в два с лишним раза быстрее,

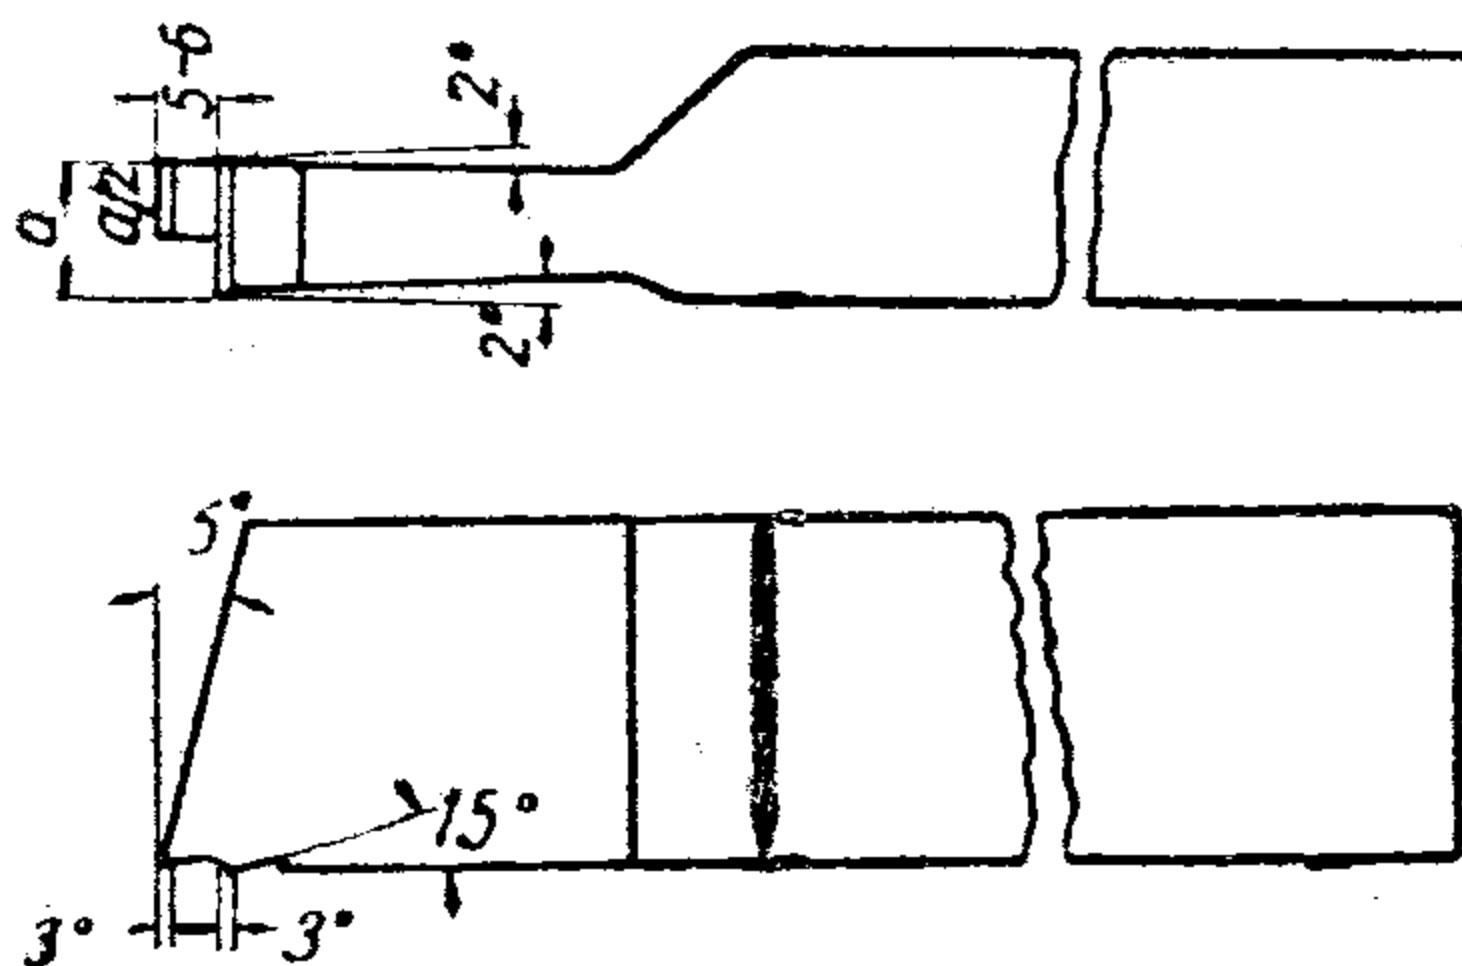


Рис. 14

чем обычный отрезной резец. При затуплении резец заправляется на универсальном заточном станке. Когда первая режущая кромка, выступающая на 5—6 мм, будет сточена на резце можно сделать новую ступень.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ОБРАБОТКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОТВЕРСТИЙ

I. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

1. Подачи при сверлении спиральными сверлами

Таблица 16

Обрабатываемый материал	Диаметр сверла в мм						
	10	12	14	16	28	30	
подача в мм/об							
Сталь σ_b в кг/мм ²	До 60	0,30	0,35	0,30	0,25	0,12	0,11
	65—90	0,22	0,26	0,22	0,18	0,09	0,08
	95—110	0,16	0,19	0,16	0,14	0,07	0,06
	Св. 110	0,13	0,16	0,13	0,11	0,05	0,05
Чугун H_B до 170, бронза, латунь, алюминиевые сплавы . . .							
	0,50	0,50	0,40	0,35	0,17	0,16	
Чугун $H_B = 170$ и выше	0,30	0,30	0,24	0,21	0,10	0,10	

2. Подачи при рассверливании спиральными сверлами

Таблица 17

Обрабатываемый материал		диаметр предварительного просверленного отверстия в мм						Диаметр сверла в мм	
		25	30	35	40	45	50		
		10	15	10	15	20	25	20	30
Стали σ_b в кг/мм ²		До 60 65—90 95—110 Св. 110	0,5 0,4 0,3 0,25	0,5 0,45 0,3 0,25	0,6 0,45 0,3 0,25	0,6 0,45 0,3 0,25	0,7 0,5 0,4 0,3	0,3 0,2 0,15 0,12	0,6 0,45 0,3 0,25
Чугун H_B до 170, бронза, латунь, алюми- ниевые сплавы		0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,65	1,2
Чугун $H_B = 170$ и выше		0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,4	0,8

3. Скорости резания при сверлении отверстий спиральными сверлами из быстрорежущей стали

Углеродистая сталь $\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $H_B = 215$

Таблица 18

Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Диаметр сверла в мм							
	10	12	14	16	20	24	28	30
	скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$							
0,08	—	—	—	—	41,1	44,3	33,3	33,0
0,09	—	—	—	—	41,1	44,3	33,3	33,0
0,10	—	—	—	40,9	41,1	44,3	33,3	33,0
0,12	35,1	—	40,1	40,9	41,1	44,3	33,3	33,0
0,15	29,8	32,1	34,1	34,7	35,0	37,7	33,3	33,0
0,18	26,5	28,5	30,3	30,8	31,0	33,4	33,3	33,0
0,20	24,6	26,6	28,3	28,6	28,9	31,1	31,1	30,8
0,25	22,0	23,8	25,3	25,6	25,8	—	—	—
0,30	20,1	21,7	23,1	23,4	—	—	—	—
0,25	—	20,1	21,4	—	—	—	—	—

Чугун $H_B = 190$

Таблица 19

Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Диаметр сверла в мм							
	10	12	14	16	20	24	28	30
	скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$							
0,12	—	—	—	—	—	36,7	37,3	37,1
0,15	—	—	—	—	37,3	36,7	37,3	37,1
0,18	—	—	—	37,1	37,3	36,7	37,3	37,1
0,20	—	—	34,8	35,0	35,1	36,7	37,3	37,1
0,25	27,8	29,1	30,2	31,0	31,1	32,5	32,9	32,9

Продолжение табл. 19

Подача в мм/об	Диаметр сверла в мм							
	10	12	14	16	20	24	28	30
	Скорость резания в м/мин							
0,30	24,8	26,0	27,0	28,0	28,1	29,0	—	—
0,35	23,4	24,4	25,3	25,3	—	—	—	—
0,40	22,2	23,2	24,0	24,0	—	—	—	—
0,45	21,1	22,2	22,9	—	—	—	—	—
0,50	20,2	21,3	22,0	—	—	—	—	—

Примечания.

1. Работа производится по стальям с охлаждением, по чугуну — без охлаждения.

2. Поправочные коэффициенты для измененных условий работы см. табл. 22.

4. Скорости резания при рассверливании углеродистой стали $\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$ спиральными сверлами из быстрорежущей стали

Работа с охлаждением

Таблица 20

Диаметр сверла в мм	Подача в мм/об	Диаметр предварительно просверленного отверстия в мм					
		10	15	20	30	40	50
скорость резания в м/мин							
25	0,2	35,2	38,2	—	—	—	—
	0,3	28,7	31,1	—	—	—	—
	0,4	24,9	27,0	—	—	—	—
	0,6	20,3	22,0	—	—	—	—
30	0,2	32,4	34,3	37,2	—	—	—
	0,3	26,4	27,9	30,3	—	—	—
	0,4	22,8	24,2	26,2	—	—	—
	0,5	18,7	19,8	21,4	—	—	—

Продолжение табл. 20

Диаметр сверла в мм	Подача в мм/об	Диаметр предварительно просверленного отверстия в мм					
		10	15	20	30	40	50
скорость резания в м/мин							
40	0,1	—	45,2	47,2	54,3	—	—
	0,2	—	32,0	33,4	38,4	—	—
	0,3	—	26,1	27,3	31,3	—	—
	0,4	—	22,6	23,6	27,1	—	—
	0,6	—	18,4	19,3	22,1	—	—
	0,8	—	16,0	16,3	19,2	—	—
	1,0	—	—	44,2	48,3	—	—
50	0,2	—	—	31,3	34,0	39,0	—
	0,3	—	—	25,5	27,7	32,2	—
	0,4	—	—	22,1	24,0	27,5	—
	0,6	—	—	18,1	19,6	22,5	—
	0,8	—	—	15,7	16,9	19,5	—
	1,0	—	—	—	—	—	—

Примечание. Поправочные коэффициенты для измененных условий работы см. табл. 22.

5. Скорости резания при рассверливании чугуна $H_B=190$ спиральными сверлами из быстрорежущей стали

Работа без охлаждения

Таблица 21

Диаметр сверла в мм	Подача в мм/об	Диаметр предварительно просверленного отверстия в мм					
		10	15	20	30	40	50
скорость резания в м/мин							
25	0,30	32,2	33,5	—	—	—	—
	0,45	27,4	28,6	—	—	—	—
	0,65	24,4	25,4	—	—	—	—

Продолжение табл. 21

Диаметр сверла в мм	Подача в мм/об	Диаметр предварительно просверленного отверстия в мм					
		10	15	20	30	40	50
Скорость резания в м/мин							
30	0,55	25,2	26,0	27,1	—	—	—
	0,80	21,7	22,4	23,4	—	—	—
	1,0	19,9	20,4	21,4	—	—	—
40	0,65	—	24,6	25,2	26,8	—	—
	0,8	—	21,8	22,4	24,0	—	—
	1,0	—	20,2	20,6	22,0	—	—
50	0,45	—	—	26,3	27,3	29,4	—
	0,70	—	—	22,0	23,0	24,8	—
	0,90	—	—	20,0	20,8	22,4	—
	1,2	—	—	17,8	18,6	20,1	—

П р и м е ч а н и е. Поправочные коэффициенты для измененных условий работы см. табл. 22.

6. Поправочные коэффициенты на скорость резания для спиральных сверл, зенкеров и разверток в зависимости от обрабатываемого материала

Т а б л и ц а 22

№ п/п	Наименование материала	Механические свойства		Поправочные коэффициенты
		твёрдость по Бри-нелю НВ	предел прочности σ _р в кг/мм ²	
I	Стали углеродистые конструкционные (углерода 0,6%) 0,8; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65. Ст. 0; Ст. 1; Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4; Ст. 5; Ст. 6	77—107 107—138 138—169 169—200 200—231 231—262	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90	0,9 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9

Продолжение табл. 22

№ п/п	Наименование материала	Механические свойства		Поправочные коэффициенты
		тврдость по Бри- нелю H_B	пределы прочно- сти σ_b в kg/mm^2	
II	Стали углеродистые инструментальные и конструкционные (углерода 0,6%) Ст. 7; 65; 70; Ст. 8; 9; 10; 12; 13	169—200 200—231 231—262 262—288 288—317	60—70 70—80 80—90 90—100 100—110	0,85 0,75 0,65 0,60 0,61
III	Стали хромистые — 15Х; 20Х; 30Х; 35Х; 38ХА; 40Х; 45Х; 50Х	111—146 146—174 174—203 203—230 130—260 260—288 288—317	40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—110	1,34 1,12 0,97 0,85 0,76 0,69 0,65
IV	Серый чугун СЧ 12—28; СЧ 15—32; СЧ 18—36; СЧ 21—40; СЧ 24—44; СЧ 28—48; СЧ 32—52;	120—140 140—160 160—180 180—200 200—220 220—240 240—260	— — — — — — —	1,63 1,35 1,15 1,00 0,85 0,77 0,69
V	Алюминий	— —	7—16 17—28	6,0 5,0
VI	Дуралюминий	— — —	20—30 30—40 40—50	6,0 5,0 4,0
VII	Силумин и литейные алюминиевые сплавы	— —	10—20 20—30	5,0 4,0

II. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Опыт новаторов-сверловщиков показывает, что увеличение подачи сверла больше способствует повышению производительности, чем увеличение скорости резания.

Чтобы увеличить подачу, не опасаясь поломки сверла, новаторы подтачивают перемычку сверла. Различные формы перемычки изображены на рис. 15.

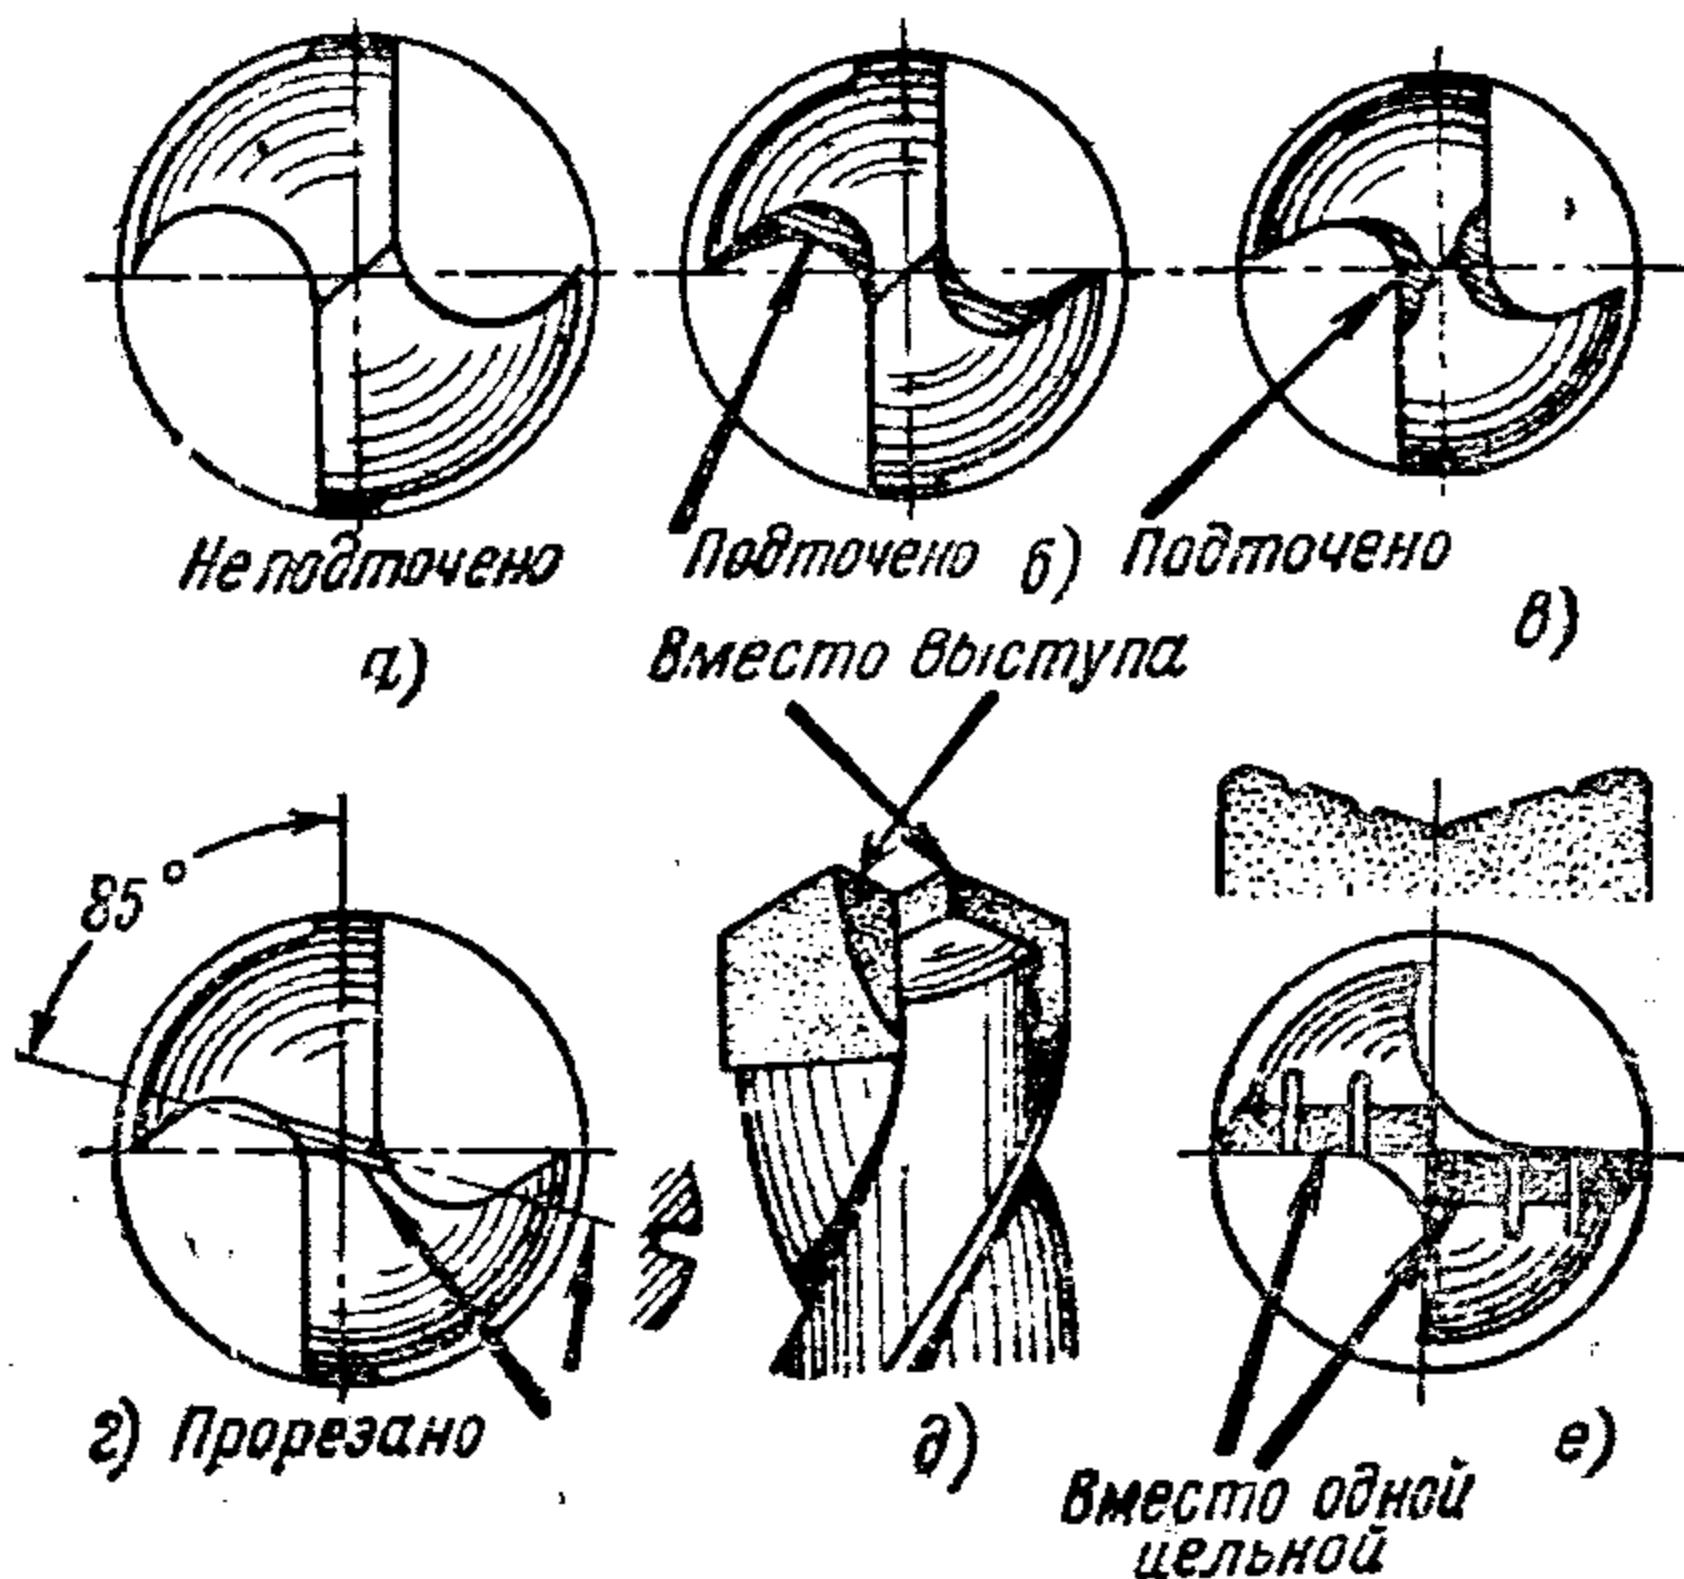


Рис. 15

Подточка перемычки состоит в выборке у вершины сверла по обеим ее канавкам дополнительных выемок, как показано на рис. 15, б и в.

Сверловщик Средневолжского станкостроительного завода в Куйбышеве, лауреат Сталинской премии В. И. Жирров, перерезает перемычку канавкой и, таким образом, совершенно исключает перемычку из работы (рис. 15, г). При пересечении перемычки канавкой образуются острые

края, которые во время вращения сверла играют роль дополнительных режущих кромок. В результате такой заточки сила подачи уменьшается до двух раз и сверло, работая при повышенных подачах, проходит отверстие в 2—2,5 раза быстрее по сравнению со сверлом обычной геометрии.

Проф. В. А. Кривоухов разработал новую конструкцию перемычки твердосплавного сверла (рис. 15, д). С понижением центра перемычки ему удалось образовать дополнительные режущие кромки близ центра.

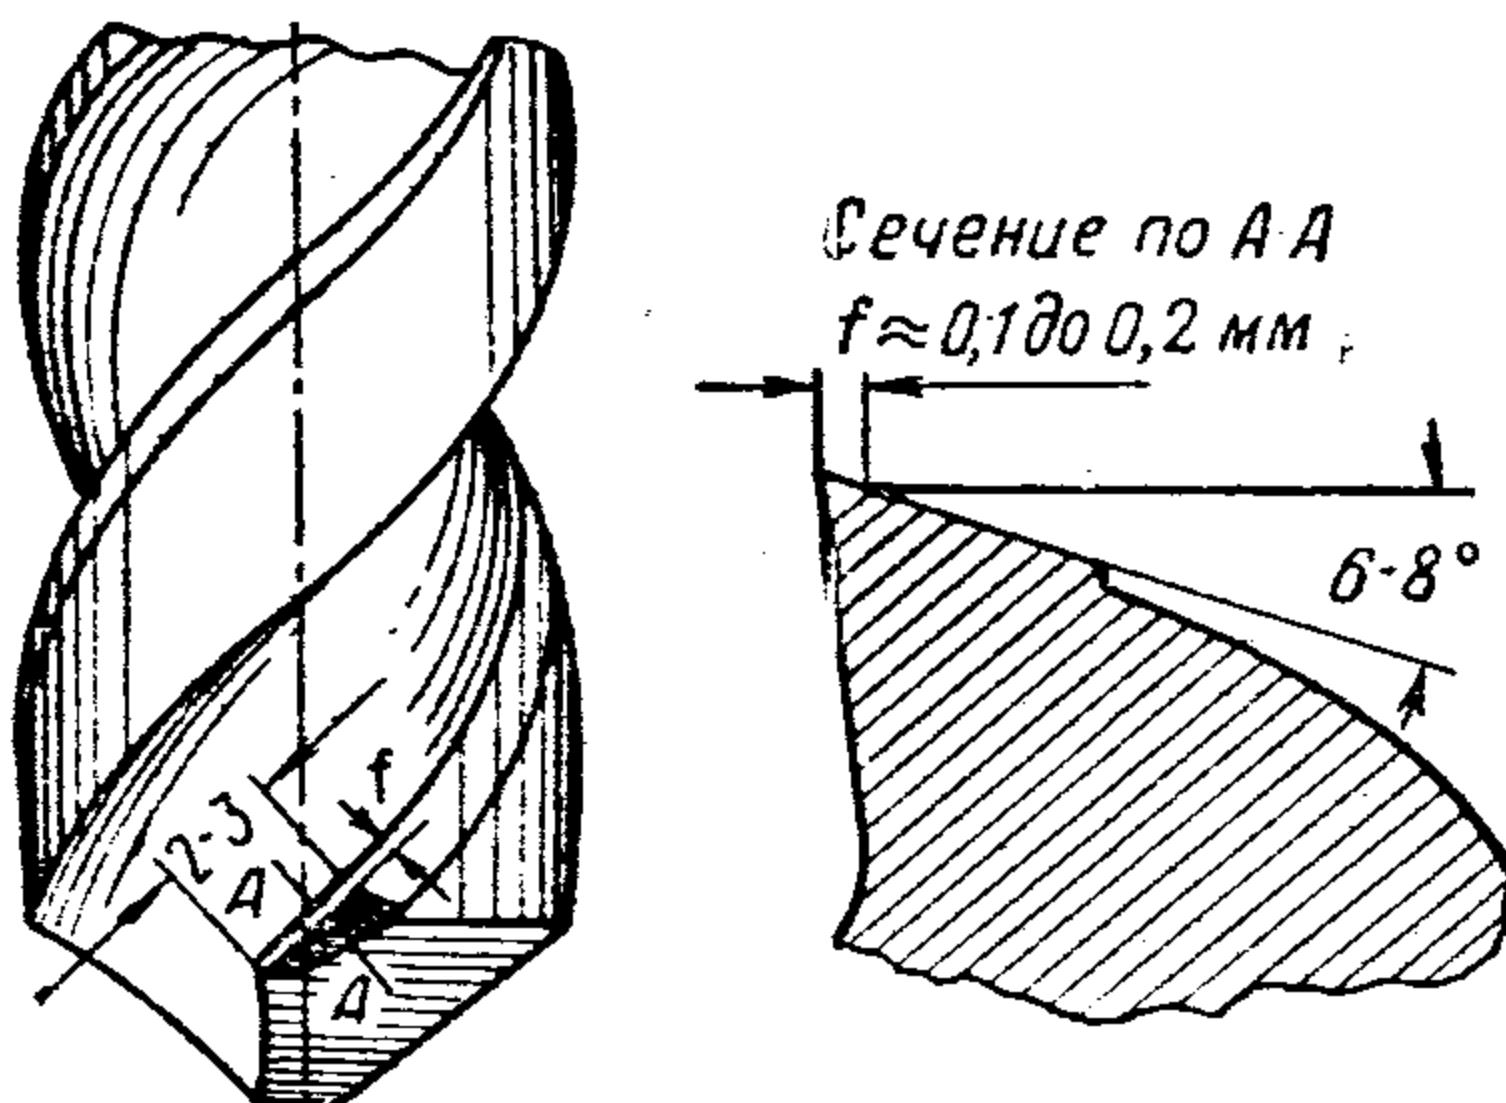


Рис. 16

Всесоюзный Научно-исследовательский инструментальный институт создал конструкцию перемычки с максимальной длиной главных режущих лезвий (рис. 15, е).

Для устранения износа направляющих ленточек и повышения стойкости сверл применяется подточка ленточек (рис. 16).

Подточку ленточек производят на длине 2—3 мм путем снятия затылка под углом 6—8°, оставляя узкую фаску шириной 0,1—0,2 мм. Эта фаска необходима для того, чтобы при износе сверла его диаметр на этом участке не уменьшался бы и не получилось бы защемления и поломки сверла. При обработке вязких сталей, особенно когда сверление сопровождается налипанием частиц обрабатываемого металла на ленточки, такая заточка дает увеличение стойкости сверла от 2 до 6 раз.

III. ЦЕНТРОВАНИЕ

1. Формы и размеры центровых отверстий

Формы центровых отверстий показаны на рис. 17, а и б. Центровое отверстие с предохранительным конусом в 120° защищает основной конус (60°) от забоин; кроме того, при наличии предохранительного конуса удобнее производить подрезание торца детали. Размеры центровых отверстий (в мм) даны в табл. 23.

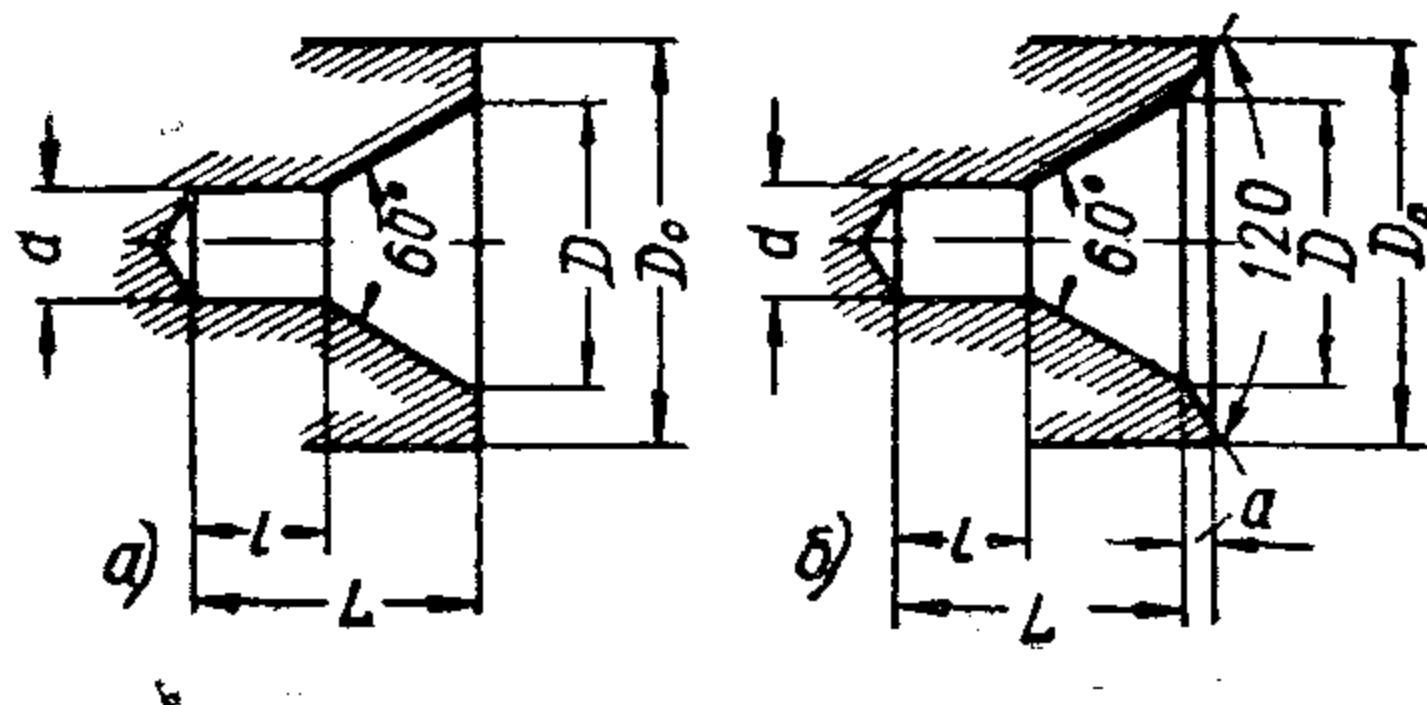


Рис. 17

Таблица 23

Интервал диаметров заготовки цилиндрического вала	Размеры отверстия					Наименьший диаметр концевой шейки заготовки D_0
	D	d	L	l	a	
4—6	2,5	1,0	2,5	1,2	0,4	4,0
6—10	4,0	1,5	4,0	1,8	0,6	6,5
10—18	5,0	2,6	5,0	2,4	0,8	8,0
18—30	6,0	2,5	6,0	3,0	0,8	10,0
30—50	7,5	3,0	7,5	3,6	1,0	12,0
50—80	10,0	4,0	10,0	4,8	1,2	15,0
80—120	12,5	5,0	12,5	6,0	1,5	20,0
120—180	15,0	6,0	15,0	7,2	1,8	25,0
180—260	20,0	8,0	20,0	9,6	2,0	30,0

2. Режимы резания при центровании

Таблица 24

Наименование инструмента, характер работы	Диаметр центрового отверстия в мм					
	1,0—1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Сверление центрового отверстия центрочувственным сверлом	режим обработки					
Подача в $\text{мм}/\text{об}$	0,02	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
Скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$	—	—	8—15	—	—	—
Зенкование центрального отверстия центрочувственной зенковкой 60°	0,02	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
Подача в $\text{мм}/\text{об}$	0,02	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
Скорость резания в $\text{мм}/\text{мин}$	—	—	12—25	—	—	—
Сверление центрального отверстия центрочувственным комбинированным сверлом	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06
Подача в $\text{мм}/\text{об}$	—	—	12—25	—	—	—
Скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$	—	—	—	—	—	—

IV. ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ОТВЕРСТИЙ**1. Припуски на диаметр при растачивании отверстий (в мм)**

		Т а б л и ц а 25	
Черновое растачивание	Чистовое растачивание	диаметр обрабатываемого отверстия	припуск на диаметр
Размеры припуска на черновое растачивание зависят от размеров литейных припусков заготовки		От 18 до 30	0,7
		Св. 30 до 50	1,2
		Св. 52 до 65	1,3
		Св. 68 до 80	1,3
		Св. 82 до 100	1,5
		Св. 105 до 200	2,0

2. Припуски под зенкерование в мм

		Т а б л и ц а 26	
Диаметр зенкера в мм	15—20	25—35	40—45
Припуск в мм	0,5	0,75	1,0
			1,5
			1,75
			2,0
			80

3. Припуски на диаметр под развертывание (в мм)

(после обработки отверстия сверлом, резцом или зенкером)

Таблица 27

Припуски	Диаметр отверстия			припуск на диаметр отверстия	
	12—18	18—30	30—50		
Общий припуск на черновое и чистовое развертывание	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40
Припуск на черновое развертывание	0,10—0,11	0,14	0,18	0,20—0,22	0,30
Припуск на чистовое развертывание	0,04—0,05	0,06	0,07	0,08—0,10	0,10

V. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ РАСТАЧИВАНИИ, ЗЕНКЕРОВАНИИ И РАЗВЕРТЫВАНИИ ОТВЕРСТИЙ

1. Рекомендуемые подачи при растачивании в зависимости от диаметра изделия и характера обработки

Таблица 28

Вид обработки	Грубые следы обработки	Получистая	Под шлифование	Диаметр обрабатываемой детали в мм			
				до 30	31—60	61—100	101—150
Подача в мм/об							
Грубые следы обработки	1—3	—	—	0,15 —0,2	0,15 —0,3	0,2 —0,5	0,3 —0,6
Получистая	4—6	1—2	0,06 —0,15	0,08 —0,2	0,15 —0,25	0,15 —0,3	0,25 —0,4
Под шлифование	7	1	0,15 —0,2	0,2 —0,3	0,3 —0,5	0,4 —0,6	0,5 —0,8

2. Подачи и скорости резания при зенкеровании зенкерами из быстрорежущей стали

А. Подача и скорость резания при зенкеровании углеродистой стали с охлаждением

Таблица 29

Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Диаметр зенкера в мм					
	15	18	20	25	30	35
	припуск на сторону в мм					
	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75
0,2	43,8	—	—	—	—	—
0,3	30,0	35,6	34,7	—	—	—
0,4	31,2	30,7	30,1	26,9	28,4	—
—	—	—	—	21,5	21,9	—
0,5	27,8	27,4	26,9	24,2	25,4	25,2
—	—	—	—	19,1	19,6	19,8
0,6	25,5	25,1	24,5	22,1	23,4	22,8
—	—	—	—	17,5	17,8	18,0
0,7	23,5	23,2	22,7	20,5	21,7	21,0
—	—	—	—	16,2	16,5	16,1
0,8	—	21,8	21,2	19,3	20,3	19,8
—	—	—	—	15,2	15,4	15,6
1,0	—	19,4	18,9	17,3	18,1	17,8
—	—	—	—	13,6	13,9	13,9
1,2	—	—	17,3	15,6	16,3	16,2
—	—	—	—	12,4	12,5	12,7
1,4	—	—	—	14,5	15,4	15,1
—	—	—	—	11,5	11,7	11,8

Продолжение табл. 29

Подача в мм/об	Диаметр зенкера в мм					
	40	45	50	60	70	80
	припуск на сторону в мм					
	1,0	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
0,7	15,7	15,8	—	—	—	—
0,8	14,7	14,8	13,7	—	—	—
1,0	13,1	13,2	12,3	11,0	10,6	—
1,2	11,9	12,0	11,1	10,0	9,7	9,8
1,4	11,1	11,2	10,4	9,3	9,0	9,1
1,6	10,3	10,3	9,7	8,7	8,4	8,5
1,8	9,8	9,8	9,2	8,2	7,9	8,0
2,0	9,4	9,4	8,7	7,8	7,5	7,6
2,2	8,9	8,9	8,3	7,4	7,2	7,2
2,4	—	—	—	7,1	6,9	7,0
2,6	—	—	—	—	6,6	6,8
2,8	—	—	—	—	6	6,5

Б. Подача и скорость резания при зенкеровании серого чугуна $H_B = 190$ без охлаждения

Таблица 30

Подача в мм/об	Диаметр зенкера в мм					
	15	18	20	25	30	35
	припуск на сторону в мм					
	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75
0,4	32,4	—	—	—	—	—
0,6	27,4	28,5	28,4	—	—	—
0,7	25,8	26,8	26,7	—	—	—
0,8	24,5	25,0	25,0	25,0	—	—
—	—	—	—	21,5	—	—
1,0	22,4	23,2	23,2	22,8	23,5	24,0
—	—	—	—	19,7	20,0	20,2
1,2	20,8	21,6	21,6	21,2	21,6	22,0

Продолжение табл. 30

Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Диаметр зенкера в мм					
	15	18	20	25	30	35
	припуск на сторону в мм					
	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	1,75
	скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$					
—	—	—	—	18,4	18,6	18,8
1,4	—	20,3	20,3	20,0	20,3	20,7
—	—	—	—	17,3	17,5	17,7
1,6	—	—	19,4	18,8	19,4	19,6
—	—	—	—	16,3	16,5	16,8
1,8	—	—	—	18,0	18,4	18,7
—	—	—	—	15,5	15,7	16,0
2,0	—	—	—	17,3	17,7	17,9
—	—	—	—	15,0	15,3	15,3
2,2	—	—	—	—	—	17,3
—	—	—	—	—	—	14,7
2,4	—	—	—	—	—	16,9
—	—	—	—	—	—	14,2
Подача в $\text{мм}/\text{об}$	Диаметр зенкера в мм					
	40	45	50	60	70	80
	припуск на сторону в мм					
	1,0	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
	скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$					
1,2	17,5	17,9	17,4	—	—	—
1,4	16,6	17,2	16,4	16,6	—	—
1,6	15,7	16,4	15,6	15,7	15,1	—
1,8	15,0	15,6	14,8	14,9	14,4	14,7
2,0	14,3	14,8	14,2	14,4	13,8	14,0
2,2	13,8	14,3	13,7	13,8	13,3	13,5
2,4	13,4	13,9	13,3	13,3	12,8	13,0
2,6	13,0	13,5	12,8	12,9	12,4	12,6
2,8	12,6	13,0	12,3	12,5	12,0	12,3
3,0	—	12,7	12,1	12,2	11,7	11,9
3,5	—	—	—	11,5	11,10	11,3
4,0	—	—	—	—	10,5	10,7

3. Подачи при развертывании сквозных отверстий цилиндрическими развертками

Таблица 31

Обрабатываемый материал	5	8	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	Диаметр развертки в мм					
														подачи на один оборот в мм					
Стали	До 65	0,45	0,65	0,80	1,10	1,35	1,50	1,70	1,85	2,0	2,3	2,6	2,8	3,0	3,0	2,40	2,20	2,00	1,90
	"65—95	0,40	0,55	0,65	0,90	1,10	1,20	1,40	1,50	1,60	1,90	2,10	2,20	2,40	2,40	2,20	2,00	1,90	1,80
σ_b кг/мм ²	св. 95	0,30	0,45	0,50	0,80	0,90	1,0	1,10	1,20	1,30	1,50	1,70	1,80	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50
Чугун H_B до 170, бронза, латунь, алюминиевые сплавы	0,95	1,35	1,60	2,0	2,40	2,80	3,20	3,60	4,0	4,50	5,10	5,60	6,0	6,0	6,0	6,0	5,60	5,10	4,60
Чугун $H_B = 170$	0,65	0,90	1,05	1,30	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,90	3,40	3,60	4,0	4,0	4,0	4,0	3,60	3,40	3,20

Причины. При развертывании глухих отверстий следует брать подачи в пределах 0,1—0,5 мм.

4. Скорости резания при развертывании цилиндрическими развертками из быстрорежущей стали

Таблица 32

		Углеродистая сталь $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$								
		Диаметр развертки в мм								
подача в мм/об		10	15	20	25	30	40	50	60	80
		скорость резания в м/мин								
0,5	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,7	14,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	
0,8	12,7	12,3	11,7	11,0	—	—	—	—	—	
1,0	—	10,6	10,1	9,5	9,0	—	—	—	—	
1,2	—	9,4	9,0	8,4	8,0	7,4	—	—	—	
1,4	—	—	8,1	7,6	7,2	6,7	6,7	—	—	
1,6	—	—	—	7,0	6,6	6,1	6,2	6,1	—	
1,8	—	—	—	—	6,1	5,7	5,7	5,6	5,9	
2,0	—	—	—	—	—	5,4	5,4	5,4	5,5	
2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	5,2	
2,5	—	—	—	—	—	—	4,6	4,6	4,7	
3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,2	

Чугун $H_B = 190$

0,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—
0,7	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8	12,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—
1,0	11,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—
1,2	10,0	9,7	9,7	—	—	—	—	—	—
1,4	9,4	9,1	9,0	—	—	—	—	—	—
1,6	8,7	8,6	8,5	8,2	—	—	—	—	—
1,8	—	8,1	8,0	7,7	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 32

Углеродистая сталь $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$

подача в мм/об	диаметр развертки в мм								
	10	15	20	25	30	40	50	60	80
скорость резания в м/мин									
2,0	—	7,6	7,5	7,4	7,1	—	—	—	—
2,2	—	—	7,1	7,0	6,6	6,5	—	—	—
2,5	—	—	6,7	6,6	6,4	6,0	5,7	—	—
3,0	—	—	—	6,0	5,7	5,5	4,9	5,0	5,6
4,0	—	—	—	—	—	4,7	4,5	4,7	4,9
5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	4,1	4,4

Примечания:

1. Работа производится по сталям с охлаждением, по чугуну без охлаждения.
2. Поправочные коэффициенты для измененных условий работы см. табл. 22.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

I. ЭЛЕМЕНТЫ КОНУСА

На рис. 18 обозначены элементы конуса:

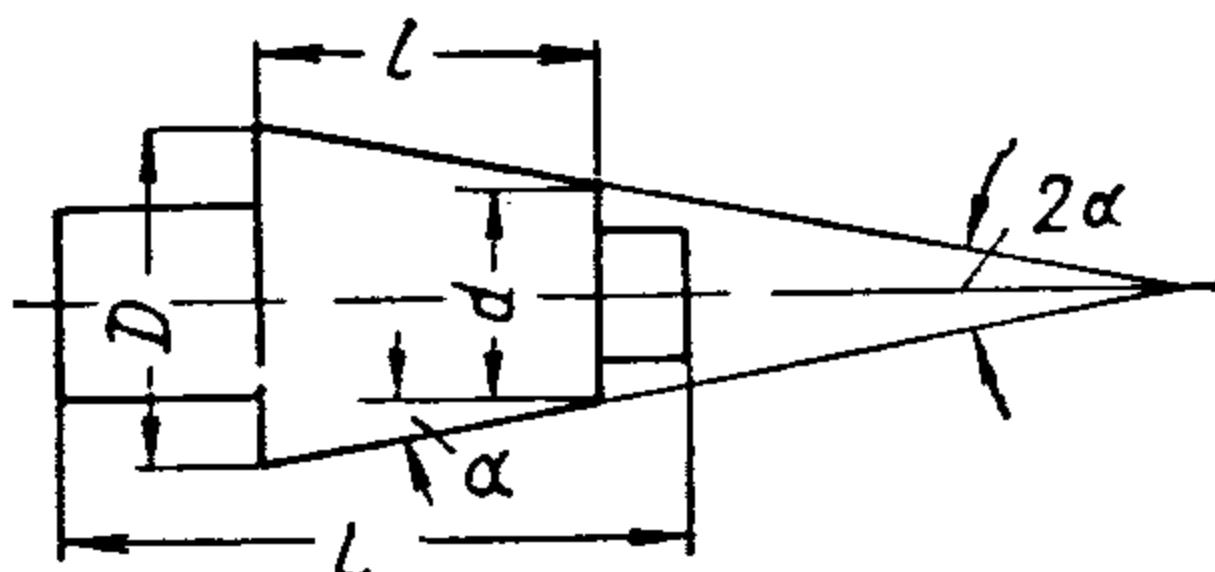


Рис. 18

- D — больший диаметр конуса,
 d — меньший диаметр конуса,
 L — длина всей детали,
 l — длина конуса,
 α — угол уклона конуса,
 2α — угол при вершине конуса,
 k — конусность,
 i — уклон конуса.

II. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНУСА

Элементы конуса	Формулы для вычисления элементов конуса	Примеры вычисления элементов конуса
D	$D = kl + d;$ $D = 2l \operatorname{tg} \alpha + d$	$d = 40 \text{ мм}; l = 120 \text{ мм}; k = \frac{1}{10}$ $D = \frac{1}{10} \times 120 + 40 = 52 \text{ мм};$ $d = 40; l = 120 \text{ мм}; \operatorname{tg} \alpha = 0,05;$ $D = 2 \cdot 120 \cdot 0,05 + 40 = 52 \text{ мм}$
d	$d = D - kl;$ $d = D - 2l \operatorname{tg} \alpha$	$D = 52 \text{ мм}; l = 120 \text{ мм}; k = \frac{1}{10}$ $d = 52 - \frac{1}{10} \cdot 120 = 40 \text{ мм};$ $D = 52 \text{ мм}; l = 120 \text{ мм}; \operatorname{tg} \alpha = 0,05;$ $d = 52 - 2 \cdot 120 \cdot 0,05 = 40 \text{ мм}$
l	$l = \frac{D-d}{k};$ $l = \frac{D-d}{2 \operatorname{tg} \alpha}$	$D = 52 \text{ мм}; d = 40 \text{ мм}; k = \frac{1}{10}$ $l = \frac{52-40}{\frac{1}{10}} = 12 \cdot 10 = 120 \text{ мм};$ $l = \frac{52-40}{2 \cdot 0,05} = \frac{12}{0,1} = 120 \text{ мм}$

Продолжение

Элементы конуса	Формулы для вычисления элементов конуса	Примеры для вычисления элементов конуса
α	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2l};$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{k}{2}$	$D = 52 \text{ мм}; d = 40 \text{ мм};$ $l = 120 \text{ мм};$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{52 - 40}{2 \cdot 120} = \frac{12}{240} = 0,05;$ $k = \frac{1}{10}; \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{10 \cdot 2} =$ $= \frac{1}{20} = 0,05$
k	$k = \frac{D - d}{l};$ $k = 2 \operatorname{tg} \alpha$	$D = 52 \text{ мм}; d = 40 \text{ мм};$ $l = 120 \text{ мм};$ $k = \frac{52 - 40}{120} = \frac{12}{120} = \frac{1}{10};$ $k = 2 \cdot 0,05 = \frac{1}{10}$
i	$i = \frac{k}{2};$ $i = \frac{D - d}{2l};$ $i = \operatorname{tg} \alpha$	$k = \frac{1}{10}; i = \frac{1}{10 \cdot 2} = \frac{1}{20}$ $D = 52 \text{ мм}; d = 40 \text{ мм}; l =$ $= 120 \text{ мм}$ $i = \frac{52 - 40}{2 \cdot 120} = \frac{12}{240} = \frac{1}{20};$ $\operatorname{tg} \alpha = 0,05; i = 0,05$

III. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Способы настройки	Формулы подсчета	Примеры						
I. Обработка конических поверхностей верхней части суппорта применяется при обработке коротких наружных и внутренних конических поверхностей	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2l}$ <p>(для усеченного конуса)</p> $\operatorname{tg} \alpha = \frac{D}{2l}$	<p>Д а н о:</p> <table> <tr> <td>$D = 52 \text{ мм}$</td> <td>$\operatorname{tg} \alpha = \frac{52 - 40}{240} = 0,05$</td> </tr> <tr> <td>$d = 40 \text{ мм}$</td> <td>$\alpha = 2^\circ 53'$</td> </tr> <tr> <td>$l = 120 \text{ мм}$</td> <td></td> </tr> </table> <p>$\alpha = ?$</p>	$D = 52 \text{ мм}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{52 - 40}{240} = 0,05$	$d = 40 \text{ мм}$	$\alpha = 2^\circ 53'$	$l = 120 \text{ мм}$	
$D = 52 \text{ мм}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{52 - 40}{240} = 0,05$							
$d = 40 \text{ мм}$	$\alpha = 2^\circ 53'$							
$l = 120 \text{ мм}$								
	(для полного конуса)	<p>Д а н о:</p> <table> <tr> <td>$D = 60 \text{ мм}$</td> <td>$\operatorname{tg} \alpha = \frac{60}{240} = \frac{1}{4} =$</td> </tr> <tr> <td>$l = 120 \text{ мм}$</td> <td>$= 0,25$</td> </tr> <tr> <td>$\alpha = ?$</td> <td>$\alpha = 14^\circ 3'$</td> </tr> </table>	$D = 60 \text{ мм}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{60}{240} = \frac{1}{4} =$	$l = 120 \text{ мм}$	$= 0,25$	$\alpha = ?$	$\alpha = 14^\circ 3'$
$D = 60 \text{ мм}$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{60}{240} = \frac{1}{4} =$							
$l = 120 \text{ мм}$	$= 0,25$							
$\alpha = ?$	$\alpha = 14^\circ 3'$							
		<p>Д а н о:</p> <table> <tr> <td>$2\alpha = 60^\circ$</td> <td>$\alpha = \frac{2\alpha}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$</td> </tr> </table>	$2\alpha = 60^\circ$	$\alpha = \frac{2\alpha}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$				
$2\alpha = 60^\circ$	$\alpha = \frac{2\alpha}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$							

Примеры

Способы настройки

Формулы подсчета

II. Обработка конических поверхностей по всей длине детали способом попречного смещения корпуса задней бабки применяется при обработке конических деталей с малым углом уклона конуса

При обработке конуса на части длинины детали

Д а н о:

$$D = 100 \text{ мм}$$

$$d = 80 \text{ мм}$$

$$S = \frac{100 - 80}{2} = 10 \text{ мм}$$

$$S = \frac{D - d}{2} \text{ мм}$$

Д а н о:

$$l = 200 \text{ мм}$$

$$k = 1:20$$

$$S = \frac{l \cdot k}{2} \text{ мм}$$

$$S = \frac{l \cdot k}{2} \text{ мм}$$

Д а н о:

$$l = 200 \text{ мм}$$

$$k = 1:20$$

$$S = \frac{200 \cdot 1}{20 \cdot 2} = 5 \text{ мм}$$

Д а н о:

$$L = 270 \text{ мм}$$

$$l = 180 \text{ мм}$$

$$D = 100 \text{ мм}$$

$$d = 80 \text{ мм}$$

Д а н о:

$$L = 270 \text{ мм}$$

$$l = 180 \text{ мм}$$

$$D = 100 \text{ мм}$$

$$d = 80 \text{ мм}$$

Д а н о:

$$\lg \alpha = 0,052$$

$$L = 300 \text{ мм}$$

$$S = 300 \cdot 0,052 = 15,6 \text{ мм}$$

Д а н о:

$$S = ?$$

Способы настройки	Формулы подсчета	Примеры
II. Обработка конических поверхностей способом попеченного смещения корпуса задней бабки применяется при обработке конических деталей с малым углом уклона конуса	<p>Дано:</p> $L = 200 \text{ мм}$ $k = \frac{1}{20}$ $S = ?$	<p>$S = \frac{200 \cdot 1}{20 \cdot 2} = 5 \text{ мм}$</p>
III. Обработка наружных и внутренних конических поверхностей при помощи конусной линейки применяется при обработке конических деталей любой конусины с углом уклона конуса не свыше 12°	<p>Величина поворота конусной линейки в град.</p> $C = \frac{H}{l} \cdot \frac{D-d}{2};$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{D-d}{2l}$	<p>Дано:</p> $D = 90 \text{ мм}$ $d = 80 \text{ мм}$ $l = 400 \text{ мм}$ $H = 600 \text{ мм}$ $C = ?$ <p>$\operatorname{tg} \alpha = \frac{450-400}{2 \cdot 250} = \frac{50}{500} = 0,1$</p> <p>Дано:</p> $D = 450 \text{ мм}$ $d = 400 \text{ мм}$ $l = 250 \text{ мм}$ $\alpha = ?$ <p>$\alpha = 5^\circ 44'$</p>

IV. РАЗМЕРЫ КОНУСОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Наружные конусы с лапкой

в мм

Таблица 33

Название и номер конуса	D_1	d_2	d_3	l_4	e	r
Морзе 0 . . .	9,212	6,115	5,9	59,5	6,5	1,00
“ 1 . . .	12,240	8,972	8,7	65,5	8,5	1,25
“ 2 . . .	17,980	14,059	13,6	78,5	10,5	1,50
“ 3 . . .	24,051	19,131	18,6	98,0	13,0	2,00
“ 4 . . .	31,542	25,154	24,6	123,0	15,0	2,50
“ 5 . . .	44,731	36,547	35,7	155,5	19,5	3,00
“ 6 . . .	63,760	52,419	51,3	217,5	28,5	4,00
Метрическ. 80	80,400	69,000	67,0	228,0	24,0	5,00
“ 100	100,500	87,000	85,0	270,0	28,0	6,00
“ 120	120,600	105,000	103,0	312,0	32,0	6,00
“ 160	160,800	141,000	139,0	396,0	40,0	8,00
“ 200	201,000	177,000	175,0	480,0	48,0	10,00

Наружные конусы без лапки

в мм

Таблица 34

Название и номер конуса	D_1	d	l_2	d_1	i не ме- нее	t	r_2
Метрический 4	4,100	2,850	25	—	—	2,2	0,2
“ 6	6,150	4,400	35	—	—	2,5	0,2
Морзе 0 . . .	9,212	6,453	53	—	—	2,5	0,2
“ 1 . . .	12,240	9,396	57	M6	16	3,0	0,2
“ 2 . . .	17,980	14,583	68	M10	24	4,0	0,2
“ 3 . . .	24,051	17,784	85	M12	28	4,0	0,6
“ 4 . . .	31,542	25,933	108	M14	32	5,0	1,0
“ 5 . . .	44,731	37,573	136	M18	40	6,0	2,5
“ 6 . . .	63,760	53,905	189	M24	50	7,0	4,0
Метрическ. 80	80,400	70,200	204	M30	65	8,0	5,0
“ 100	100,500	88,400	242	M36	80	10,0	6,0
“ 120	120,600	106,600	280	M36	80	11,0	6,0
“ 160	160,800	143,000	356	M48	100	14,0	8,0
“ 200	201,000	179,400	432	M48	100	18,0	10,0

Внутренние конусы (гнезда)

по ГОСТ 2847—48

Таблица 35

Название и номер конуса	<i>D</i> в мм	<i>d₅</i> в мм	<i>d₆</i> в мм	<i>l₅</i> в мм
Метрический 4 .	4,000	3,0	—	25
6 .	6,000	4,6	—	34
Морзе 0	9,045	6,7	—	52
" 1	12,065	9,7	7,0	56
" 2	17,780	14,9	11,5	67
" 3	23,825	20,2	14,0	84
" 4	31,267	26,5	16,0	107
" 5	44,399	38,2	20,0	136
" 6	63,348	54,8	27,0	187
Метрический 80 .	80,000	71,4	33,0	202
" 100 .	100,000	89,9	39,0	240
" 120 .	120,000	108,4	39,0	276
" 160 .	160,000	145,4	52,0	350
" 200 .	200,000	182,4	52,0	424

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ОБТАЧИВАНИЕ ФАСОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

I. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

1. Подачи при точении фасонными резцами

Т а б л и ц а 36

Ширина резца в мм	Диаметр обработки в мм							
	10	15	20	25	30	40	50	60—100
подача в мм/об								
8—10	0,02—0,08				0,04—0,09			
15—20	0,01÷0,075				0,04÷0,08			
25—30	0,008÷0,05				0,035—0,07			
35—40	—	0,01÷0,045			0,03÷0,065			
50—60	—	—	0,01÷0,04		0,025÷0,05			
75—100	—	—	—	—	0,015÷0,05			

При мечание. Меньшие значения подач следует брать для сложных профилей и твердых металлов, большие—для простых профилей и мягких металлов

2. Скорость резания при фасонном точении углеродистой стали $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$, $H_V = 215$ резцами из быстрорежущей стали с охлаждением

Таблица 37

Подача в мм/об	Скорость резания в м/мин.
0,01	54
0,02	38
0,03	31
0,04	27
0,05	24
0,06	22
0,07	20
0,08	19
0,09	18
0,10	17

Примечание. Поправочные коэффициенты для измененных условий работы резцов см. в табл. 9.

3. Приспособления токарей-новаторов для обтачивания фасонных поверхностей

Приспособление на станине для обработки шаровой поверхности. Шаровую поверхность штока можно обработать

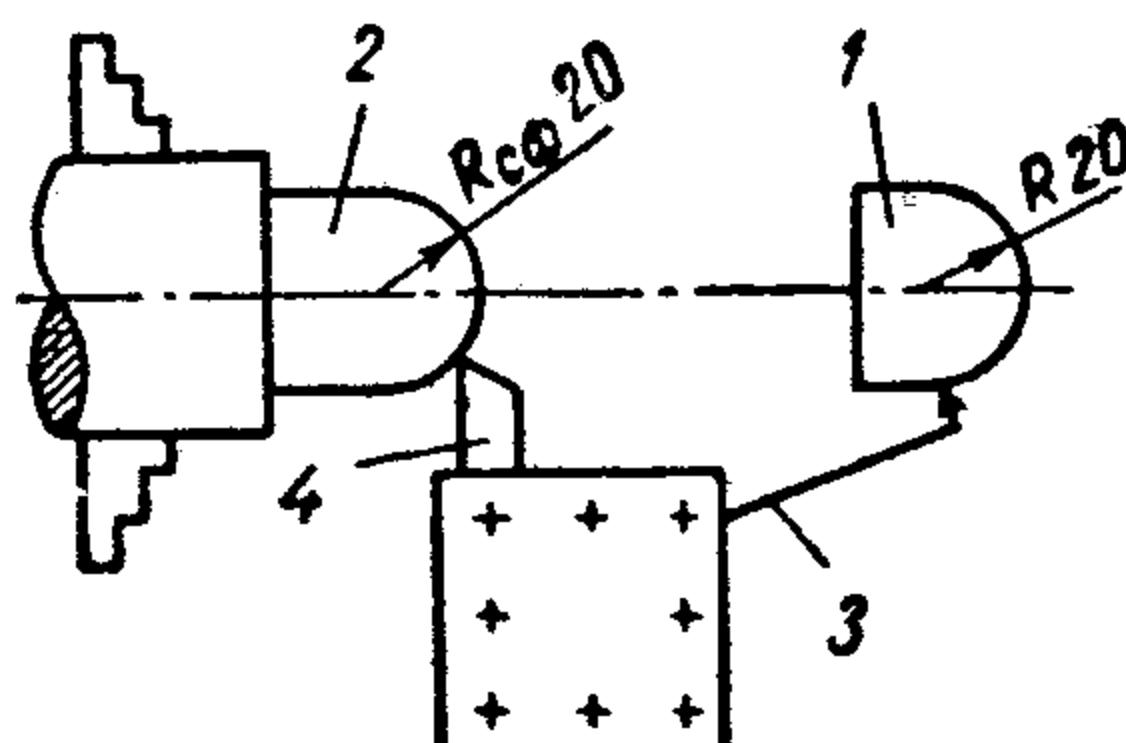


Рис. 19

по методу тов. Красикова. На станину накладывается шаблон 1 (рис. 19), радиус которого равен радиусу шаровой поверхности штока 2. К резцодержателю с правой стороны крепится копирный палец 3. При включении продольной подачи палец передвигается по радиусу шаблона и резец 4 описывает кривую, образуя на детали шаровую поверхность. Применение указанного шаблона дало возможность увеличить производительность в два раза.

Приспособление на супорте для обработки сферических поверхностей. При обработке небольших партий деталей с наружными сферическими поверхностями можно применять сменное приспособление (рис. 20), сконструированное Н. В. Захаровым.

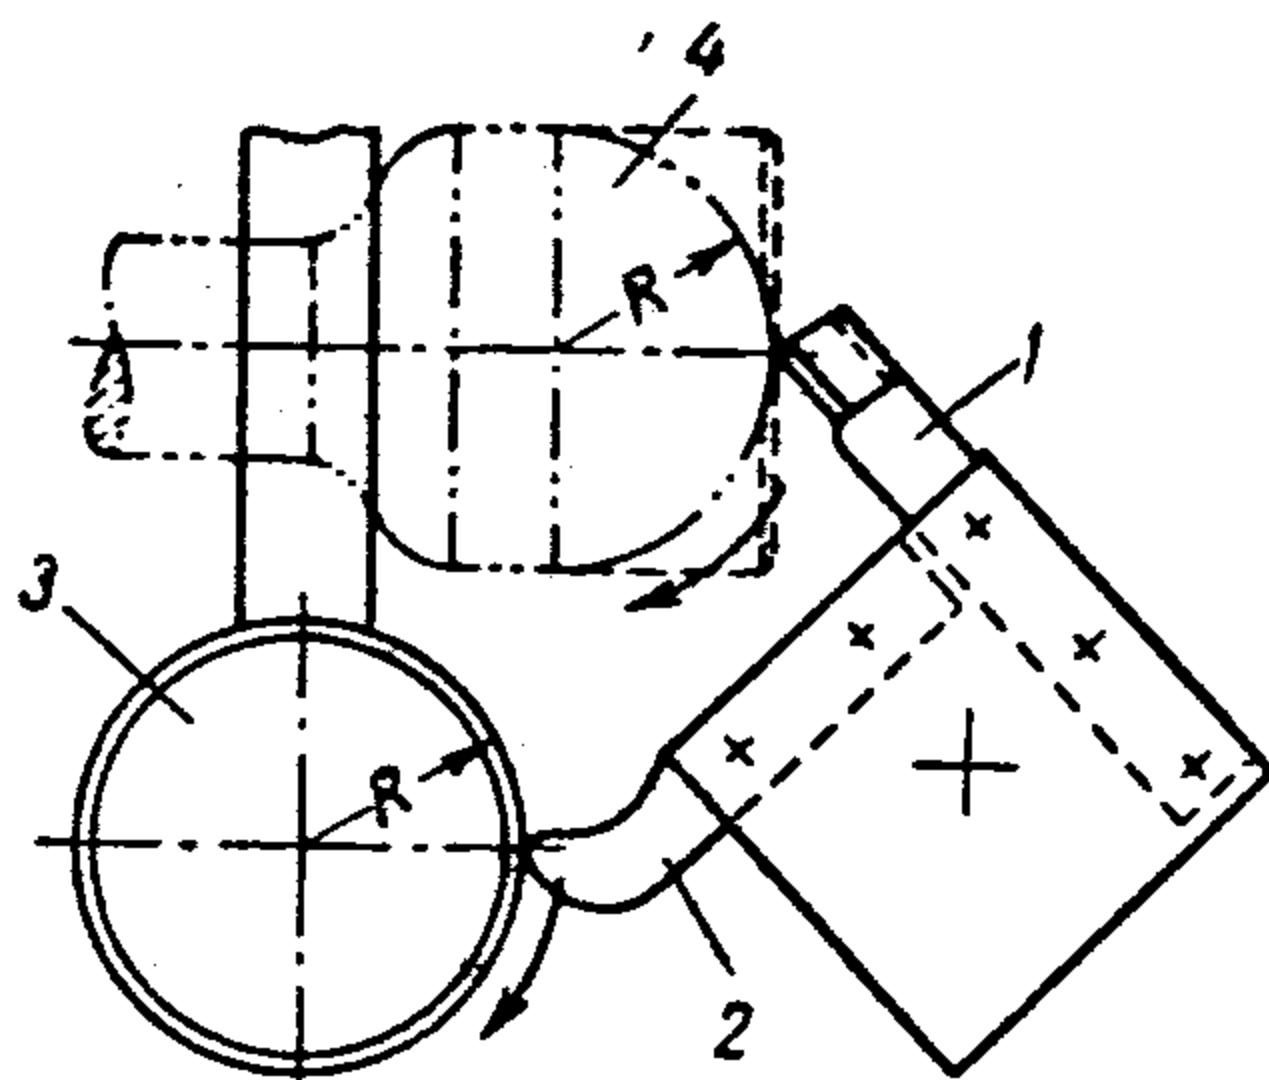


Рис. 20

В резцодержателе закрепляется резец 1 и копирный палец 2. Копир 3 изготовлен в виде диска, радиус которого равен радиусу сферы обрабатываемой детали.

Диск 3 закрепляется на каретке суппорта или в люнете.

Резец 1 и копирный палец 2 устанавливаются так, чтобы вершина резца касалась наивысшей точки сферы на оси, обрабатываемой детали 4, а копирный палец соприкасался с соответствующей точкой на поверхности копира.

Сферическая поверхность обрабатывается при автоматической поперечной и ручной продольной подаче.

Приспособление к задней бабке для обработки сферических поверхностей. Для обтачивания сферической поверхности маховиков токарь-новатор А. П. Ионов применил несложный копир (рис. 21).

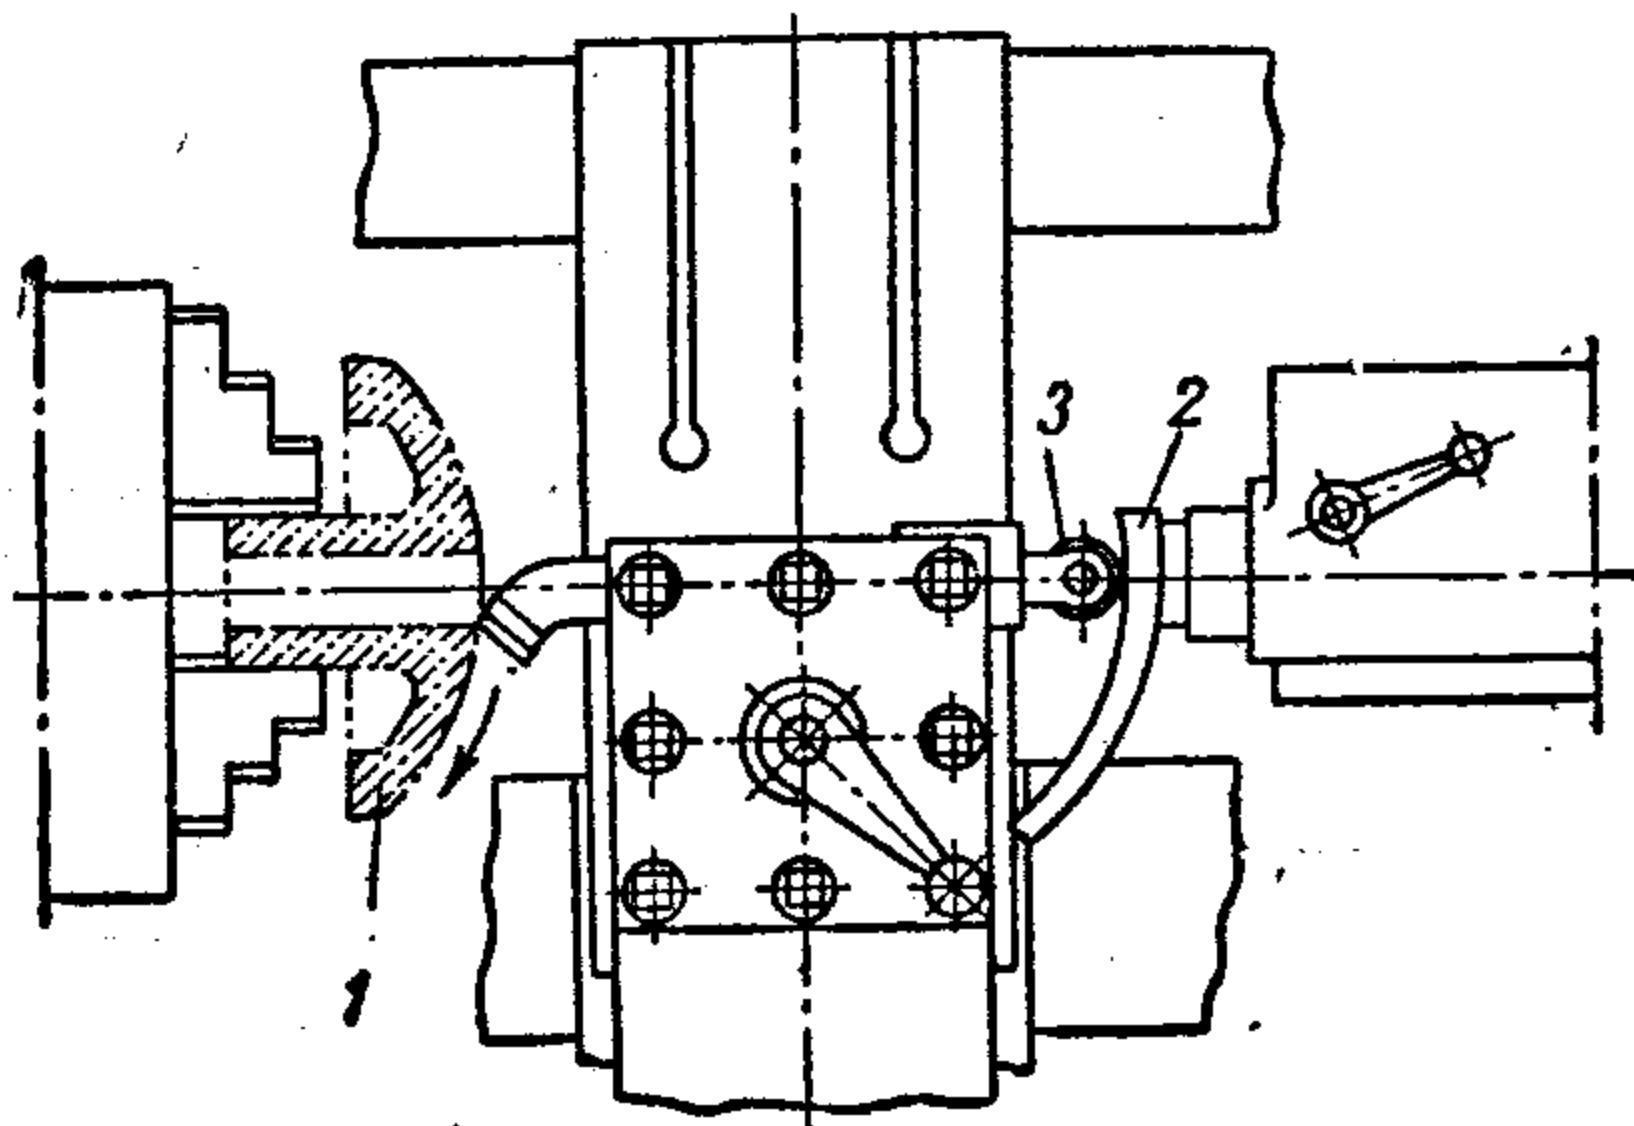


Рис. 21

Против центра заготовки 1 в резцодержателе закрепляется проходной отогнутый резец. В пиноль задней бабки вставлен конус, к которому прикреплен копир 2. Вогнутая поверхность копира выполнена радиусом, равным радиусу маховика.

Против копира по оси шпинделя в резцодержателе устанавливается и закрепляется ролик 3.

Обтачивание сферической поверхности производится при включении поперечной подачи или вручную. Супорт станка должен свободно перемещаться по направляющим станины. Ролик передвигается по вогнутой поверхности копира и отводит супорт, а с ним вместе и резец влево. Резец, копируя путь ролика, обрабатывает сферическую поверхность детали.

Приспособление для растачивания шаровых поверхностей. Приспособление для растачивания шаровых поверхностей сконструировано токарем Н. В. Захаровым (рис. 22).

В шпиндель токарного станка вставляется врачающийся центр. Деталь 1 закрепляется в кулачках патрона, затем устанавливается расточное приспособление, состоящее из оправки 2, резцовой державки 4, тяги 5 и колодки 6.

Оправка 2 вставляется конусным хвостовиком в пиноль задней бабки.

Другой конец оправки поддерживается вращающимся центром. В продольное окно оправки вставлена державка 4 с закрепленным в ней резцом 3.

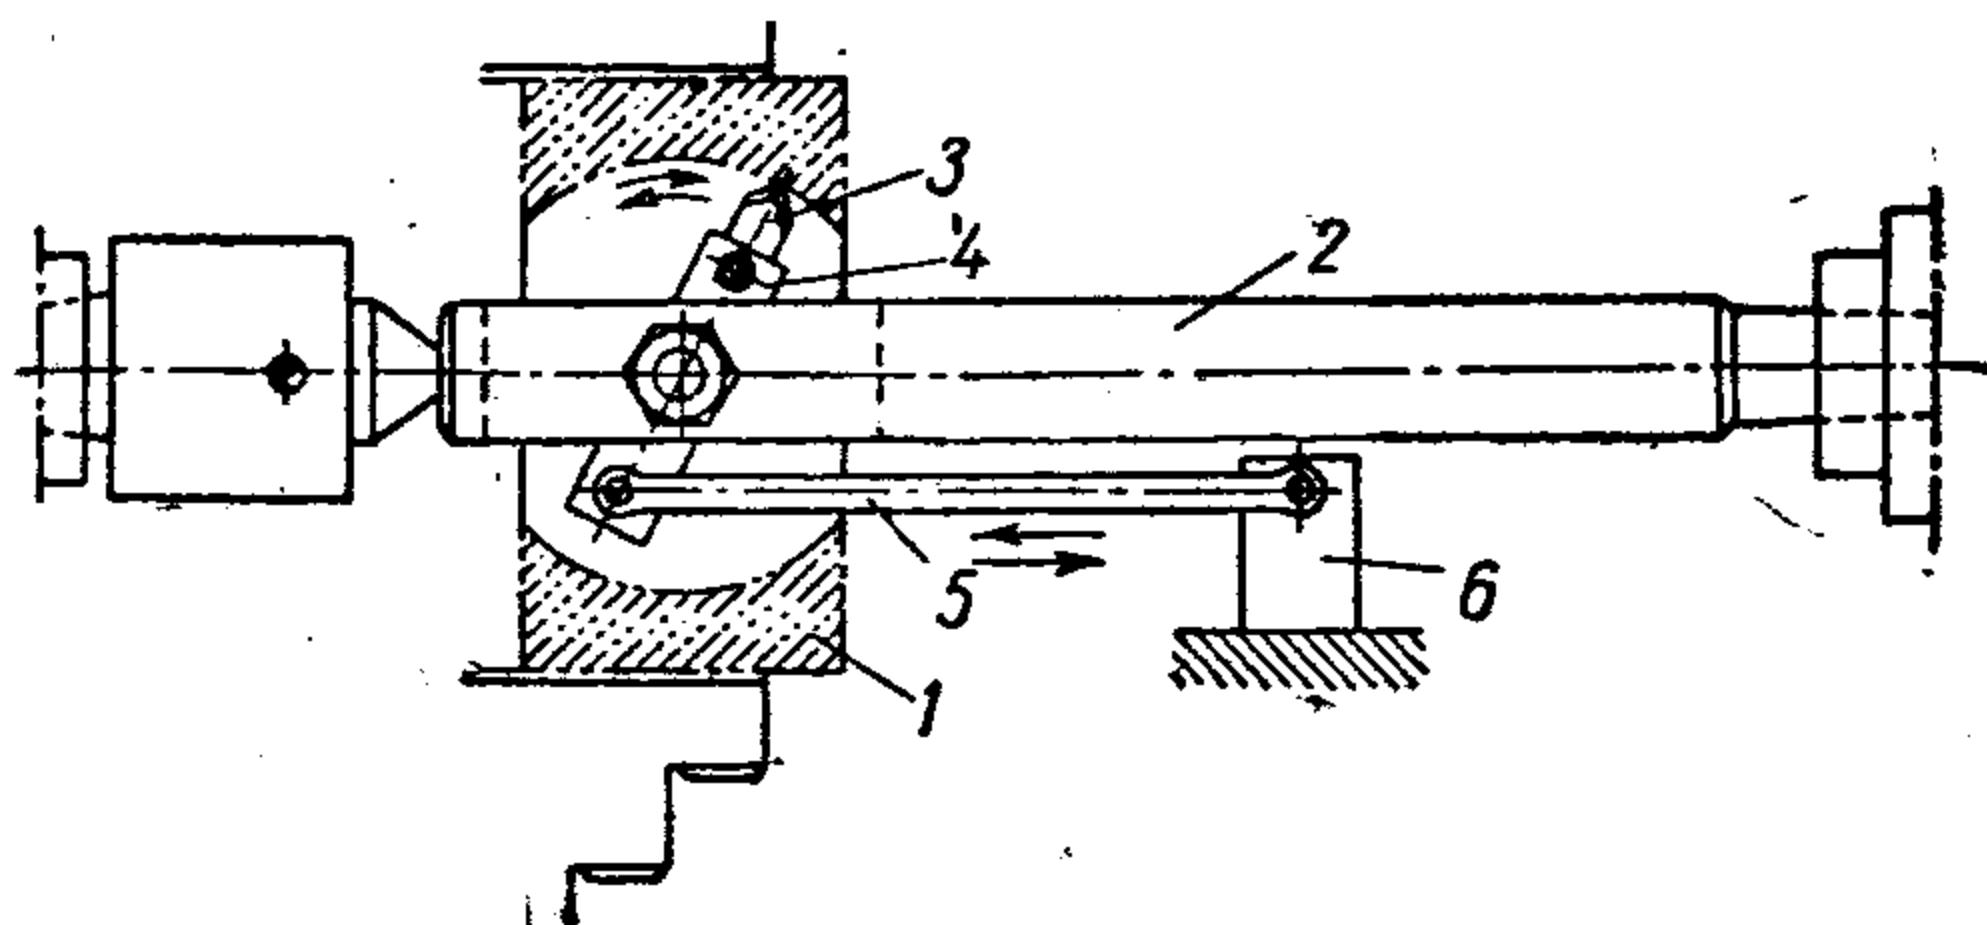


Рис. 22

Державка шарнирно соединена с оправкой и при помощи тяги 5 может поворачиваться вокруг оси шарнирного болта. Вершина резца описывает при повороте радиус, который зависит от величины вылета резца.

Резец настраивается согласно радиусу сферы. Тяга 5 присоединяется к колодке 6, укрепленной на супорте станка.

При продольной механической подаче колодка с помощью тяги будет поворачивать державку в том или другом направлении.

В обоих случаях резец будет перемещаться по дуге и обрабатывать во вращающейся детали шаровую поверхность. Чтобы снять деталь, требуется отвести пиноль задней бабки или передвинуть заднюю бабку вправо.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ НАКАТЫВАНИЕ

I. ПРОЦЕСС НАКАТЫВАНИЯ

При накатывании наружных поверхностей применяют прямую или перекрестную (сетчатую) накатку (рис. 23, а).

Шаг накатки выбирается в зависимости от диаметра заготовки и ширины накатки.

В табл. 38 приводится величина шага в *мм* для прямой накатки, а в табл. 39 — для перекрестной (рис. 23, б).

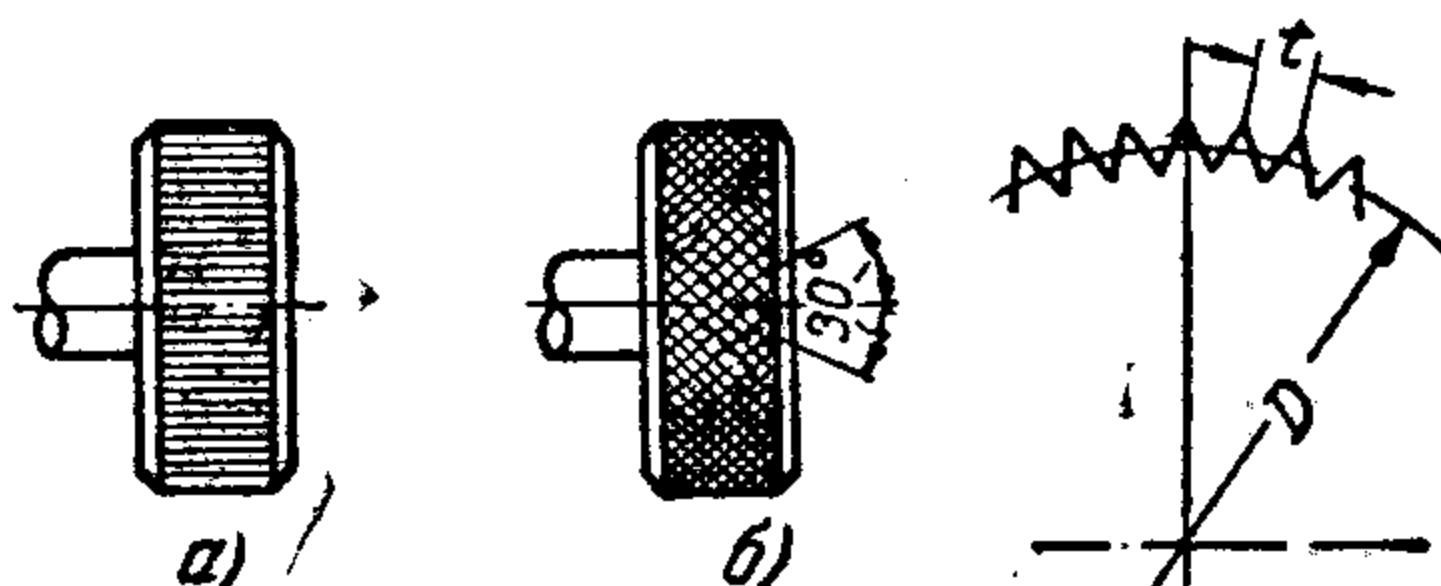


Рис. 23

Таблица 38

Диаметр заготовки	Для всех материалов				
	ширина накатки				
	до 2	2 до 6	6 до 14	14 до 30	св. 30
До 8			0,5		
8 до 16	0,5			0,6	
16 до 32	0,5	0,6		0,8	
32 до 64	0,6		0,8		1,0
64 до 100		0,8		1,0	1,2

Таблица 39

Диаметр заготовки	Обрабатываемый материал латунь, алюминий, фибра, сталь							
	ширина накатки							
	до 2	до 6	6 до 14	14 до 30	св. 30	св. 2 до 6	св. 6 до 14	св. 14 до 30
До 8	0,6				0,6			
8 до 16	0,6				0,6	0,8		
16 до 32	0,6	0,8			0,8	1,0		
32 до 64	0,6	0,8	1,0		0,8	1,0	1,2	
64 до 100	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	1,2	1,6	

II. РЕЖИМЫ НАКАТЫВАНИЯ

Таблица 40

Шаг нарезки на ролике в мм	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2
Число проходов	3—5	4—6	5—6	6—8	7—10
Диаметр обрабатываемой детали в мм	5	10	15	20	30
Продольная по-дача в мм/об	0,7	1,0	1,25	1,5	1,7
	2,0	2,5	2,5		

Обрабатываемый материал	Сталь мягкая	Сталь твердая	Бронза	Латунь	Алюминий
Окружная скорость в м/мин	20—25	10—15	25—40	40—50	80—100

III. НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НАКАТЫВАНИЯ РУЧЕК КАЛИБРОВ

На рис. 24 показана державка 2 обычной конструкции с роликами 1, которую обычно применяют для накатыва-

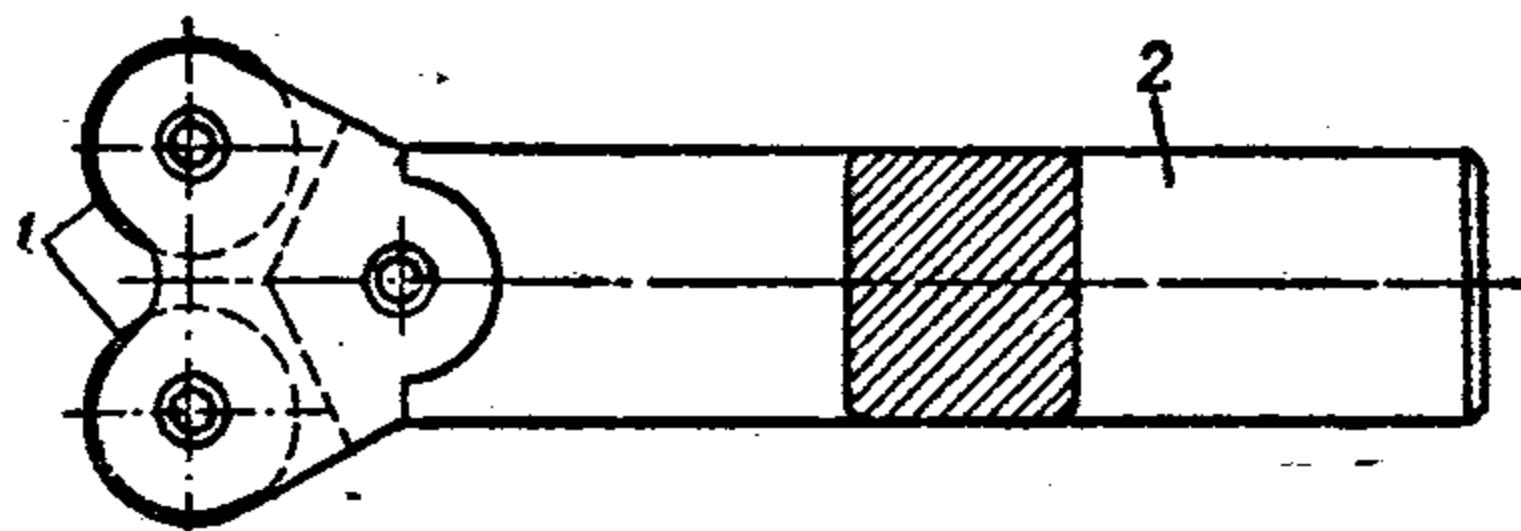


Рис. 24

ния ручек калибров. Эта операция малопроизводительна и не обеспечивает надлежащее качество.

Новый технологический процесс накатывания дает увеличение производительности труда в восемь раз и улучшает качество отделки изготавляемых деталей.

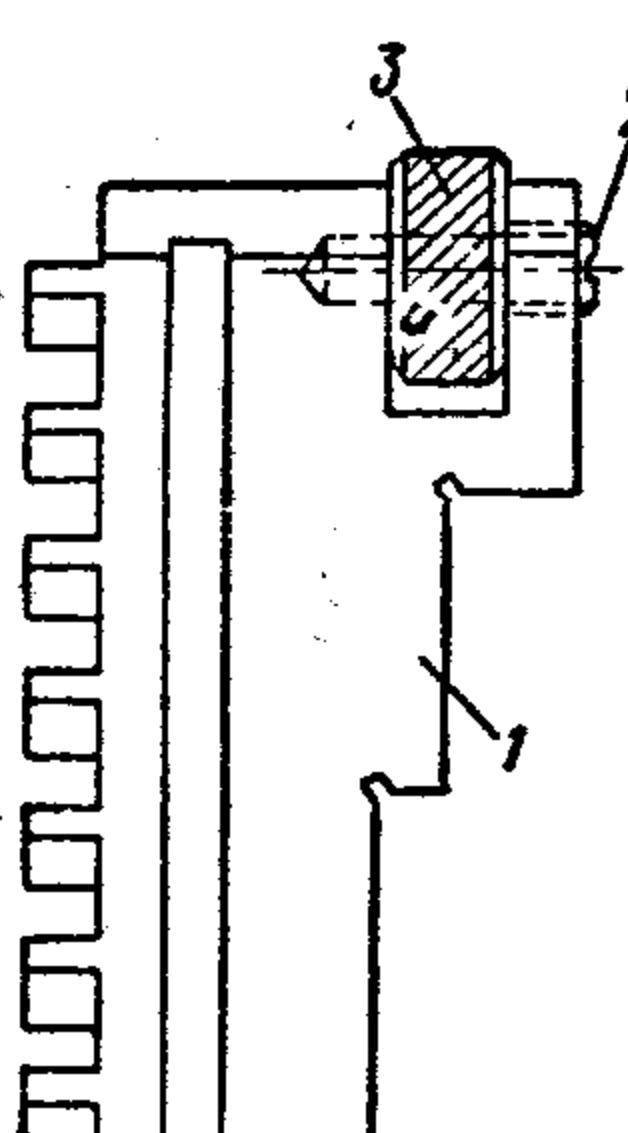


Рис. 25

Для выполнения накатки используются специальные кулачки 1 к самоцентрирующемуся трехкулакчковому патрону токарного станка (рис. 25). Кулачок 1 отличается от нормального тем, что на конце его имеется паз, в котором на шпильке 2 вращается накатной ролик 3. В трех кулачках патрона устанавливается два правых ролика и один левый, или наоборот, два левых и один правый.

Деталь, в виде длинного прутка проходит через шпиндель и вторым концом закрепляется в супорте токарного станка. Одновременно с вращением шпинделя, включается и продольная подача суппорта.

При вращательном движении ролика и поступательном перемещении обрабатываемого прутка обеспечивается высокое качество накатки.

Накатанную заготовку разрезают на части требуемой длины.



РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ

I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Допуски. Отклонения

Номинальный размер — есть основной расчетный размер.

Действительным размером называется размер, получаемый непосредственным измерением.

Пределыми размерами называются размеры, между которыми может колебаться действительный размер. Один из них называется наибольшим предельным, другой — наименьшим предельным размером.

Допуском называется разница между наибольшим и наименьшим предельными размерами (рис. 26).

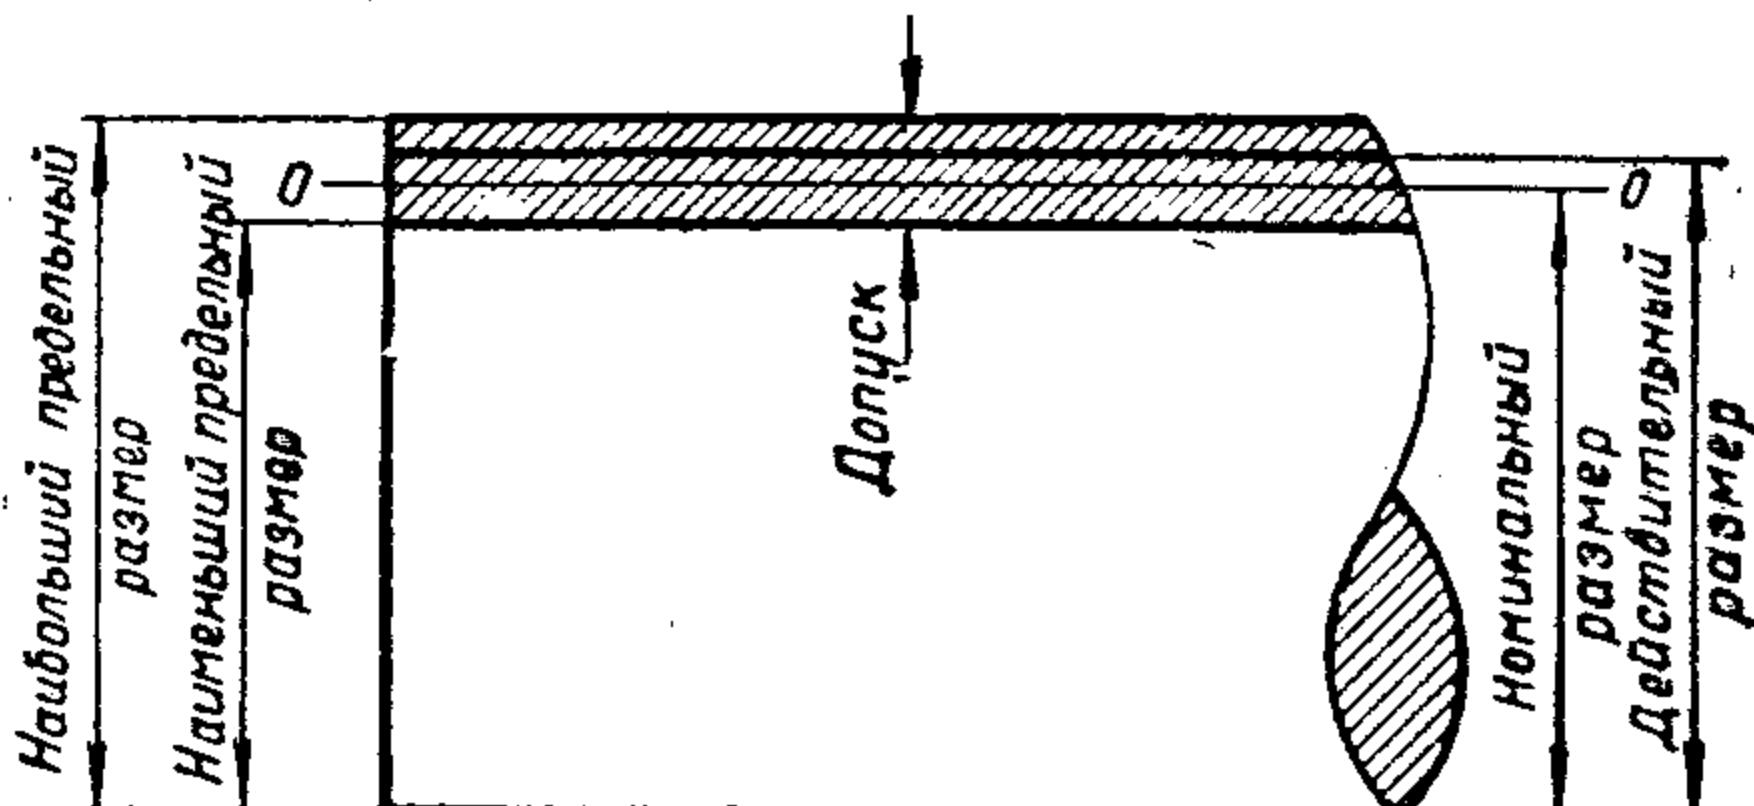


Рис. 26

Верхним отклонением называется разность между наибольшим предельным размером и номинальным размером.

Нижним отклонением называется разность между наименьшим предельным размером и номинальным размером.

Действительным отклонением называется разность между действительным и номинальным размерами (рис. 27).

Условные обозначения отклонений на чертежах

1. Отклонения указываются всегда после номинального размера, причем верхнее отклонение указывается выше линии стрелки, а нижнее — ниже.

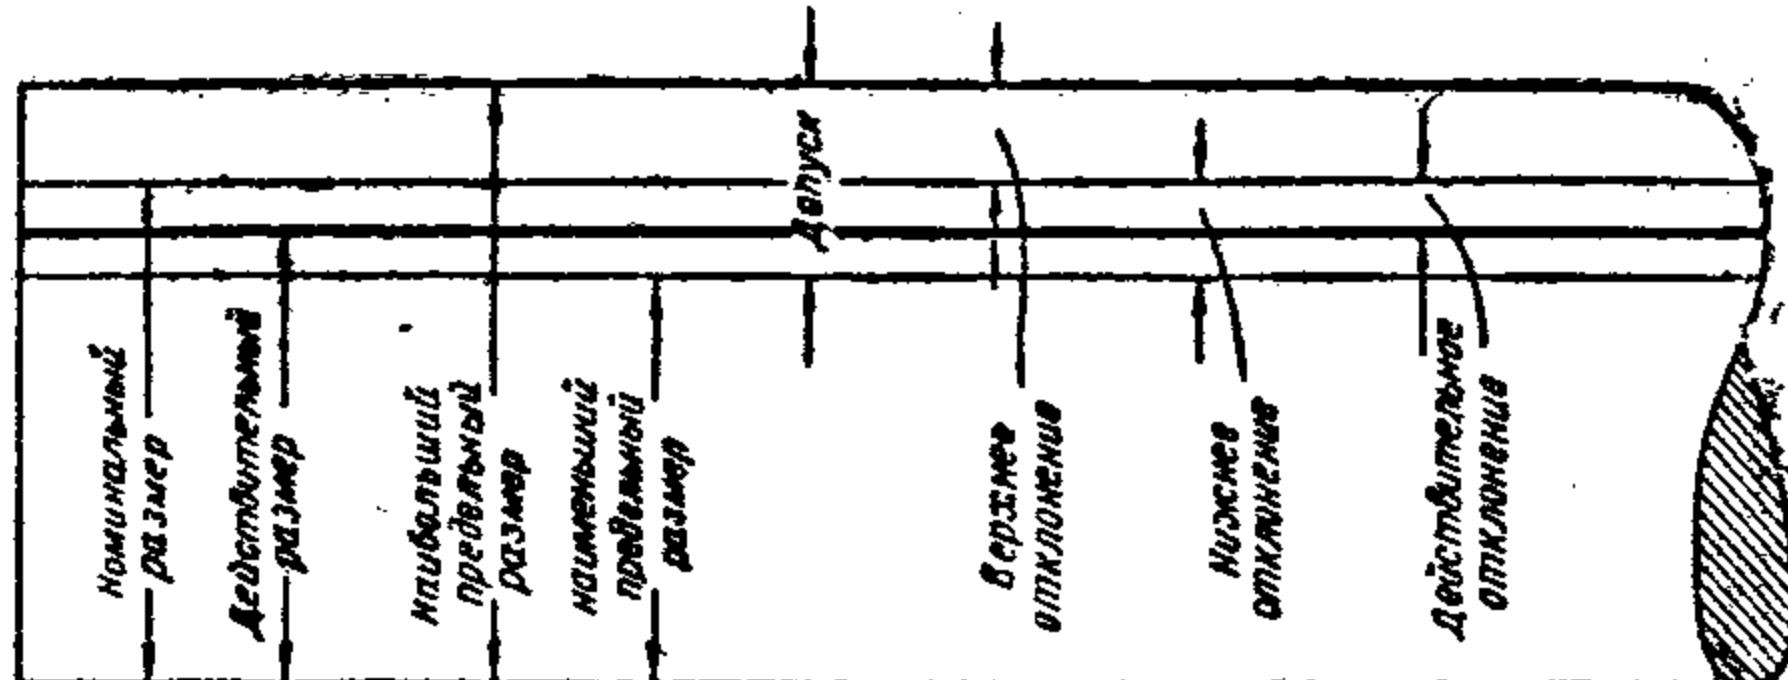


Рис. 27

2. Если одно из отклонений равно нулю, то на чертеже его не ставят.

3. Если верхнее и нижнее отклонения одинаковы по величине, то на чертеже ставят одну цифру со знаком \pm .

2. Зазор. Натяг. Посадка

При сборке двух деталей, входящих одна в другую, т. е. сопрягаемых деталей, различают внешнюю охватывающую и внутреннюю охватываемую поверхность.

Один из размеров соприкасающихся поверхностей носит название **охватывающий размер**, а другой — **охватываемый**.

Для круглых тел охватывающая поверхность носит общее название **отверстие**, а охватываемая — **вал**; соответствующие размеры — **диаметр отверстия** и **диаметр вала**.

Зазором называется положительная разность между диаметрами отверстия и вала, создающая свободу их относительного движения.

Наибольшим зазором называется разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

Наименьшим зазором называется разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала,

Натягом называется отрицательная разность между диаметром отверстия и диаметром вала до сборки, создающая после сборки неподвижные соединения.

Наибольшим (по абсолютному значению) натягом называется разность между наименьшим предельным размером отверстий и наибольшим предельным размером вала.

Наименьшим (по абсолютному значению) натягом называется разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

Допуском зазора или натяга называется разность между наибольшим и наименьшим зазорами или наибольшим и наименьшим натягами.

У обеих деталей соединения номинальный размер вала и отверстия должен быть один и тот же. Он носит название номинальный размер соединения.

Посадка определяет характер соединения двух вставленных одна в другую деталей и обеспечивает свободу их относительного перемещения или прочность их неподвижного соединения.

Посадки разделяются на две основные группы:

1) посадки для свободного движения, при которых возможно относительное перемещение соединенных деталей;

2) посадки неподвижные, при которых во время работы не должно происходить относительного перемещения соединенных деталей.

Типы посадок и их обозначение

Таблица 41

Продолжение табл. 41

Название	Условное обозначение
Подвижные посадки	
Скользящая	С
Движения	Д
Ходовая	Х
Легкоходовая	Л
Широкоходовая	Ш

3. Система допусков. Классы точности Типы посадок

Система допусков подразделяется:

- а) по основанию системы — на систему отверстия и систему вала;
- б) по величине допусков — на несколько степеней (классов) точности;
- в) по величине зазоров или натягов — на ряд посадок.

Система отверстия характеризуется тем, что в ней для всех посадок одной и той же степени точности (одного класса), отнесенных к одному и тому же номинальному диаметру, предельные размеры отверстия остаются постоянными.

Осуществление различных посадок достигается за счет изменения предельных размеров вала.

В системе отверстия номинальный размер является наименьшим предельным размером отверстия. Система отверстия на чертежах обозначается буквой *A*.

Система вала характеризуется тем, что в ней для всех посадок одной и той же степени точности (одного класса), отнесенных к одному и тому же номинальному диаметру, предельные размеры вала остаются постоянными. Различные посадки осуществляются за счет существующего изменения предельных размеров отверстия.

В системе вала номинальный размер является наибольшим предельным размером вала. В зависимости от величины допусков зазора и натяга при одинаковых посадках и одинаковых номинальных диаметрах различают посад-

ки разной степени точности, группируемые по отдельным классам точности.

Система вала на чертежах обозначается буквой *B*.

В зависимости от назначения механизма или прибора требуется определенная точность изготовления их деталей.

Величины допустимых отклонений регламентированы в системе ОСТ десятью различными классами точности: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 9-й. Класс точности указывается на чертежах, рядом с буквой, обозначающей посадку.

Для посадок 2-го класса цифра 2 не ставится, так как этот класс точности применяется особенно широко.

Ниже приводятся примеры условных обозначений посадок с проставленными классами точности и что они обозначают.

Таблица 42

Условное обозначение	Что обозначает
Пр1 ₁	Прессовую 1-ю посадку 1-го класса
Пр2 ₂	Прессовую 2-ю , 1-го ,
Г ₁	Глухую , , 1-го ,
Т ₁	Тугую , 1-го ,
Н ₁	Напряженную , 1-го ,
П ₁	Плотную , 1-го ,
С ₁	Скользящую , 1-го ,
Д ₁	Движения , 1-го ,
Гр	Горячую , 2-го ,
Пр	Прессовую , 2-го ,
Пл	Легкопрессовую , 2-го ,
Г	Глухую , 2-го ,
Т	Тугую , 2-го ,
Н	Напряженную , 2-го ,

Продолжение табл. 42

Условное обозначение	Что обозначает		
П	Плотную	посадку	2-го класса
С	Скользящую	,	2-го ,
Д	Движения	,	2-го ,
Х	Ходовую	,	2-го ,
Л	Легкоходовую	,	2-го ,
Ш	Широкоходовую	,	2-го ,
Γ_{2a}	Глухую	,	класса 2а
T_{2a}	Тугую	,	2а
H_{2a}	Напряженную	,	2а
Π_{2a}	Плотную	,	2а
C_{2a}	Скользящую	,	2а
Пр1 ₃	Прессовую 1-ю	,	3-го класса
Пр2 ₃	Прессовую 2-ю	,	3-го ,
Пр3 ₃	Прессовую 3-ю	,	3-го ,
C_3	Скользящую	,	3-го ,
X_3	Ходовую	,	3-го ,
W_3	Широкоходовую	,	3-го ,
$C3_a$	Скользящую	,	класса 3а
Пр ₄	Прессовую	,	4-го класса
C_4	Скользящую	,	4-го ,
X_4	Ходовую	,	4-го ,
L_4	Легкоходовую	,	4-го ,
W_4	Широкоходовую	,	4-го ,
C_5	Скользящую	,	5-го ,
X_5	Ходовую	,	5-го ,

ТАБЛИЦЫ ДОПУСКОВ

Для определения и назначения классов точности, посадок и величины допусков пользуются специальными справочными таблицами.

II. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛА В СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ
2-й класс. точности
ПО ОСТ 1012

Таблица 43

		Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)											
		Посадки											
Номинальные диаметры в мм	Отклонения отверстия	Параллельно-плотная				Скользящая				Ходовая			
		Г	Н	Т	И	Д	С	Л	Х	Ш	Л	Д	Ш
Отклонения валов в μ													
От 1 до 3	+3	+10	+13	+10	+7	+3	0	-3	-8	-12	-18	-25	-35
Св. 3 до 6	+13	+16	+13	+9	+4	+4	0	-4	-10	-17	-25	-35	-45
Св. 6 до 10	+16	+20	+16	+12	+5	+5	0	-5	-13	-23	-35	-45	-60
Св. 10 до 18	+9	+24	+19	+24	+6	0	-6	-16	-30	-45	-55	-75	
Св. 18 до 30	+23	+30	+23	+17	+7	+2	-6	-12	-18	-33	-40	-60	
Св. 30 до 50	+27	+35	+27	+20	+8	+2	-7	-14	-8	-20	-40	-70	-95
	0	+18	+18	+9	+3	+8	0	-10	-25	-50	-75	-85	-115

Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)

Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)									
Номинальные диаметры в $мм$	п о с а д к и								
	откло- нения глухая Γ			напря- женная H			плотная Π		
	W	W	H	W	W	H	W	W	H
отклонения вала в $мм$									
Св. 50 до 80	+30	+40	+30	+23	+10	+10	-12	-30	-65
	0	0	+20	+10	-10	-10	-20	-32	-105
Св. 50 до 80	+35	+45	+35	+35	+26	+12	-15	-40	-95
	0	0	+23	+12	+3	-12	-23	-38	-145
Св. 80 до 120	+35	+45	+45	+26	+12	0	-15	-40	-120
	0	0	+23	+12	+3	-12	-23	-75	-175
Св. 120 до 180	+40	+52	+40	+30	+14	0	-18	-50	-100
	0	0	+25	+13	+2	-14	-27	-45	-155
Св. 180 до 260	+45	+60	+45	+35	+16	0	-18	-50	-150
	0	0	+30	+15	+4	-16	-30	-45	-210
Св. 260 до 360	+50	+70	+50	+40	+18	0	-22	-60	-120
	0	0	+35	+15	+4	-18	-30	-52	-180
Св. 360 до 500	+60	+80	+60	+45	+20	0	-26	-70	-140
	0	0	+40	+20	+6	-20	-60	-125	-250
							-30	-80	-170
							-70	-210	-290
							-30	-70	-140
							-40	-20	-340

**3-й класс точности
по ОСТ 1013**

Таблица 44

Номинальные диаметры в мм	Отклонения отверстий A_3	Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)			
		посадки			
		скользящая C_3	ходовая X_3	широкоходовая $Ш_3$	
отклонения вала в $\mu\text{к}$					
		в н	в н	в н	в н
От 1 до 3	0 +20	0 -20	-7 -32	-17 -50	
Св. 3 до 6	0 +25	0 -25	-11 -44	-25 -65	
Св. 6 до 10	0 +30	0 -30	-15 -55	-35 -85	
Св. 10 до 18	0 +35	0 -35	-20 -70	-45 -105	
Св. 18 до 30	0 +45	0 -45	-25 -85	-60 -130	
Св. 30 до 50	0 +50	0 -50	-32 -100	-75 -160	
Св. 50 до 80	0 +60	0 -60	-40 -120	-95 -195	
Св. 80 до 120	0 +70	0 -70	-50 -140	-120 -235	
Св. 120 до 180	0 +80	0 -80	-60 -165	-150 -285	
Св. 180 до 260	0 +90	0 -90	-75 -195	-180 -330	
Св. 260 до 360	0 +100	0 -100	-90 -225	-210 -380	
Св. 360 до 500	0 +120	0 -120	-105 -225	-250 -440	

**4-й класс точности
по ОСТ 1014**

Таблица 45

Номинальные диаметры в мм	Откло- нения отвер- стий A_4	Размеры в μ (1 микрон=0,001 мм)							
		посадки							
		скользя- щая C_4	ходовая X_4	легкоходо- вая L_4	широкоходо- вая $Ш_4$	в	в	в	в
отклонения вала в мк									
		н	в	н	в	н	в	н	в
От 1 до 3	+60	0	-60	-30	-90	-60	-120	-120	-180
0									
Св. 3 до 6	+80	0	-80	-40	-120	-80	-160	-180	-240
0									
Св. 6 до 10	+100	0	-100	-50	-150	-100	-200	-240	-300
0									
Св. 10 до 18	+120	0	-120	-60	-180	-120	-240	-240	-360
0									
Св. 18 до 30	+140	0	-140	-70	-210	-140	-280	-280	-420
0									
Св. 30 до 50	+170	0	-170	-80	-250	-170	-340	-340	-500
0									
Св. 50 до 80	+200	0	-200	-100	-300	-200	-400	-400	-600
0									
Св. 80 до 120	+230	0	-230	-120	-350	-230	-460	-460	-700
0									
Св. 120 до 180	+260	0	-260	-130	-400	-260	-530	-530	-800
0									
Св. 180 до 260	+300	0	-300	-150	-450	-300	-600	-600	-900
0									
Св. 260 до 360	+340	0	-340	-170	-500	-340	-680	-680	-1000
0									
Св. 360 до 500	+380	0	-380	-190	-570	-380	-760	-760	-1100
0									

**5-й класс точности
по ОСТ 1015**

Таблица 46

Номинальные диаметры в мм	Отклонения отверстия A_5	Размеры в μ (1 микрон = $=0,001 \text{мм}$)			
		посадки			
		скользящая C_5	ходовая X_5		
отклонения вала в $\mu\text{к}$					
		в н	в н	в н	в н
От 1 до 3	0 +120	0 -120	-60	-180	
Св. 3 до 6	0 +160	0 -160	-80	-240	
Св. 6 до 10	0 +200	0 -200	-100	-300	
Св. 10 до 18	0 +240	0 -240	-120	-360	
Св. 18 до 30	0 +280	0 -280	-140	-420	
Св. 30 до 50	0 +340	0 -340	-170	-500	
Св. 50 до 80	0 +400	0 -400	-200	-600	
Св. 80 до 120	0 +460	0 -460	-230	-700	
Св. 120 до 180	0 +530	0 -530	-260	-800	
Св. 180 до 260	0 +600	0 -600	-300	-900	
Св. 260 до 360	0 +680	0 -680	-340	-1000	
Св. 360 до 500	0 +760	0 -760	-380	-1100	

**7-й класс точности
по ОСТ ВКС 1010**

Таблица 47

Номинальные диаметры в мм	Отклонения отверстия в мк A ₇		отклонения вала в мк B ₇	
			B	
	H		B	H
От 1 до 3	0	+250	0	-250
Св. 3 до 6	0	+300	0	-300
Св. 6 до 10	0	+360	0	-360
Св. 10 до 18	0	+430	0	-430
Св. 18 до 30	0	+520	0	-520
Св. 30 до 50	0	+620	0	-620
Св. 50 до 80	0	+740	0	-740
Св. 80 до 120	0	+870	0	-870
Св. 120 до 180	0	+1000	0	-1000
Св. 180 до 260	0	+1150	0	-1150
Св. 260 до 360	0	+1350	0	-1350
Св. 360 до 500	0	+1550	0	-1550

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛА В СИСТЕМЕ ВАЛА

2-й класс точности по ОСТ 1022

Таблица 48

Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)

Продолжение табл. 48

Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)

Номинальные диаметры в $мм$	Откло- нения вала $В$	п о с а д к и						широко- ходовая L ш
		напря- женная H	плотная H	сколь- зящая C	движе- ния D	ходовая X	легкохо- довая L	
отклонения отверстия в $мк$								
		$В$	$И$	$В$	$И$	$В$	$И$	$В$
Св. 30 до 50	0	-7	0	+7	+18	+27	+35	+60
	-17	-35	-27	-20	-8	0	+10	+25
Св. 50 до 80	0	-8	0	+8	+20	+30	+42	+70
	-20	-40	-30	-23	-10	0	+12	+30
Св. 80 до 120	0	-10	0	+9	+23	+35	+50	+90
	-23	-45	-35	-26	-12	0	+15	+40
Св. 120 до 180	0	-12	0	+10	+27	+40	+60	+105
	-27	-52	-40	-30	-14	0	+18	+50
Св. 180 до 260	0	-15	0	+11	+30	+45	+70	+120
	-30	-60	-15	-35	-16	0	+22	+60
Св. 260 до 360	0	-18	0	+12	+35	+50	+80	+140
	-35	-70	-50	-40	-18	0	+26	+70
Св. 360 до 500	0	-20	0	+15	+40	+60	+90	+160
	-40	-80	-60	-45	-20	0	+30	+80

**3-й класс точности
по ОСТ 1023**

Таблица 49

Номинальные диаметры в мм	Отклоне- ния вала B_s	Размеры в μ (1 микрон=0,001 мм)		
		посадки		
		скользя- щая C_3	Ходовая X_3	широкохо- довая $Ш_3$
отклонения отверстия в мк				
		в н	в н	в н
От 1 до 3	0 —20	0 +20 —20	+7 +32 +17	+50
Св. 3 до 6	0 —25	0 +25 —25	+11 +44 +25	+65
Св. 6 до 10	0 —30	0 +30 —30	+15 +55 +35	+85
Св. 10 до 18	0 —35	0 +35 —35	+20 +70 +45	+105
Св. 18 до 30	0 —45	0 +45 —45	+25 +85 +60	+130
Св. 30 до 50	0 —50	0 +50 —50	+32 +100 +75	+160
Св. 50 до 80	0 —60	0 +60 —60	+40 +120 +95	+195
Св. 80 до 120	0 —70	0 +70 —70	+50 +140 +120	+235
Св. 120 до 180	0 —80	0 +80 —80	+60 +165 +150	+285
Св. 180 до 260	0 —90	0 +90 —90	+75 +195 +180	+330
Св. 260 до 360	0 —100	0 +100 —100	+90 +225 +210	+380
Св. 360 до 500	0 —120	0 +120 —120	+105 +255 +250	+440

4-й класс точности
по ОСТ 1024

Таблица 50

Номинальные диаметры в мм	Откло- нения вала B_4	Размеры в μ (1 микрон=0,001 мм)					
		посадки					
		скользя- щая C_4	ходовая X_4	легкохо- довая L_4	широко- ходовая $Ш_4$	отклонения отверстия в мк	
		в н	в н	в н	в н	в н	в н
От 1 до 3	0 -60	0 +60	+60 +30	+90 +60	+120 +120	+180 +120	
Св. 3 до 6	0 -80	0 +80	+80 +40	+120 +80	+160 +80	+240 +160	
Св. 6 до 10	0 -100	0 +100	+100 +50	+150 +100	+200 +100	+300 +200	
Св. 10 до 18	0 -120	0 +120	+120 +60	+180 +120	+240 +120	+360 +240	
Св. 18 до 30	0 -140	0 +140	+140 +70	+210 +140	+280 +140	+420 +280	
Св. 30 до 50	0 -170	0 +170	+170 +80	+250 +170	+340 +170	+500 +340	
Св. 50 до 80	0 -200	0 +200	+200 +100	+300 +200	+400 +200	+600 +400	
Св. 80 до 120	0 -230	0 +230	+230 +120	+350 +230	+460 +230	+700 +460	
Св. 120 до 180	0 -260	0 +260	+260 +130	+400 +260	+530 +260	+800 +530	
Св. 180 до 260	0 -300	0 +300	+300 +150	+450 +300	+600 +300	+900 +600	
Св. 260 до 360	0 -340	0 +340	+340 +170	+500 +340	+680 +340	+1000 +680	
Св. 360 до 500	0 -380	0 +380	+380 +190	+570 +190	+760 +380	+1100 +760	

По ОСТ 1025 5-й класс точности

Таблица 51

		Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)											
		посадки						ходовая X_5					
Номинальные диаметры в мм	Отклонения вала B_b	скользящая C_b			отклонен. отвер.			Зазоры			отклонен. отвер.		
		b	n	n	b	n	n	n	n	n	b	n	наим.
От 1 до 3	0	-120	0	+120	240	0	+60	+180	+180	+180	300	300	60
C_b . 3 до 6	0	-160	0	+160	320	0	+80	+240	+240	+240	400	400	80
C_b . 6 до 10	0	-200	0	+200	400	0	+100	+300	+300	+300	500	500	100
C_b . 10 до 18	0	-240	0	+240	480	0	+120	+360	+360	+360	600	600	120
C_b . 18 до 30	0	-280	0	+280	560	0	+140	+420	+420	+420	700	700	140
C_b . 30 до 50	0	-340	0	+340	680	0	+170	+500	+500	+500	840	840	170

Продолжение табл. 51

Номинальные диаметры в мм	Отклонения вала B_3	Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)					
		скользящая C_5			ходовая X_5		
		отклонен. отвер.	зазоры	наим.	отклонен. отвер.	зазоры	наим.
		в	и	в	и	в	наим.
C_B . 50 до 80	0	-400	0	+400	800	0	+200
C_B . 80 до 120	0	-460	0	+460	920	0	+230
C_B . 120 до 180	0	-530	0	+530	1060	0	+260
C_B . 180 до 260	0	-600	0	+600	1200	0	+300
C_B . 260 до 360	0	-680	0	+680	1360	0	+340
C_B . 360 до 500	0	-760	0	+760	1520	0	+380

IV. ОТКЛОНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛОВ ПРЕССОВЫХ ПОСАДОК

(в микронах)

Таблица 52

Номинальные диаметры в мм	Формы шероховатости	Валы						Отверстия			
		ПР2 ₁	Гр	Пр	Пл	Пр1	ПР2	ПР3	ПР4	Гр	Пр
От 1 до 3	В Н	+20 +15	+27 +17	+18 +12	+16 +10	— —	— —	— —	— —	+13 —27	-8 -18
Св. 3 до 6	В Н	+24 +19	+33 +20	+23 +15	+21 +13	+55 +30	— —	— —	— —	+15 -33	-10 -23
Св. 6 до 10	В Н	+29 +23	+39 +23	+28 +18	+26 +16	+65 +35	+70 +40	+100 +70	— —	+17 -39	-12 -28
Св. 10 до 18	В Н	+36 +28	+48 +29	+34 +22	+32 +20	+75 +40	+80 +45	+115 +80	+230 +195	-22 -48	-15 -34
Св. 18 до 30	В Н	+44 +35	+62 +39	+42 +28	+39 +25	+95 +50	+100 +55	+145 +100	+270 +225	-30 -62	-19 -42
Св. 30 до 40	В Н	+54 +43	+77 +50	+52 +35	+47 +30	+110 +60	+115 +65	+165 +115	+320 +270	-40 -77	-25 -52

Продолжение табл. 52

Номинальные диаметры в мм	Код стандартов	Валы						Отверстия					
		ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	Гр	Пр	Пл	Гр	Пр	ПР1	ПР2	ПР3
Св. 40 до 50	В И	+ 54 + 43	+ 87 + 60	+ 52 + 35	+ 47 + 30	+ 125 + 75	+ 175 + 125	+ 320 + 270	- 50 - 87	- 25 - 52			
Св. 50 до 65	В И	+ 66 + 53	+ 105 + 75	+ 75 —	+ 55 —	+ 150 + 90	+ 210 + 150	+ 380 —	- 65 - 105	- 35 —			
Св. 65 до 80	В И	+ 72 + 59	+ 120 + 90	+ 45 —	+ 75 + 35	+ 105 + 105	+ 165 + 165	+ 255 + 320	- 80 - 120	- 65 —			
Св. 80 до 100	В И	+ 86 + 71	+ 140 + 105	+ 85 + 60	+ 70 —	+ 160 —	+ 195 + 125	+ 200 + 190	- 460 —	- 93 - 140	- 50 —		
Св. 100 до 120	В И	+ 94 + 79	+ 160 + 125	+ 95 + 70	- —	+ 190 —	+ 210 + 140	+ 180 + 210	- —	- 113 - 160	- 60 —		
Св. 120 до 140	В И	+ 110 + 92	+ 190 —	+ 110 —	+ 85 —	+ 185 —	+ 245 —	+ 325 —	- —	- 137 —	- 70 —		
Св. 140 до 150	В И	+ 118 + 100	- 58 + 80	- 58 + 105	- —	- 190 —	- 190 + 245	- —	- —	- 190 —	- 110 —		

Продолжение табл. 32

Номинальные диаметры в мм	ОТКЛЮЧЕНИЯ	Валы										Отверстия
		ПР2 ₁	Гр	пр	Пл	ПР1	ПР2	ПР3	ПР	Гр	пр	
Св. 150 до 160	в н	+118 +100	+220 +180	+125 —	+85 —	+200 —	+275 —	+355 —	—	-167 —	-85 —	
Св. 160 до 180	в н	+126 +108	+220 +180	+95 —	+58 —	+120 —	+195 —	+275 —	—	-220 —	-125 —	
Св. 180 до 220	в н	— —	+260 +215	+145 +115	+105 —	+230 +140	+325 +235	+410 +320	—	-200 —	-100 —	
Св. 220 до 260	в н	— —	+300 +255	+165 +135	+75 —	+250 +160	+365 +275	+450 +360	—	-240 —	-120 —	
Св. 260 до 310	в н	— —	+350 +300	+195 +160	+135 —	+285 +185	+420 +320	+515 +415	—	-185 —	-145 —	
Св. 310 до 360	в н	— —	+400 +350	+220 +185	+100 +170	+305 +205	+470 +370	+565 +465	—	-335 —	-170 —	
Св. 360 до 440	в н	— —	+475 +415	+260 +220	+170 —	+360 +240	+550 +430	+670 +550	—	-400 —	-220 —	
Св. 440 до 500	в н	— —	+545 +485	+300 +260	+130 +130	+395 +275	+620 +500	+740 +620	—	-465 —	-240 —	

V. ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦАМИ ДОПУСКОВ

Пример 1. Требуется обточить валик диаметром 50 мм по системе отверстия под посадку движения 2-го класса точности, т. е. $\varnothing 50 D$.

В соответствующей таблице предельных отклонений вала в системе отверстия 2-й класс точности (табл. 43), в графе «Номинальные диаметры» свыше 30 до 50 по горизонтальной линии находят допустимые отклонения, выраженные в микронах:

$$\left. \begin{array}{l} \text{верхнее} - 10 \\ \text{нижнее} - 27 \end{array} \right\} \text{ т. е. } 50 D \left\{ \begin{array}{l} -0,010 \\ -0,027 \end{array} \right.$$

Наибольший предельный размер диаметра валика равен $50 - 0,010 = 49,990$ мм.

Наименьший предельный размер диаметра валика равен $50 - 0,027 = 49,973$ мм.

Допуск на изготовление равен $49,990 - 49,973 = 0,017$ мм (17 микрон).

Пример 2. Требуется обработать отверстие диаметром $90A_3$ (по системе отверстия 3-го класса точности).

В соответствующей таблице отклонения отверстия в системе отверстия 3-й класс точности в графе диаметров свыше 80 до 120 находят допустимые отклонения отверстия:

$$\left. \begin{array}{l} \text{верхнее} + 70 \text{ микрон} \\ \text{нижнее} 0 \end{array} \right\} \text{ т. е. } 90A_3 = 90^{+0,070}$$

Наибольший предельный размер диаметра отверстия равен:

$$90 + 0,070 = 90,070 \text{ мм.}$$

Наименьший предельный размер диаметра отверстия равен 90,0 мм.

Допуск на изготовление отверстия равен:

$$90,070 - 90,0 = 0,070 \text{ мм.}$$

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

I. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ВСТРОЕННЫМ ИНДИКАТОРОМ

При расточных работах для измерения отверстий применяются обычно индикаторные нутромеры, диапазоны измерений которых весьма ограничены.

Токарь инструментального цеха Щербаковского завода Ю. А. Аристов предложил применить для измерения отверстий обычный штангенциркуль со встроенным индикатором, обеспечивающим точность измерения в пределах точности основного инструмента — штангенциркуля.

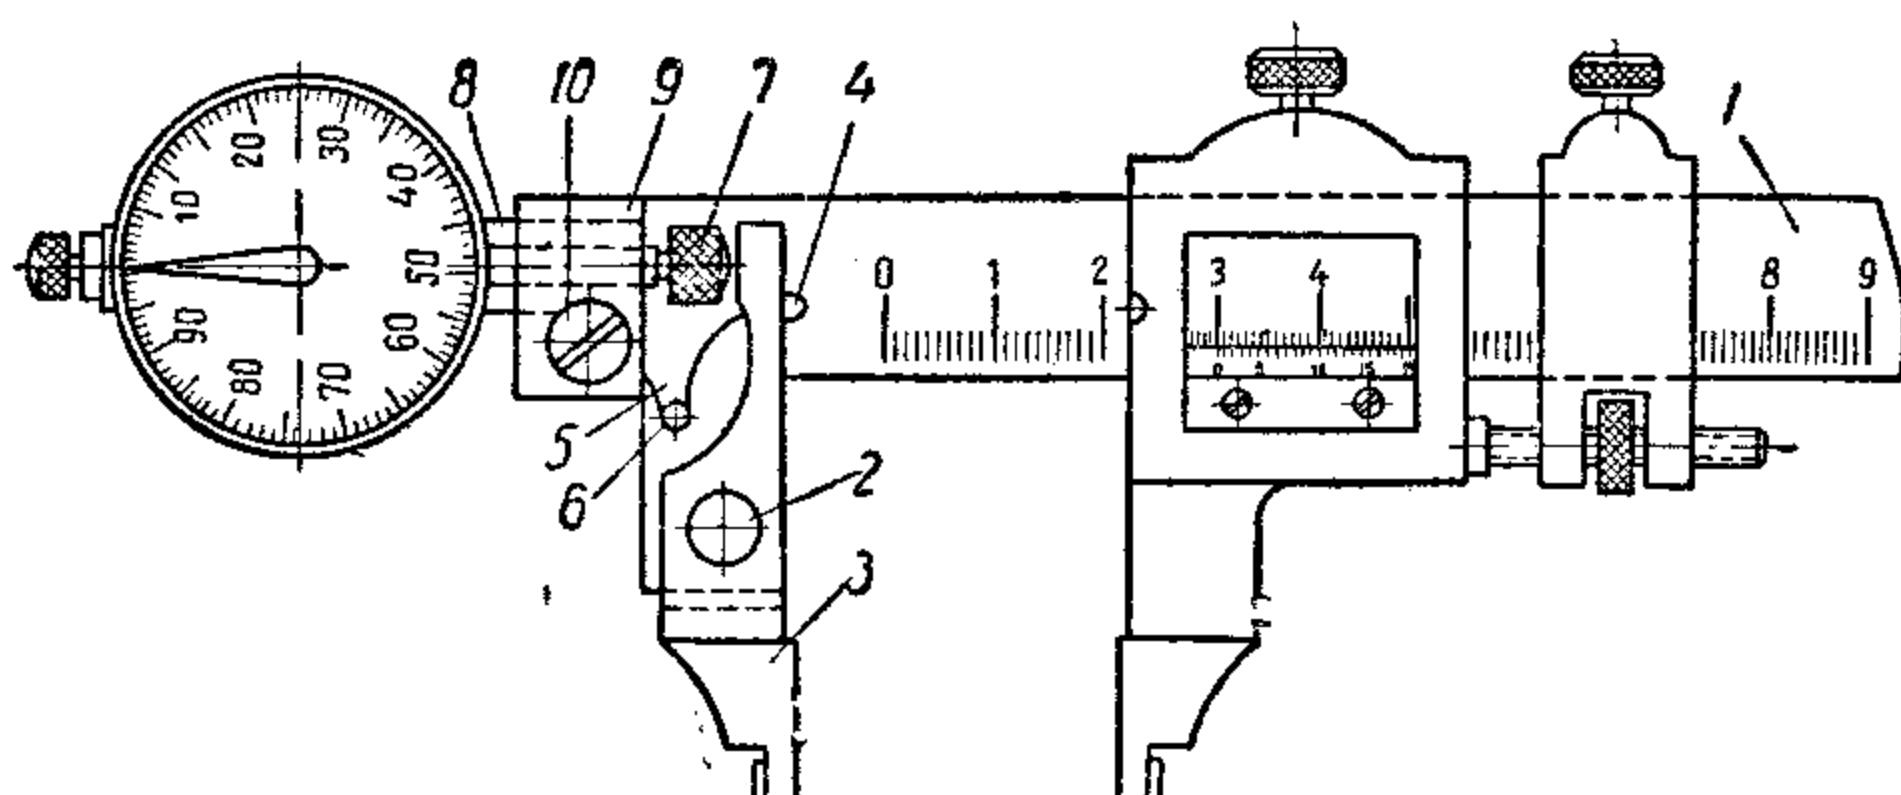


Рис. 28

На передней губке штанги 1 (рис. 28) на оси 2 крепится подвижная ножка 3. Движение ножки 3 ограничивается с одной стороны упором 4, к которому она прижимается пружиной 5, сидящей на пальце 6, а с другой стороны — наконечником 7 индикатора 8. Индикатор удерживается хомутиком 9, прикрепленным к штанге двумя штифтами 10.

Гильза индикатора вводится в хомутик до соприкосновения наконечника с подвижной ножкой так, чтобы стрелка индикатора показывала 0. Это положение индикатора жестко фиксируют винтом.

Способ пользования индикатором очень прост. Например, надо расточить отверстие диаметром 30А мм. Для этого устанавливают ножки штангенциркуля на размер 30 и измеряют отверстие. Если отверстие меньше nominalного, то подвижная ножка отклонится и нажмет на наконечник индикатора, поворачивая стрелку, указывающую точный диаметр измеряемого отверстия.

Применение штангенциркуля со встроенным индикатором облегчает работу токаря при расточных работах и обеспечивает быстрое проведение отсчетов по циферблату индикатора.

II. НУТРОМЕРЫ С ПОВОРОТНЫМ МЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Нутромеры с таким дополнительным устройством дают возможность контролировать диаметр растачиваемого отверстия в процессе обработки без отвода режущего инструмента из отверстия.

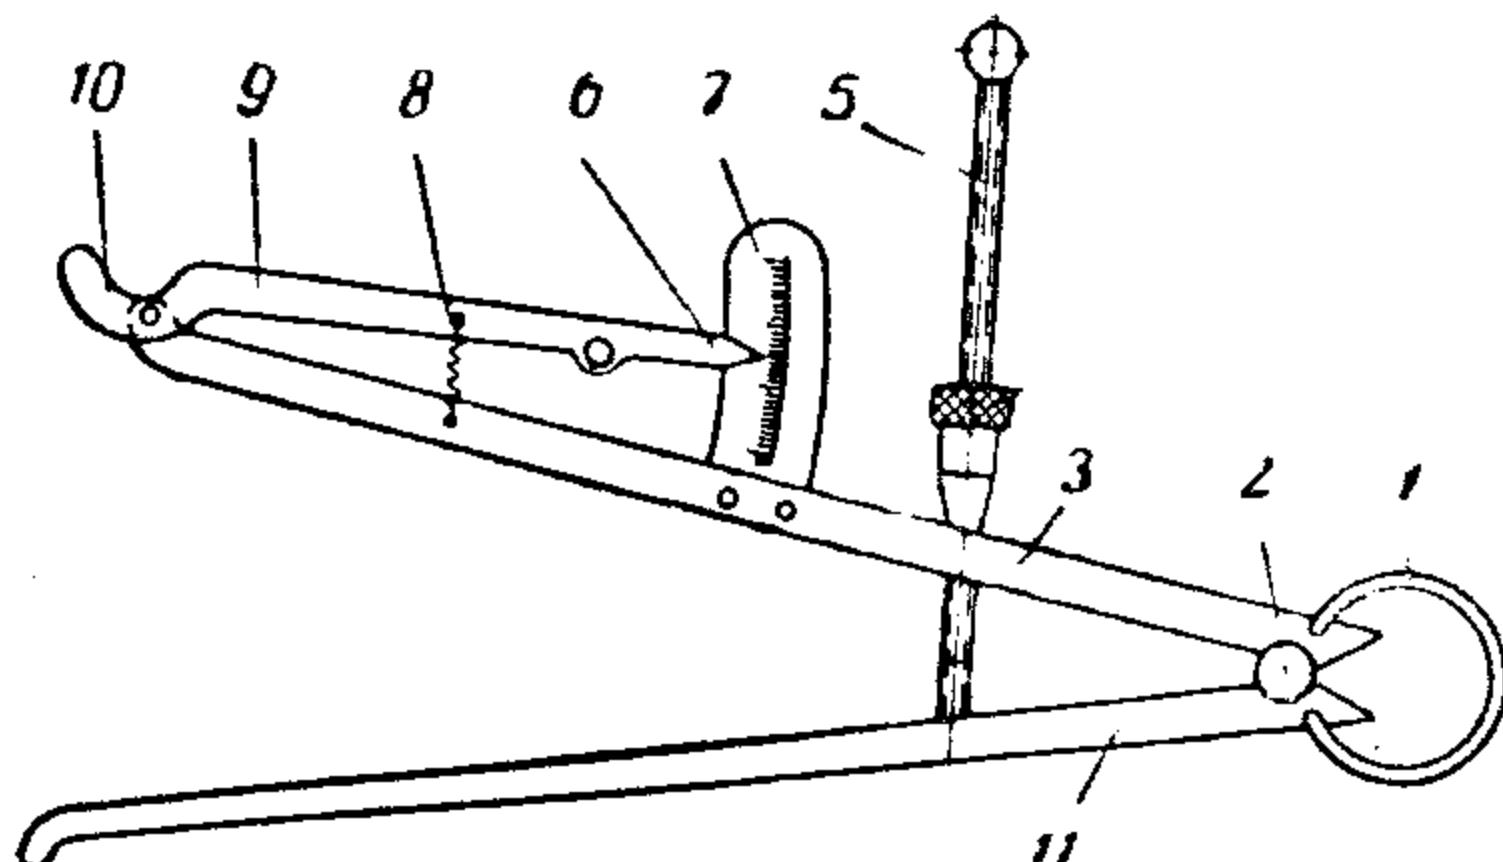


Рис. 29

На рис. 29 изображен нутромер, позволяющий измерять с точностью до 0,1 мм. Ножки инструмента 3 и 11 шарнирно связаны между собой осью 2 и раздвигаются пружиной 1. Гайкой 4, навинченной на винт 5, ножки закрепляются в требуемом положении. Мерительный наконечник 9 с заостренным концом 6 показывает на шкале 7 размер обрабатываемого отверстия. Пружина 8 обеспечивает контакт конца 10 мерительного наконечника с деталью.

Нутромер, показанный на рис. 30, имеет шкалу с нониусом, дающим возможность измерять с точностью до 0,01 мм

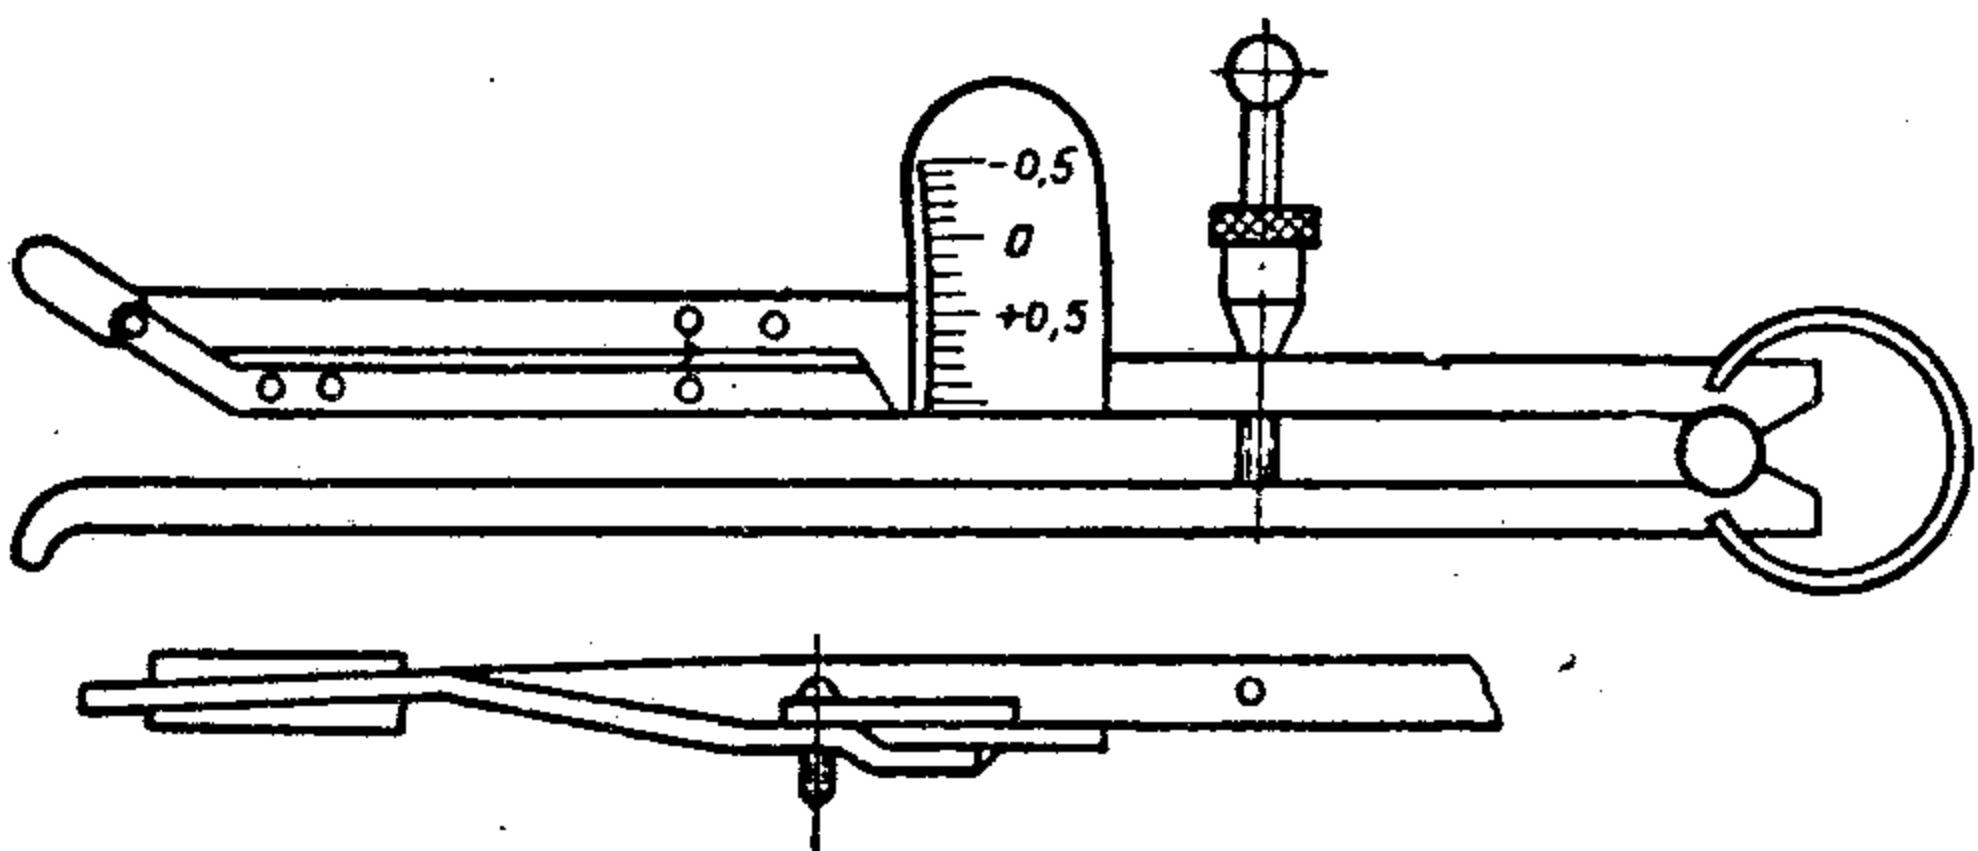


Рис. 30

Нутромер, показанный на рис. 31, оснащен индикатором 3, позволяющим измерять с точностью до 1 микрона, и состоит из ножки плунжера 1, трубы 2, штифта 4, пружины 5, планки 6, мерительного наконечника 7.

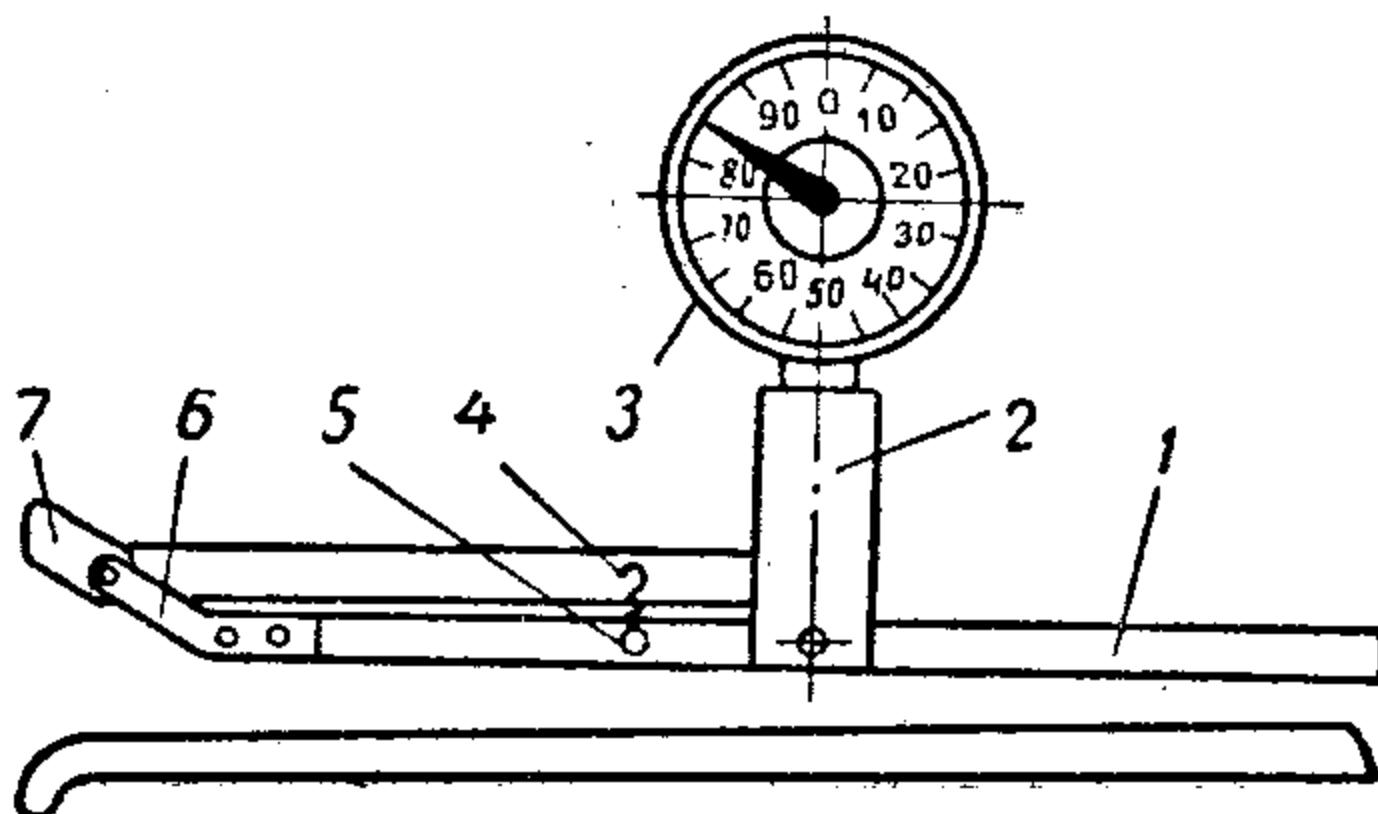


Рис. 31

III. РЫЧАЖНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ

Рычажные инструменты *a* и *b*, показанные на рис. 32, являются предельными калибрами, предназначенными для контроля внутренних и наружных размеров. На шкале приборов имеются риски *B* и *H*, обозначающие верхнее и ниж-

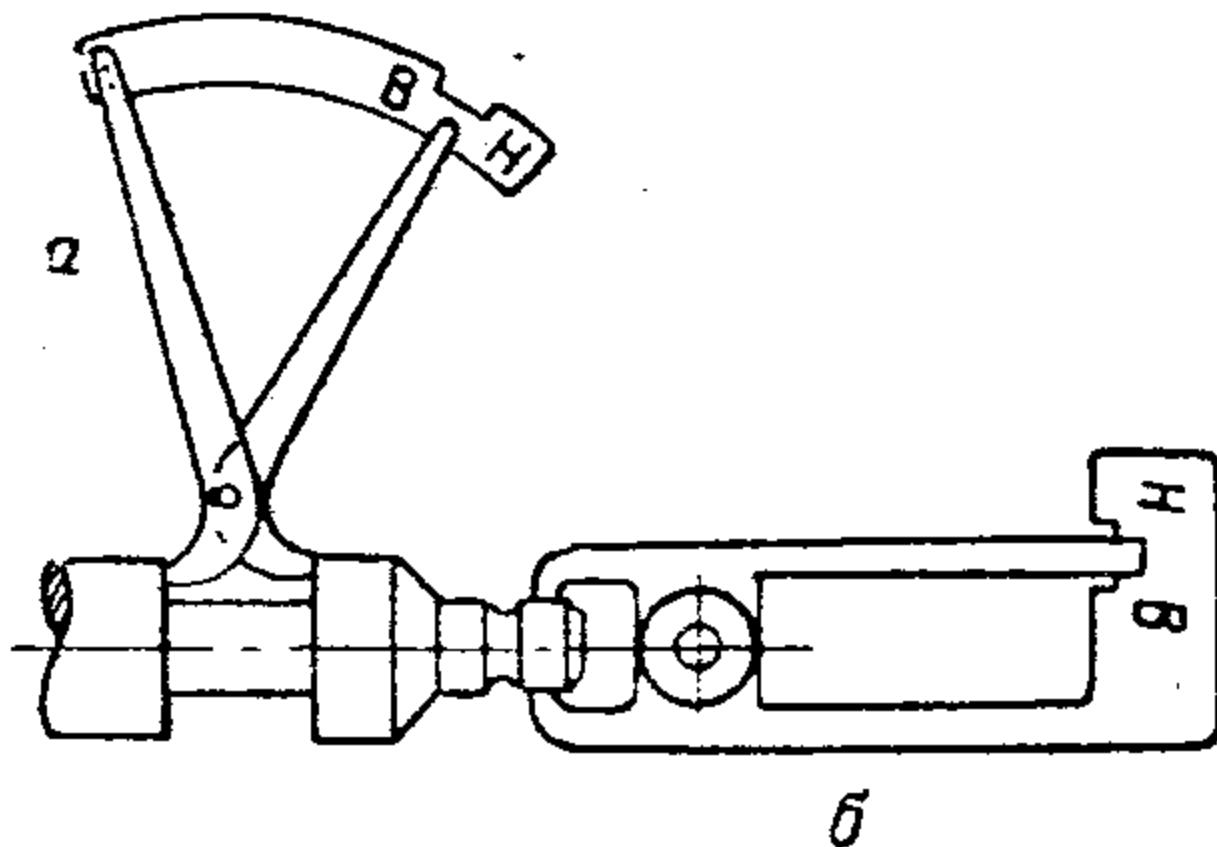


Рис. 32

нее предельные отклонения размеров. Эти риски устанавливаются на первом инструменте *a* — по микрометру, а на инструменте *б* — по измерительным плиткам,

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке резцами осуществляется за счет согласования двух одновременных движений: равномерного вращательного движения детали на один оборот за время равномерного продольного перемещения резца на величину одного шага.

I. НАРЕЗАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

1. Метрическая резьба

В СССР для всех резьбовых соединений применяется метрическая резьба.

В зависимости от назначения резьбового соединения применяют основную (крепежную) и мелкие (от первой до

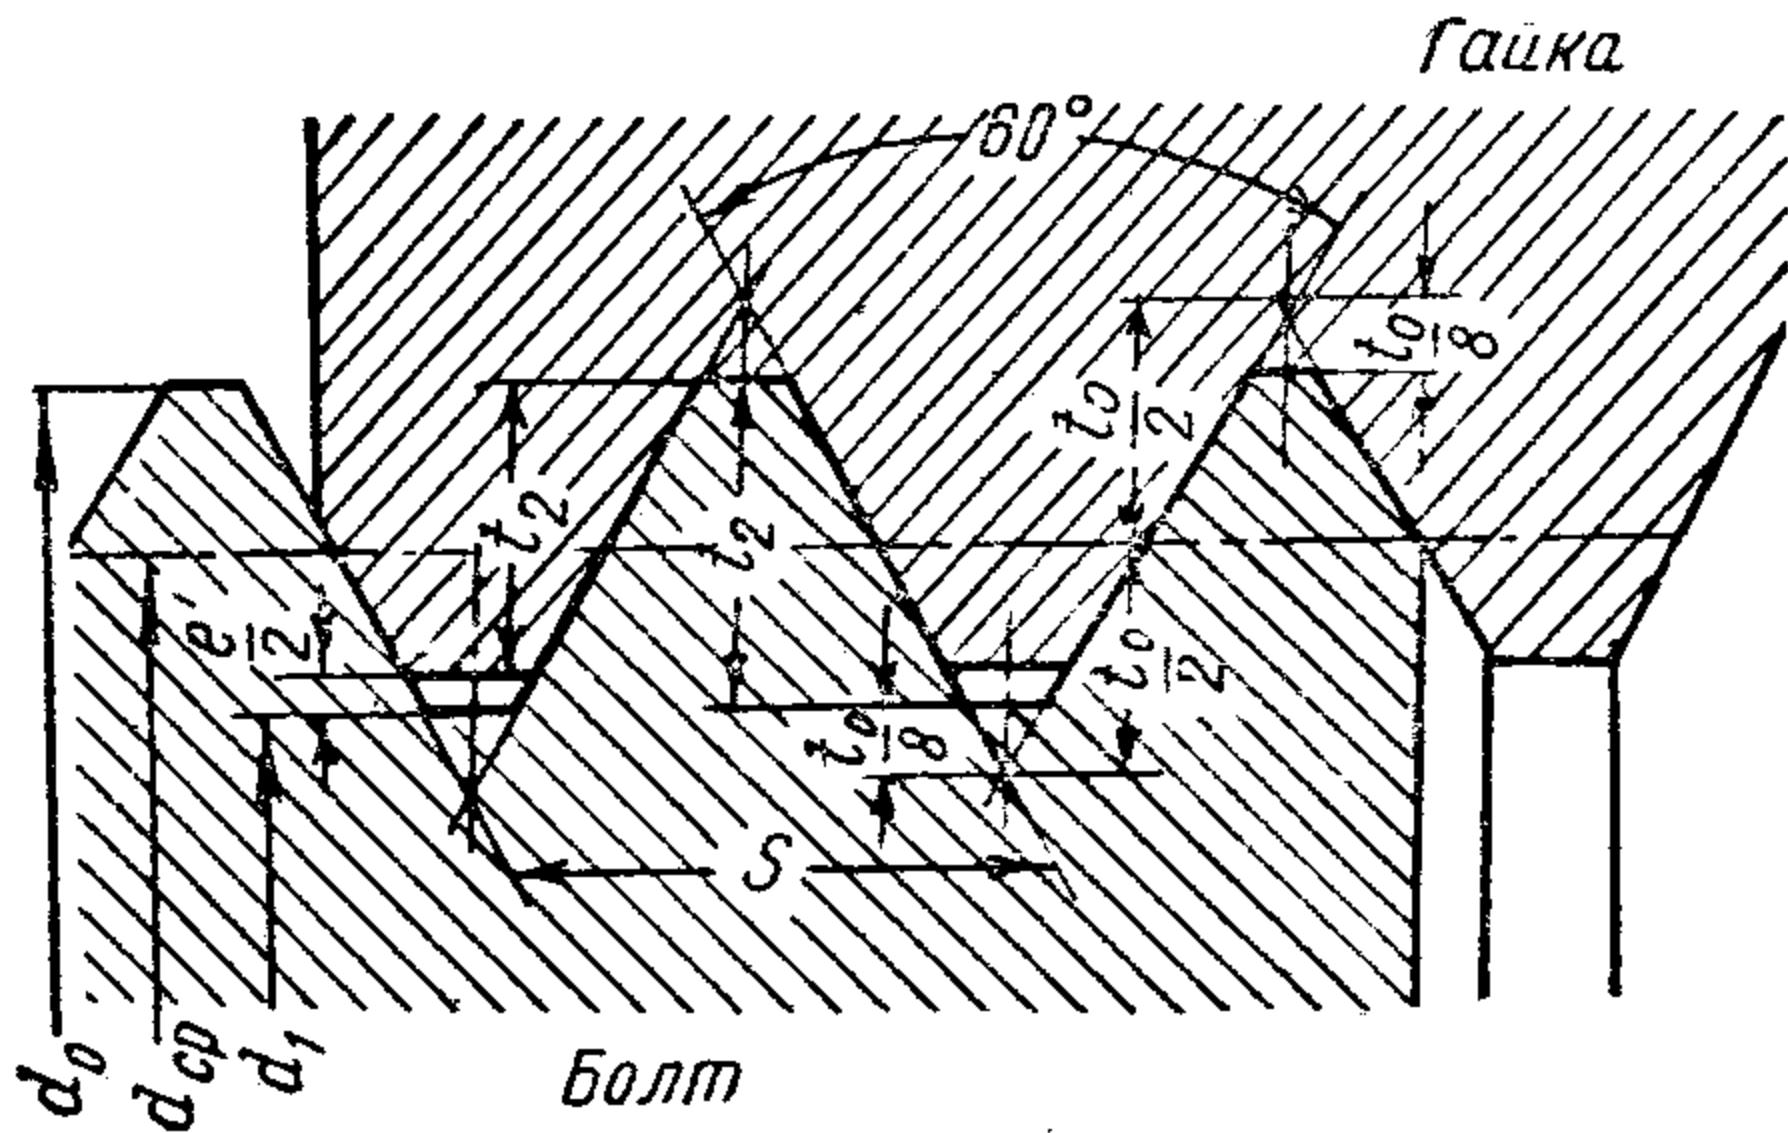


Рис. 33

пятой) резьбы. У всех этих резьб угол профиля 60° ; шаг их измеряется в миллиметрах.

Отличаются эти резьбы между собой величиной шага при одном и том же диаметре резьбы. Это видно из табл. 53.

На рис. 33 показан профиль основной метрической резьбы и его элементы.

Метрические резьбы стандартизованы.

2. Обозначения метрических резьб на чертежах

Примеры	Что обозначает
M10×1,5 ОСТ 32	Резьба метрическая, основная, наружный диаметр 10 мм, шаг 1,5 мм
1M36×3 или 36×3 ОСТ 271	Резьба метрическая, 1-я мелкая, наружный диаметр 36 мм, шаг 3 мм
2M6×0,5 или 6×0,5 ОСТ 272	Резьба метрическая, 2-я мелкая, наружный диаметр 6 мм, шаг 0,5 мм
3M85×2 или 85 ×2 ОСТ 4120	Резьба метрическая, 3-я мелкая, наружный диаметр 85 мм, шаг 2 мм
4M 52×1 или 52×1 ОСТ 4121	Резьба метрическая, 4-я мелкая, наружный диаметр 52 мм, шаг 1 мм
5M 42×0,75 или 42×0,75 ОСТ 4122	Резьба метрическая, 5-я мелкая, наружный диаметр 42 мм, шаг 0,75 мм

Приложения:

1. Обозначения приведены для правой резьбы.
2. Для обозначения левой резьбы добавляется слово „левая“.

Пример: 1M36×3 левая.

Сводная таблица диаметров d_0 и шагов S основной и мелких метрических резьб

по ОСТ НКТП 273

Таблица 53

Диаметр d_0	Шаг резьбы в мм				
	основная крепеж- ная	1-я мелкая	2-я мелкая	3-я мелкая	4-я мелкая
1; 1,2	0,25	0,2	—	—	—
1,4	0,3	0,2	—	—	—
1,7	0,35	0,2	—	—	—
2; 2,3	0,4	0,25	—	—	—
2,6	0,45	0,35	—	—	—
3	0,5	0,35	—	—	—
(3,5)	(0,6)	0,35	—	—	—
4	0,7	0,5	(0,5)	—	—
(4,5)	—	0,5	(0,5)	—	—
(5,5)	—	(1)	(0,75)	0,5	0,5
6; (7)	—	1,25 (1,25)	(1)	0,75	0,75
8	—	(1,5)	(1)	0,75	0,75
9	—	1,75	(1)	0,75	0,75
10 (11)	—	1,2	1,25	1,5	1,5
12	—	2	1,2	1,5	1,5
14, 16	—	—	—	—	—
18, 20, 22	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 53

Диаметр d_0	Шаг резьбы в мм				
	основная крепеж- ная	1-я мелкая	2-я мелкая	3-я мелкая	4-я мелкая
24; 27	—	—	—	—	—
30; (33)	~3 (3,5)	2	1,5	1	0,75
36; (39)	(4)	2	1,5	1	—
42; (45)	(4,5)	3	2	1,5	0,75
48; (52)	(5)	3	2	1,5	0,75
56; (60)	(5,5)	4	3	1,5	1
64, (68), 72, 76, 80, 85, 90,	—	—	—	—	—
95, 100, 105, 110, 115, 120, 125	(6)	4	3	2	1,5
130; 135, 140, 145, 150	6	4	3	2	1,5
155, 160, 165, 170, 175, 180, 185,	6	4	3	2	—
190, 195, 200	6	4	3	—	—
205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240,	6	—	—	—	—
245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280,	6	—	—	—	—
285, 290, 295, 300	6	—	—	—	—
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370,	6	—	—	—	—
380, 390, 400	6	—	—	—	—
410, 420, 430, 440, 450, 460, 470,	6	—	—	—	—
480, 490, 500, 510, 520, 530, 540,	6	—	—	—	—
550, 560, 570, 580, 590, 600,	6	—	—	—	—

Приимечании. Резьбы, взятые в скобки, шаги которых также отмечены скобками, по возможности не применить.

3. Размеры профиля метрических резьб

Размеры основной метрической резьбы для диаметров от 1 до 400 мм

по ОСТ НКТП 94, 32, 193

Таблица 54

Болт и гайка в мм						
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'	ОСТ
1	0,838	0,676	0,25	0,162	0,011	
1,2	1,038	0,876	0,25	0,162	0,011	
1,4	1,105	1,010	0,3	0,195	0,014	
1,7	1,473	1,246	0,35	0,227	0,016	
2	1,740	1,480	0,4	0,260	0,018	
2,3	2,040	1,780	0,4	0,260	0,018	
2,6	2,308	2,016	0,45	0,292	0,020	
3	2,675	2,350	0,5	0,325	0,023	
(3,5)	3,110	2,720	0,6	0,390	0,027	
4	3,546	3,091	0,7	0,454	0,032	
5	4,480	3,961	0,8	0,520	0,036	
6	5,350	4,701	1	0,650	0,045	
(7)	6,350	5,701	1	0,650	0,045	
8	7,188	6,377	1,25	0,812	0,056	
(9)	8,188	7,377	1,25	0,812	0,056	
10	9,026	8,051	1,5	0,974	0,068	
(11)	10,026	9,051	1,5	0,974	0,068	
12	10,863	9,727	1,75	1,137	0,079	
14	12,701	11,402	2	1,299	0,090	
16	14,701	13,402	2	1,299	0,090	
18	16,376	14,753	2,5	1,624	0,113	
20	18,376	16,753	2,5	1,624	0,113	
22	20,376	18,753	2,5	1,624	0,113	
24	22,051	20,103	3	1,948	0,135	
27	25,051	23,103	3	1,948	0,135	
30	27,727	25,454	3,5	2,273	0,158	
(33)	30,727	28,454	3,5	2,273	0,158	

Продолжение табл. 54

Болт и гайка в мм						
наруж- ный диа- метр резьбы d_o	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'	ОСТ
36	33,402	30,804	4	2,598	0,180	
(39)	36,402	33,804	4	2,598	0,180	
(42)	39,077	36,155	4,5	2,923	0,203	
(45)	42,077	39,155	4,5	2,923	0,203	32
(48)	44,752	41,505	5	3,248	0,226	
(52)	48,752	45,505	5	3,248	0,226	
(56)	52,428	48,855	5,5	3,572	0,248	
(60)	56,428	52,855	5,5	3,572	0,248	
64	60,103	56,206	6	3,897	0,271	
(68)	64,103	60,206	6	3,897	0,271	
72	68,103	64,206	6			
76	72,103	68,206	6			
80	76,103	72,206	6			
85	81,103	77,206	6	3,897	0,271	193
90	86,103	82,206	6			
95	91,103	87,206	6			
100	96,103	92,206	6			
105	101,103	97,206	6			
110	103,103	102,206	6			
115	111,103	107,206	6			
120	116,103	112,206	6			
125	121,103	117,206	6			
130	126,103	122,206	6			
135	131,103	127,206	6			
140	136,103	132,206	6			
145	141,103	137,206	6			
150	146,103	142,206	6			
155	151,103	147,206	6			
160	156,103	152,206	6			
165	161,103	157,206	6			
170	166,103	162,206	6			
175	171,103	167,206	6			
180	176,103	172,206	6			

Продолжение табл. 54

Болт и гайка в мм						
наруж- ный диа- метр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'	ОСТ
185	181,103	177,206	6			
190	186,103	182,206	6			
195	191,103	187,206	6			
200	196,103	192,206	6			
205	201,103	197,206	6	3,897	0,271	
210	206,103	202,206	6			
215	211,103	207,206	6			
220	216,103	212,206	6			
225	221,103	217,206	6			
230	226,103	222,206	6			
235	231,103	227,206	6			
240	236,103	232,206	6			
245	241,103	237,206	6			
250	246,103	242,206	6			
255	251,103	247,206	6			
260	260,103	252,206	6			
265	265,103	257,206	6			
270	270,103	262,206	6			
275	275,103	267,206	6			
280	280,103	272,206	6			
285	285,103	277,206	6			
290	290,103	282,206	6			
295	295,103	287,206	6			
300	296,103	292,206	6			
310	306,103	302,206	6			
320	316,103	312,206	6			
330	326,103	322,206	6			
340	336,103	332,206	6			
350	346,103	342,206	6			
360	356,103	352,206	6			

Продолжение табл. 54

Болт и гайка в мм						
наруж- ный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы s	высота профиля t_2	зазор e'	ОСТ
370	366,103	362,206	6			
380	376,103	372,206	6			
390	386,103	382,206	6			
400	396,103	392,206	6			

П р и м е ч а н и е. Диаметры резьбы, поставленные в скобки по возможности не применять.

**Размеры 1-й мелкой метрической резьбы
для диаметров от 1 до 400 мм
по ОСТ НКТП 271**

Таблица 55

Болт и гайка в мм						
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диа- метр резьбы d_1	шаг резьбы s	высота профиля t_2	зазор e'	
1	0,870	0,740	0,2			
1,2	1,070	0,940	0,2			
1,4	1,270	1,140	0,2	0,130	0,025	
1,7	1,570	1,440	0,2			
2	1,838	1,676	0,25			
2,3	2,138	1,976	0,25	0,162	0,034	
2,6	2,373	2,146	0,35			
3	2,773	2,546	0,35	0,227	0,044	
3,5	3,273	3,046	0,35			

Продолжение табл. 55

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
4	3,675	3,350	0,5		
(4,5)	4,175	3,380	0,5	0,325	0,06
5	4,675	4,350	0,5		
(5,5)	5,175	4,850	0,5		
6	5,513	5,026	0,75		
(7)	6,513	6,026	0,75	0,487	0,084
8	7,350	6,701	1		
(9)	8,350	7,701	1	0,650	0,109
10	9,350	8,701	1		
(11)	10,350	9,701	1		
12	11,188	10,377	1,25	0,812	0,133
14	13,026	12,051	1,5		
16	15,026	14,051	1,5		
18	17,026	16,051	1,5	0,974	0,179
20	19,026	18,051	1,5		
22	21,036	20,051	1,5		
24	22,701	21,402	2		
27	25,701	24,402	2	1,299	0,18
30	28,701	27,402	2		
33	31,701	30,402	2		
36	34,051	32,103	3		
39	37,051	35,103	3		
42	40,051	38,103	3		
45	43,051	41,103	3	1,948	0,327
48	46,051	44,103	3		
52	50,051	48,103	3		

Продолжение табл. 55

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_o	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы s	высота профиля t_2	зазор e'
56	53,402	50,804	4		
60	57,402	54,804	4		
64	61,402	58,804	4		
68	65,402	62,804	4		
72	69,402	66,804	4		
76	73,402	70,804	4		
80	77,402	74,804	4		
85	82,402	79,804	4	2,598	0,436
90	87,402	84,804	4		
95	92,402	89,804	4		
100	97,402	94,804	4		
105	102,402	99,804	4		
110	107,402	104,804	4		
115	112,402	109,804	4		
120	117,402	114,804	4		
125	122,402	119,804	4		
130	127,402	124,804	4		
135	132,402	129,804	4		
140	137,402	134,804	3		
145	142,402	139,804	4		
150	147,402	144,804	4		
155	152,402	149,804	4	2,598	0,436
160	157,402	154,804	4		
165	162,402	159,804	4		
170	167,402	164,804	4		
175	172,402	169,804	4		
180	177,402	174,804	4		
185	182,402	179,804	4		
190	187,402	184,804	4		
195	192,402	189,804	4		

Продолжение табл. 55

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_o	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диаметр резьбы d_1	шаг S	высота профиля t_3	зазор e'
200	197,402	194,804	4		
205	202,402	199,804	4		
210	207,402	204,804	4		
215	212,402	209,804	4		
220	217,402	214,804	4		
225	222,402	219,804	4		
230	227,402	224,604	4		
235	232,402	229,804	4		
240	237,402	234,804	4		
245	242,402	239,804	4		
250	247,402	244,804	4		
255	252,402	249,804	4		
260	257,402	254,804	4		
265	262,402	259,804	4		
270	267,402	264,804	4		
275	272,402	269,804	4		
280	277,402	274,804	4		
285	282,402	279,804	4		
290	287,402	284,804	4	2,598	0,436
295	292,402	289,804	4		
300	297,402	294,804	4		
310	307,402	304,804	4		
320	317,402	314,804	4		
330	327,402	324,804	4		
340	337,402	334,804	4		
350	347,402	344,804	4		
360	357,402	354,804	4		
370	367,402	364,804	4		
380	377,402	374,804	4		
390	387,402	384,804	4		
400	394,402	394,804	4		

**Размеры 2-й мелкой метрической резьбы
для диаметров от 6 до 300 мм**

Таблица 56

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диа- метр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
6	5,675	5,350	0,5		
7	6,675	6,350	0,5	0,325	0,060
8	7,513	7,026	0,75		
9	8,513	8,026	0,75		
10	9,513	9,026	0,75	0,487	0,084
11	10,513	10,026	0,75		
12	11,350	10,701	1		
14	13,350	12,701	1		
16	15,350	14,701	1		
18	17,350	16,701	1	0,650	0,109
20	19,350	18,701	1		
22	21,350	20,701	1		
24	23,026	22,051	1,5		
27	26,026	25,051	1,5		
30	29,026	28,051	1,5	0,974	0,179
33	32,026	31,051	1,5		
36	34,701	33,402	2		
39	37,701	36,402	2		
42	40,701	39,402	2		
45	43,701	42,402	2	1,299	0,218
48	46,701	45,402	2		
52	50,701	49,402	2		

Продолжение табл. 56

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний ди- метр резьбы d_i	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
56	54,051	52,402	3		
60	58,051	56,103	3		
64	62,051	60,103	3		
68	66,051	64,103	3		
72	70,051	68,103	3		
76	74,051	72,103	3		
80	78,051	76,103	3		
85	83,051	81,103	3	1,948	0,327
90	88,051	86,103	3		
95	93,051	91,103	3		
100	98,051	96,103	3		
105	103,051	101,103	3		
110	108,051	106,103	3		
115	113,051	111,103	3		
120	118,051	116,103	3		
125	123,051	121,103	3		
130	128,051	126,103	3		
135	133,051	131,103	3		
140	138,051	136,103	3		
145	143,051	141,103	3		
150	148,051	146,103	3		
155	153,051	151,103	3		
160	158,051	156,103	3		
165	163,051	161,103	3		
170	168,051	166,103	3		
175	173,051	171,103	3		
180	178,051	176,103	3		
185	183,051	181,103	3		
190	188,051	186,103	3		
195	193,051	191,103	3		

Продолжение табл. 56

Болт и гайка в мм

наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
200	198,051	196,103	3		
205	203,051	201,103	3	1,948	0,327
210	208,051	206,103	3		
215	213,051	211,103	3		
220	218,051	216,103	3		
225	223,051	221,103	3		
230	228,051	226,103	3		
235	233,051	231,103	3		
240	238,051	236,103	3		
245	243,051	241,103	3		
250	248,051	246,103	3		
255	253,051	251,103	3		
260	258,051	256,103	3		
265	263,051	261,103	3		
270	268,051	266,103	3		
275	273,051	271,103	3		
280	278,051	276,103	3		
285	283,051	281,103	3		
290	288,051	286,103	3		
295	293,051	291,103	3		
300	298,051	296,103	3		

Размеры 3-й мелкой метрической резьбы
для диаметров от 8 до 200 мм

Таблица 57

Болт и гайка в мм

наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
8	7,675	7,350	0,5		
9	8,675	8,350	0,5	0,325	0,060
10	9,675	9,350	0,5		
11	10,675	10,350	0,5		

Продолжение табл. 57

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d ,	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
12	11,513	11,026	0,75		
14	13,513	13,026	0,75		
16	15,513	15,026	0,75		
18	17,513	17,026	0,75	0,487	0,084
20	19,513	19,026	0,75		
22	21,513	21,026	0,75		
24	23,350	22,701	1		
27	26,360	25,701	1	0,650	0,109
30	29,350	28,701	1		
33	32,350	31,701	1		
36	35,026	34,051	1,5		
39	38,026	37,051	1,5		
42	41,025	40,051	1,5		
45	44,026	43,051	1,5	0,974	0,179
48	47,026	46,051	1,5		
52	51,026	50,051	1,5		
56	54,701	53,402	2		
60	58,701	57,402	2		
64	62,701	61,402	2		
68	66,701	65,402	2	1,299	0,218
72	70,701	69,402	2		
76	74,701	73,402	2		
80	78,701	77,402	2		
85	86,701	82,402	2		
90	88,701	87,402	2		
95	93,701	92,402	2		
100	98,701	97,402	2		
105	103,701	102,402	2		
110	108,701	107,402	2		
115	113,701	112,402	2		
120	118,701	117,402	2		
125	123,701	122,402	2	1,299	0,18

Продолжение табл. 57

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
130	128,701	127,402	2		
135	133,701	132,402	2		
140	138,701	137,402	2		
145	143,701	142,402	2		
150	148,701	147,402	2		
155	153,701	152,402	2		
160	158,701	157,402	2		
165	163,701	162,402	2		
170	168,701	167,402	2		
175	173,701	172,402	2		
180	178,701	177,402	2		
185	183,701	182,402	2		
190	188,701	187,402	2		
195	193,701	192,402	2		
200	198,701	197,402	2		

Размеры 4-й мелкой метрической резьбы
для диаметров от 9 до 150 мм

Таблица 58

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутренний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
9	8,773	8,546	0,35		
10	9,773	9,546	0,35	0,227	0,044
11	10,773	10,546	0,35		
12	11,675	11,350	0,5		
14	13,675	13,350	0,5		
16	15,675	15,350	0,5	0,325	0,060
18	17,675	17,350	0,5		
20	19,675	19,350	0,5		
22	21,675	21,350	0,5		

Продолжение табл. 58

Болт и гайка в мм					
наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диаметр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
24	23,513	23,026	0,75	0,487	0,084
27	26,613	26,026	0,75		
30	29,513	29,026	0,75		
33	32,513	32,026	0,75		
36	35,350	34,701	1	0,650	0,109
39	38,350	37,701	1		
42	41,350	40,701	1		
45	44,350	43,701	1		
48	47,350	46,701	1		
52	51,350	50,701	1		
56	55,026	54,051	1,5	0,974	0,179
60	59,026	58,051	1,5		
64	63,026	62,051	1,5		
69	67,026	66,051	1,5		
72	71,026	70,051	1,5		
76	75,026	74,051	1,5		
80	79,026	78,051	1,5		
85	84,026	83,051	1,5		
90	89,026	88,051	1,5		
95	94,026	93,051	1,5		
100	99,026	98,051	1,5		
105	104,026	103,051	1,5		
110	109,026	108,051	1,5		
115	114,026	113,051	1,5		
120	119,026	118,051	1,5		
125	124,026	123,051	1,5		
130	129,026	128,051	1,5		
135	134,026	133,051	1,5		
140	139,026	138,051	1,5		
145	144,026	143,051	1,5		
150	149,026	148,051	1,5		

**Размеры 5-й мелкой метрической резьбы
для диаметров от 42 до 125 мм**

Таблица 59

Болт и гайка в мм

наружный диаметр резьбы d_0	средний диаметр резьбы d_{cp}	внутрен- ний диа- метр резьбы d_1	шаг резьбы S	высота профиля t_2	зазор e'
42	41,513	41,026	0,5		
45	44,513	44,026	0,75		
48	47,513	47,026	0,75	0,487	0,084
52	51,513	51,026	0,75		
56	55,350	54,701	1		
60	59,350	58,701	1		
64	63,350	62,701	1		
68	67,350	66,701	1	0,650	0,109
72	71,350	70,701	1		
76	75,350	74,701	1		
80	79,350	78,701	1		
85	84,350	83,701	1		
90	89,350	88,701	1		
95	94,350	93,701	1		
100	99,350	98,701	1		
105	104,350	103,701	1		
110	109,350	108,701	1		
115	114,350	113,701	1		
120	119,350	119,701	1		
125	124,350	124,701	1		

4. Таблица для подсчета теоретических размеров среднего и внутреннего диаметров метрических резьб в зависимости от их номинального размера d_0 (наружного диаметра) и шага S

Таблица 60

$\frac{d_0 \text{ в миллиметрах}}{S \text{ в миллиметрах}}$	Теоретические диаметры резьбы (винт и гайка) в миллиметрах		внутренний диаметр d_1	средний диаметр d_{cp}	шаг резьбы в миллиметрах	теоретические диаметры резьбы (винт и гайка) в миллиметрах
	внешний диаметр d_0	средний диаметр d_{cp}				
0,2	$d_0 - 1 + 0,870$	$d_0 - 1 + 0,740$	1,25	$d_0 - 1 + 0,188$	$d_0 - 2 + 0,377$	
0,25	$d_0 - 1 + 0,838$	$d_0 - 1 + 0,676$	1,5	$d_0 - 1 + 0,026$	$d_0 - 2 + 0,051$	
0,3	$d_0 - 1 + 0,805$	$d_0 - 1 + 0,610$	1,75	$d_0 - 2 + 0,863$	$d_0 - 3 + 0,727$	
0,35	$d_0 - 1 + 0,773$	$d_0 - 1 + 0,546$	2,0	$d_0 - 2 + 0,701$	$d_0 - 3 + 0,402$	
0,4	$d_0 - 1 + 0,740$	$d_0 - 1 + 0,480$	2,5	$d_0 - 2 + 0,376$	$d_0 - 4 + 0,753$	
0,45	$d_0 - 1 + 0,708$	$d_0 - 1 + 0,416$	3,0	$d_0 - 2 + 0,051$	$d_0 - 4 + 0,103$	

Продолжение табл. 60

Теоретические диаметры резьбы (винт и гайка) в мм	Шаг резьбы в мм		внешний диаметр d_{cp} средний диаметр d_1	внутренний диаметр d_0
	внешний диаметр d_1	средний диаметр d_{cp}		
0,5	$d_0 - 1 + 0,675$	$d_0 - 1 + 0,350$	3,5	$d_0 - 3 + 0,727$ $d_0 - 5 + 0,454$
0,6	$d_0 - 1 + 0,610$	$d_0 - 1 + 0,220$	4,0	$d_0 - 3 + 0,402$ $d_0 - 6 + 0,804$
0,7	$d_0 - 1 + 0,546$	$d_0 - 1 + 0,091$	4,5	$d_0 - 3 + 0,077$ $d_0 - 6 + 0,155$
0,75	$d_0 - 1 + 0,513$	$d_0 - 1 + 0,026$	5,0	$d_0 - 4 + 0,752$ $d_0 - 7 + 0,505$
0,8	$d_0 - 1 + 0,480$	$d_0 - 2 + 0,961$	5,5	$d_0 - 4 + 0,428$ $d_0 - 8 + 0,855$
1,0	$d_0 - 1 + 0,350$	$d_0 - 2 + 0,701$	6,0	$d_0 - 4 + 0,103$ $d_0 - 8 + 0,206$
		ВИНТ	ГАЙКА	ВИНТ И ГАЙКА
		$d_0 = 20 \text{ мм}$ $d_{cp} = 18,376 \text{ мм}$	$d_0 = 20 \text{ мм}$ $d_{cp} = 18,376 \text{ мм}$	$d_1 = 16,753 \text{ мм}$

Пример: резьба М20×2,5

5. Допуски метрических резьб

Основная метрическая резьба изготавливается по следующим классам и степеням точности: 1, 1а, 2, 2а и 3 для резьб диаметром от 2 до 68 мм. Для наружных резьб диаметром от 70 до 600 мм установлены точности, обозначаемые буквами *e*, *h*, *f* и *k*. Для внутренних резьб диаметром от 72 до 600 мм степени точности обозначаются буквами *E*, *H*, *F* и *K*.

Для мелких метрических резьб установлены три основных класса точности — 1-й, 2-й, 3-й и три дополнительные степени точности. Основные и дополнительные степени точности обозначаются буквами:

для наружной резьбы *c*, *d*, *e*, *f*, *h* и *k*;

для внутренней — *C*, *D*, *E*, *F*, *H* и *K*.

Выбор степени точности для мелких резьб зависит от длины свинчивания.

Классы и степени точности метрических резьбовых соединений приведены в табл. 61.

Точность изготовления резьбы указывается на чертеже условным обозначением. Например, надпись $M24 \times 3 - 2$ кл. обозначает основную метрическую резьбу второго класса; надпись $2M60 \times 2C$ обозначает вторую мелкую резьбу первого класса точности.

Допуски метрических резьб, основных и мелких, приведены в табл. 62—65.

Схема расположения полей допусков для метрических резьб от 1 до 600 мм по ОСТ 1250—1256 показана на рис. 34.

Отклонения отсчитываются от теоретических диаметров резьбы по табл. 60.

Отклонения (допуски) среднего диаметра отсчитываются для болта в минус, для гайки в плюс.

Верхнее отклонение внутреннего диаметра болта равно нулю. Допускается положительное отклонение по внутреннему диаметру болта, если наличие этого отклонения не препятствует свинчиванию болта с проходным калибром (кольцом). Нижнее отклонение внутреннего диаметра болта не ограничивается. Нижнее отклонение наружного диаметра гайки равно нулю.

Верхнее отклонение наружного диаметра гайки не ограничивается.

Пример подсчета предельных размеров болта и гайки с резьбой $M24 \times 3$ (классы 1-й, 2-й, 3-й).

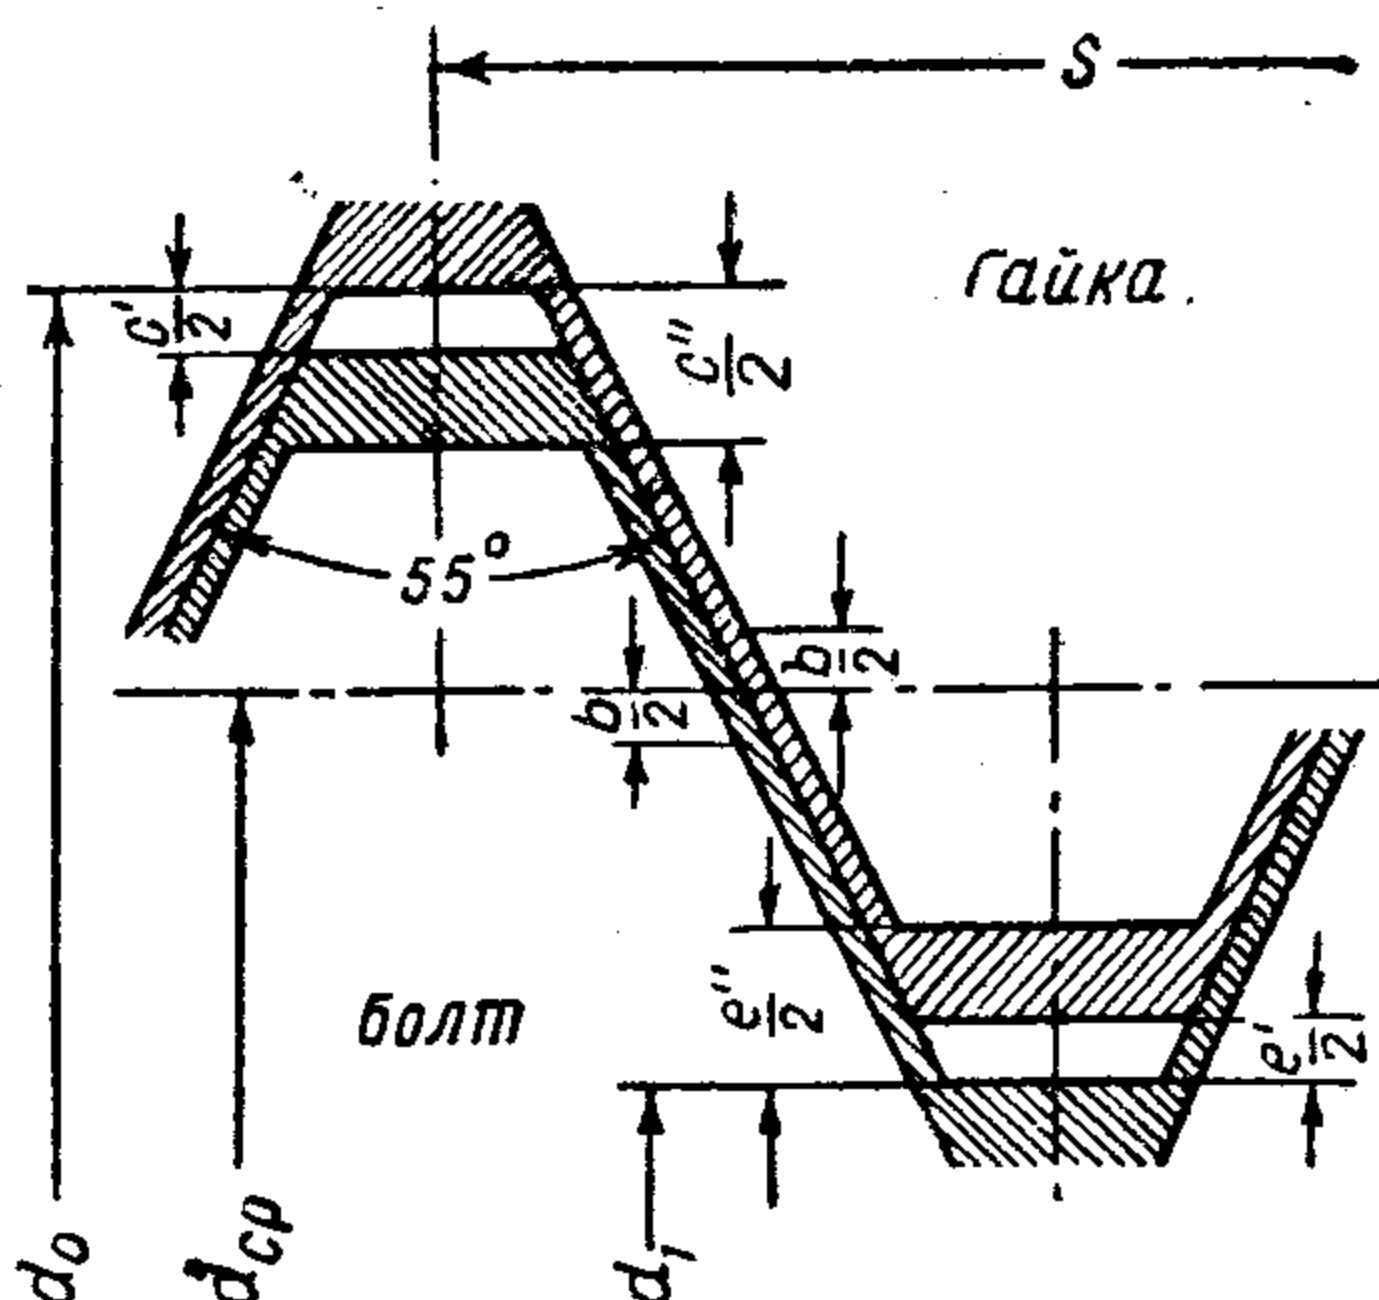


Рис. 34

По табл. 60 $d = 24$; $d_{cp} = 24 - 2 + 0,051 = 22,051$; $d_1 = 24 - 4 + 0,103 = 20,103$.

Размеры болта (по табл. 62)

d_0 (наиб.) = 24,0 (все классы)

d_0 (наим.) = $24 - 0,350 = 23,650$ (классы 1 и 2а)

d_0 (наим.) = $24 - 0,600 = 23,400$ (классы 2 и 3)

d_{cp} (наиб.) = 22,051 (все классы)

d_{cp} (наим.) = $22,051 - 0,110 = 21,941$ (1-й класс)

d_{cp} (наим.) = $22,051 - 0,174 = 21,877$ (2-й класс)

d_{cp} (наим.) = $22,051 - 0,290 = 21,761$ (3-й класс)

d_1 (наиб.) = 20,103 (все классы)

d_1 (наим.) — не нормируется.

Размеры гайки

d_0 (наим.) = 24,0 (все классы)

d_0 (наиб.) — не нормируется.

d_{cp} (наим.) = 22,05 (все классы)

d_{cp} (наиб.) = $22,051 + 0,110 = 22,161$ (1-й класс)

d_{cp} (наиб.) = $22,051 + 0,174 = 22,225$ (2-й класс)

d_{cp} (наиб.) = $22,051 + 0,290 = 22,341$ (3-й класс)

d_1 (наим.) = $20,103 + 0,327 = 20,430$ (все классы)

d_1 (наиб.) = $20,103 + 0,677 = 20,780$ (1а класс)

d_1 (наиб.) = $20,103 + 0,787 = 20,890$ (1, 2 и 3-й классы)

Классы и степени точности метрических резьбовых соединений

Таблица 61

Наименование резьбы	Номер ОСТ на элементы резьбы	Диапазон диаметров в мм	Номера ОСТ на допуски	Классы точности		Примеры обозначения резьбы
				1	2	
Основные метрические	ГОСТ 3196—46	0,3—0,9	ГОСТ 3197—46 ГОСТ 3198—46	ГОСТ 3197—46 ГОСТ 3198—46	1 2	M0,3×0,075 кл. 1
	94	1—5	1254 1255	2,3		M5×0,8 кл. 2
	32	6—68	1250 1251 1252	1, 1а, 2, 2а, 3		M64×6 кл. 2
	193	72—600	1253	2 и 3	степени точности основные: E, e; H, h; дополнительные: F, f; K, k	

Продолжение табл. 61

Наименование резьбы	Номер ОСТ на элементы резьбы	Номера ОСТ на допуски	Классы точности	Примеры обозначения резьбы	
				Число ниток на ли- не свинчивания	1М 64×4Е1
1-я	271	1—400	до 8	СВ. 8 до 24	2М 64×3е1
2-я	272	6—300	до 8	СВ. 24	
3-я	4120	8—200	1256	C, c D, d	E, e 3М 64×2F
4-я	4121	9—150	1	E, e	H, h 4М 64×1,5f
5-я	4122	42—125	2	F, f	K, к 5М 64×1h левая
			3	H, h	K, к

Метрические

**Отклонения и допуски основной метрической резьбы для диаметров от 6 до 68 мм
по ОСТ НКТП 32, 1250, 1251, 1252**

Таблица 62

Размеры в мм		Отклонения и допуски резьбы в мм									
диаметр резьбы	шаг резьбы	наружный диаметр резьбы болта	внутренний диаметр резьбы гайки				верхнее отклонение $+e''$	нижнее отклонение $-e'$			
			нижнее отклонение $-c$	допуски среднего диаметра резьбы болта и гайки. Располагаются для гайки в плюс, для болта в минус	1, 2а	2, 3	1	2	3	1с	1, 2, 3
классы точности											
d_0	S	1	—200	—350	64	101	168	+109	+309	+399	+399
$\frac{6}{(7)}$	$\frac{1}{1}$										
$\frac{8}{(9)}$	$\frac{1,25}{1,25}$		—200	—400	72	112	187	+133	+383	+443	+443
$\frac{10}{(11)}$	$\frac{1,5}{1,5}$		—250	—400	79	123	205	+179	+429	+499	+499

12	1,75	-250	-450	85	133	222	+193	+443	+553
14	2	-300	-500	91	142	237	+218	+518	+598
16	2	-300	-550	101	159	265	+267	+567	+697
18	2,5	-300	-550	101	159	290	+327	+677	+787
20	2,5	-300	-600	110	174	290	+327	+677	+787
22	2,5	-350	-600	110	174	290	+327	+677	+787
24	3	-350	-600	110	174	290	+327	+677	+787
27	3	-400	-650	120	188	313	+386	+786	+906
30	3,5	-400	-650	120	188	313	+386	+786	+906
(33)	3,5	-400	-700	128	201	335	+436	+836	+996
36	4	-400	-700	128	201	335	+436	+836	+996
(39)	4	-400	-750	136	213	355	+485	+935	+1095
42	4,5	-450	-750	136	213	355	+485	+935	+1095
45	4,5	-450	-750	144	225	375	+545	+995	+1205
48	5	-450	-750	144	225	375	+545	+995	+1205
(52)	5	-500	-800	150	236	393	+595	+1095	+1295
56	5,5	-500	-800	150	236	393	+595	+1095	+1295
(60)	5,5	-500	-850	157	246	410	+644	+1144	+1394
64	6	-500	-850	157	246	410	+644	+1144	+1394
(68)	6	-500	-850	157	246	410	+644	+1144	+1394

**Допуски и отклонения основной метрической резьбы для диаметров от 72° до 600 мм
при шаге резьбы равном 6 мм
по ОСТ 1253**

Таблица 63

Диаметр резьбы в мм	Допуски в мк на средний диаметр резьбы болта и гайки при степени точности			Отклонение в мк		
	E, e	F, f	H, h	K, k	наружного диаметра болта	внутреннего диаметра гайки
				нижнее — e	верхнее + e''	
72—80	246	305	410	490	-400	+ 644
85—120	262	325	435	520	-460	+ 644
125—180	280	345	460	555	-530	+ 644
185—260	300	370	490	590	-600	+ 1194
265—360	315	390	520	625	-680	+ 1244
370—500	335	415	550	665	-760	+ 1344
510—600	350	440	580	700	-850	+ 1394
						+ 1494

П р и м е ч а н и я.

1. Обозначения E, F, H и K относятся к гайкам; e, f, h и k — к болтам.
2. Степень точности E, F, H соответствует 2-му классу, а степень точности H, h — 3-му классу по прежней редакции ОСТ 1253—31.

**Допуски среднего диаметра болта и гайки
мелких метрических резьб**

по ОСТ НКТП 1256

Т а б л и ц а 64

Диаметр резьбы в мм	Шаг резьбы в мм	Допуски в мк при степени точности резьбы					
		C, c	D, d	E, e	F, f	H, h	K, k
1—1,7	0,2	29	36	45	56	75	—
2—2,3	0,25	32	40	50	60	84	—
2,6—3		38	48	59	75	99	—
3,5		43	54	65	85	115	—
9	0,35	48	60	75	95	125	—
10—11		54	70	85	110	145	—
4—5,5		50	65	80	100	130	160
6—9	0,5	56	70	90	110	145	180
10—16		60	80	100	125	160	200
18—22		70	90	110	140	180	220
6—9		60	75	95	122	160	190
10—16	0,75	65	85	106	140	175	210
18—27		75	95	120	145	195	230
30—52		85	105	135	165	220	260
8—9		65	80	101	125	168	200
10—16		70	90	110	140	185	220
18—27	1	80	100	125	155	200	240
30—52		90	110	140	175	230	270
56—80		100	120	155	196	250	300
85—125		110	135	170	210	270	330
12	1,25	70	90	112	140	187	220

Продолжение табл. 64

Диаметр резьбы в мм	Шаг резьбы в мм	Допуски в мк при степени точности резьбы					
		C, c	D, d	E, e	F, f	H, h	K, k
14—16	1,5	80	100	123	155	205	250
18—27		90	110	135	170	220	270
30—52		100	120	150	190	250	300
56—80		110	130	165	210	270	330
85—120		120	145	180	230	300	360
125—150		130	160	200	250	320	390
24—27	2,0	100	125	155	195	250	310
30—52		110	135	170	210	280	340
56—80		120	150	185	230	300	360
85—120		130	160	200	250	300	400
125—180		140	170	220	270	350	430
185—200		150	190	230	290	380	470
36—52	3,0	120	150	190	230	310	380
56—80		130	165	200	250	330	410
85—120		140	175	220	270	360	440
125—180		150	190	240	290	390	470
185—260		160	200	250	320	420	510
265—300		175	220	270	340	450	540
56—80	4,0	140	170	220	270	360	430
85—120		150	185	230	290	380	460
125—180		160	200	250	310	410	500
185—260		170	210	270	330	440	530
265—360		180	230	280	360	470	570
370—400		200	240	300	380	500	600
Авиационные резьбы							
12	1,5	80	100	123	155	205	250
18—20—22	2	100	125	155	195	250	310

**Отклонения на наружный и внутренний диаметры
мелких метрических резьб
по ОСТ НКТП 1256**

Таблица 65

Диаметр резьбы в мм	Шаг резьбы в мм	Наружный диаметр резьбы болта	Внутренний диаметр резьбы гайки		
			Отклонения в мк		
			нижнее — e	нижнее +e'	верхнее +e''
1—1,7	0,2	— 70	+25	+ 90	
2—2,3	0,25	— 80	+34	+114	
2,6—11	0,35	—120	+44	+154	
4—9	0,5	—140	+60	+200	
10—16	—	—150	+60	+210	
18—22	—	—160	+60	+220	
6—52	0,75	—200	+84	+284	
8—27	1,0	—200	+109	+309	
30—125	—	—250	+109	+359	
12	1,25	—250	+133	+383	
14—52	1,5	—250	+179	+429	
56—150	—	—300	+179	+479	
24—80	2,0	—300	+218	+518	
85—200	—	—350	+218	+568	
36—120	3,0	—350	+327	+677	
125—300	—	—400	+327	+777	
56—180	4,0	—400	+436	+836	
185—400	—	450	+436	+886	

**Резьбы авиационной промышленности
согласно ОСТ 273**

12 18—22	1,5 2	—250 —300	+179 +218	+129 +518
-------------	----------	--------------	--------------	--------------

6. Размеры сверл для обработки отверстий под нарезание метрических резьб

Таблица 66

Диаметр резьбы в мм	Основная ОСТ 94 и 32		1-я мелкая ОСТ 271		2-я мелкая ОСТ 272		3-я мелкая ОСТ 4120		4-я мелкая ОСТ 4121	
	диаметр сверла в мм		диаметр сверла в мм		диаметр сверла в мм		диаметр сверла в мм		диаметр сверла в мм	
	чугун, бронза	сталь, латунь								
6	4,9	5	5,2		5,5		—		—	
7	5,9	6	6,2		6,4	6,5	—		—	
8	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5	—	
9	7,6	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	
10	8,3	8,4	8,8	8,9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	
11	9,3	9,4	9,8	9,9	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	
12	10	10,1	10,5	10,6	10,8	10,9	11,2		11,5	
14	11,7	11,8	12,3	12,4	12,8	12,9	13,2		13,5	
16	13,7	13,8	14,3	14,4	14,8	14,9	15,2		15,5	
18	15,1	15,3	16,3	16,4	16,8	16,9	17,2		17,5	
20	17,1	17,3	18,3	18,4	18,8	18,9	19,2		19,5	
22	19,1	19,3	20,3	20,4	20,8	20,9	21,2		21,5	
24	20,6	20,7	21,7	21,8	22,3		22,9		23,2	
27	23,5	23,7	24,7	24,8	25,3		26		26,2	
30	26	26,1	27,7	27,8	28,3		29		29,2	
33	29	29,2	30,7	30,8	31,3		32		32,2	
36	31,4	31,6	32,6	32,7	33,7		34,4		35,0	
39	34,4	34,6	35,6	35,7	36,7		37,3		38,0	
42	36,8	37,0	38,6	38,7	39,7		40,3		41,0	
45	39,8	40,0	41,6	41,7	42,7		43,3		44,0	
48	42,2	42,4	44,6	44,7	45,7		46,4		47,0	
52	46,2	46,4	48,6	48,7	49,7		50,3		51,0	

7. Диаметр обточки стержней под нарезание метрической резьбы плашкой

Таблица 67

Номер предела	Тип резьбы	стержень под резьбу в мм		4-я мелкая ОСТ 4120		4-я мелкая ОСТ 4121	
		диаметр на диаметр	допуск диаметра на диаметр	диаметр на диаметр	допуск диаметра на диаметр	диаметр на диаметр	допуск диаметра на диаметр
6	1-я мелкая ОСТ 271	—0,08	—0,08	5,95	—0,08	5,96	—0,08
7	1-я мелкая ОСТ 271	—0,10	—0,10	6,95	—0,10	6,95	—0,10
8	2-я мелкая ОСТ 272	—0,10	—0,10	7,95	—0,10	7,95	—0,10
9	2-я мелкая ОСТ 272	—0,10	—0,10	8,95	—0,10	8,95	—0,10
10	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,10	—0,10	9,95	—0,10	9,95	—0,10
11	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	10,94	—0,12	10,94	—0,12
12	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	11,94	—0,12	11,94	—0,12
13	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	13,94	—0,12	13,94	—0,12
14	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	15,94	—0,12	15,94	—0,12
15	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	17,94	—0,12	17,94	—0,12
16	3-я мелкая ОСТ 4120	—0,12	—0,12	17,88	—0,12	17,88	—0,12
17	4-я мелкая ОСТ 4121	—0,10	—0,10	17,88	—0,10	17,88	—0,10
18	4-я мелкая ОСТ 4121	—0,10	—0,10	17,94	—0,10	17,94	—0,10

Продолжение табл. 67

Номинальный диаметр резьбы, мм	Тип резьбы			
	Основная ОСТ 94 и 32	1-я мелкая ОСТ 271	2-я мелкая ОСТ 272	3-я мелкая ОСТ 4120
стержень под резьбу в мм				
20	19,86	19,93	19,93	19,93
22	21,86	21,93	21,93	21,93
24	23,86	23,93	23,93	23,93
27	26,86	26,93	26,93	26,93
30	29,86	29,93	29,93	29,93
33	32,83	32,92	32,92	32,92
36	35,83	35,92	35,92	35,92
39	38,83	38,92	38,92	38,92
42	41,83	41,92	41,92	41,92
45	44,83	44,92	44,92	44,92
48	47,83	47,92	47,92	47,92
52	51,80	51,90	51,90	51,90
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,14	-0,14	-0,14
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,17	-0,17	-0,17
		-0,20	-0,20	-0,20

8. Диаметр обточки стержней под нарезание метрической резьбы резцом или фрезой

Таблица 68

Диаметр резьбы в мм	Типы резьбы							
	основная	1-я мелкая		2-я мелкая		3-я мелкая		стержень под резьбу в мм
		диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	
20	19,86	-0,14	19,86	-0,14	19,93	-0,14	19,93	-0,14
22	21,86	-0,14	21,86	-0,14	21,93	-0,14	21,93	-0,14
24	23,86	-0,14	23,86	-0,14	23,92	-0,17	23,93	-0,14
27	26,86	-0,14	26,86	-0,14	26,92	-0,17	26,93	-0,14
30	29,86	-0,14	29,86	-0,14	29,92	-0,17	29,92	-0,17
33	31,83	-0,17	32,83	-0,14	32,92	-0,17	32,92	-0,17
36	35,83	-0,17	35,83	-0,17	35,90	-0,20	35,92	-0,17
39	38,83	-0,17	38,83	-0,17	38,90	-0,20	38,92	-0,17
42	41,83	-0,17	41,83	-0,17	41,90	-0,20	41,92	-0,17
45	44,83	-0,17	44,83	-0,17	44,90	-0,20	44,92	-0,17
48	47,83	-0,17	47,83	-0,17	47,90	-0,20	47,92	-0,17
52	51,80	-0,20	51,83	-0,17	51,90	-0,20	51,92	-0,17
56	55,80	-0,20	55,80	-0,20	55,88	-0,23	55,90	-0,20
60	59,80	-0,20	59,80	-0,20	59,88	-0,23	59,90	-0,20
64	63,80	-0,20	63,80	-0,20	63,88	-0,23	63,90	-0,20
68	67,80	-0,20	67,80	-0,20	67,88	-0,23	67,90	-0,20
72	71,80	-0,20	71,80	-0,20	71,88	-0,23	71,90	-0,20
76	75,80	-0,20	75,80	-0,20	75,88	-0,23	75,90	-0,20
80	79,80	-0,20	79,80	-0,20	79,88	-0,23	79,90	-0,20
85	84,77	-0,23	84,80	-0,20	84,88	-0,23	84,88	-0,23

Продолжение табл. 68

Диаметр резьбы в мм	Типы резьбы							
	основная		1-я мелкая		2-я мелкая		3-я мелкая	
	стержень под резьбу в мм							
	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр
90	89,77	-0,23	89,80	-0,20	89,88	-0,23	89,88	-0,23
95	94,77	-0,23	94,80	-0,20	94,88	-0,23	94,88	-0,23
100	99,77	-0,23	99,80	-0,20	99,88	-0,23	99,88	-0,23
105	104,77	-0,23	104,80	-0,20	104,88	-0,23	104,88	-0,23
110	109,77	-0,23	109,80	-0,20	109,88	-0,23	109,88	-0,23
115	114,77	-0,23	114,80	-0,20	114,88	-0,23	114,88	-0,23
120	119,77	-0,23	119,80	-0,20	119,88	-0,23	119,88	-0,23
125	124,74	-0,26	124,80	-0,20	124,87	-0,27	124,88	-0,23
130	129,74	-0,26	129,80	-0,20	129,87	-0,27	129,88	-0,23
135	134,74	-0,26	134,80	-0,20	134,87	-0,27	134,88	-0,23
140	139,74	-0,26	139,80	-0,20	139,87	-0,27	139,88	-0,23
145	144,74	-0,26	144,80	-0,20	144,87	-0,27	144,88	-0,23
150	149,74	-0,26	149,80	-0,20	149,87	-0,27	149,88	-0,23
155	154,74	-0,26	154,80	-0,20	154,87	-0,27	154,88	-0,23
160	159,74	-0,26	159,80	-0,20	159,87	-0,27	159,88	-0,23
165	164,74	-0,26	164,80	-0,20	164,87	-0,27	164,88	-0,23
170	169,74	-0,26	169,80	-0,20	169,87	-0,27	169,88	-0,23
175	174,74	-0,26	174,80	-0,20	174,87	-0,27	174,88	-0,23
180	179,74	-0,26	179,80	-0,20	179,87	-0,27	179,88	-0,23
185	184,70	-0,30	184,77	-0,23	184,87	-0,27	184,88	-0,23
190	189,70	-0,30	189,77	-0,23	189,87	-0,27	189,88	-0,23
195	194,70	-0,30	194,77	-0,23	194,87	-0,27	194,88	-0,23
200	199,70	-0,30	199,77	-0,23	199,87	-0,27	199,88	-0,23

9. Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание метрической резьбы резцом или фрезой

Таблица 69

Диаметр резьбы в мм	Типы резьб					
	основная ОСТ 94, 32 и 193	1-я мелкая ОСТ 27	2-я мелкая ОСТ 272	3-я мелкая ОСТ 4120	4-я мелкая ОСТ 4121	
	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	
отверстие под резьбу в мм						
диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр
10	8,3 +0,3	8,9 +0,1	9,2 +0,1	9,5 +0,1	—	—
11	9,3 +0,3	9,9 +0,1	10,2 +0,1	10,5 +0,1	—	—
12	10,0 +0,3	10,6 +0,2	10,9 +0,2	11,2 +0,2	11,5 +0,1	+0,1
14	11,7 +0,3	12,3 +0,2	12,9 +0,2	13,2 +0,2	13,5 +0,1	+0,1
16	13,7 +0,3	14,3 +0,2	14,9 +0,2	15,2 +0,2	15,5 +0,1	+0,1
18	15,1 +0,4	16,3 +0,2	16,9 +0,2	17,2 +0,2	17,5 +0,1	+0,1
20	17,1 +0,4	18,3 +0,2	18,9 +0,2	19,2 +0,2	19,5 +0,1	+0,1
22	19,1 +0,4	20,3 +0,2	20,9 +0,2	21,2 +0,2	21,5 +0,1	+0,1
24	20,5 +0,4	21,7 +0,2	22,3 +0,2	22,9 +0,2	23,2 +0,2	+0,2
27	23,5 +0,4	24,7 +0,2	25,3 +0,2	25,9 +0,2	26,2 +0,2	+0,2
30	25,9 +0,5	27,7 +0,2	27,7 +0,2	28,9 +0,2	29,2 +0,2	+0,2
33	28,9 +0,5	30,7 +0,2	30,7 +0,2	31,9 +0,2	32,2 +0,2	+0,2
36	31,3 +0,5	32,5 +0,3	33,7 +0,2	34,3 +0,2	34,9 +0,2	+0,2
39	34,3 +0,5	35,5 +0,3	36,7 +0,2	37,3 +0,2	37,9 +0,2	+0,2
42	36,7 +0,6	38,5 +0,3	39,7 +0,2	40,3 +0,2	40,9 +0,2	+0,2
45	39,7 +0,6	41,5 +0,3	42,7 +0,2	43,3 +0,2	43,9 +0,2	+0,2
48	42,1 +0,6	44,5 +0,3	45,7 +0,2	46,3 +0,2	46,9 +0,2	+0,2
52	46,1 +0,6	48,5 +0,3	49,7 +0,2	50,3 +0,2	50,9 +0,2	+0,2
56	49,5 +0,7	51,3 +0,5	52,5 +0,3	53,7 +0,2	54,3 +0,2	+0,2
60	53,5 +0,7	55,3 +0,5	56,5 +0,3	57,7 +0,2	58,3 +0,2	+0,2
64	56,9 +0,7	60,3 +0,5	60,5 +0,3	61,7 +0,2	62,3 +0,2	+0,2
68	60,9 +0,7	63,3 +0,5	64,5 +0,3	65,7 +0,2	66,3 +0,2	+0,2
72	64,9 +0,7	67,3 +0,5	68,5 +0,3	69,7 +0,2	70,3 +0,2	+0,2

Продолжение табл. 69

Диаметр резьбы в мм	Типы резьб							
	основная ОСТ 94, 32 и 193	1-я мелкая ОСТ 27	2-я мелкая ОСТ 272	3-я мелкая ОСТ 4120	4-я мелкая ОСТ 4121	отверстие под резьбу в мм		
	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр	диаметр	допуск на диаметр
76	68,9 +0,7	71,3 +0,5	72,5 +0,3	73,7 +0,2	74,3 +0,2			
80	72,9 +0,7	75,3 +0,5	76,5 +0,3	77,7 +0,2	78,3 +0,2			
85	77,9 +0,7	80,3 +0,5	81,5 +0,3	82,7 +0,2	83,3 +0,2			
90	82,9 +0,7	85,3 +0,5	86,5 +0,3	87,7 +0,2	88,3 +0,2			
95	87,9 +0,7	90,3 +0,5	91,5 +0,3	92,7 +0,2	93,3 +0,2			
100	92,9 +0,7	95,3 +0,5	96,5 +0,3	97,7 +0,2	98,3 +0,2			
105	97,9 +0,7	100,3 +0,5	101,5 +0,3	102,5 +0,2	103,3 +0,2			
110	102,9 +0,7	105,3 +0,5	106,5 +0,3	107,7 +0,2	108,3 +0,2			
115	107,9 +0,7	110,3 +0,5	111,5 +0,3	112,7 +0,2	113,3 +0,2			
120	112,9 +0,7	115,3 +0,5	116,5 +0,3	117,7 +0,2	118,3 +0,2			
125	117,9 +0,7	120,3 +0,5	121,5 +0,3	122,7 +0,2	123,3 +0,2			
130	122,9 +0,7	125,3 +0,5	126,5 +0,3	127,7 +0,2	128,3 +0,2			
135	127,9 +0,7	130,3 +0,5	131,5 +0,3	132,7 +0,2	133,3 +0,2			
140	132,9 +0,7	135,3 +0,5	136,5 +0,3	137,7 +0,2	138,3 +0,2			
145	137,9 +0,7	140,3 +0,5	141,5 +0,3	142,7 +0,2	143,3 +0,2			
150	142,9 +0,7	145,3 +0,5	146,5 +0,3	147,7 +0,2	148,3 +0,2			
155	147,9 +0,7	150,3 +0,5	151,5 +0,3	152,7 +0,2	—	—	—	—
160	152,9 +0,7	155,3 +0,5	156,5 +0,3	157,7 +0,2	—	—	—	—
165	157,9 +0,7	160,3 +0,5	161,5 +0,3	162,7 +0,2	—	—	—	—
170	162,9 +0,7	165,3 +0,5	166,5 +0,3	167,7 +0,2	—	—	—	—
175	167,9 +0,7	170,3 +0,5	171,5 +0,3	172,7 +0,2	—	—	—	—
180	172,9 +0,7	175,3 +0,5	176,5 +0,3	177,7 +0,2	—	—	—	—
185	177,9 +0,7	180,3 +0,5	181,5 +0,3	182,7 +0,2	—	—	—	—
190	182,9 +0,7	185,3 +0,5	186,5 +0,3	187,7 +0,2	—	—	—	—
195	187,9 +0,7	190,3 +0,5	191,5 +0,3	192,7 +0,2	—	—	—	—
200	192,9 +0,7	195,3 +0,5	196,5 +0,3	197,7 +0,2	—	—	—	—

II. НАРЕЗАНИЕ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБЫ

1. Профиль дюймовой резьбы и его элементы

На рис. 35 показан профиль дюймовой резьбы и его элементы. Дюймовая резьба имеет основной профиль с углом 55° с плоскосрезанными вершинами и впадинами.

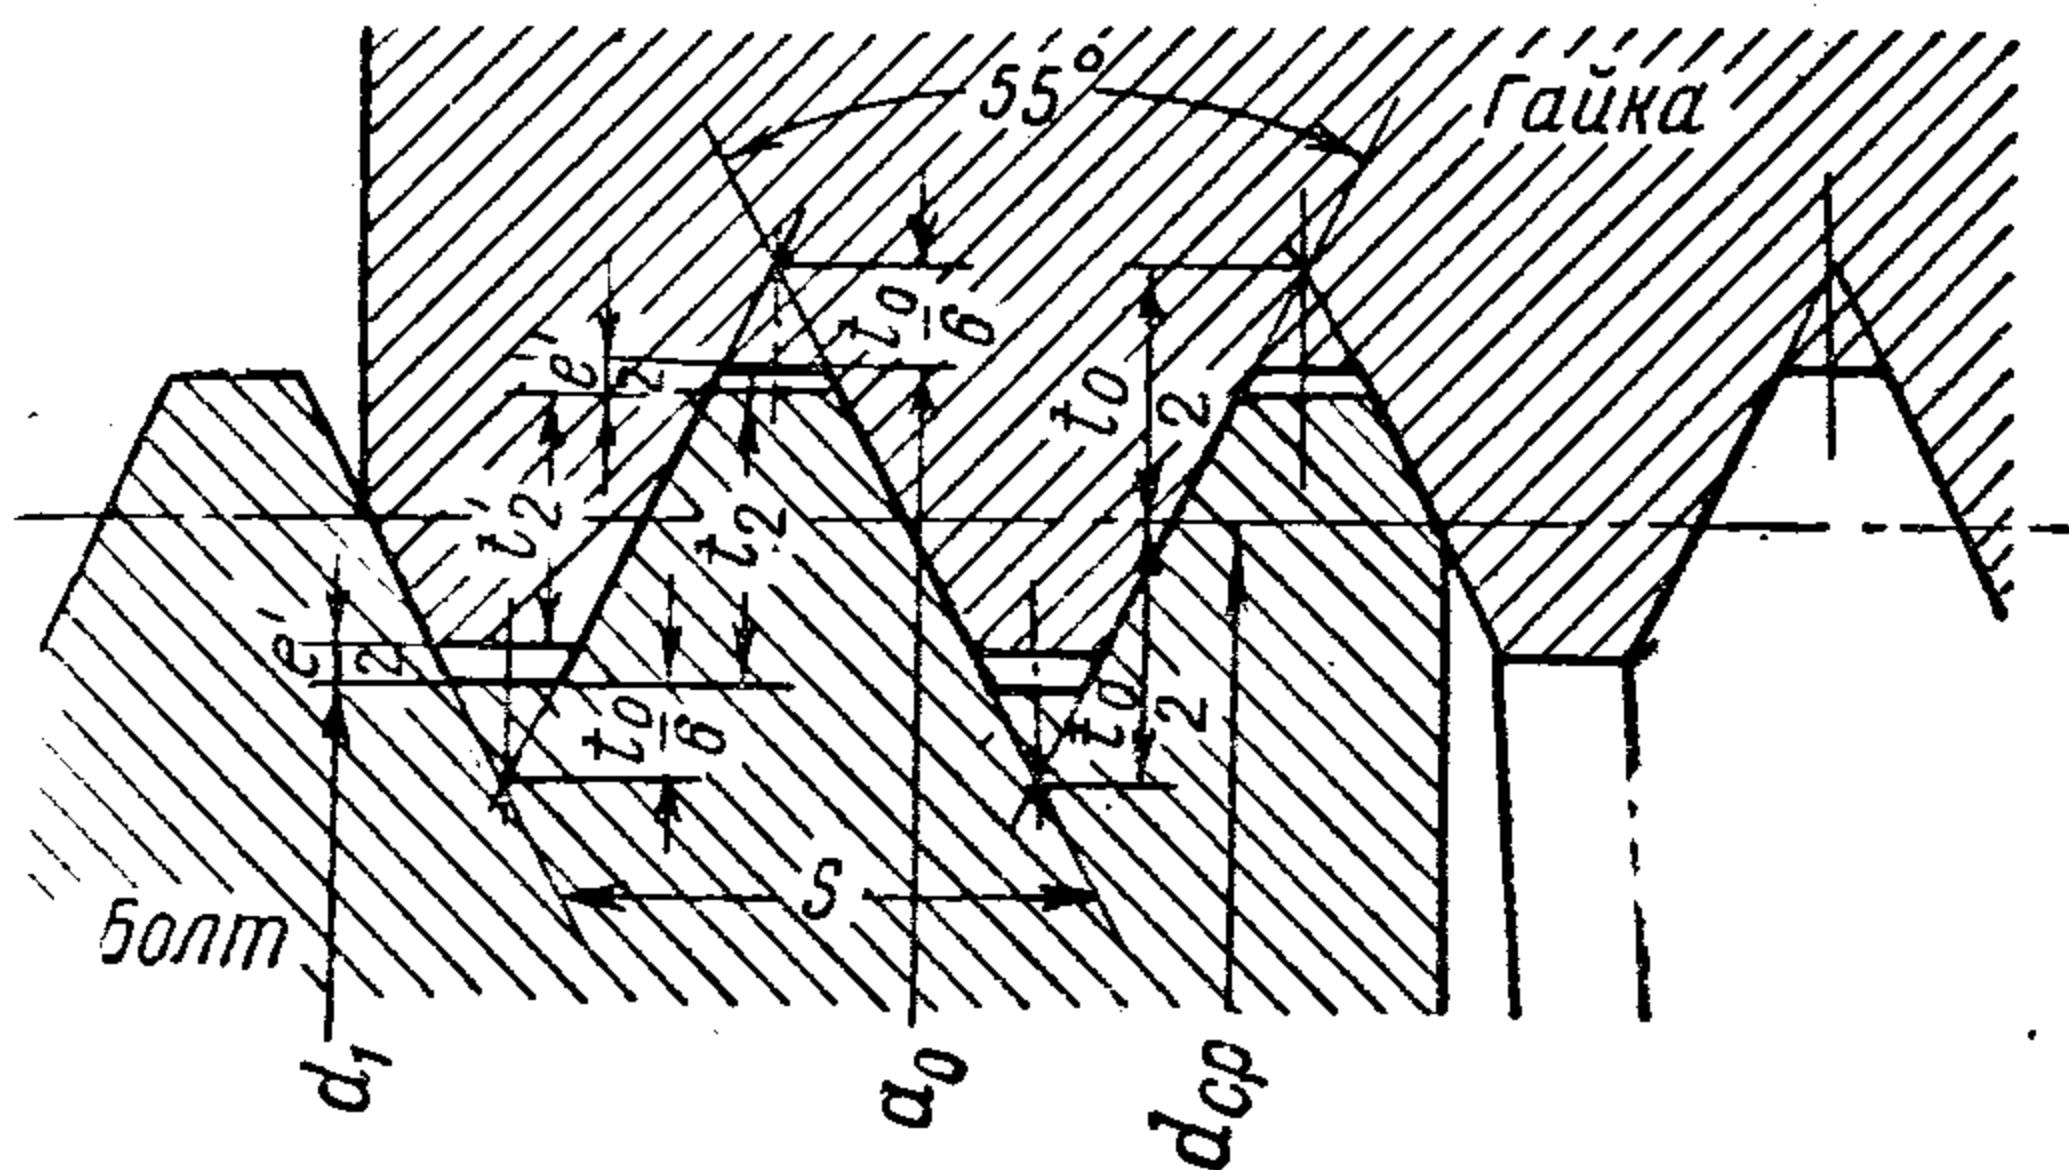


Рис. 35

Шаг дюймовой резьбы выражается числом ниток на один дюйм.

Пример обозначения дюймовой резьбы диаметром $\frac{1}{2}''$ 2-го класса точности: $\frac{1}{2}''$ кл. 2.

Дюймовая резьба с углом профиля 55°

Таблица 70

Номинальный диаметр резьбы в дюймах d	Наружный диаметр в дюймах d_0	Средний диаметр в миллиметрах d_{cp}	Внутренний диаметр в миллиметрах d_1	Число ниток на один дюйм n	Шаг резьбы в миллиметрах e	Зазоры		Высота профиля t_2
						e'	e''	
3/16	4,762	4,085	3,408	24	1,058	0,132	0,152	0,677
1/4	6,350	5,537	4,724	20	1,270	0,150	0,186	0,814
5/16	7,938	7,034	6,131	18	1,411	0,158	0,209	0,903
3/8	9,525	8,509	7,492	16	1,588	0,165	0,238	1,017
(7/16)	11,112	9,951	8,789	14	1,814	0,182	0,271	1,162
1/2	12,700	11,345	9,989	12	2,117	0,200	0,311	1,355
(9/16)	14,288	12,932	11,577	12	2,117	0,208	0,313	1,355
5/8	15,875	14,397	12,918	11	2,309	0,226	0,342	1,479
3/4	19,050	17,424	15,798	10	2,540	0,240	0,372	1,626
7/8	22,225	20,418	18,611	9	2,822	0,266	0,419	1,807
1	25,400	23,367	21,334	8	3,175	0,290	0,466	2,033
1 1/8	28,575	23,929	21,929	7	3,629	0,325	0,531	2,323
1 1/4	31,750	27,104	23,929	7	3,629	0,330	0,536	2,323
1 3/8	34,925	29,504	27,104	6	4,233	0,365	0,626	2,711
1 1/2	38,100	32,679	32,679	6	4,233	0,370	0,631	2,711

Продолжение табл. 70

Номинальный диаметр резьбы в дюймах d	Наружный диаметр резьбы в дюймах d_o	Средний диаметр в $мм$ d_{cp}	Внутренний диаметр в $мм$ d_1	Число ниток на один дюйм n	Шаг резьбы в $мм$	Зазоры		Высота профиля f_1
						e'	e'	
$(\frac{15}{8})$	41,275	38,022	34,770	5	5,080	0,425	0,750	3,253
$(\frac{3}{4})$	44,450	41,198	37,045	5	5,080	0,430	0,755	3,253
$(\frac{17}{8})$	47,625	44,011	40,397	$4\frac{1}{2}$	5,644	0,475	0,833	3,614
$\frac{2}{2}$	50,800	47,186	43,572	$4\frac{1}{2}$	5,644	0,480	0,838	3,614
$\frac{21}{4}$	57,150	53,084	49,019	4	6,350	0,530	0,941	4,066
$\frac{21}{2}$	63,500	59,433	55,369	4	6,350	0,530	0,941	4,066
$\frac{23}{4}$	69,850	65,204	60,557	$3\frac{1}{2}$	7,257	0,590	1,073	4,647
3	76,200	71,554	66,907	$3\frac{1}{2}$	7,257	0,590	1,073	4,647
$\frac{[3]}{4}$	82,550	77,546	72,542	$3\frac{1}{4}$	7,815	0,640	1,158	5,004
$\frac{31}{2}$	88,900	83,896	78,892	$3\frac{1}{4}$	7,815	0,640	1,158	5,004
$\frac{33}{4}$	95,250	89,829	84,409	3	7,467	0,700	1,251	5,421
4	101,600	96,179	90,759	3	8,467	0,700	1,251	5,421

Грифельное. Диаметры резьбы, поставленные в скобки, по возможности не применять

2. Допуски для дюймовой резьбы

Для дюймовой резьбы установлены два класса точности: 2-й и 3-й. Схема расположения полей допусков на дюймовую резьбу изображена на рис. 36.

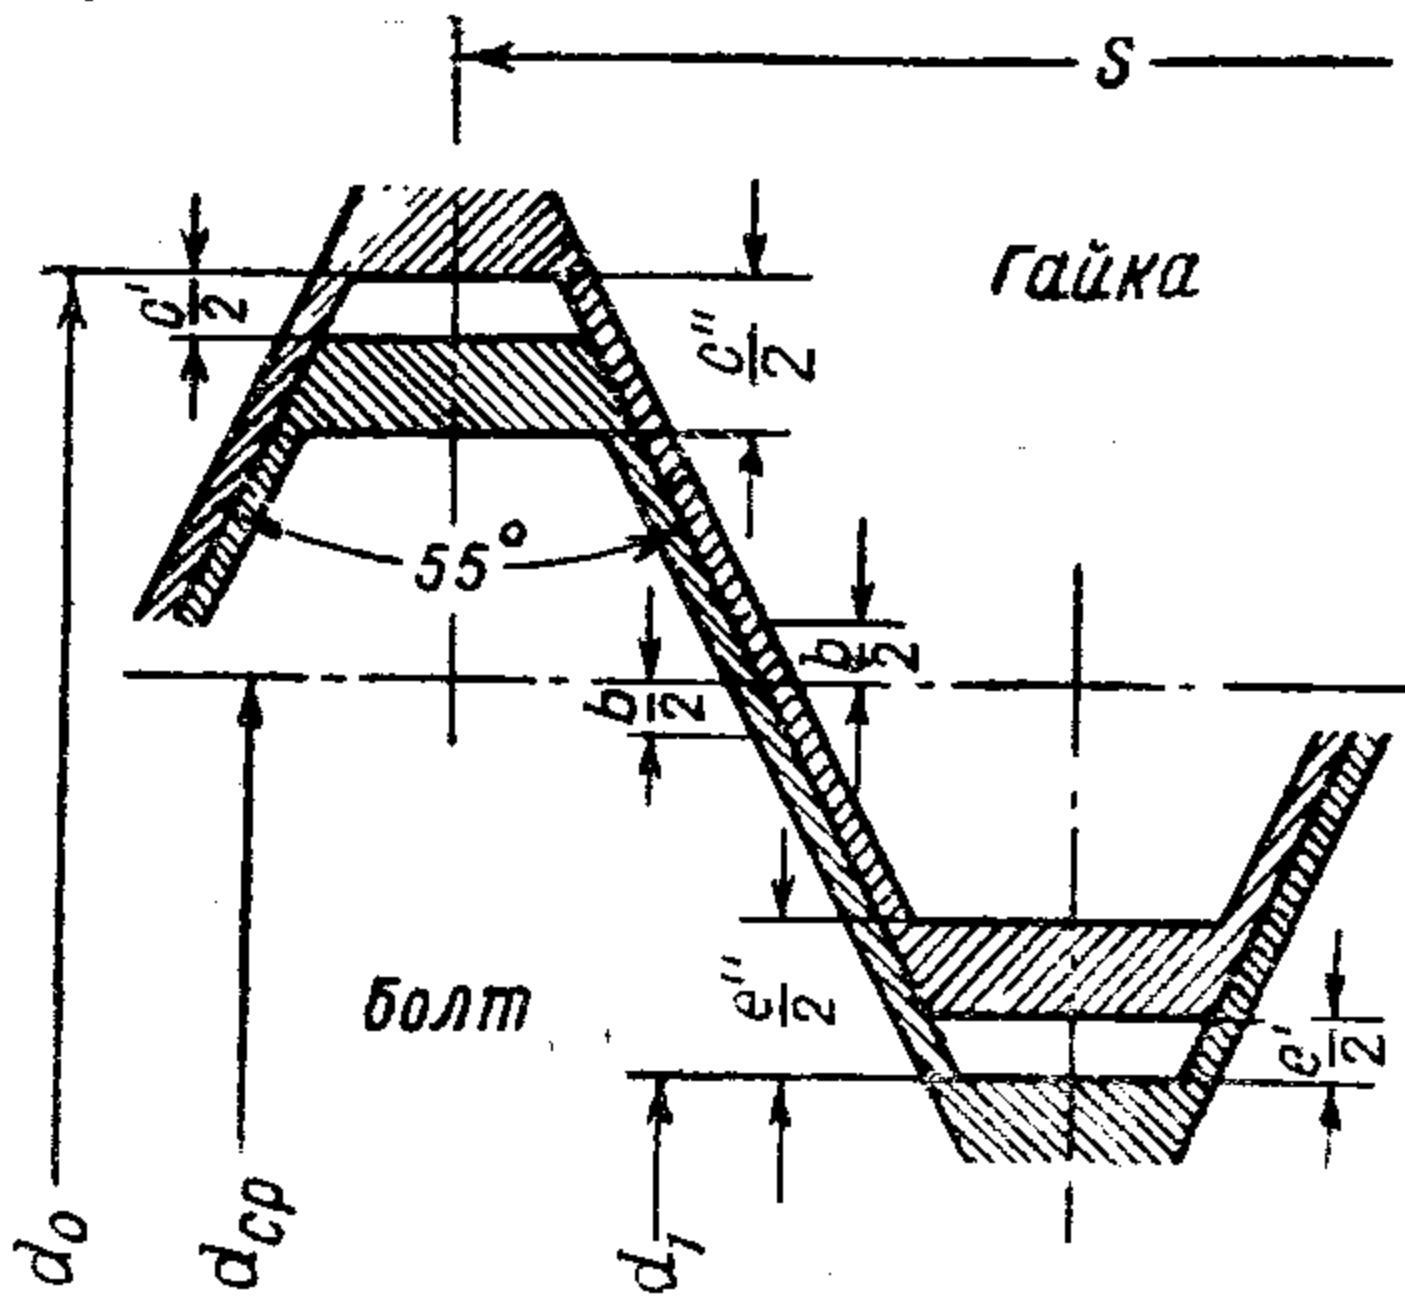


Рис. 36

Таблица 71

Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Размеры в μ (микрон = 0,001 мм)									
	Число ниток на 1"		наружный диаметр болта		внутренний диаметр болта		допуски среднего диаметра болта и гайки		внутренний диаметр гайки	наружный диаметр гайки
	верхнее $-c'$	нижнее $-c''$	верхнее отклонения	нижнее отклонения	верхнее отклонения	нижнее отклонения	верхнее отклонения	нижнее $+e'$	верхнее $+e''$	нижнее отклонения
3/16	24	132	392	0	103	172	152	412	0	0
1/4	20	150	450	0	113	189	186	476	0	0
5/16	18	158	458	0	119	199	209	519	0	0
3/8	16	165	465	0	127	211	238	558	0	0

Продолжение табл. 71

Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Число ниток на 1"	Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)							
		наружный диаметр болта				внутренний диаметр болта			
		отклонения		отклонения		допуски среднего диаметра болта и гайки		отклонения	
		верхнее — e'	нижнее + e''	верхнее		класс 2-й	класс 3-й	верхнее — e' + e''	нижнее
(7/16)	14	182	482	0	135	224	271	611	0
1/2	12	200	600	0	140	244	311	661	0
(9/16)	12	208	608	0	146	244	313	673	0
5/8	11	225	625	0	153	255	342	682	0
3/4	10	240	640	0	160	267	372	752	0
7/8	9	265	765	0	169	281	419	789	0
1	8	290	790	0	179	298	466	866	0
1 1/8	7	325	925	0	191	319	531	971	0
1 1/4	7	330	930	0	191	319	536	946	0
(1 5/8)	6	365	965	0	207	345	626	1096	0
1 1/2	6	370	970	0	207	345	631	1071	0
(1 5/8)	5	425	1225	0	227	378	750	1230	0
1 3/4	5	430	1230	0	227	378	755	1255	0
(1 7/8)	4 1/2	475	1275	0	239	398	833	1353	0
2	4 1/2	480	1280	0	239	398	838	1378	0
2 1/4	4	530	1330	0	253	422	941	1481	0
2 1/2	4	530	1330	0	253	422	941	1481	0
2 3/4	3 1/2	590	1390	0	271	451	1073	1693	0
3	3 1/2	590	1390	0	271	451	1073	1693	0
3 1/4	3 1/4	640	1540	0	281	468	1158	1758	0
3 1/2	3 1/4	640	1540	0	281	468	1158	1808	0
3 3/4	3	700	1600	0	292	487	1251	1941	0
4	3	700	1600	0	292	487	1251	1941	0

3. Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание дюймовой резьбы

Таблица 72

Диаметр резьбы в дюймах	Диаметр сверла в мм		Диаметр резьбы в дюймах	Диаметр сверла в мм	
	сталь, латунь	чугун, бронза		сталь, латунь	чугун, бронза
1/4	5,1	5,0	1	22,3	21,8
5/16	6,5	6,4	1 $\frac{1}{8}$	25,0	24,6
3/8	8,0	7,8	1 $\frac{1}{4}$	28,0	27,6
1/2	10,5	10,3	1 $\frac{1}{2}$	33,7	33,4
5/8	13,5	13,3	1 $\frac{3}{4}$	39,2	38,5
3/4	16,5	16,2	2	44,6	43,7
7/8	19,5	19,0	—	—	—

4. Диаметр обточки стержней под нарезание дюймовой резьбы плашкой

Таблица 73

Диаметр резьбы в дюймах	Стержень под резьбу		Диаметр резьбы в дюймах	Стержень под резьбу	
	диаметр в мм	допуск на диаметр в мм		диаметр в мм	допуск на диаметр в мм
3/16	4,53	—0,16	7/16	21,74	—0,28
1/4	6,10	—0,20	1	24,89	—0,28
5/16	7,68	—0,20	1 $\frac{1}{8}$	28,00	—0,34
3/8	9,26	—0,20	1 $\frac{1}{4}$	31,16	—0,34
7/16	10,80	—0,20	1 $\frac{1}{2}$	37,47	—0,34
1/2	12,34	—0,24	1 $\frac{5}{8}$	40,55	—0,50
9/16	13,92	—0,24	1 $\frac{3}{4}$	43,72	—0,50
5/8	15,49	—0,24	1 $\frac{7}{8}$	46,85	—0,50
3/4	18,65	—0,24	2	50,00	—0,52

III. НАРЕЗАНИЕ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

1. Профиль трубной резьбы и его элементы

Трубная резьба имеет профиль с углом 55° и с плоско-срезанными или же закругленными вершинами и впадинами (рис. 37). Шаг резьбы выражается числом ниток на один дюйм.

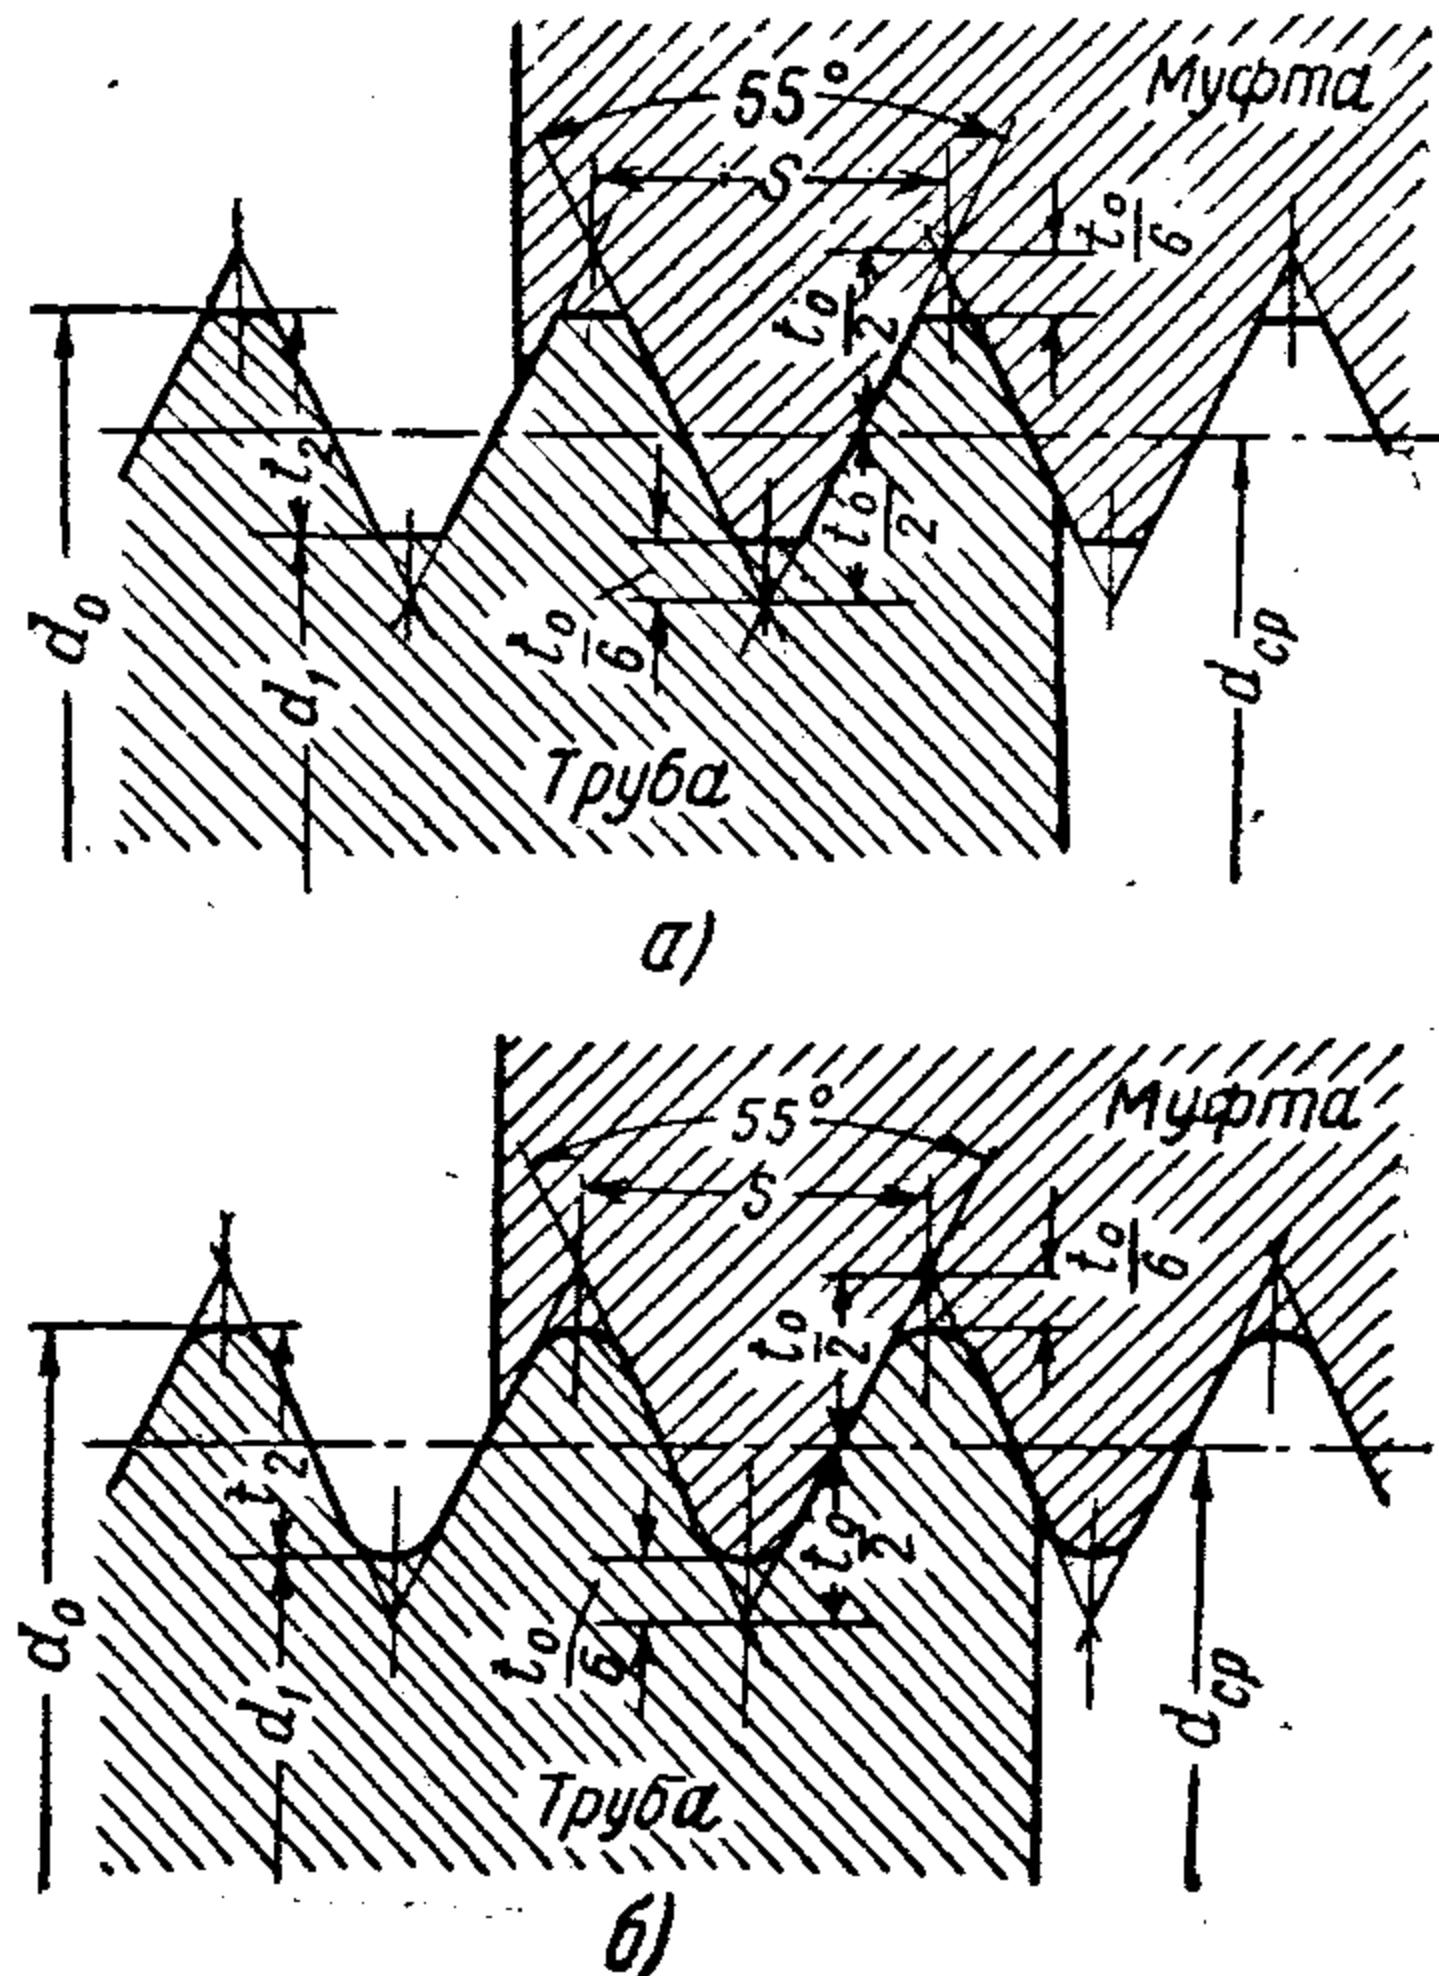


Рис. 37

Пример обозначения трубной резьбы $1/2''$ с плоскосрезанными вершинами второго класса точности: $1/2''$ труб ПР. кл. 2.

То же, закругленной: $1/2''$ труб КР. кл. 2.

2. Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы

При номинальном диаметре (диаметр отверстия в трубе, на наружной поверхности которой нарезана резьба) до 6" применяются оба профиля, а при диаметре выше 6" применяется только закругленный.

ГОСТ 6357—52 предусматривает резьбы с номинальным диаметром от $\frac{1}{8}$ " до 6" только с закруглениями.

а) Профиль с плоскорезанными вершинами

Таблица 74

Обозначение резьбы в дюймах <i>d</i>	Размеры в мм						Число ниток на один дюйм <i>n</i> на 127 мм <i>n₁</i>	
	диаметр резьбы			шаг резьбы <i>S</i>	высота профиля <i>t₂</i>	радиус <i>r</i>		
	наружный <i>d₀</i>	внутренний <i>d₁</i>	средний <i>d_{cp}</i>					
(1/8)	9,729	8,567	9,148	0,907	0,581	0,125	28 140	
1/4	13,158	11,446	12,302	1,337	0,856	0,184	19 95	
3/8	16,663	14,951	15,807	1,337	0,856	0,184	19 95	
1/2	20,956	18,632	19,794	1,814	1,162	0,249	14 70	
(5/8)	22,912	20,588	21,750	1,814	1,162	0,249	14 70	
3/4	26,442	24,119	25,281	1,814	1,162	0,249	14 70	
(7/8)	30,202	27,878	29,040	1,814	1,162	0,249	14 70	
1	33,250	30,293	31,771	2,309	1,479	0,317	11 55	
(1 1/8)	37,898	34,941	36,420	2,309	1,479	0,317	11 55	
1 1/4	41,912	38,954	40,433	2,309	1,479	0,317	11 55	
(1 3/8)	44,325	41,367	42,846	2,309	1,479	0,317	11 55	
1 1/2	47,805	44,817	46,326	2,309	1,479	0,317	11 55	
1 3/4	53,748	50,791	52,270	2,309	1,479	0,317	11 55	
2	59,616	56,659	58,137	2,309	1,479	0,317	11 55	
(2 1/4)	65,712	62,755	64,234	2,309	1,479	0,317	11 55	
2 1/2	75,187	72,230	73,708	2,309	1,479	0,317	11 55	
(2 3/4)	81,537	78,580	80,058	2,309	1,479	0,317	11 55	
3	87,887	84,930	86,409	2,309	1,479	0,317	11 55	
(3 1/4)	93,984	91,026	92,505	2,309	1,479	0,317	11 55	
3 1/2	100,334	97,376	98,855	2,309	1,479	0,317	11 55	

Продолжение табл. 74

Обозначение резьбы в дюймах <i>d</i>	Размеры в мм						Число ниток <i>n</i> ₁	
	диаметр резьбы			шаг резьбы <i>S</i>	высота профиля <i>t</i> ₂	радиус <i>r</i>		
	наружный <i>d</i> ₀	внутренний <i>d</i> ₁	средний <i>d</i> _{cp}					
(3 ³ / ₄) 4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6	106,684 113,034 125,735 138,435 151,136 163,836	103,727 110,077 122,777 135,478 148,178 160,879	105,205 111,556 124,256 136,957 149,657 162,357	2,309 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309	1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317	11 11 11 11 11 11	55 55 55 55 55 55

б) Профиль закругленный

Таблица 75

Обозначение резьбы в дюймах <i>d</i>	Размеры в мм						Число ниток <i>n</i> ₁	
	диаметр резьбы			шаг резьбы <i>S</i>	высота профиля <i>t</i> ₂	радиус <i>r</i>		
	наружный <i>d</i> ₀	внутренний <i>d</i> ₁	средний <i>d</i> _{cp}					
7	189,237	185,984	187,611	2,540	1,627	0,349	10 50	
8	214,638	211,385	213,012	2,540	1,627	0,349	10 50	
9	240,039	236,786	238,412	2,540	1,627	0,349	10 50	
10	265,440	262,187	263,813	2,540	1,627	0,349	10 50	
11	290,841	286,775	288,808	3,175	2,033	0,436	8 40	
12	316,242	312,176	314,209	3,175	2,023	0,436	8 40	
13	347,485	343,419	345,452	3,175	2,033	0,436	8 40	
14	372,886	368,820	370,853	3,175	2,033	0,436	8 40	
15	398,287	394,221	396,254	3,175	2,033	0,436	8 40	
16	432,688	419,622	421,655	3,175	2,033	0,436	8 40	
17	449,089	455,023	447,056	3,175	2,033	0,436	8 40	
18	474,490	470,424	472,457	3,175	2,033	0,436	8 40	

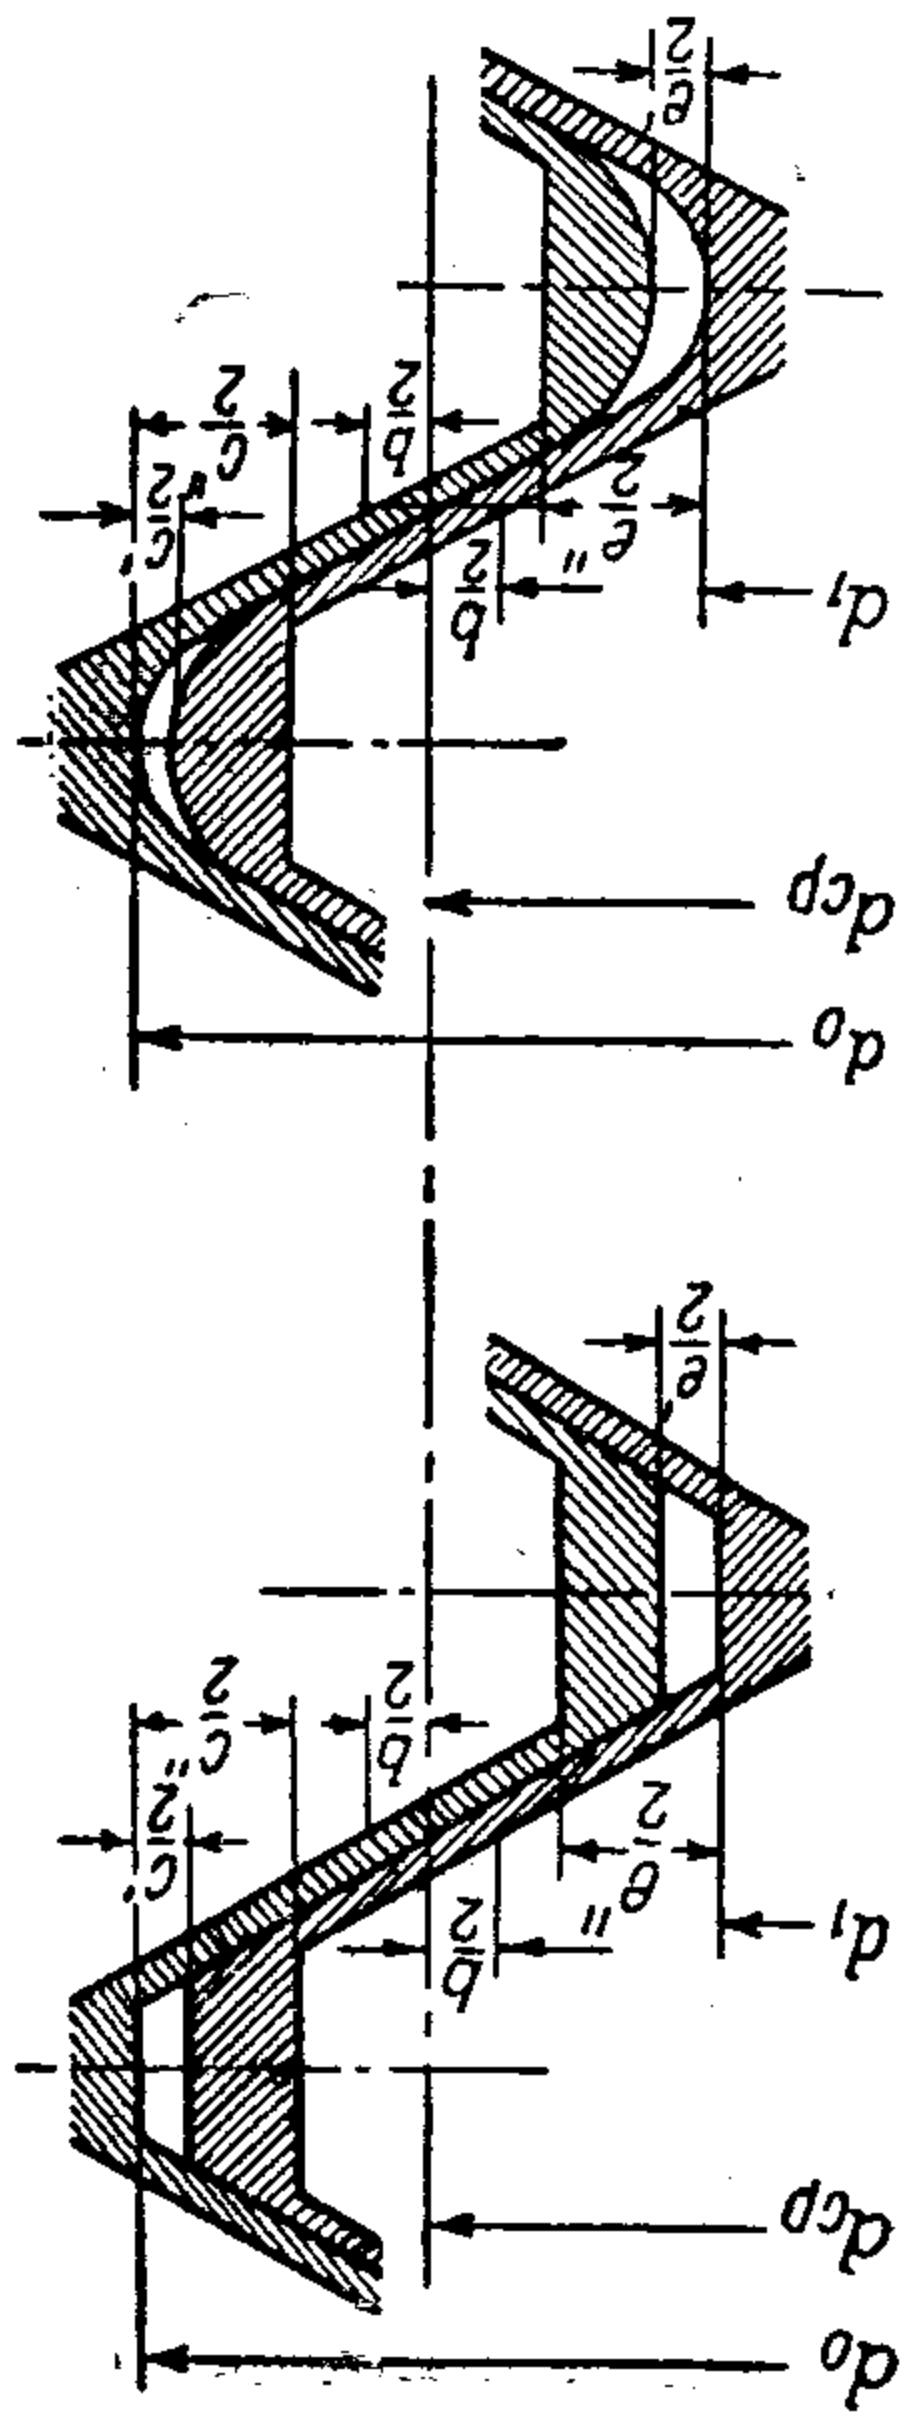


Рис. 38

3. Допуски трубных резьб с прямым и закругленным профилями

Схема расположения полей допусков изображена на рис. 38

Таблица 76

Размеры в μ (1 микрон = 0,001 мм)		диаметр резьбы муфты	
		внутренний	наружный
отклонения		3-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$-c'$	$-c''$	$-e'$	$-e''$
допуски среднего диаметра трубы и муфты			
наружный		2-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$+e'$	$+e''$	$+e'$	$+e''$
внутренний		3-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$-c'$	$-c''$	$-e'$	$-e''$
отклонения		3-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$-c'$	$-c''$	$-e'$	$-e''$
диаметр резьбы трубы		2-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$-c'$	$-c''$	$-e'$	$-e''$
диаметр резьбы муфты		3-й класс точности	
верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
$-c'$	$-c''$	$-e'$	$-e''$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
353	384	389	418	422	451	452	497	499	506	503	549	553	553	605	600	600	650	654	703	703	752	751		
103	114	109	118	122	131	132	137	139	146	143	149	151	155	160	170	174	174	183	183	192	192	191		
219	228	247	265	265	286	321	321	321	321	321	370	370	421	421	421	446	473	473	473	473				
133	137	148	161	161	174	193	193	193	193	193	224	224	224	255	255	255	270	286	286	286	286			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
349	418	423	456	452	472	500	498	552	555	605	608	606	652	647	647	704	804	805	905	906	1006			
49	58	63	66	62	62	70	68	72	75	78	76	82	77	77	87	84	84	94	94	95	95	96		
28	19	19	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
(1/8)	(1/4)	(3/8)	(5/8)	(7/8)	(1 1/8)	(1 1/4)	(1 1/8)	(1 1/2)	(1 3/4)	(2 1/2)	(2 1/4)	(2 3/4)	(3 1/4)	(3 3/4)	(3 5/8)	(4 1/4)	(4 5/8)	(5 1/4)	(5 5/8)					

4. Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание трубной цилиндрической резьбы

Таблица 77

Диаметр резьбы в дюймах	Диаметр сверла в мм
1/8	8,9
1/4	11,9
3/8	15,3
1/2	19,0
5/8	21,0
3/4	24,3
7/8	28,3
1	30,5
1 1/8	35,2
1 1/4	39,2
1 3/8	41,6
1 1/2	45,0
1 3/4	51,0
2	56,9

IV. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБ

A. Режимы резания при нарезании треугольных резьб быстрорежущими резцами марки Р9

Нарезание (на проход) резьбы 3-го класса точности. Сталь 24. Работа с охлаждением сульфофреозолом.

1. Метрическая резьба

a) Выбор числа проходов

Таблица 78

Шаг резьбы в мм	Нарезание наружной резьбы			Нарезание внутренней резьбы		
	обрабатываемый материал	чугун, бронза, латунь	углеродистая сталь	легированные стали и стальное литье	чугун, бронза, латунь	чугун, бронза, латунь
1,25—1,5	4	2	5	5	3	6
1,75	5	3	4	4	3	5
2,0—3,0	6	3	7	6	3	6
3,5—4,5	7	4	9	7	4	7
5,0—5,5	8	4	10	9	5	7
6,0	9	4	12	6	5	8

б) Выбор скорости резания

Резьба наружная метрическая по ОСТ 32, 271 и 272

Шаг резьбы в мм	Таблица 79					
	До 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
черновые проходы	36	31	30	27	25	24
чистовые проходы	64	56	50	48	44	42

Скорость
резания
в м/мин

Резьба внутренняя метрическая по ОСТ 32, 271 и 272

Шаг резьбы в мм	Таблица 80					
	До 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
черновых проходов	29	25	24	22	20	19
чистовых проходов	51	45	40	38	35	33

Скорость
резания
в м/мин

зачистных проходов

2. Дюймовая резьба

а) Выбор числа проходов

Таблица 81

Число ни- ток на один дюйм	Нарезание наружной резьбы				Нарезание внутренней резьбы			
	обрабатываемый материал		легированные стали и сталь- ное литье		легированные стали и сталь- ное литье		чугун, бронза, латунь	
	чертно- вых	чисто- вых	чертно- вых	чисто- вых	чертно- вых	чисто- вых	чертно- вых	чисто- вых
12—14	4	3	5	4	3	5	4	6
10—11	5	3	6	4	3	6	4	5
7—9	5	4	7	5	4	6	5	7
6	6	4	7	5	3	8	5	10
4—5	7	4	8	5	3	9	5	12
3,5	8	4	10	5	4	10	5	12
3,0	9	4	20	6	6	4	5	14

б) Выбор скорости резания
 Резьба наружная дюймовая
 по ОСТ 1260

Число ниток на один дюйм нарезаемой резьбы							Скорость резания в м/мин					Число ниток на один дюйм нарезаемой резьбы			Скорость резания в м/мин						
11	10	9	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3	11	10	9	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3
40	38	35	31	28	27	25	23	21	20	19	65	58	57	55	49	47	42	39	37	34	31
40	38	35	31	28	27	25	23	21	20	19	65	58	57	55	49	47	42	39	37	34	31

Число ниток на один дюйм нарезаемой резьбы							Скорость резания в м/мин					Число ниток на один дюйм нарезаемой резьбы			Скорость резания в м/мин						
11	10	9	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3	11	10	9	8	7	6	5	4,5	4	3,5	3
32	30	28	25	22	21	20	18	17	16	15	52	46	45	44	39	37	34	31	29	27	25
32	30	28	25	22	21	20	18	17	16	15	52	46	45	44	39	37	34	31	29	27	25

Б. Режимы резания при нарезании треугольных резьб резцами с пластинками Т15К6

Нарезания (на проход) резьбы 2-го класса точности. Материал деталей — незакаленная сталь конструкционная углеродистая, хромистая и хромоникелевая. Работа без охлаждения.

1. Метрическая резьба

Выбор числа проходов

Таблица 84

Шаг резьбы в мм	2	3	4	5	6
Число проходов	черновых чистовых	2—3 1	3—4 2	4—5 2	5—6 2

Выбор скорости резания

Таблица 85

Шаг резьбы в мм	2	3	4	5	6
предел прочности σ_b в кг/мм ²	твердость по Бринелю H_B				
		Скорость резания в м/мин			
55	153—161	187	182	179	176
65	179—192	146	142	139	137
75	210—220	118	115	113	111
85	235—250	107	101	98	95

2. Дюймовая резьба

Выбор числа проходов

Таблица 86

Число ниток на один дюйм	12	8	6	4	3
Число проходов	черновых чистовых	2—3 2	3—4 3	4—5 3	6—7 3

Выбор скорости резания

Таблица 87

Число ниток на один дюйм	12	8	6	4	3	
предел прочности σ_b в $\text{кг}/\text{мм}^2$	твердость по Бринелю H_B	Скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$				
55	153—161	184	179	175	171	167
65	179—192	143	140	137	133	130
75	210—220	116	113	110	108	105
85	135—250	105	99	96	92	92

В. Пример выбора режима резания при нарезании метрической резьбы

На токарном станке 1А62 требуется нарезать твердосплавным резцом наружную метрическую резьбу 2-го класса точности диаметром 30 мм с шагом $S = 3$ мм. Материал детали — сталь 50 ($\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$). Длина резьбы 10 мм. Заданный период стойкости резца 20 мин.

Решение.

1. По табл. 84 определяют число проходов: черновых — 3 — 4 и чистовых — 2.

2. По табл. 85 находят значение скорости резания

$$v = 115 \text{ мм}/\text{мин}.$$

3. При стойкости резца 20 мин. табличные данные умножают на 1,08.

4. Подсчитывается скорость резания

$$v = 115 \times 1,08 = 124 \text{ м}/\text{мин}.$$

5. Число оборотов шпинделя в минуту вычисляется по формуле

$$n = \frac{1000}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \times 124}{3,14 \times 30} = 1210 \text{ об}/\text{мин}.$$

При нарезании резьбы используется наибольшее число оборотов шпинделя токарного станка 1А62

$$n = 1200 \text{ об}/\text{мин}.$$

V. МЕТОДЫ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРЕЗАНИИ ТРЕУГОЛЬНЫХ РЕЗЬБ

1. Конструкция и геометрия резцов для скоростного нарезания треугольной резьбы

При скоростном нарезании резьбы целесообразно применять жесткие резцы и жесткие державки для резьбовых резцов.

На рис. 39 изображен резьбовой резец для нарезания правой резьбы, применяемый на Станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе. Угол профиля такого резца со-

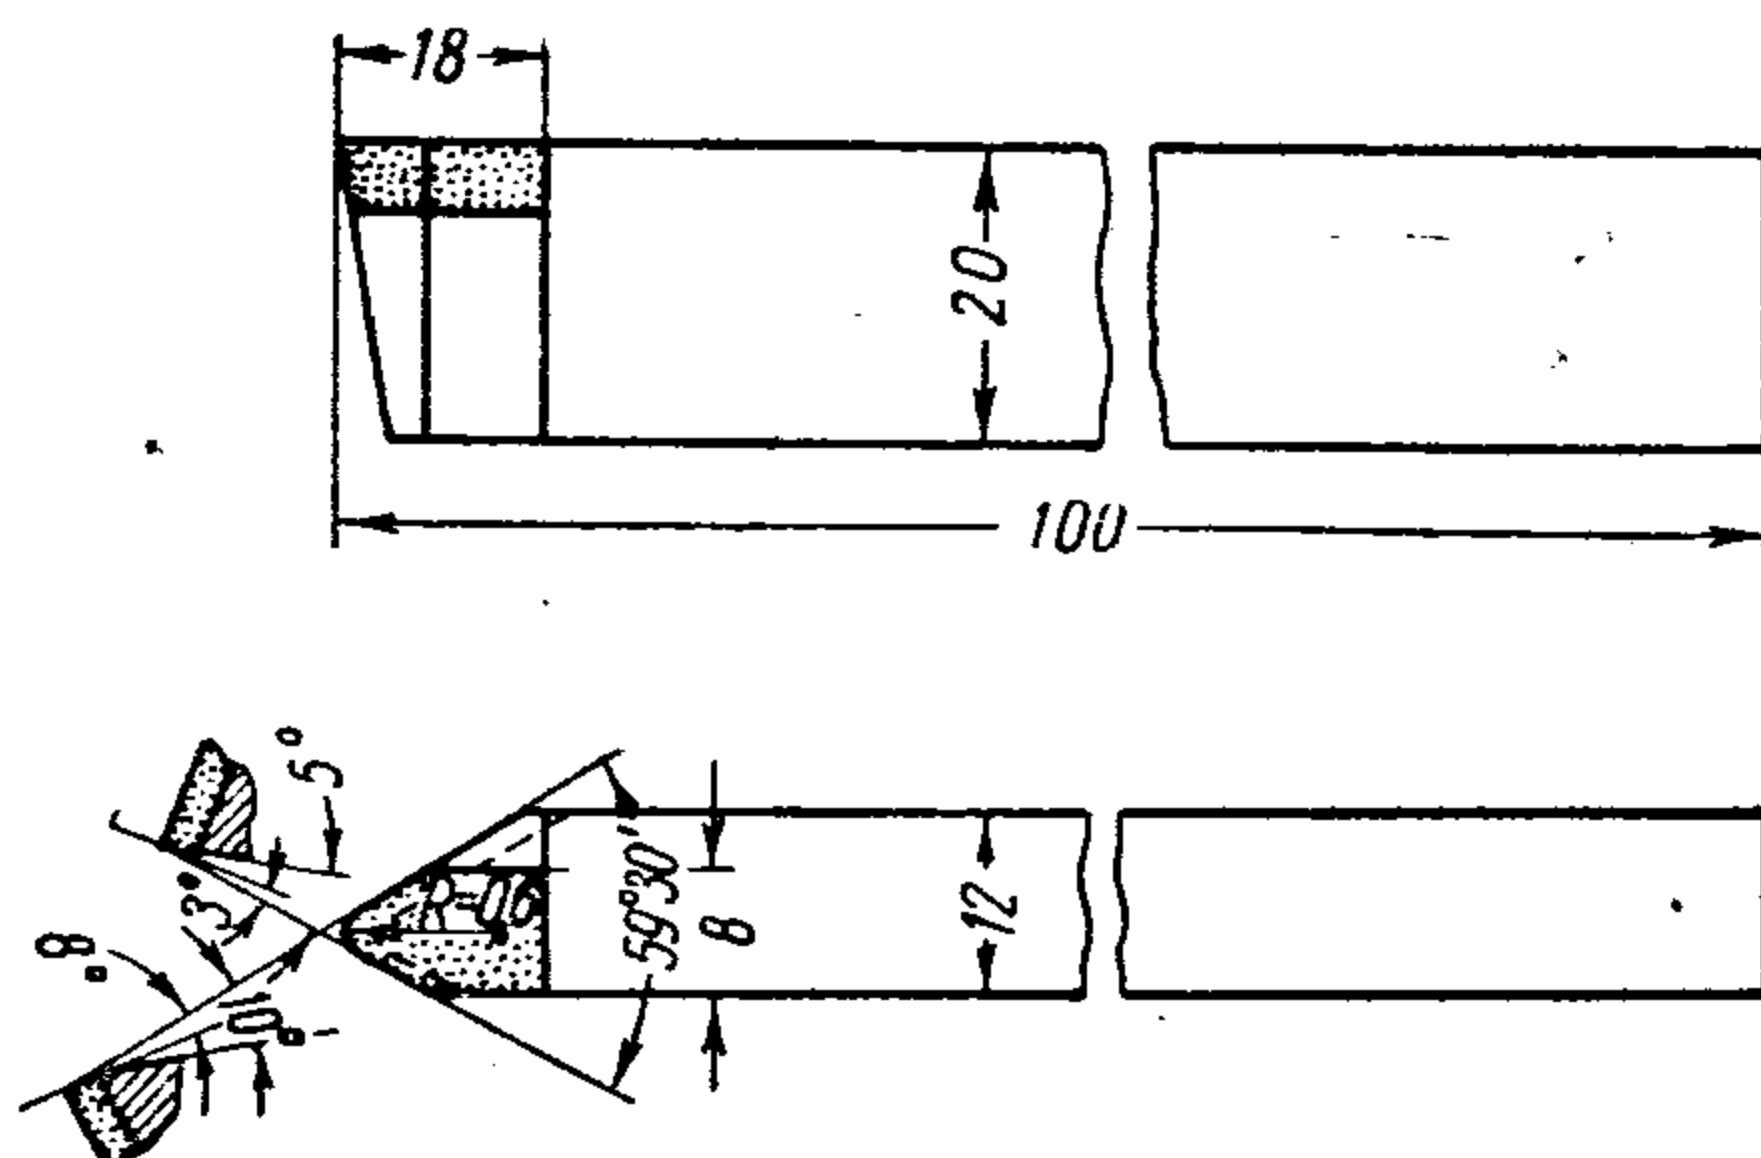


Рис. 39

ставляет не 60° , а $59^{\circ}30'$, а на резцах для нарезания дюймовых резьб угол профиля делают равным $54^{\circ}30'$. Изменение угла профиля резца произведено по следующим соображениям: у резца, работающего в тяжелых условиях происходит неравномерный износ режущих кромок, что приводит к разбиванию впадины резьбы; из-за этого фактический угол профиля резьбы оказывается несколько больше угла профиля резца.

Черновой и чистовой резьбовые резцы конструкции токаря-новатора В. М. Бирюкова, изображенные на рис. 40, имеют массивные отогнутые головки.

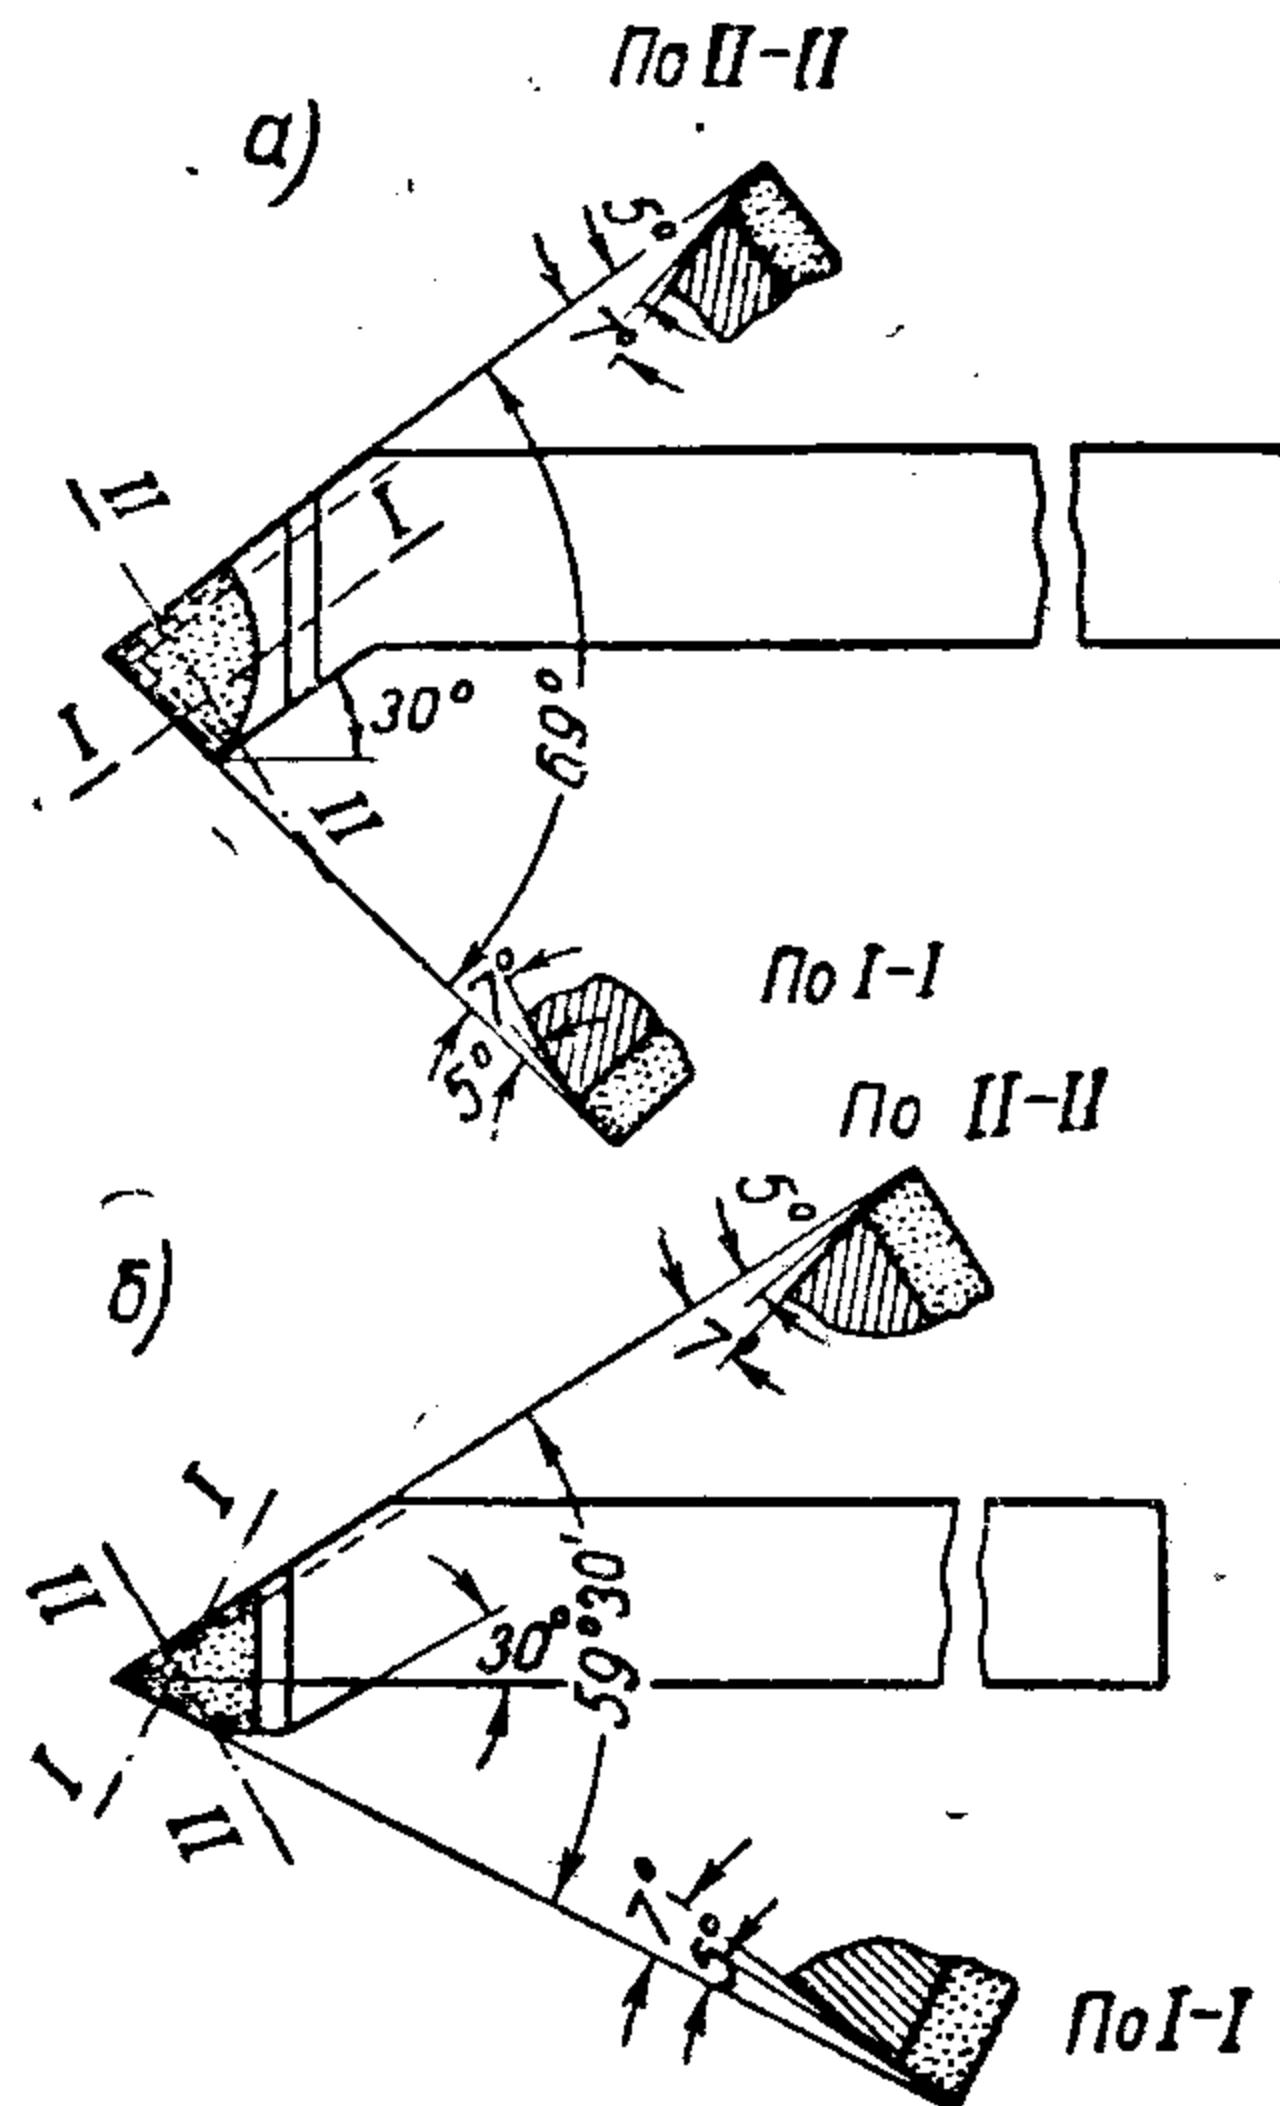


Рис. 40

Для нарезания правой резьбы головка отгибается влево, а для нарезания левой резьбы — вправо. Вершина резцов лежит в плоскости, совпадающей с левой боковой поверхностью державки.

Черновой резец (рис. 40, а) имеет угол профиля 67—70°, что повышает прочность его режущих кромок, а чистовой (рис. 40, б) — 59° 30'. Оба указанных резца работают при радиальном перемещении после каждого прохода.

Резьба с шагом до 3 мм нарезается только одним резцом; нарезание резьб с более крупным шагом производится черновым и чистовым резцами.

Комбинированный резец конструкции токаря-новатора К. А. Булыгина. На заводе «Сибсельмаш» токарем-новатором Булыгиным треугольная резьба нарезается только за один проход.

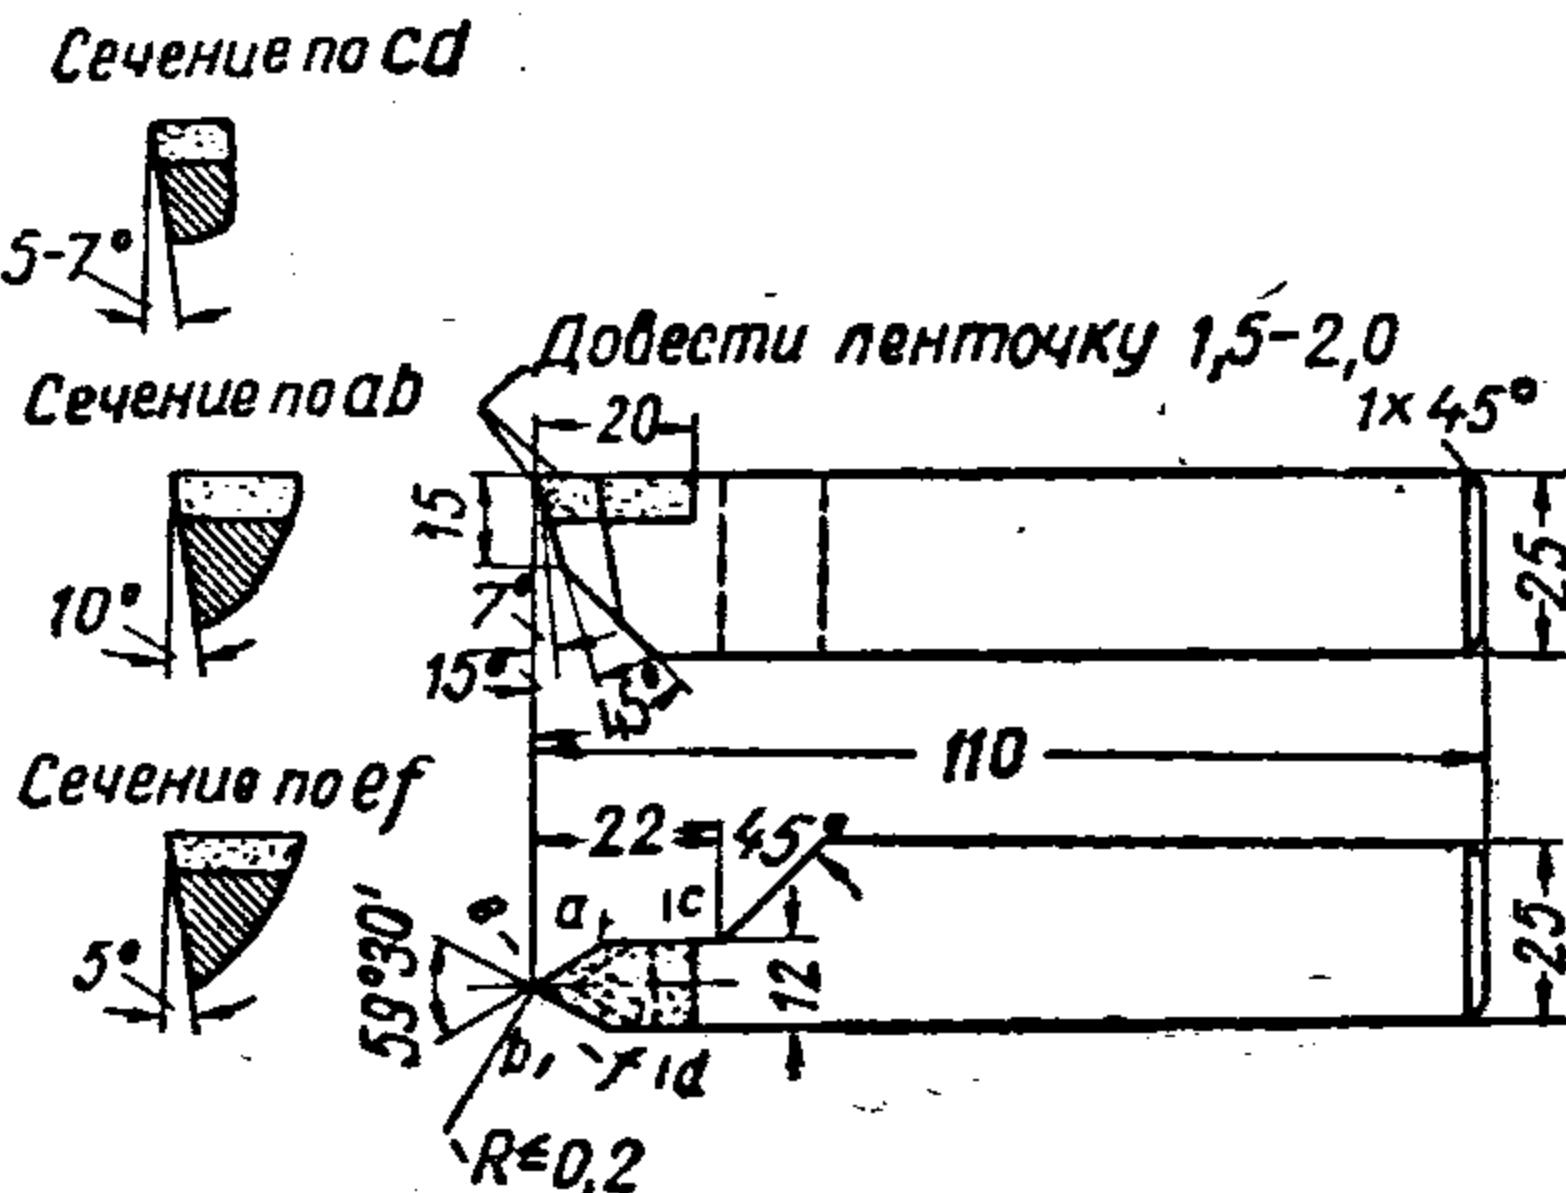


Рис. 41

Тов. Булыгин производит нарезание резьбы М27 с шагом 3 мм и длиной нарезки 60 мм на мягкой конструкционной стали одним резьбовым резцом (рис. 41) не в пять — шесть проходов, как указано в нормативах, а за один проход при скорости резания 89 м/мин.

Чистота и точность резьбы, нарезанной по этому методу, соответствует требованиям, предъявляемым к резьбе 3-го класса точности.

Этим же резьбовым резцом т. Булыгин обтачивает деталь под резьбу и подрезает ее торец. Особенностью этого резца является повышенная прочность державки (сечение 25 × 25 мм) и разные величины задних углов на главных кромках — 10° на одной кромке (сечение по *ab*) и 5° на другой (сечение по *ef*).

Для подрезания торца детали сделана заточка по левой боковой кромке резца (сечение по *cd*).

Специальный резьбовой резец конструкции токаря-новатора В. К. Семинского. Для повышения жесткости резьбовых резцов токарь-новатор Семинский предложил резец особой конструкции. Рабочая часть этого резца повернута (посредством скручивания державки) по отношению к части державки, закрепленной в резцодержателе, на 45° (рис. 42).

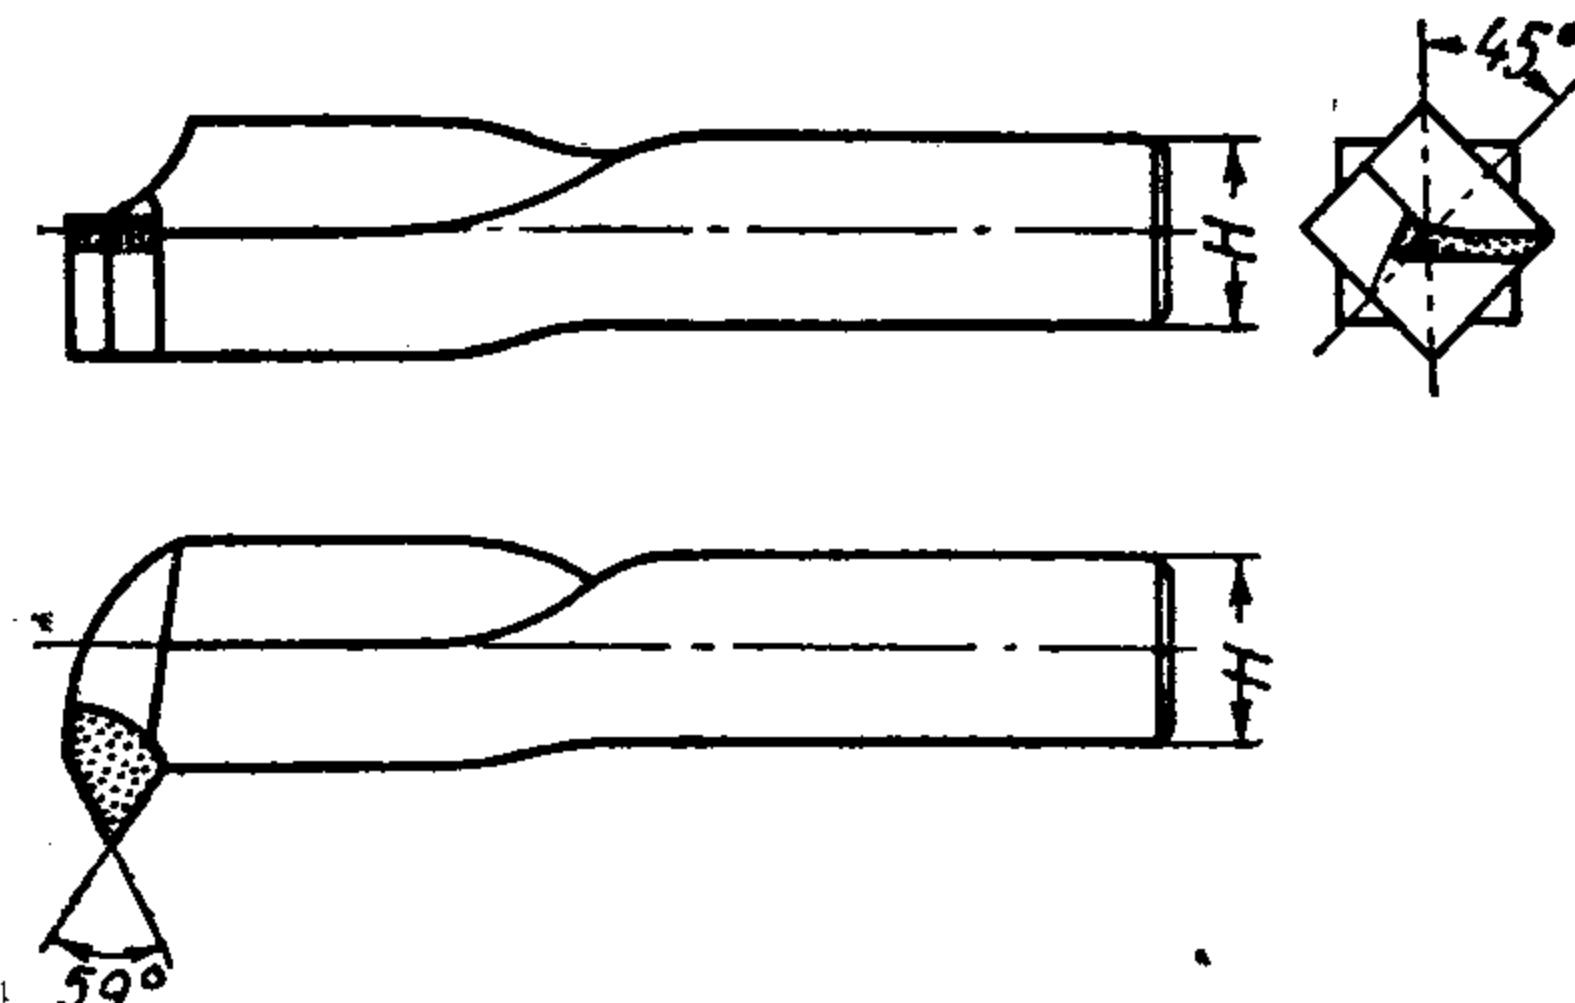


Рис. 42

Жесткость этого резца в несколько раз больше, чем обычного резца. Особенностью этого резца является расположение режущих кромок на оси стержня державки, что исключает появление задиров и вибраций.

2. Держатель для круглых плашек при нарезании резьбы на токарном станке

Нарезание резьбы на токарных станках производится посредством круглых разрезных плашек, которые устанавливаются в плашкодержатель и закрепляются при помощи винтов.

При таком способе нарезания резьбы искажается ее профиль, так как при сжатии и разжатии плашка перекашивается. Операция наладки инструмента занимает много времени.

На рис. 43 изображен плашкодержатель, предложенный токарем-новатором А. Д. Рассадиным. Этот плашко-

держатель более удобен в работе и позволяет значительно быстрее производить установку и закрепление круглых разрезных плашек.

Плашкодержатель состоит из переходной втулки 1, устанавливаемой в пиноль задней бабки. Во втулке имеется отверстие для корпуса 5 плашкодержателя. На торце плашкодержателя расположены два пальца 6 и два таких же пальца на корпусе. Эти пальцы воспринимают усилие при нарезании резьбы.

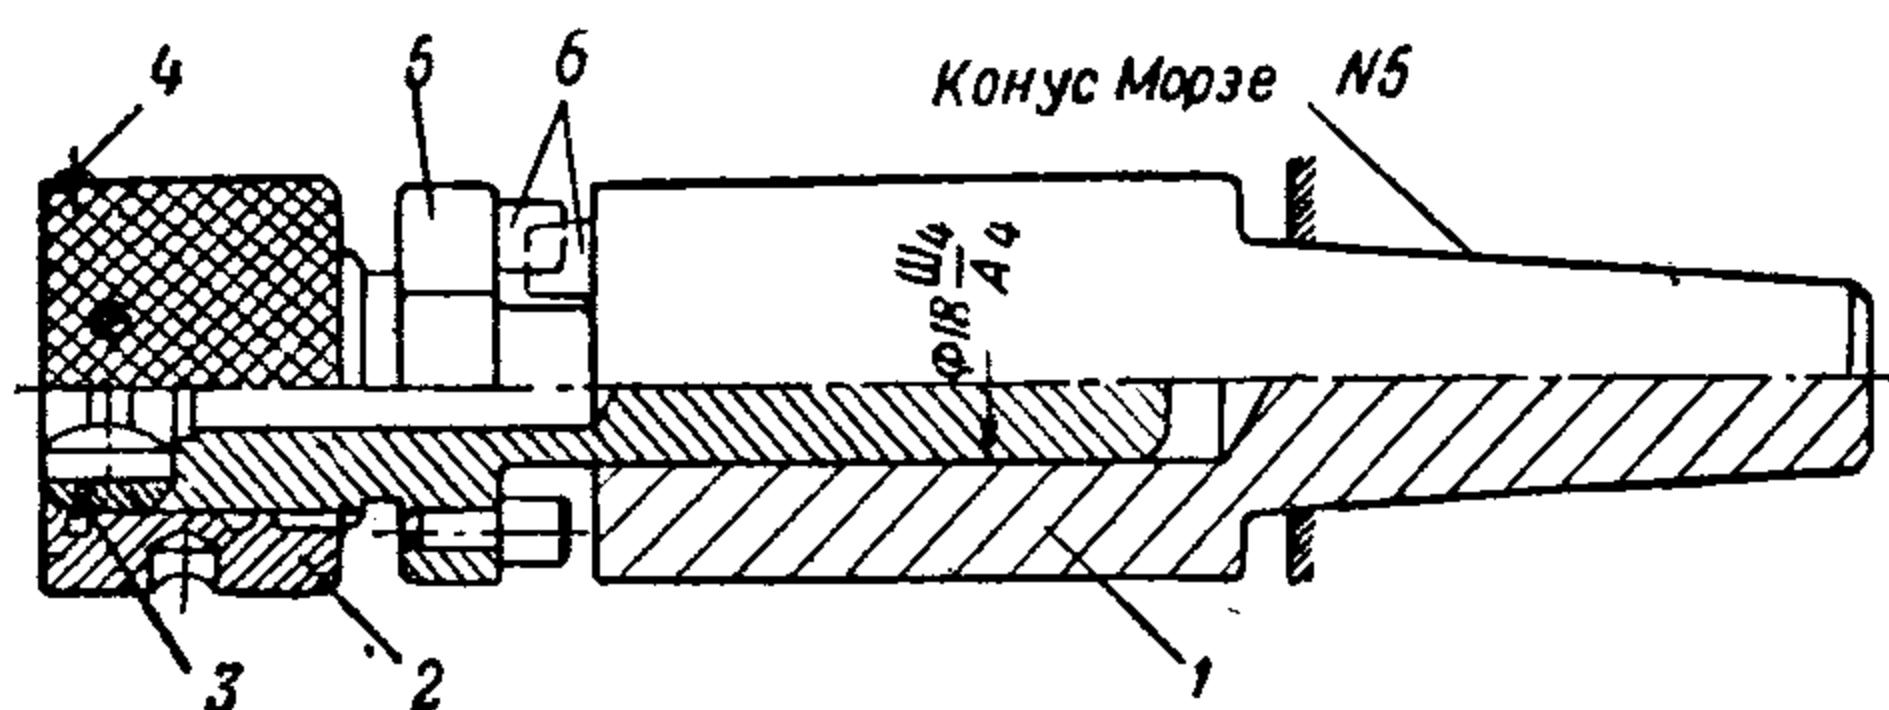


Рис. 43

При помощи гайки 2 в корпусе крепится круглая плашка 3, которая прижимается к ровной отшлифованной поверхности торца корпуса. В гайке имеется винт 4, при помощи которого производится закрепление разрезной плашки. При использовании указанного плашкодержателя устраняется возможность перекоса резьбы.

При нарезании резьбы плашкодержатель подается с помощью маховика задней бабки.

3. Рациональный метод нарезания гаек на токарных станках

При нарезании гаек на токарном станке гайку зажимают в патроне, а оправку для метчика устанавливают в заднюю бабку, или же метчик закрепляют в воротке и подпирают центром задней бабки. Обычно нарезание резьбы производится двумя или тремя машинными метчиками. Эти способы нарезания гаек нерациональны, особенно при изготовлении больших партий гаек, так как затрачивается много времени на вывинчивание метчика после каждого прохода.

На Ленинградском металлическом заводе внедрено приспособление, посредством которого производится нарезание резьбы гаечными метчиками на токарных станках.

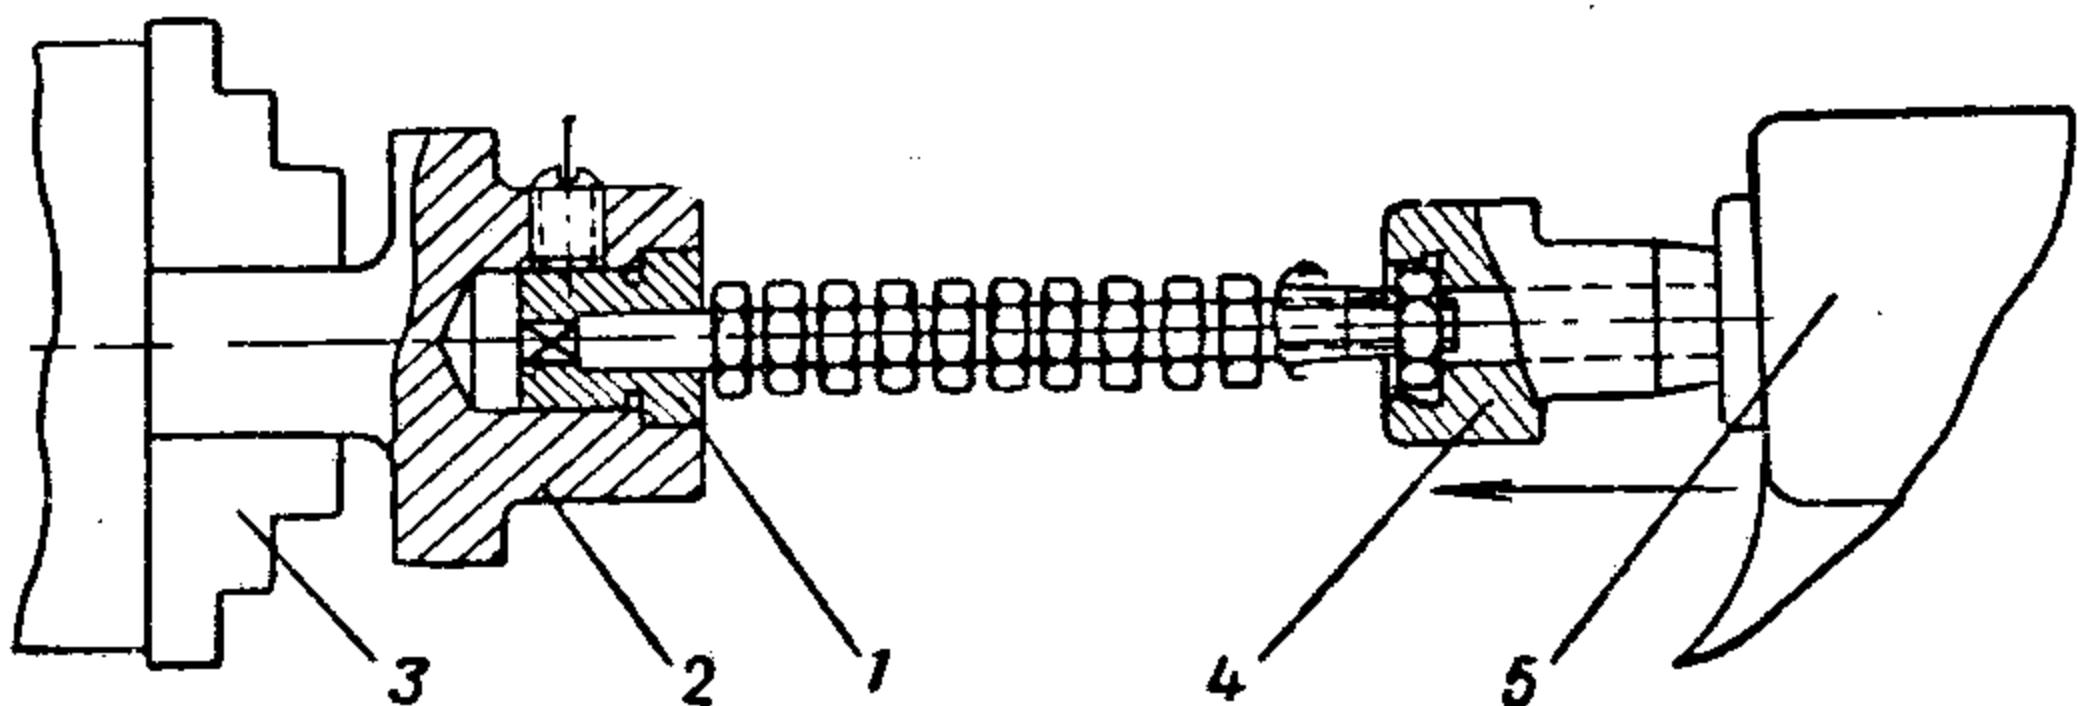


Рис. 44

Приспособление (рис. 44) состоит из двух оправок, одна из которых 4 служит для направления гаек и устанавливается конусным хвостовиком в пиноль задней бабки токарного станка 5. На рис. 45 эта оправка показана отдель-

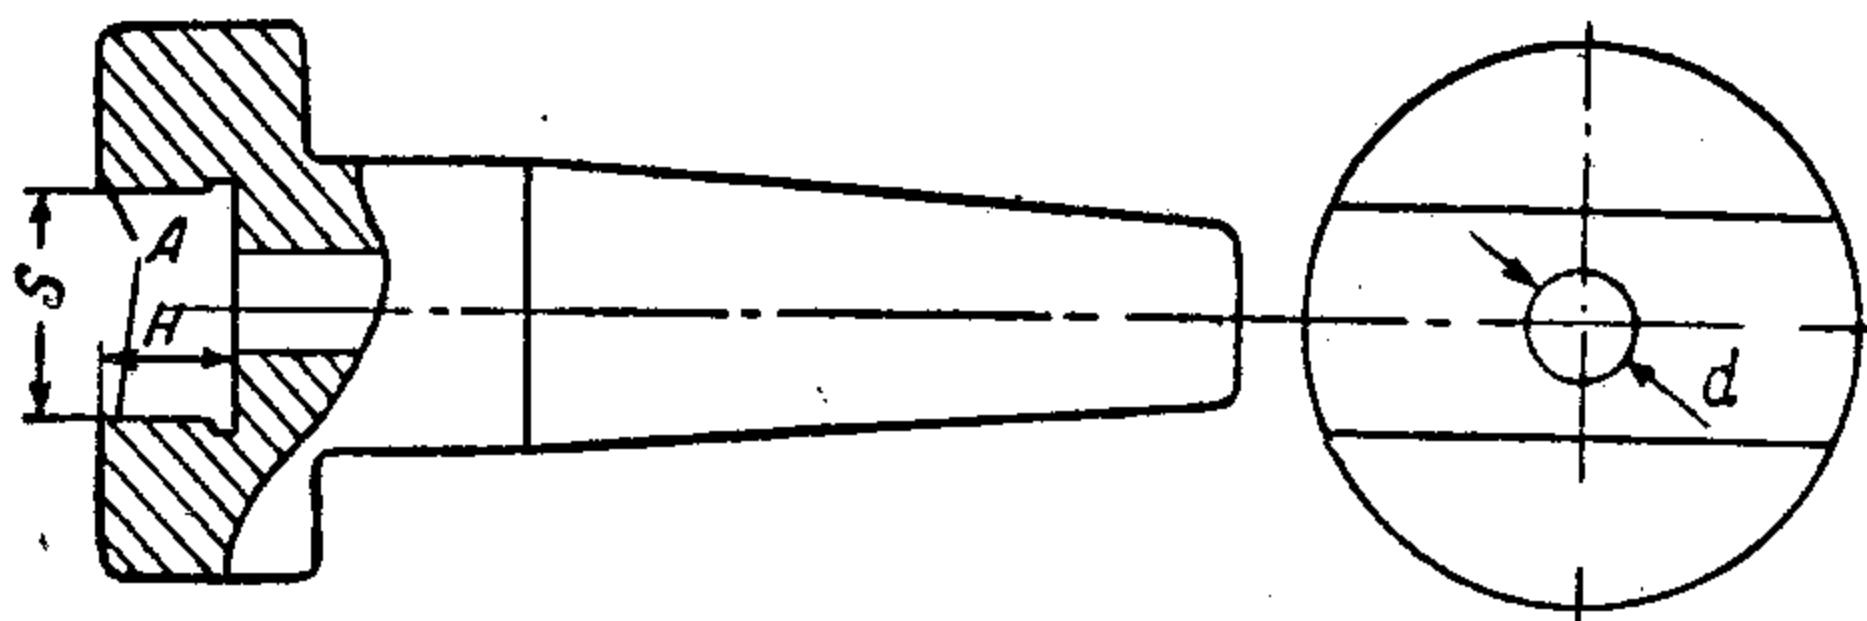


Рис. 45

но. Она снабжена пазом A , ширина S которого равна размеру шестигранника нарезаемой гайки; центральное отверстие $\varnothing d$ оправки позволяет свободно проходить метчику на выход.

Вторая оправка 2 (рис. 44) зажимается за цилиндрический хвостовик в патроне 3 и служит для крепления гаечного метчика. Эта оправка имеет сменные втулки 1, которые подбираются по размерам квадрата метчика и крепятся винтом в оправке 2.

При нарезании резьбы в гайках выбираются оправки 2 и 4 нужных размеров и устанавливаются одна в патроне, а другая в пиноли задней бабки станка. В сменную втулку 1 устанавливается метчик. Затем, в зависимости от диаметра резьбы, станок налаживается на соответствующее число оборотов шпинделя так, чтобы скорость резания была равна 2,5—3 м/мин.

Метчик во время работы совершают только вращательное движение. Токарь устанавливает левой рукой гайку в паз А оправки 4, а правой рукой при помощи маховичка задней бабки подает оправку на метчик. Следующая деталь обрабатывается таким же образом, и операция повторяется до полного заполнения хвостовика метчика нарезанными гайками. Затем станок останавливается, метчик снимается и освобождается от гаек и снова устанавливается в оправку для нарезания следующей партии гаек.

При указанном методе нарезания гаек производительность труда возрастает в пять раз; штучное время на нарезание гаек размерами М4, М5, М6, М8 равно 0,4 мин., а гаек размерами М10 — 0,5 мин.

VI. НАРЕЗАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫХ РЕЗЬБ

1. Трапециoidalные резьбы

Трапециoidalная резьба служит для передачи движения. Ее нарезают на винтах, используемых для преобразо-

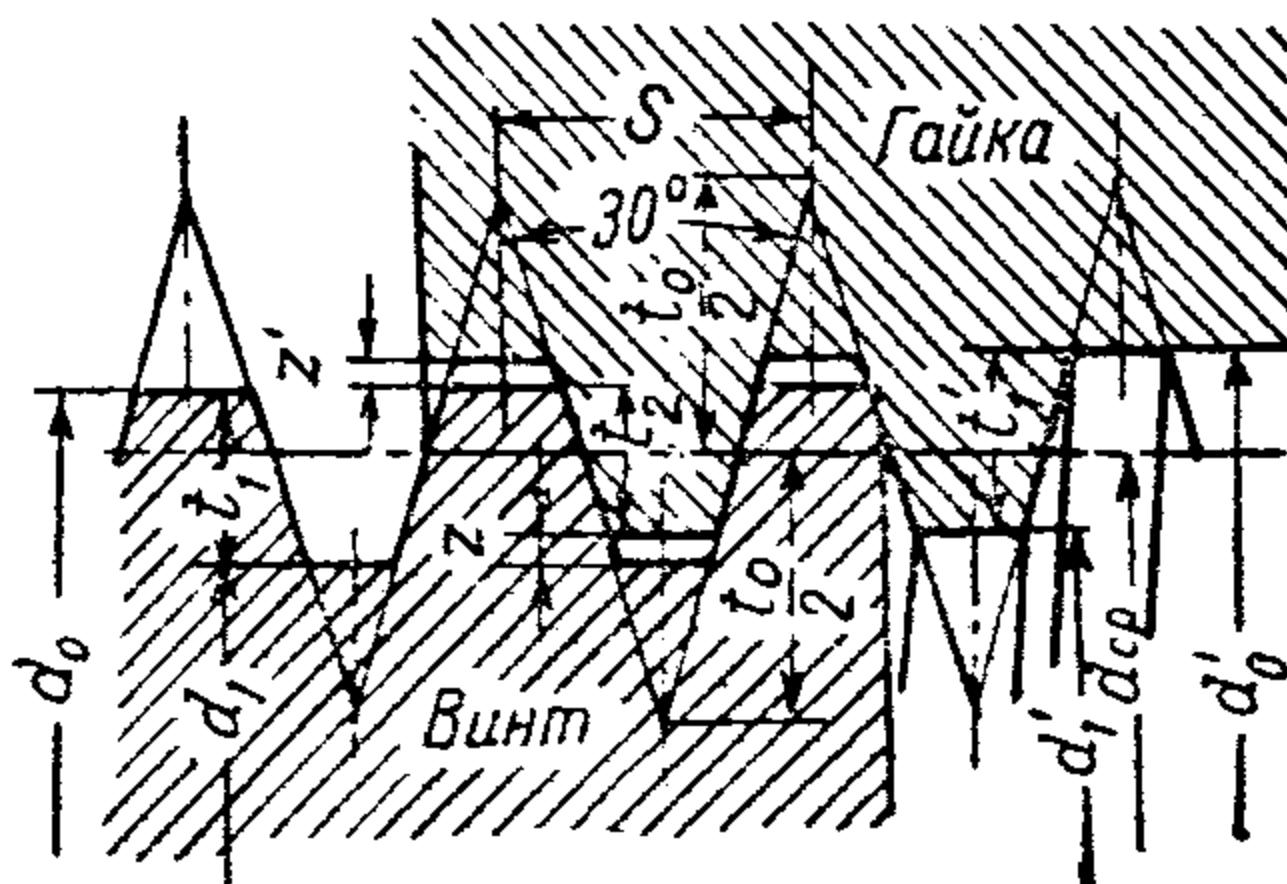


Рис. 46

вания вращательного движения одной детали (ходового винта токарного станка) в поступательное движение другой (суппорта).

На рис. 46 показан профиль трапециoidalной резьбы и его элементы. Трапециoidalные резьбы имеют профиль в виде равнобокой трапеции с углом профиля равным 30° .

Трапециoidalные резьбы стандартизованы.

2. Обозначение трапециoidalных резьб на чертежах

Примеры	Что обозначает
Трап 70×16 ОСТ 2409	Трапециoidalная одноходовая крупная правая резьба с наружным диаметром 70 мм и шагом 16 мм
Трап 70×10 ОСТ 2410	Трапециoidalная одноходовая нормальная правая резьба с наружным диаметром 70 мм и шагом 10 мм
Трап 70×4 ОСТ 2411	Трапециoidalная одноходовая мелкая правая резьба с наружным диаметром 70 мм и шагом 4 мм
Трап 50×8 ОСТ 2410	Трапециoidalная одноходовая правая резьба с наружным диаметром 50 мм и шагом 8 мм
Трап 50 (2×8) левая ОСТ 2410	Трапециoidalная двухзаходная левая резьба с наружным диаметром 50 мм и шагом 8 мм

3. Размеры профиля трапециoidalных резьб

а) Резьба трапециoidalная

одноходовая крупная для диаметров от 22 мм до 300 мм
по ОСТ 2409

Таблица 88

Шаг резьбы в мм	Глубина резьбы в мм $t_1 = t_1'$	Рабочая высота витка в мм t_2	Зазор в мм $z = z'$	Радиус закругления в мм r
8	4,5	4	0,5	0,25
10	5,5	5	0,5	0,25
12	6,5	6	0,5	0,25
16	9	8	1	0,5
20	11	10	1	0,5
24	13	12	1	0,5
32	17	16	1	0,5
40	21	20	1	0,5

Таблица диаметров и шагов трапециoidalной крупной резьбы
по ОСТ 2409

Таблица 89

Диаметры в мм				Шаг резьбы в мм	Диаметры в мм				Шаг резьбы в мм		
наружный d_o	внутренний d_i	винт и гайка	гайка		наружный d_o	внутренний d_i	винт и гайка	гайка			
		d_{cp}	d_o'		d_{cp}	d_o'	d_i'				
22	13	18	23	14	8	(34)	23	29	35	24	10
24	15	20	25	16	8	36	25	31	37	26	10
26	17	22	27	18	8	(38)	27	33	39	28	10
28	19	24	29	20	8	40	29	35	41	30	10
30	19	25	31	20	10	(42)	31	37	43	32	10
32	21	27	33	22	10	44	31	38	45	32	12

Продолжение табл. 89

Диаметры в мм						Диаметры в мм					
винт		винт и гайка		гайка		винт		винт и гайка		гайка	
наружный d_o	внутренний d_1	средний d_{cr}	наружный d_o'	внутренний d_1'	Шаг резьбы в мм	наружный d_o	внутренний d_1	средний d_{cr}	наружный d_o'	внутренний d_1'	Шаг резьбы в мм
(46)	33	40	47	34	12	(125)	99	118	127	101	24
48	35	42	49	36	12	130	104	118	132	106	24
50	37	44	51	38	12	(135)	109	123	137	111	24
52	39	46	53	40	12	140	114	128	142	116	24
55	42	49	56	43	12	(145)	119	133	147	121	24
(58)	45	52	59	46	12	150	124	158	152	126	24
60	47	54	61	48	12	155	129	163	157	131	24
(62)	44	54	64	46	16	160	134	164	162	136	24
65	47	57	67	49	16	164	139	169	167	141	24
(68)	50	60	70	52	16	170	144	174	172	146	24
70	52	62	72	54	16	175	149	179	177	151	24
(72)	54	64	74	56	16	180	146	184	182	148	32
75	57	67	77	59	16	185	151	194	187	153	32
(78)	60	70	80	62	16	190	156	204	192	158	32
80	62	72	82	64	16	195	161	214	197	163	32
(82)	64	74	84	66	16	200	166	220	202	168	32
85	63	75	87	65	20	210	176	194	212	178	32
(88)	66	78	90	68	20	220	186	204	222	183	32
90	68	80	92	70	20	230	196	214	232	198	32
(92)	70	82	94	72	20	240	198	220	242	200	40
95	73	85	97	75	20	250	208	230	252	210	40
(98)	76	88	100	78	20	260	218	240	262	220	40
100	78	90	102	80	20	270	228	250	272	230	40
(105)	83	95	107	85	20	280	238	260	282	240	40
110	88	100	112	90	20	290	248	270	292	250	40
(115)	93	105	117	95	20	300	258	280	302	260	40
120	94	108	122	96	24	—	—	—	—	—	—

б) Резьба трапециoidalная
одноходовая нормальная
для диаметров от 10 до 300 мм
по ОСТ 2410

Таблица 90

Шаг резьбы в мм	Глубина резьбы в мм $t_1 = t_1'$	Рабочая высота витка в мм t_2	Зазор в мм $z = z'$	Радиус закругления в мм r
3	1,75	1,5	0,25	0,25
4	2,25	2	0,25	0,25
5	3	2,5	0,5	0,15
6	3,5	3	0,5	0,25
8	4,5	4	0,5	0,25
10	5,5	5	0,5	0,25
12	6,5	6	0,5	0,25
16	9	8	1	0,5
20	11	10	1	0,5
24	13	12	1	0,5

Диаметры и шаги трапециoidalной нормальной резьбы по ОСТ 2410

Таблица 91

Диаметры в мм						Диаметры в мм					
винт			гайка			винт			гайка		
наружный d_0	внутрен- ний d_1	средний d_{cr}	наружный d_0'	внутрен- ний d_1'	Шаг резь- бы в мм	наружный d_0	внутрен- ний d_1	средний d_{cr}	наружный d_0'	внутрен- ний d_1'	Шаг резь- бы в мм
10	6,5	8,5	10,5	7	3	20	15,5	18	20,5	16	4
12	8,5	10,5	12,5	9	3	22	16	19,5	23	17	5
14	10,5	12,5	14,5	11	3	24	18	21,5	25	19	5
16	11,5	14	16,5	12	4	26	20	23,5	27	21	5
18	13,5	16	18,5	14	4	28	22	25,5	29	23	5
(19)	14,5	17	19,5	15	4	30	23	27	31	24	6

Продолжение табл. 91

Диаметры в мм						Диаметры в мм					
винт		гайка		Шаг резь- бы в мм	винт		гайка		Шаг резь- бы в мм		
наружный d_o	внутрен- ний d_1	средний $d_{ср}$	наружный d_o'		наружный d_o	внутрен- ний d_1	средний $d_{ср}$	наружный d_o'			
32	25	29	33	26	6	(105)	92	99	106	93	12
(34)	27	31	35	28	6	110	97	104	111	98	12
36	29	33	37	30	6	(115)	102	109	116	103	12
(38)	31	35	39	32	6	120	102	112	122	104	16
40	33	37	41	34	6	(125)	107	117	127	109	16
(42)	35	39	43	36	6	130	112	122	132	114	16
44	35	40	45	36	8	(135)	117	127	137	119	16
(46)	37	42	47	38	8	140	122	132	142	124	16
48	39	44	49	40	8	(145)	127	137	147	129	16
50	41	46	51	42	8	150	132	142	152	134	16
52	43	48	53	44	8	(155)	137	147	157	139	16
55	46	51	56	47	8	160	142	142	162	144	16
(58)	49	54	59	50	8	(165)	147	157	167	149	16
60	51	56	61	52	8	170	152	162	172	154	16
(62)	51	57	63	52	10	(175)	157	167	177	159	16
65	54	60	66	55	10	180	158	170	182	160	20
(68)	57	63	69	58	10	(185)	163	175	187	165	20
70	59	65	71	60	10	190	168	180	192	170	20
(72)	61	67	73	62	10	(195)	173	185	197	175	20
75	64	70	76	65	10	200	178	190	202	180	20
(78)	67	73	79	68	10	210	188	200	212	190	20
80	69	75	81	70	10	220	198	210	222	200	20
(82)	71	77	83	72	10	230	208	220	232	210	20
85	72	79	86	73	12	240	214	228	242	216	24
(88)	75	82	89	76	12	250	224	238	252	226	24
90	77	84	91	78	12	260	234	248	262	236	24
(92)	79	86	93	80	12	270	244	258	272	246	24
95	82	89	96	83	12	280	254	268	282	256	24
(98)	85	92	99	86	12	290	264	278	292	266	24
100	87	94	101	88	12	300	274	288	302	276	24

**в) Резьба трапециoidalная одноходовая мелкая
для диаметров от 10 до 300 мм ОСТ 2411**

Таблица 92

Шаг резьбы в мм	Глубина резьбы в мм $t_1 = t_1'$	Рабочая высота витка в мм t_2	Зазор в мм $z = z'$	Радиус закругления в мм r
2	1,25	1	0,25	0,25
3	1,75	1,5	0,25	0,25
4	2,25	2	0,25	0,25
5	3	2,5	0,5	0,25
6	3,5	3	0,5	0,25
8	4,5	4	0,5	0,25
10	5,5	5	0,5	0,25
12	6,5	6	0,5	0,25

Диаметры и шаги трапециoidalной мелкой резьбы
по ОСТ 2411

Таблица 93

Диаметры в мм					Диаметры в мм					Шаг резь- бы в мм	
винт	винт и гайка	гайка	шаг резь- бы в мм	винт	винт и гайка	гайка	наружный d_o	внутрен- ний d_1	наружный d_o	внутрен- ний d_1	
наружный d_o	внутрен- ний d_1	средний d_{cr}	наружный d_o	внутрен- ний d_1	наружный d_o	внутрен- ний d_1	средний d_{cr}	наружный d_o	внутрен- ний d_1	наружный d_o	
10	7,5	9	10,5	8	2	(34)	30,5	32,5	34,5	31	3
12	9,5	11	12,5	10	2	36	32,5	34,5	36,5	33	3
14	11,5	13	14,5	12	2	(38)	34,5	36,5	38,5	35	3
16	13,5	15	16,5	14	2	40	36,5	38,5	40,5	37	3
18	15,5	17	18,5	16	2	(42)	38,5	40,5	42,5	39	3
20	17,5	19	20,5	18	2	44	40,5	42,5	44,5	41	3
22	19,5	21	22,5	20	2	(46)	42,5	44,5	46,5	43	3
24	21,5	23	24,5	22	2	48	44,5	46,5	48,5	45	3
26	23,5	25	26,5	24	2	50	46,5	48,5	50,5	47	3
28	25,5	27	28,5	26	2	52	48,5	50,5	52,5	49	3
(30)	26,5	28,5	30,5	27	2	55	51,5	53,5	55,5	52	3
32	28,5	30,5	32,5	29	3	(58)	54,5	56,5	58,5	55	3

Продолжение табл. 93

Диаметры в мм					Шаг резьбы в мм	Диаметры в мм					Шаг резьбы в мм
винт наружный d_o	внутренний d_1	винт и гайка средний d_{cp}	гайка наружный d_o'	внутренний d_1'		винт наружный d_o	внутренний d_1	винт и гайка средний d_{cp}	гайка наружный d_o'	внутренний d_1'	
60	56,5	58,5	60,5	57	3	140	133	137	141	134	6
(62)	57,5	60	62,5	58	4	(145)	138	142	146	139	6
65	60,5	63	65,5	61	4	150	143	147	151	144	6
(68)	63,5	66	68,5	64	4	(155)	146	151	156	147	8
70	65,5	68	70,5	66	4	160	151	156	161	152	8
(72)	67,5	70	72,5	68	4	(165)	156	161	166	157	8
75	70,5	73	75,5	71	4	170	161	166	171	162	6
(78)	73,5	76	78,5	74	4	(175)	166	171	176	167	8
80	75,5	78	80,5	76	4	180	171	176	181	172	8
(82)	77,5	80	82,5	78	4	(185)	176	181	186	177	8
85	79	82,5	86	80	5	190	181	186	191	182	8
(88)	82	85,5	89	83	5	(195)	184	190	196	185	10
90	84	87,5	91	85	5	200	189	195	201	190	10
(92)	86	89,5	93	87	5	210	199	205	211	200	10
95	89	92,5	96	90	5	220	209	215	221	210	10
(98)	92	95,5	99	93	5	230	219	225	231	220	10
100	94	97,5	101	95	5	240	227	234	241	228	12
(105)	99	102,5	106	100	5	250	237	244	251	238	12
110	104	107,5	111	105	5	260	247	254	261	248	12
(115)	109	111,5	116	110	5	270	257	264	271	258	12
120	113	117	121	114	6	280	267	274	281	268	12
(125)	118	122	126	119	6	290	277	284	291	278	12
130	132	127	131	124	6	300	287	294	301	288	12
(135)	128	132	136	129	6	—	—	—	—	—	—

Примечания.

1. Диаметров, поставленных в скобки, по возможности не применять

2. В случае передачи больших усилий, профиль болта у впадины закругляется радиусом r , причем, величины r являются наибольшими допустимыми.

3. Для многоходовых трапециoidalных резьб применяются те же профили, что и для однозаходных.

4. Условные обозначения и сводную таблицу диаметров и шагов резьбы трапециoidalной крупной, нормальной и мелкой см. табл. 94.

4. Сводная таблица диаметров d_0 и шагов S трапециoidalной резьбы

Таблица 94

		Шаг резьбы в мм							
		резьба однокодовая				резьба одноходовая			
Номинальный диаметр d mm	Материал	OCT 2409	KVTHA	2410	has OCT	2410	has OCT	OCT 2411	Merkaz OCT
		KVTHA	2410	has OCT	2410	has OCT	2410	has OCT	2411
10	(58)	12	12	8	8	10	10	10	3
		60	60	62	62	65	65	65	4
12	(62)	16	16	10	10	10	10	10	3
		65	65	68	68	70	70	70	4
14	(68)	16	16	10	10	10	10	10	4
		70	70	72	72	75	75	75	4
16	(72)	16	16	10	10	10	10	10	4
		75	75	78	78	80	80	80	4
18	(78)	16	16	10	10	10	10	10	4
		80	80	82	82	85	85	85	4
20	(82)	16	16	10	10	10	10	10	4
		85	85	88	88	90	90	90	4
22	(19)	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
24	20	8	8	5	5	5	5	5	5
		8	8	5	5	5	5	5	5
26	22	8	8	5	5	5	5	5	5
		8	8	5	5	5	5	5	5
28	24	8	8	5	5	5	5	5	5
		8	8	5	5	5	5	5	5

Продолжение табл. 94

Шаг резьбы в мм		Шаг резьбы в мм		Шаг резьбы в мм		Шаг резьбы в мм	
резьба однокодовая		резьба однокодовая		резьба однокодовая		резьба однокодовая	
		OCT 2409 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA	OCT 2410 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA	OCT 2411 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA	OCT 2410 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA	OCT 2411 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA	OCT 2411 KPyMHaA HapMaJb. MeMKaA
30	10	6	6	3	12	5	8
32	10	6	6	3	12	10	10
(34)	10	6	6	3	12	10	10
36	10	6	6	3	12	10	10
(38)	10	6	6	3	12	10	10
40	10	6	6	3	12	10	10
(42)	10	6	6	3	12	10	10
44	12	8	8	3	12	10	10
(46)	12	8	8	3	12	10	10
48	12	8	8	3	12	10	10
50	12	8	8	3	12	10	10
52	12	8	8	3	12	10	10
55	12	8	8	3	12	10	10

190	32	32	20	20	32	32	20
(195)	200	200	20	20	200	200	20
210	210	210	20	20	210	210	20
220	220	220	20	20	220	220	20
230	230	230	20	20	230	230	20
240	240	240	24	24	240	240	24
250	250	250	24	24	250	250	24
260	260	260	24	24	260	260	24
270	270	270	24	24	270	270	24
280	280	280	24	24	280	280	24
290	290	290	24	24	290	290	24
300	300	300	24	24	300	300	24

Причина. Резьбы, поставленные в скобки, по возможности не применять.

5. Таблица для подсчета теоретических диаметров трапециoidalных резьб

Таблица 95

Нарезаемые диаметры	Винт и гайка		Гайка
	Винт	Гайка	
теоретические диаметры резьбы в мм			
наружный d_0	внутренний d_1	средний d_{cp}	наружный d_0'
2	10—28	$d_0 = 2,5$	$d_0 = 2$
3	10—60	$d_0 = 3,5$	$d_0 = 3$
4	16—82	$d_0 = 4,5$	$d_0 = 4$
5	22—115	$d_0 = 6$	$d_0 = 5$
6	30—150	$d_0 = 7$	$d_0 = 6$
8	22—190	$d_0 = 9$	$d_0 = 8$

Продолжение табл. 95

№ п/п	Винт и гайка		Гайка
	наружный d_0	внутренний d_1	
теоретические диаметры резьбы в мм			
	наружный d_0	средний d_{cp}	внутренний d_1'
			наружный d_0'
10	30—230	$d_0 = 11$	$d_0 = 5$
12	44—300	$d_0 = 13$	$d_0 = 6$
16	62—175	$d_0 = 18$	$d_0 = 8$
20	85—230	$d_0 = 22$	$d_0 = 10$
24	120—300	$d_0 = 26$	$d_0 = 12$
32	180—230	$d_0 = 34$	$d_0 = 16$
40	240—300	$d_0 = 42$	$d_0 = 20$
винт		гайка	
гайка		винт и гайка	
$d_0 = 20 \text{ мм}$		$d_0 = 19 \text{ мм}$	
$d_1 = d_0 - 2,5 = 17,5 \text{ мм}$		$d_1' = d_0 - 2 = 18 \text{ мм}$	
Резьба трап.		$d_0 = d_0 + 0,5 = 20 + 0,5 = 20,5 \text{ мм}$	
20×2 (ОСТ 2411)		$d_1' = d_0 - 2 = 20 - 2 = 18 \text{ мм}$	

Пример пользования

таблицей:

Резьба трап.
20×2 (ОСТ 2411)

6. Допуски трапециoidalных резьб

Точность трапециoidalной резьбы предусмотрена тремя степенями точности для наружных резьб и обозначается буквами — *m*, *n* и *p* (например Трап. 90 × 5*n*) и двумя степенями точности для внутренних резьб, обозначаемых буквами *M* и *N* (например Трап. 90 × 20 *N*).

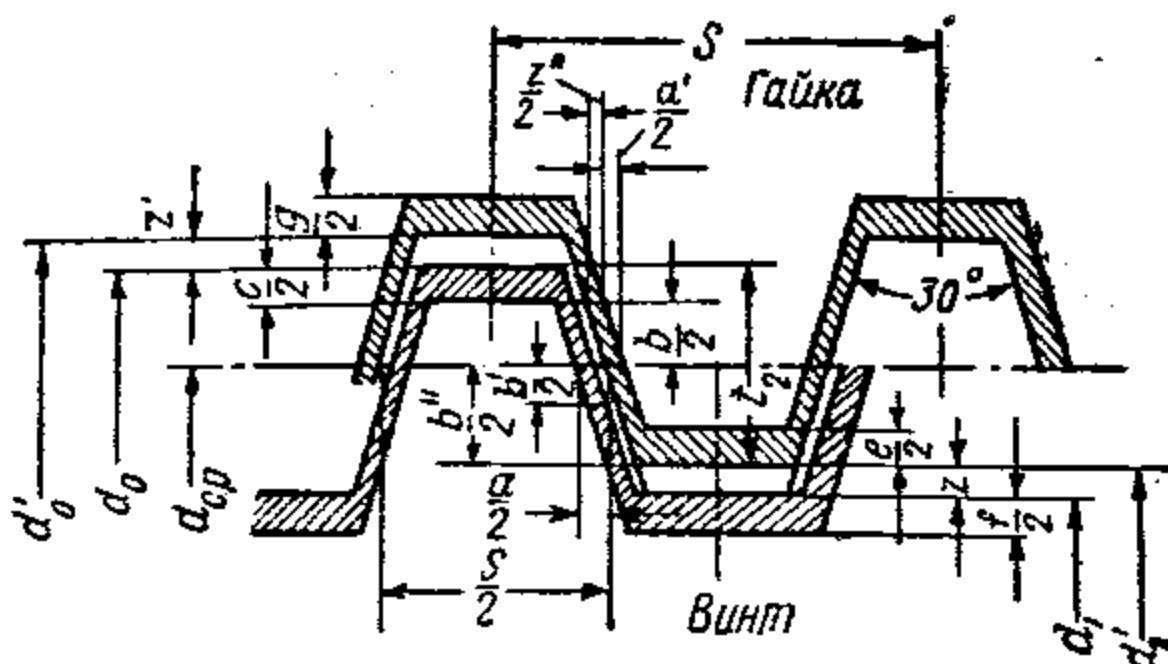


Рис. 47

Отклонения размеров винта и гайки трапециoidalной резьбы предусмотрены ОСТ ВКС 7714.

Схема расположения полей допусков на трапециoidalную резьбу указана на рис. 47.

Оклоонения по основным элементам винта и гайки приведены в табл. 96 и 97.

Отклонения размеров по основным элементам винта с трапециoidalной резьбой

по ОСТ 7714

Таблица 96

Нарезаемый диаметр в мм Diametр навивки нарезаемой резьбы mm	Отклонения винта в мк												
	Средний диаметр в мм						наружный диаметр внутренний диаметр метр						
	верхнее— <i>b'</i>			нижнее— <i>b''</i>			верхнее— <i>z'</i>			нижнее— <i>z''</i>			
Степени точности													
	<i>m; n</i>	<i>p</i>	<i>n</i>	<i>p</i>	<i>m; n</i>	<i>p</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>p</i>	<i>m; n; p</i>	<i>m; n</i>	<i>p</i>	
2	10—16	-34	-132	-294	-362	-460	-9	-35	-79	-97	-123	-100	-362 -460
	18—28	-314	-388	-485	-410	-530	-10	-42	-84	-104	-130	-110	-388 -485
3	10—14	-37	-158	-336	-410	-530	-10	-42	-90	-110	-142	-110	-410 -530
	30—44	-392	-465	-585	-465	-585	-	-	-105	-125	-157	-150	-465 -585
	46—60	-392	-478	-595	-478	-595	-	-	-105	-128	-160	-160	-478 -595
4	16—20	-45	-187	-400	-485	-627	-12	-50	-107	-130	-168	-200	-485 -627
	62—82	-462	-565	-565	-565	-710	-	-	-124	-152	-190	-	-565 -710
5	22—28	-52	-205	-462	-565	-720	-14	-55	-124	-152	-193	-250	-565 -720
	85—115	-530	-530	-650	-650	-800	-	-	-142	-174	-215	-	-650 -800
6	30—42	-56	-234	-522	-635	-800	-15	-60	-140	-170	-215	-300	-635 -800
	120—150	-585	-585	-720	-720	-885	-	-	-157	-193	-238	-238	-720 -885

Продолжение табл. 96

Нарезаемый диаметр в мм	Отклонения винта в мк										внешний диаметр метр	
	толщина нитки в мм					степени точности						
	верхнее— <i>b'</i>	нижнее— <i>b''</i>	верхнее— <i>z'</i>	нижнее— <i>z''</i>	нижнее— <i>a</i>	нижнее— <i>c'</i>	нижнее— <i>f</i>	нижнее— <i>e</i>	нижнее— <i>d</i>	нижнее— <i>p</i>		
8 22—28	—590	—720	—920	—920	—158	—193	—247	—400	—720	—920	960	
8 44—60	—67	—268	—758	—960	—18	—72	—166	—203	—257	—758	960	
8 155—190	—75	—300	—830	—1032	—20	—80	—182	—223	—277	—830	1032	
10 30—42	—75	—300	—680	—820	—20	—80	—182	—220	—280	—500	1042	
10 62—82	—710	—865	—1090	—1090	—20	—80	—190	—232	—292	—865	1090	
10 195—230	—738	—900	—1128	—1128	—20	—80	—198	—242	—302	—900	1128	
12 44—60	—82	—328	—772	—948	—22	—88	—207	—254	—320	—600	948	
12 8—115	—800	—800	—978	—978	—22	—88	—214	—262	—328	—978	1225	
12 240—300	—835	—835	—1070	—1070	—22	—88	—224	—287	—353	—1070	1330	
16 62—82	—93	—372	—920	—1135	—25	—100	—247	—305	—380	—800	1135	
16 120—175	—970	—970	—1190	—1190	—25	—100	—260	—320	—395	—1190	1415	
20 85—115	—105	—420	—1068	—1305	—28	—112	—286	—350	—384	—1000	1620	
20 180—230	—1120	—1120	—1370	—1370	—30	—120	—1620	—300	—368	—452	1685	
24 120—175	—112	—448	—1230	—1520	—30	—120	—1845	—330	—405	—495	1520	
24 240—300	—1268	—1268	—1565	—1900	—30	—120	—1900	—340	—420	—510	1900	

Отклонения размеров гайки с трапециoidalной резьбой

по ОСТ 7714

Т а б л и ц а 97

Шаг резь- бы в мм	Номинальный диаметр резьбы d_0 в мм	Отклонения гайки в мк					
		средний диаметр		наружный диаметр		внутрен- ний диа- метр	
		верхнее (+b)	нижнее (-a')	верхнее (+e)	нижнее (-g)	верхнее (+f)	нижнее (-h)
2	10—16 18—28	+262 +280	+328 +355	-70 -75	-88 -95	+328 +355	+100
3	10—14 30—44 46—60	+295 +355 +355	+372 +428 +440	-80 -95 -95	-100 -115 -118	+372 +428 +440	+150
4	16—20 62—82	+355 +418	+440 +520	-95 -112	-118 -140	+440 +520	+200
5	22—28 85—115	+410 +478	+515 +595	-110 -128	-138 -160	+515 +595	+250
6	30—42 120—150	+465 +530	+578 +660	-125 -142	-155 -178	+578 +660	+300
8	22—28 44—60 155—190	+520 +550 +615	+650 +690 +765	-140 -148 -165	-175 -185 -205	+650 +690 +765	+400

Продолжение табл. 97

Шаг резь- бы в мм	Номинальный диаметр резьбы d_0 в мм	Отклонение гайки в мк					
		средний диаметр		толщина нитки *		наружный диаметр	внутрен- ний диаметр
		верхнее (+b)	нижнее (-a)	верхнее (+g)	нижнее (-e)	наружный диаметр	внутрен- ний диаметр
степени точности							
10	30—42	+ 605	+ 745	+ 162	-200	+ 745	+ 500
	62—82	+ 635	+ 790	+ 170	-212	+ 790	
	195—230	+ 665	+ 825	+ 178	-222	+ 825	
12	44—60	+ 690	+ 865	+ 185	-232	+ 865	+ 600
	85—115	+ 715	+ 895	+ 192	-240	+ 895	
	240—300	+ 790	+ 985	+ 212	-265	+ 985	
16	62—82	+ 825	+ 1040	+ 222	-280	+ 1040	+ 800
	120—175	+ 875	+ 1100	+ 235	-295	+ 1100	
20	85—115	+ 960	+ 1200	+ 258	-322	+ 1200	+ 1000
	180—230	+ 1010	+ 1265	+ 272	-340	+ 1265	
24	120—175	+ 1120	+ 1400	+ 300	-375	+ 1400	+ 1200
	240—300	+ 1155	+ 1450	+ 310	-390	+ 1450	

Причечание. Нижнее отклонение $d_{\text{нап}}$, $d_{\text{ср}}$, $d_{\text{вн}}$ и верхнее отклонение толщины нитки равны нулю.

7. Диаметр обточки стержней под нарезание трапециoidalной резьбы резцом

Таблица 98

Диаметр резьбы в мм	Диаметр заготовки в мм	Крупная ОСТ 2409	Нормаль-	Мелкая ОСТ 2411
			ная ОСТ 2410	
допуски на диаметр заготовки в мм				
10	10	—	-0,10	-0,060
12—14	12—14	—	-0,12	-0,070
16—18	16—18	—	-0,12	-0,070
20	20	—	-0,14	-0,084
22—30	22—30	-0,28	-0,14	-0,084
32—50	32—50	-0,34	-0,17	-0,100
50—80	50—80	-0,40	-0,20	-0,120
85—120	85—120	-0,46	-0,23	-0,140
125—180	125—180	-0,53	-0,26	-0,160
185—260	185—260	-0,60	-0,30	-0,185
270—300	270—300	-0,68	-0,34	-0,215

8. Диаметр растачиваемых отверстий под нарезание трапециoidalной резьбы

Таблица 99

Диаметр резьбы в мм	Крупная ОСТ 2409		Нормальная ОСТ 2410		Мелкая ОСТ 2411	
	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр
10	—	—	7	+0,15	8	+0,10
12	—	—	9	+0,15	10	+0,10
14	—	—	11	+0,15	12	+0,10
16	—	—	12	+0,20	14	+0,10
18	—	—	14	+0,20	16	+0,10
20	—	—	16	+0,20	18	+0,10

Продолжение табл. 99

Диаметр резьбы в мм	Крупная ОСТ 2409		Нормальная ОСТ 2410		Мелкая ОСТ 2411	
	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр
22	14	+0,40	17	+0,25	20	+0,10
24	16	+0,40	19	+0,25	22	+0,10
26	18	+0,40	21	+0,25	24	+0,10
28	20	+0,40	23	+0,25	26	+0,10
30	22	+0,40	24	+0,30	27	+0,15
32	22	+0,50	26	+0,30	29	+0,15
34	24	+0,50	28	+0,30	31	+0,15
36	26	+0,50	30	+0,30	33	+0,15
38	28	+0,50	32	+0,30	35	+0,15
40	30	+0,50	34	+0,30	37	+0,15
42	32	+0,50	36	+0,30	39	+0,15
44	32	+0,60	36	+0,40	41	+0,15
46	34	+0,60	38	+0,40	43	+0,15
48	36	+0,60	40	+0,40	45	+0,15
50	38	+0,60	42	+0,40	47	+0,15
52	40	+0,60	44	+0,40	49	+0,15
55	43	+0,60	47	+0,40	52	+0,15
58	46	+0,60	50	+0,40	55	+0,15
60	48	+0,60	52	+0,40	57	+0,15
62	48	+0,80	52	+0,50	58	+0,20
65	49	+0,80	55	+0,50	61	+0,20
68	52	+0,80	58	+0,50	64	+0,20
70	54	+0,80	60	+0,50	66	+0,20
72	56	+0,80	62	+0,50	68	+0,20
75	59	+0,80	65	+0,50	71	+0,20
78	62	+0,80	68	+0,50	74	+0,20
80	64	+0,80	70	+0,50	76	+0,20
82	66	+0,80	72	+0,50	78	+0,20
85	65	+1,00	73	+0,60	80	+0,25
88	68	+1,00	76	+0,60	83	+0,25

Продолжение табл. 99

Диаметр резьбы в мм	Крупная ОСТ 2409		Нормальная ОСТ 2410		Мелкая ОСТ 2411	
	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диа- метр
90	70	+1,00	78	+0,60	85	+0,25
92	72	+1,00	80	+0,60	87	+0,25
95	75	+1,00	83	+0,60	90	+0,25
98	78	+1,0	86	+0,60	93	+0,25
100	80	+1,0	88	+0,60	95	+0,25
105	85	+1,0	93	+0,60	100	+0,25
110	90	+1,0	98	+0,60	105	+0,25
115	95	+1,0	103	+0,60	110	+0,25
120	96	+1,2	104	+0,80	114	+0,30
125	101	+1,2	109	+0,80	119	+0,30
130	106	+1,2	114	+0,80	124	+0,30
135	111	+1,2	119	+0,80	129	+0,30
140	116	+1,2	124	+0,80	134	+0,30
145	121	+1,2	129	+0,80	139	+0,30
150	126	+1,2	134	+0,80	144	+0,30
155	131	+1,2	139	+0,80	147	+0,40
160	136	+1,2	144	+0,80	152	+0,40
165	141	+1,2	149	+0,80	157	+0,40
170	146	+1,2	154	+0,80	162	+0,40
175	148	+1,2	159	+0,80	167	+0,40
180	151	+1,6	160	+1,0	172	+0,40
185	153	+1,6	165	+1,0	177	+0,40
190	158	+1,6	170	+1,0	182	+0,40
195	163	+1,6	175	+1,0	185	+0,50
200	168	+1,6	180	+1,0	190	+0,50
210	178	+1,6	190	+1,0	200	+0,50
220	188	+1,6	200	+1,0	210	+0,50
230	198	+1,6	210	+1,0	220	+0,50
240	200	+2,0	216	+1,0	228	+0,60

Продолжение табл. 99

Диаметр резьбы в мм	Крупная ОСТ 2409		Нормальная ОСТ 2410		Мелкая ОСТ 2411	
	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр	диаметр растачи- ваемого отвер- стия в мм	допуск на диаметр
250	210	+2,0	226	+1,2	238	+0,60
260	220	+2,0	236	+1,2	248	+0,60
270	230	+2,0	246	+1,2	258	+0,60
280	240	+2,0	256	+1,2	268	+0,60
290	250	+2,0	266	+1,2	278	+0,60
300	260	+2,0	276	+1,2	288	+0,60

9. Понятие о модульной резьбе

Модульная резьба применяется в червячных передачах. Профиль этой резьбы — трапеция с углом при вершине 40° или 30° .

Шаг резьбы червяка выражается формулой:

$$S = \pi \cdot m = 3,14 \cdot m,$$

где S — шаг резьбы червяка в мм;

$\pi = 3,14$;

m — единица измерения шага зубчатых и червячных колес, называемая модулем. Модуль равен шагу зубчатого (червячного) колеса, измеренному делительной окружностью, разделенному на π . Такой шаг называется модульным.

10. Режимы резания при нарезании трапециoidalных и модульных резьб

А. Режимы резания при нарезании трапециoidalных резьб быстрорежущими резцами

Для определения числа проходов и скоростей резания при нарезании резьбы быстрорежущими резцами можно пользоваться нормативами, разработанными Научно-иссле-

довательскими бюро технических нормативов Министерства станкостроения СССР.

Режимы резания при нарезании резьбы быстрорежущими резцами определяются по нижеследующим таблицам.

Трапецидальные резьбы

Число проходов при нарезании наружной одноходовой трапецидальной резьбы быстрорежущими резцами

Таблица 100

Шаг резьбы в мм	Обрабатываемый материал					
	углеродистые стали		легированные стали		чугун, бронза, латунь	
			проходы			
	черновые	чистовые	черновые	чистовые	черновые	чистовые
3	7	4	8	5	6	4
4	7	4	8	5	6	4
5	8	5	10	6	7	4
6	8	5	10	6	7	4
8	10	6	12	7	9	5
10	12	7	14	8	10	5
12	13	8	16	10	11	6
16	15	8	18	10	13	7
20	17	10	20	12	15	8

При нарезании многоходовой резьбы числа проходов увеличиваются на 2—3 для каждого хода. При нарезании внутренней резьбы число проходов берется больше на 1—2, чем при наружной.

Скорости резания (в м/мин) при нарезании наружной трапециoidalной резьбы быстрорежущими резцами марки Р9

Таблица 101

Шаг резьбы в мм	Обрабатываемый материал сталь 45			Шаг резьбы в мм	Обрабатываемый материал сталь 45			
	проходы				проходы			
	черно-вые	чисто-вые	зачистные		черно-вые	чисто-вые	зачистные	
До 5	37	64		12	18	64		
6	32	64		16	15	52		
8	25	64		20	14	52		
10	21	64		24	13	52		

Примечания.

1. Нарезание резьбы производится с охлаждением сульфофрезолом.
2. При нарезании внутренней резьбы скорости резания для черновых и чистовых проходов умножать на 0,8. На зачистных проходах внутренней резьбы скорость резания берется в пределе 4 м/мин.

Б. Режимы резания при нарезании трапециoidalных и модульных резьб резцами с пластинками Т15К6

Нарезание (на проход) резьбы 2-го класса точности. Материал деталей — незакаленная сталь конструкционная, углеродистая, хромистая и хромоникелевая. Работа без охлаждения.

Резьба трапециoidalная**Выбор количества проходов**

Таблица 102

Шаг резьбы в мм	3	4	5	6	8	10	12	16	
Количество проходов	чертежных чистовых	2—3	3—4	4—5	5—6	7—9	8—10	10—12	13—15

Примечание. При нарезании внутренних коротких резьб число проходов увеличивается на 1—2, а при нарезании длинных резьб увеличивается на 2—3 прохода.

Выбор скорости резания

Таблица 103

Шаг резьбы в мм	3	4	5	6	8	10	12	16	
предел прочности <i>σ_в</i> кг/мм ²	твердость по Бринелю <i>H_B</i>								
55	153—161	169	168	167	166	165	162	159	155
65	179—192	134	133	132	130	129	126	124	121
75	210—220	108	107	106	105	104	102	100	97
85	235—250	95	94	93	92	91	87	86	84

Резьба модульная**Выбор числа проходов**

Таблица 104

Модуль резьбы в мм	1	2	3	4	5	
Число проходов	чертежных чистовых	4	7	10	15	18

Выбор скорости резания

Таблица 105

Модуль резьбы в мм		1	2	3	4	5
предел прочности σ_b в кг/мм ²	тврдость по Бринелю H_B	скорость резания v в м/мин				
65	179—192	160	130	110	104	99
75	210—220	130	105	88	84	80

В таблице 103 и 105 скорости резания указаны при стойкости резца 30 мин. При стойкости 20 мин. табличные данные умножить на 1,08, при 45 мин.— на 0,92, при 60 мин.— на 0,87, а при 90 мин.— на 0,8.

При нарезании внутренней резьбы табличные данные умножить на 0,8.

11. Прямоугольная резьба

Прямоугольная резьба применяется в механизмах для передачи усилий (например винтовых прессах) и в некоторых металлорежущих станках (например токарно-затыловочных станках). Использование винтовых пар с прямоугольной резьбой дает возможность избежать осевые смещения, возникающие в процессе обработки.

Прямоугольная резьба сложна в изготовлении и имеет некоторые недостатки, ограничивающие применение ее в машиностроении; она постепенно вытесняется трапециoidalной резьбой, имеющей большие преимущества.

Шаг прямоугольной резьбы принимается равным $0,2 d_0$ (наружного диаметра), внутренний диаметр — $0,8 d_0$, толщина витка $0,1 d_0$.

VII. НАСТРОЙКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

1. Настройка станка без коробки подач на нарезание одноходовой резьбы

При отсутствии на станке коробки подач настройку станка на нарезание резьбы заданного шага производят подбором сменных зубчатых колес, передающих вращение

ходовому винту от шпинделя. На рис. 48 изображена схема передачи такого движения.

От шпинделя к ходовому винту с шагом $S_{x \cdot v}$ вращение передается через трензель и сменные колеса Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 гитары, с помощью которых станок налаживают на нарезание заданной резьбы.

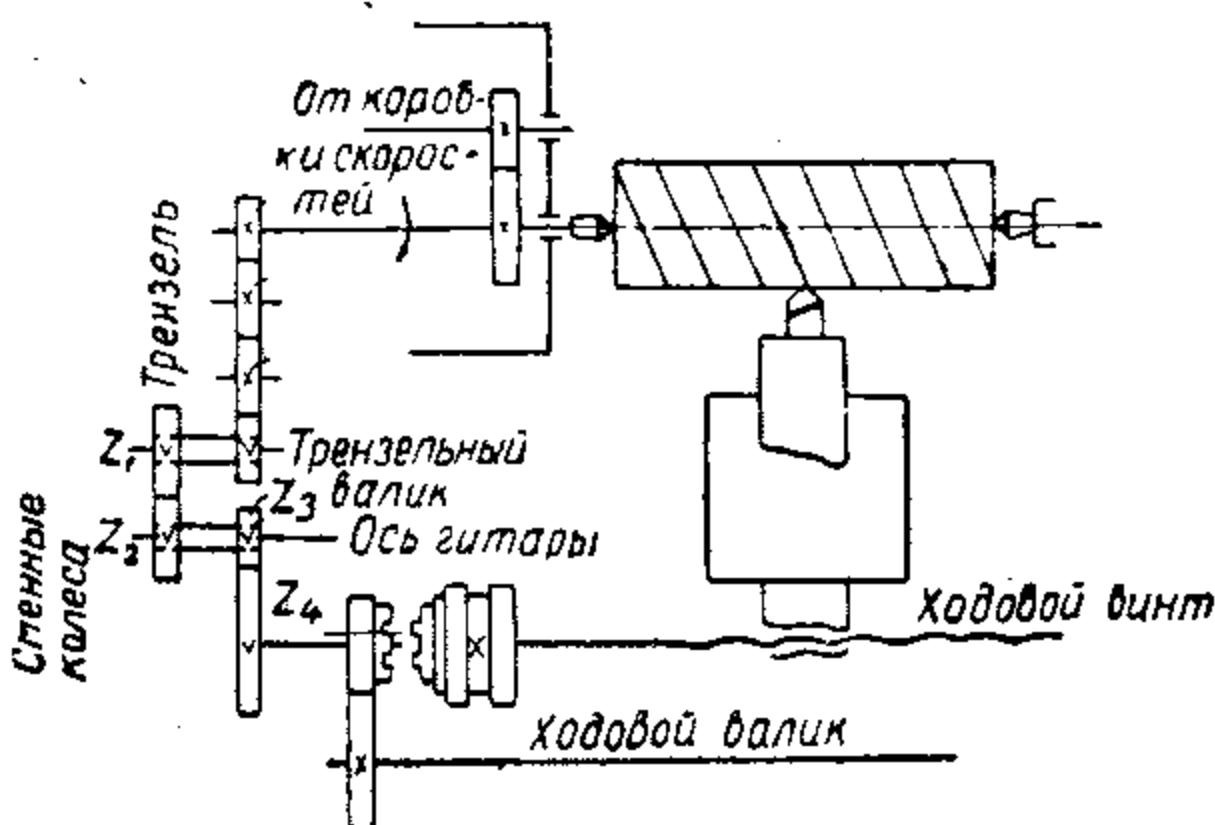


Рис. 48

Для настройки станка на резьбу с помощью сменных зубчатых колес следует определить их передаточное отношение.

Передаточное отношение. Передаточное отношение сменных зубчатых колес равно шагу нарезаемой резьбы, деленному на шаг ходового винта станка, и определяется по формуле:

$$i = \frac{S_p}{S_{x \cdot v}},$$

где i — передаточное отношение сменных зубчатых колес;

S_p — шаг нарезаемой резьбы;

$S_{x \cdot v}$ — шаг ходового винта станка.

Величина шага нарезаемой резьбы и ходового винта должна быть выражена в одинаковых мерах длины (миллиметрах или дюймах).

Подбор сменных колес. Для подбора числа зубьев сменных колес по передаточному отношению нужно числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же произвольное число таким образом, чтобы произведение получилось целым числом и равнялось числу зубьев имеющихся в наборе сменных зубчатых колес.

Различают два набора шестерен:

а) пятковый набор, в котором шестерни имеют числа зубьев кратные пяти: 20, 25, 30, 35 до 120 и, кроме того, колесо с 127 зубьями;

б) набор тройчатый, у которого на колесах число зубьев кратно трем: 18, 21, 24, 27 до 120 и, кроме того, колесо с 127 зубьями.

Пример. На токарном станке с шагом ходового винта 12 мм требуется нарезать резьбу с шагом 2 мм.

Решение. 1. Передаточное отношение сменных колес

$$i = \frac{S_p}{S_{x.v}} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

2. Подбираем сменные колеса по передаточному отношению:

$$i = \frac{1}{6} = \frac{1 \times 20}{6 \times 20} = \frac{20}{120}.$$

В числителе стоит число зубьев ведущего колеса, а в знаменателе — ведомого.

Колесо с числом зубьев 20 — ведущее, а колесо с числом зубьев 120 — ведомое.

Первое ведущее колесо устанавливают на валике трензеля, ведомое — на конец ходового винта. Если подобранная пара колес между собой не сцепляется, между ними устанавливается паразитное колесо.

Если требуемое передаточное отношение не может быть обеспечено одной парой колес, то подбирают передачу с двумя парами сменных колес.

Пример. На токарном станке с шагом ходового винта $S_{x.v}$, равным 8 мм, требуется нарезать резьбу с шагом $S_p = 1$ мм.

Решение. По формуле определяют передаточное отношение

$$i = \frac{S_p}{S_{x.v}} = \frac{1}{8}.$$

Умножив числитель и знаменатель дроби на 15, получают:

$$i = \frac{1 \times 15}{8 \times 15} = \frac{15}{120}$$

Умножив на 20, получают:

$$i = \frac{1 \times 20}{8 \times 20} = \frac{20}{160}$$

Колес с 15 и со 160 зубьями в наборе не имеется.

Следовательно, при помощи одной пары сменных колес данную резьбу нарезать нельзя.

В подобном случае передаточное отношение $i = \frac{1}{8}$ следует разложить на две дроби, перемножение которых даст то же передаточное отношение:

$$i = \frac{1}{8} = \frac{1 \times 1}{2 \times 4}$$

Умножая числитель и знаменатель первой дроби на 20, а второй дроби на 25, находим:

$$i = \frac{1 \times 20}{2 \times 20} \times \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{20 \times 25}{40 \times 100}$$

$$\text{или } i = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{20 \times 25}{40 \times 100}$$

Колеса $z_1 = 20$ и $z_3 = 25$ являются ведущими, а колеса $z_2 = 40$ и $z_4 = 10$ — ведомыми.

Можно изменить порядок размещения зубчатых колес; для этого нужно поменять местами ведущие колеса или же поменять местами ведомые колеса; возможна перестановка первой пары колес вместо второй, а второй пары вместо первой,

$$\text{т. е. } \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{z_3}{z_4} \cdot \frac{z_1}{z_2}$$

Проверка правильности подсчета сменных колес. Проверка правильности подсчета сменных колес производится по формуле:

$$S_p = i \cdot S_{x \cdot s}$$

Полученное передаточное отношение, умноженное на шаг ходового винта, должно дать величину шага резьбы.

Если в результате подсчета не будет получен данный шаг резьбы, то это покажет, что подсчет колес сделан неверно. В нашем примере

$$i = \frac{20}{40} \times \frac{25}{100};$$

$$S_{x.v} = 8 \text{ мм};$$

$$S_p = i \cdot S_{x.v} = \frac{20}{40} \times \frac{25}{100} \times 8 = 1 \text{ мм},$$

т. е. колеса подобраны правильно.

Условия сцепляемости сменных колес. При двух парах сменных колес должно быть выдержано следующее условие:

$$z_1 + z_2 > z_3;$$

$$z_3 + z_4 > z_2.$$

Сумма чисел зубьев первой пары колес ($z_1 + z_2$) должна быть больше числа зубьев второго ведущего колеса z_3 на 15—20 зубьев, а сумма чисел зубьев второй пары колес ($z_3 + z_4$) должна быть больше числа зубьев первого ведомого колеса z_2 тоже на 15—20 зубьев.

При трех парах сменных колес:

$$z_1 + z_2 > z_3;$$

$$z_3 + z_4 > z_2;$$

$$z_5 + z_6 > z_4.$$

В этом случае сумма чисел зубьев третьей пары ($z_5 + z_6$) должна быть больше числа зубьев второго ведомого колеса z_4 на 15—20 зубьев.

Пример. Передаточное отношение $i = \frac{20}{40} \times \frac{25}{100}$.

В этом случае $z_1 + z_2 > z_3$ не менее чем на 15 зубьев

$$20 + 40 - 25 = 35 > 15.$$

$z_3 + z_4 > z_2$ не менее чем на 15 зубьев

$$25 + 100 - 40 = 85 > 15.$$

Условие сцепляемости выдержано.

Пример. Передаточное отношение

$$i = \frac{25}{100} \times \frac{20}{40}.$$

В этом случае $z_1 + z_2 > z_3$

$$25 + 100 - 20 = 105 > 15.$$

$$z_3 + z_4 > z_2; \quad 20 + 40 - 100 > 15.$$

Следовательно, условие сцепляемости не выдержано.

2. Настройка станка с коробкой подач для нарезания одноходовой резьбы

У современных токарных станков настройка на подачу резца осуществляется в результате зацепления соответствующих зубчатых колес коробки подач. Различные комбинации зацепления колес осуществляются при помощи рукояток коробки подач.

Токарные станки снабжаются таблицей с указанием положений рукояток для того или иного шага нарезаемой резьбы.

Подсчет величины шага нарезаемой резьбы по ходовому винту и подбор сменных колес на этих станках производится так же, как и для станков без коробки подач.

Настройка станка по данным таблицы

В качестве примера приводим табл. 106 настройки токарно-винторезного станка 1А62 для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Настройка станка на нарезание резьб производится изменением положения рукояток 3 и 4 коробки скоростей передней бабки (рис. 49), накидного рычага и рукояток 1 и 2 коробки подач.

Для нарезания резьб с метрическим и дюймовым шагом колеса устанавливают внутрь венцами.

Настройка станка при отсутствии таблицы с указанием положения рукояток для каждого возможного шага нарезаемой резьбы

Для наладки станка нужно определить величину нормального шага или увеличенного.

Таблица настройки токарно-винторезного станка 1А62 для нарезания резьбы

Таблица 106

Таблица настройки станка для нарезания резьб

рукоятки передней бабки

рукоятка 4

нормальный шаг

увеличенный шаг

рукоятка 3

любое положение

оранжевый

зеленый

сменные
зубчатые
колеса

рукоятки коробки подач

Б I II I II II I II I

В I II I II II I II I II

метрическая резьба

шаг резьбы в мм

42	100	На метрической резьбе	Накидной рычаг	шаг резьбы в мм									
				1	—	1,75	3,5	7	14	28	56	112	
			3	—	2	4	8	16	32	64	128		
			4	—	—	4,5	9	18	36	72	144		
			5	—	—	—	—	—	—	—	—		
			6	1,25	2,75	5	10	20	40	80	160		
			7	—	—	5,5	11	22	44	88	176		
			8	1,5	3	6	12	24	48	96	192		

42	100	На дюймовой резьбе	Накидной рычаг	Дюймовая резьба				
				Число ниток на 1"				
			1	—	—	—	3½	—
			2	14	7	3½	—	—
			3	16	8	4	—	2
			4	18	9	4½	—	—
			5	19	—	—	—	—
			6	20	10	5	—	—
			7	—	11	—	—	—
			8	24	12	6	—	3

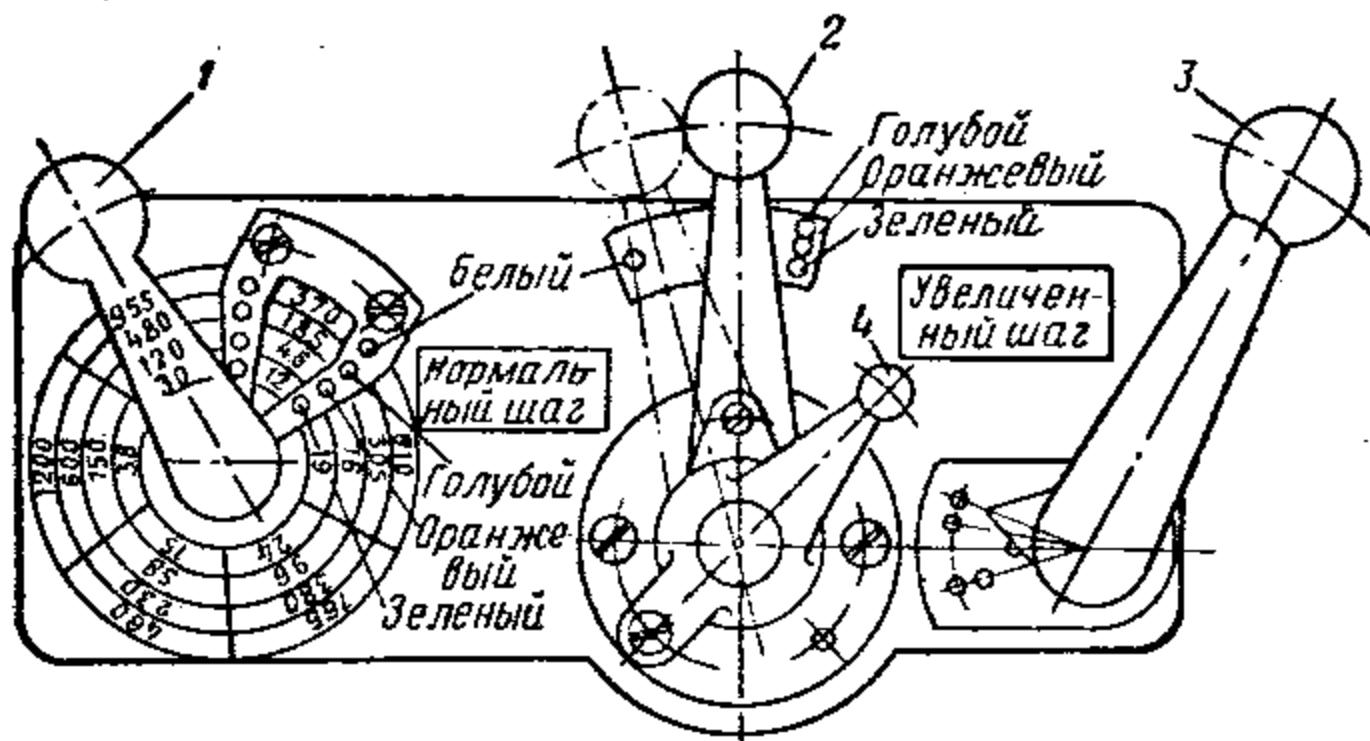


Рис. 49

Определение величины нормального шага (от 1 до 12 мм) нарезаемой резьбы производится по формуле:

$$S_p = i_{\text{пост}} \times i_{\text{см. кол}} \times i_{\text{к.п.}} S_{x.v.},$$

где S_p — шаг нарезаемой резьбы на детали;

$i_{\text{пост}}$ — постоянное передаточное отношение зубчатых колес, расположенных между шпинделем и трензелем. Для данного станка $i_{\text{пост}}=1$ осуществляется трензелем через колеса $\frac{38}{38} \frac{38}{38} \frac{38}{38}$ или $\frac{38}{38} \frac{38}{38} \frac{38}{38}$ (для изменения направления вращения).

$i_{\text{см. кол}}$ — передаточное отношение сменных зубчатых колес гитары при нарезании метрических и дюймовых резьб:

$$i_{\text{см. кол}} = \frac{42}{100} \times \frac{100}{100};$$

при нарезании модульных и питчевых резьб:

$$i_{\text{см. кол}} = \frac{32}{100} \times \frac{100}{97}.$$

$i_{\text{к. п.}}$ — передаточное отношение зубчатых колес коробки подач, участвующих в передаче движения;

$S_{x.v.}$ — шаг ходового винта.

При нарезании нормального шага вал VII (см. кинематическую схему станка 1А62) получает движение непосредственно от шпинделя через зубчатое колесо 50.

Значения передаточного отношения сменных зубчатых колес гитары определяются по формуле

$$i_{\text{см. кол}} = \frac{S_p}{i_{\text{пост}} \cdot i_{\kappa, n} \cdot S_{x, s}}.$$

Определение величины увеличенного шага (от 14—192 мм) нарезаемой резьбы производится по формуле:

$$S_p = i_{\text{пост}} \frac{1}{i_{\text{nep}}} \cdot i_{\text{см. кол}} \cdot i_{\kappa, n} \cdot S_{x, s},$$

где i_{nep} — передаточное отношение зубчатых колес, передающих вращение от вала III валу V (см. кинематическую схему станка):

$$i_{\text{nep}} = \frac{50}{50} \times \frac{50}{50} = 1;$$

$$i_{\text{nep}} = \frac{20}{80} \times \frac{50}{50} = \frac{1}{4};$$

$$i_{\text{nep}} = \frac{50}{50} \times \frac{20}{80} = \frac{1}{4};$$

$$i_{\text{nep}} = \frac{20}{80} \times \frac{20}{80} = \frac{1}{16}.$$

Как видно, включением перебора можно увеличить шаг нарезаемой резьбы в 4—16 раз.

При нарезании резьб с увеличенным шагом вал VII получает движение от вала III.

Приводим один вариант передачи:

$$\frac{20(\text{III})}{80(\text{IV})} \cdot \frac{20(\text{IV})}{80(\text{V})} \cdot \frac{32(\text{V})}{64(\text{VI})} \cdot \frac{50(\text{VI})}{50(\text{VII})}.$$

Определение значения передаточного отношения сменных зубчатых колес производится в этом случае по формуле

$$i_{\text{см.кол}} = \frac{S_p \cdot i_{\text{nep}}}{i_{\text{пост}} \cdot i_{\kappa, n} \cdot S_{x, s}}.$$

3. Настройка станка на нарезание многозаходных резьб

Понятие о многозаходных резьбах. Ходом многозаходной (рис. 50) резьбы называется расстояние между двумя одноименными точками одного и того же витка резьбы, измеренное вдоль оси резьбы. Ход резьбы обозначается буквой H .

Число ходов многозаходной резьбы можно определить путем подсчета концов витков на торце винта или гайки.

В одноходовой резьбе шагом называется расстояние между двумя точками двух соседних витков, измеренное вдоль оси резьбы. Разница между ходом и шагом многозаходной резьбы видна на рис. 50.

Ход многозаходной резьбы равен шагу, умноженному на число заходов резьбы.

Ход резьбы определяется по формуле

$$H = S_p \cdot N,$$

где H — ход резьбы в мм;

S_p — шаг нарезаемой резьбы;

N — число заходов.

Угол подъема винтовой линии многозаходной резьбы определяется по формуле

$$\operatorname{tg} \tau = \frac{S_p \cdot N}{\pi \cdot d_{cp}},$$

где τ — (тау) угол подъема винтовой линии;

S_p — шаг нарезаемой резьбы;

N — число заходов;

$\pi = 3,14$;

d_{cp} — средний диаметр резьбы в мм.

Способы нарезания многозаходных резьб. Для перехода при нарезании резьбы от одной нитки к другой существует несколько способов деления резьбы на заходы. Для деления на заходы применяется поводковый патрон со специально сделанными прорезями (рис. 51). В прорезь входит свободный конец хомутика. После прорезания одной нитки

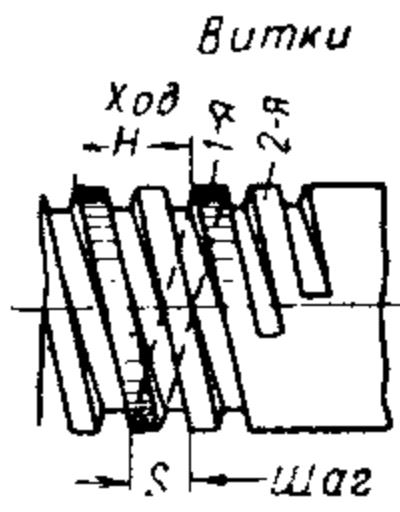


Рис. 50

деталь вынимают из центров и, повернув ее, в зависимости от числа заходов вставляют конец хомутика в соответствующую прорезь. Прорезями 2 и 4 пользуются при нарезании двухзаходной резьбы.

Прорезями 1', 2', 3' — при трехзаходной.

Прорезями 1, 2, 3 и 4 — при четырехзаходной.

Деление на заходы можно производить при помощи градуированного патрона (рис. 52), устанавливаемого на шпинделе станка. При этом способе хомутик с деталью не снимается и деталь из центров не вы-

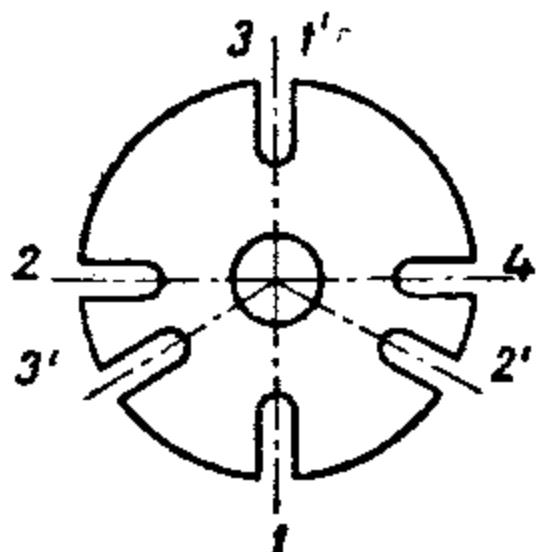


Рис. 51

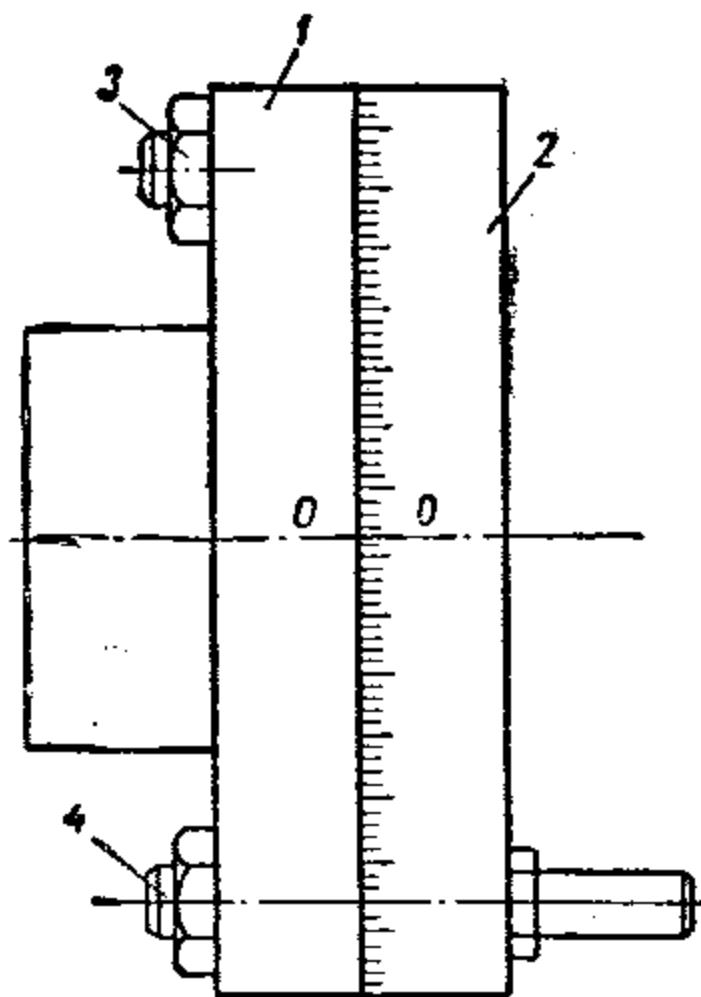


Рис. 52

нимается. Патрон состоит из двух частей: задней 1 и передней поворотной части 2. При прорезании первой нитки нулевые деления задней части 1 и поворотной части 2 должны совпадать. Для захода на вторую винтовую канавку нужно ослабить гайки 3 и 4 и повернуть переднюю часть патрона вместе с хомутиком на соответствующий угол (при трехзаходной на 120° , при двухзаходной на 180°). Если винт и гайка верхних салазок суппорта не изношены, деление на заходы производится при помощи верхних салазок суппорта, устанавливаемых параллельно оси станка. Шаг винта верхних салазок суппорта делят на число заходов резьбы. Полученное значение и является вели-

чиной перемещения резца вдоль детали после нарезания каждой винтовой канавки. Отсчет перемещения верхних салазок суппорта производится по лимбу их винта.

Пример. Шаг винта верхних салазок станка 1А62 равен 5 мм; нарезается резьба Трап. 50 (4×8) ОСТ 2410.

Решение. Делят величину шага винта верхних салазок на число заходов (4) и получают $\frac{5}{4} = 1,25$ мм.

Следовательно, после каждого захода надо перемещать резец при помощи лимба на 1,25 мм.

4. Методы новаторов производства, применяемые при нарезании многозаходных резьб

Нарезание несколькими резцами. При нарезании двухзаходных ходовых (см. рис. 50) винтов токарь Горьковского завода фрезерных станков Н. Г. Смирнов пользуется резцодержателем (рис. 53), в котором закреплены не один,

а два резьбовых резца. Резцы устанавливаются по специальному шаблону *A* на расстоянии, точно соответствующем шагу между заходами. Таким образом, оба резца нарезают одновременно две канавки.

Применение двух державок. Тов. Смирнов применяет две державки, в которые закрепляются резцы для нарезания двухзаходной резьбы. Одной из державок он пользуется при прямом ходе, а второй, установленной на задней части салазок суппорта, — при обратном ходе.

Нарезание двухзаходных червяков по методу т. Смирнова. При нарезании точных резьб т. Смирнов пользуется индикатором и мер-

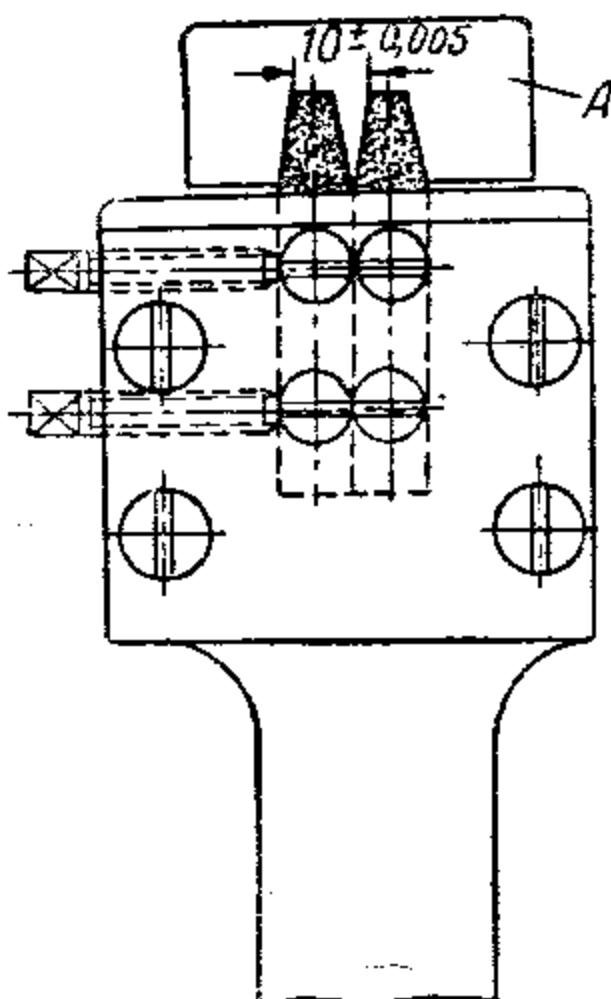


Рис. 53

ными плитками, размеры которых отличаются на величину шага резьбы (рис. 54).

На рис. 54 дана схема настройки для деления при нарезании двухзаходных червяков.

После нарезания первой винтовой канавки резьбы по перечной подачей выводят резец из канавки и, не выключая гайки ходового винта, наконечник индикатора подводят

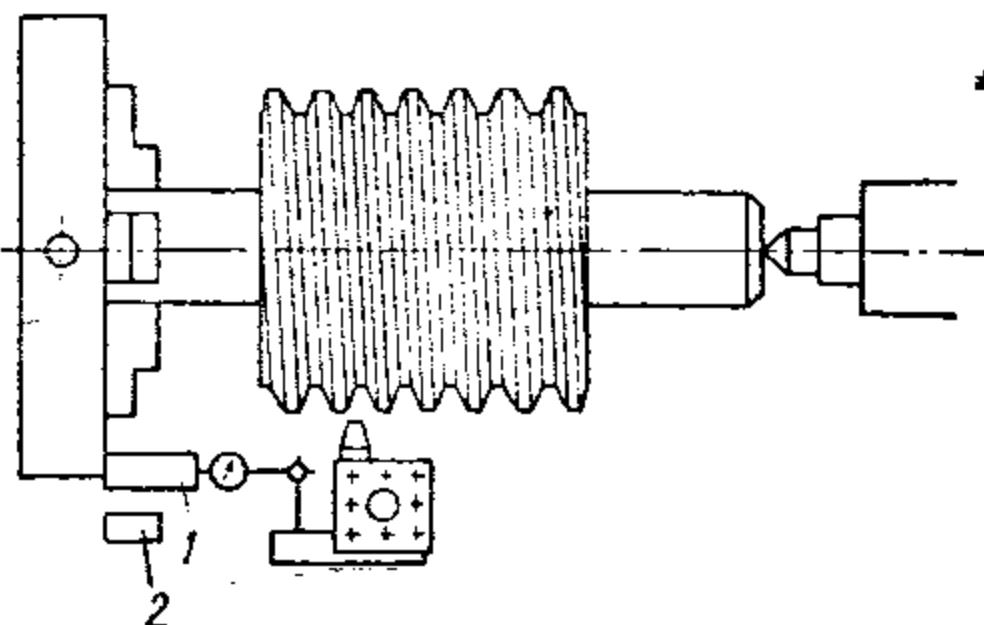


Рис. 54

до соприкосновения с мерной плиткой 1, упирающейся в торец планшайбы. Затем на место плитки 1 ставится плитка 2, размер которой меньше размера плитки 1 на величину шага. Затем перемещают резцодержатель вместе с резцом и индикатором при помощи винта верхних салазок суппорта до соприкосновения наконечника индикатора с плиткой 3. Показание индикатора при соприкосновении со второй плиткой должно быть таким же, как и при соприкосновении с первой плиткой.

Деление на заходы при помощи переключений гайки ходового винта. Токарь-новатор ленинградского завода «Красногвардеец» К. В. Лакур при нарезании многозаходной резьбы делит ее на заходы путем переключения гайки ходового винта. Для того чтобы осуществить деление по указанному способу, необходимо определить число ниток ходового винта, на которые при данном шаге должна быть перемещена и вновь включена маточная гайка. Схема деления заготовки при нарезании многозаходных резьб путем переключения гайки ходового винта изображена на рис. 55. Подсчеты при наладке станков на нарезание многозаходных резьб можно производить по табл. 107.

Определение числа ниток для переключения гайки ходового винта при делении заготовки на заходы (для станков с шагом ходовых винтов — 4,6 и 12 мм)

Таблица 107

Ход наре- заемого винта в мм	Шаг наре- заемого винта в мм	Число заходов нарезае- мого винта	Шаг ходового винта станка в мм		
			4	6	12
4	2	2	—	1	—
6	2	3	—	1	—
8	2	4	—	1	—
6	3	2	—	1	—
9	3	3	—	1	—
12	3	4	—	2	—
8	4	2	—	2	—
12	4	3	—	2	—
16	4	4	—	—	—
10	5	2	—	—	—
15	5	3	—	—	—
20	5	4	—	—	—
12	6	2	—	1	—
18	6	3	—	1	—
24	6	4	—	1	—
16	8	2	—	4	—
32	8	4	—	4	—
40	10	4	—	5	—
24	12	2	—	2	—
36	12	3	—	2	—
48	12	4	—	2	—
32	16	2	—	8	—
48	16	3	—	—	—
40	20	2	—	10	—
80	20	4	—	10	—
48	24	2	—	4	—
72	24	3	—	4	—

Примечание. В случаях, когда число ниток не указано, деление по этому методу производить невозможно.

Пример. Нарезается двухзаходный винт с шагом 8 мм на станке с ходовым винтом, имеющим шаг 4 мм. Требуется произвести деление заготовки на заходы.

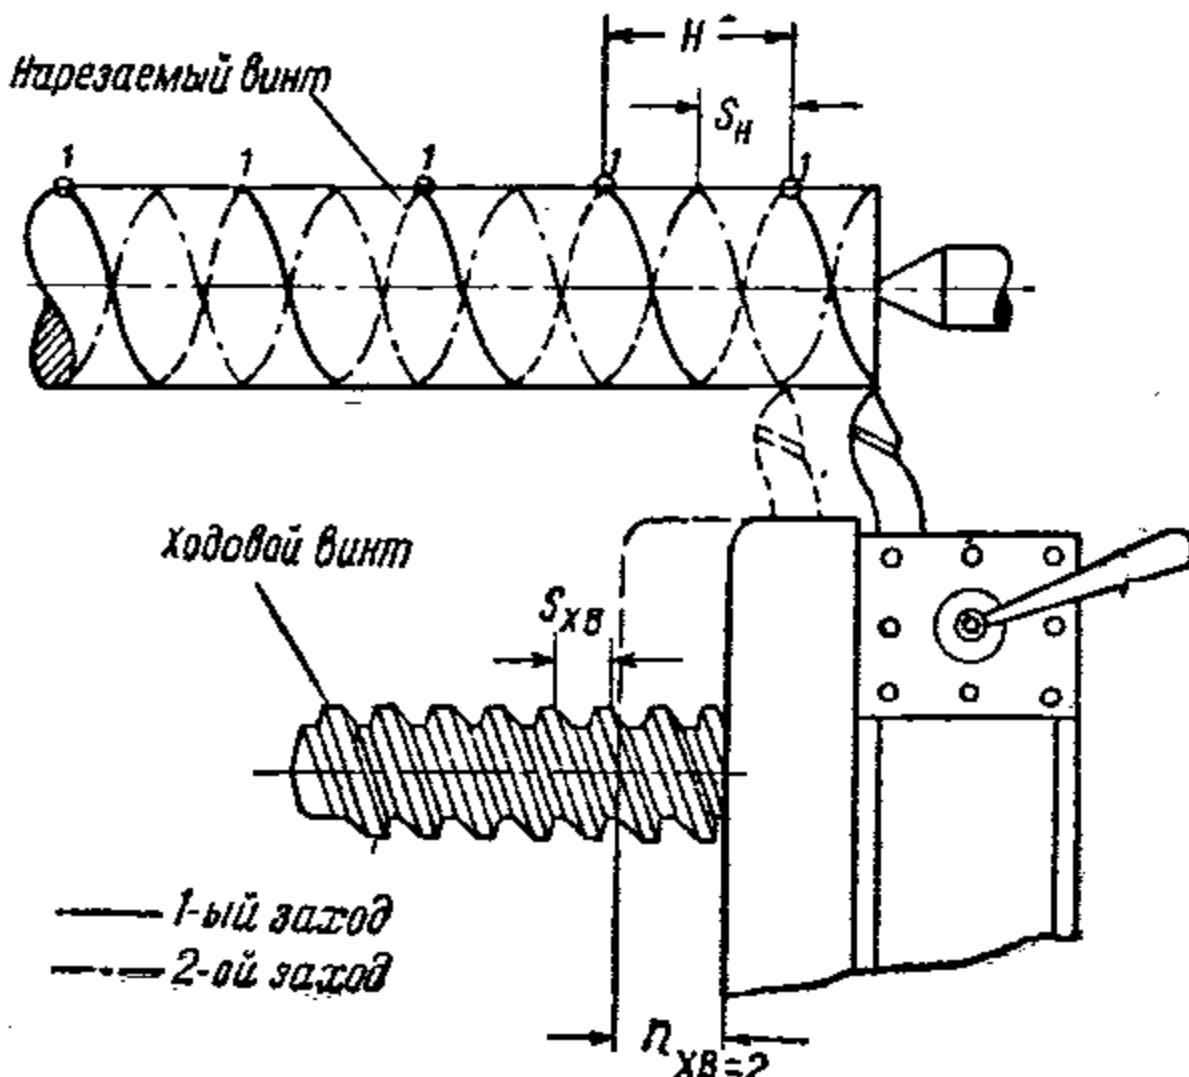


Рис. 55

По табл. 107 определяют число ниток. После нарезания первой резьбовой канавки отмечают два витка резьбы ходового винта, отстоящие вправо или влево от торца фартука суппорта, передвигают суппорт до намеченного положения и включают маточную гайку. Суппорт переместится на величину шага нарезаемого винта.


VIII. ВИХРЕВОЙ СПОСОБ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

1. Сущность метода

Сущность вихревого нарезания резьбы заключается в следующем: деталь, на которой должна быть нарезана резьба, закрепляется в патроне или в центрах станка и вра-

щается с небольшим числом оборотов (обычно от трех до сорока оборотов в минуту). Резцовой резец, оснащенный пластинкой твердого сплава, устанавливается в специальной резцовой головке и вращается вместе с нею со скоростью от 1000 до 3000 об/мин.

a)

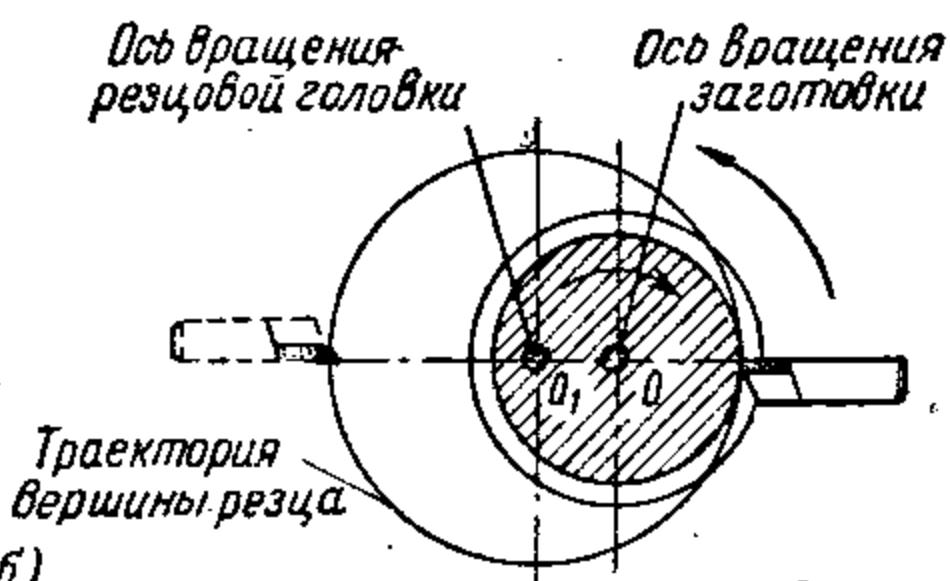

б)

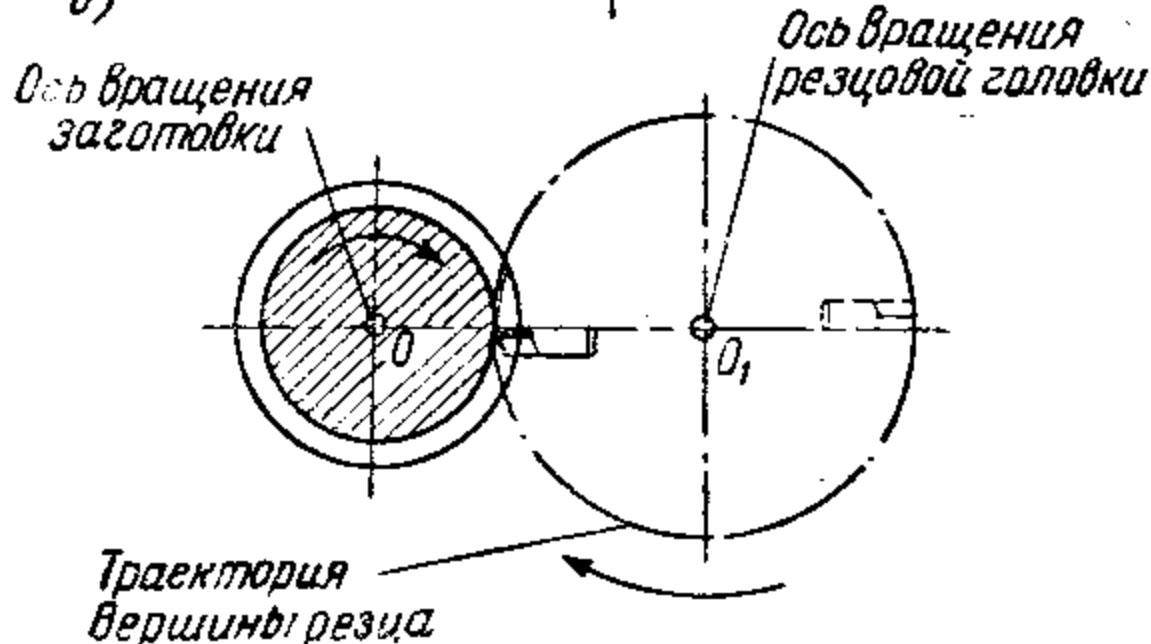


Рис. 56

Установленная на каретке токарного станка (вместо суппорта) резцовая головка получает движение продольной подачи и за один оборот детали должна перемещаться на величину, равную шагу резьбы.

Обычно резцовая головка и деталь вращаются в разных направлениях. Однако в некоторых случаях применяют метод так называемой попутной подачи, когда направления

вращения резцовой головки и детали совпадают. При этом методе процесс резания совершается более спокойно и чистота поверхности резьбы повышается.

Ось резцовой головки смешена относительно оси вращения детали, поэтому резец периодически то входит в контакт с деталью, снимая стружку в виде запятой, то перестает соприкасаться с нею. Процесс резания осуществляется с перерывами. Стружки при этом получаются мелкими и из-за большой скорости резания вихрем разлетаются во все стороны. Поэтому этот метод называют вихревым.

На рис. 56 дана схема нарезания резьбы вращающимися резцами: *а* — при внутреннем касании; *б* — при наружном касании.

Кроме однорезцовых головок, для вихревого нарезания резьбы применяют головки, в которых устанавливаются два, три или четыре резца.

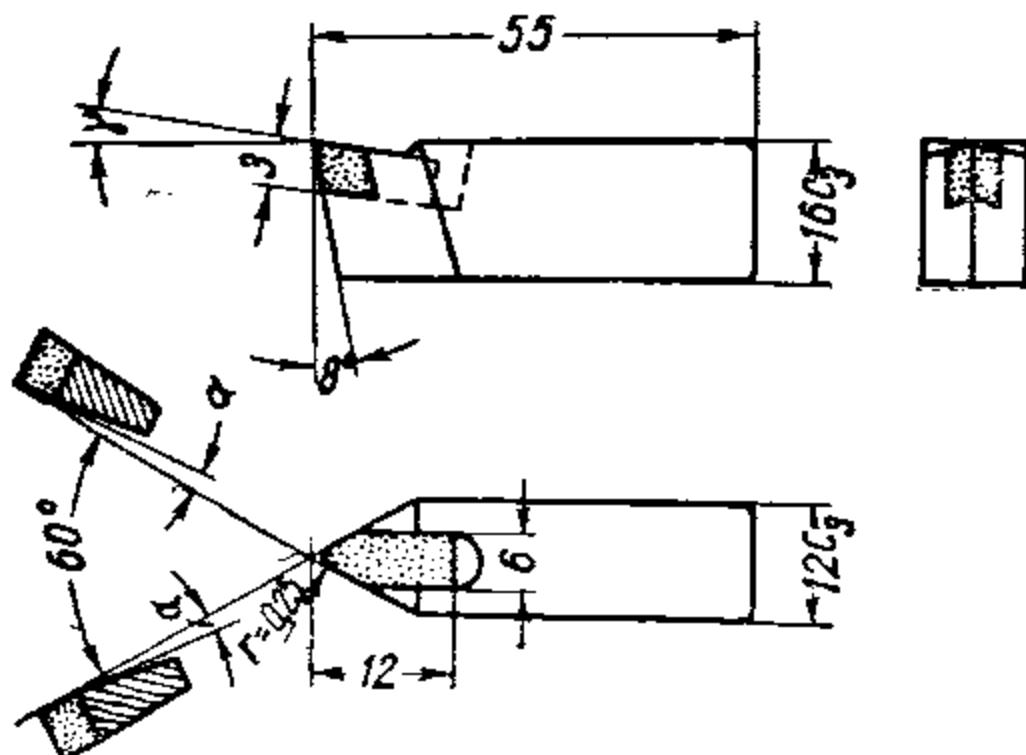


Рис. 57

2. Резьбовой резец для нарезания резьбы вращающимися головками

При вихревом нарезании резьбы применяются резцы, оснащенные пластинками твердого сплава марки Т15К6. При нарезании деталей из нержавеющей и аустенитной

3. Скорости резания при нарезании метрической и трапециoidalной резьб вращающимися резцами, оснащенными твердым сплавом Т15К6

Работа без охлаждения, стойкость резца 60 мин.

Таблица 108

		Обрабатываемый материал			Стали с пределом прочности σ_b в кг/мм ² до			Обрабатываемый материал		
		Окружная подача детали на один оборот резца			Шаг резьбы в мм			Стали с пределом прочности σ_b в кг/мм ² до		
Шаг резьбы в мм	Окружная подача детали на один оборот резца в мм/об	скорость резания в м/мин			65	75	85	скорость резания в м/мин		
		0,4	—	—		241	197	0,4	—	—
3	0,6	—	—	—	224	194	—	0,6	—	—
	0,8	—	223	—	199	—	—	0,8	—	—
	1,0	234	—	—	—	—	—	1,0	165	141
	1,2	213	—	—	—	—	—	1,2	151	—
	0,4	—	—	—	223	182	8	0,4	—	—
	0,6	—	—	—	207	179	—	0,6	—	—
3,5	0,8	—	206	184	—	—	—	0,8	—	—
	1,0	216	—	198	—	—	—	1,0	143	122
	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	131	—
	0,4	—	—	—	209	171	10	0,4	—	—
4	0,6	—	—	—	194	171	—	0,6	—	—
	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—
								</td		

Продолжение табл. 108

		Обрабатываемый материал						Обрабатываемый материал					
		стали с пределом прочности σ_b в кг/мм ² до			стали с пределом прочности σ_b в кг/мм ² до								
Шаг резьбы в мм	Окружная подача детали на один оборот резца в мм/об	шаг резьбы в мм			шаг резьбы в мм			шаг резьбы в мм			скорость резания в м/мин		
		55	65	75	85	55	65	75	85	55	65	75	85
4	0,8	—	193	168	—	—	10	0,8	—	—	122	106	—
	1,0	203	173	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—
	1,2	185	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—
	4,5	0,4	—	—	—	197	161	0,4	—	—	—	120	98
	0,6	—	—	—	183	161	—	0,6	—	—	—	112	—
	0,8	—	182	158	—	—	—	0,8	—	—	—	97	—
5	1,0	191	163	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—
	1,2	174	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—
	0,4	—	—	—	186	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,6	—	—	173	152	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,8	—	172	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,0	181	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Причтания. 1. При нарезании резьбы на дисталях из чугуна $H_B = 170-229$ скорости резания следует применять те же, что и для стали $\sigma_b = 65$ кг/мм².

2. При стойкости резца 30 мин. табличные данные умножать на 1,4, а при стойкости 90 мин. — на 1,8.

стали, а также чугуна и цветных металлов пользуются сплавом марки ВК8. Передний угол резцов принимается равным $10-6^\circ$; задний угол равен $4-8^\circ$ на пластинке и $10-15^\circ$ на державке.

Угол профиля резца обычно принимается на $30'$ меньше угла профиля нарезаемой резьбы. На рис. 57 показана конструкция и размеры резца для нарезания метрических резьб с шагом до 4,5 мм.

IX. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ

Таблица 109

Обрабатываемый материал	Наименование жидкости
Стальное литье	Эмульсия Сурепное масло
Машиноподелочная и инструментальная сталь	Эмульсия Сурепное масло Компаундированное масло Сульфофрезол
Легированные стали	Эмульсия Сурепное масло
Чугунное литье	Без охлаждения Сурепное масло Керосин
Бронза	Без охлаждения Сурепное масло
Латунь	Без охлаждения Сурепное масло
Алюминий	Без охлаждения Эмульсия (эмультол) А3—6%, вода 97—94%

ЛИТЕРАТУРА

1. Булыгин К. А., Нарезание резьбы за один проход, Машгиз, 1952.
 2. Блюмберг В. А. и Гущин В. Ф., Скоростное нарезание резьбы на токарном станке, Лениздат, 1948.
 3. Пушкарев Я. Н. и Морозов Н. Д., Скоростное нарезание трапециoidalных резьб на легированных высокопрочных сталях, Оборонгиз, 1951.
 4. Заудальская М. С., Из опыта токарей-скоростников, Машгиз, 1953.
 5. Диков Ю., В 70 раз быстрее, Профиздат, 1951.
 6. Пикус М. Ю., Нарезание резьбы, Госиздат БССР, Минск, 1955.
 7. Матвеичев А. П., Скоростное нарезание наружных и внутренних трапециoidalных резьб, Гостоптехиздат, 1953.
-

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

I. ОБТАЧИВАНИЕ ПОД КВАДРАТ

Размер обтачивания под последующую обработку квадрата (рис. 58, а) определяется по формуле

$$D = 1,414 \cdot a,$$

где D — наименьший размер обтачивания;
 a — сторона квадрата.

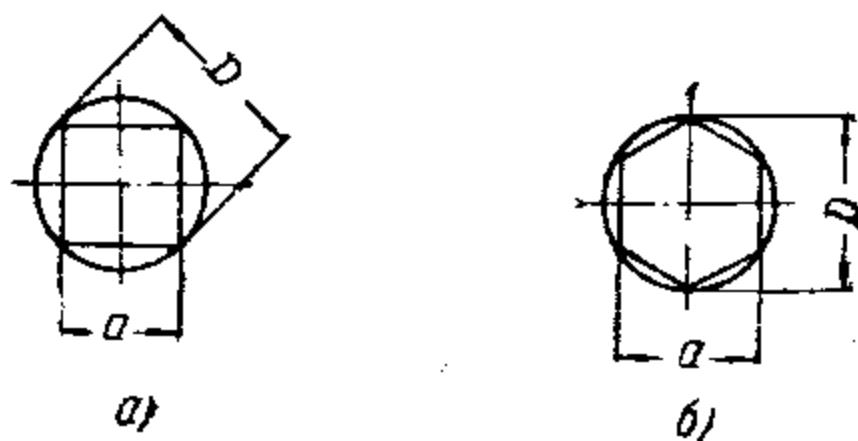


Рис. 58

Пример. $a = 28$ мм;

$$D = 1,414 \cdot a = 1,414 \cdot 28 = 39,592 \text{ мм}.$$

Размер округляется до целого числа — 40 мм.

II. ОБТАЧИВАНИЕ ПОД ШЕСТИГРАННИК

Размер обтачивания под последующую обработку шестигранника (рис. 58, б) определяется по формуле

$$D = 1,155 a,$$

где D — наименьший размер обтачивания;
 a — расстояние между параллельными сторонами шестигранника.

Пример. $a = 28 \text{ мм}$;

$$D = 1,155 \times 28 = 32,340 \text{ мм.}$$

Размер округляется до целого числа — 32 мм.

III. ЦЕНТРЫ С ПОВОДКАМИ

Для деталей, имеющих квадратные, шестиугольные или шлицевые отверстия, могут быть использованы быстродействующие поводки (рис. 59, а, б).

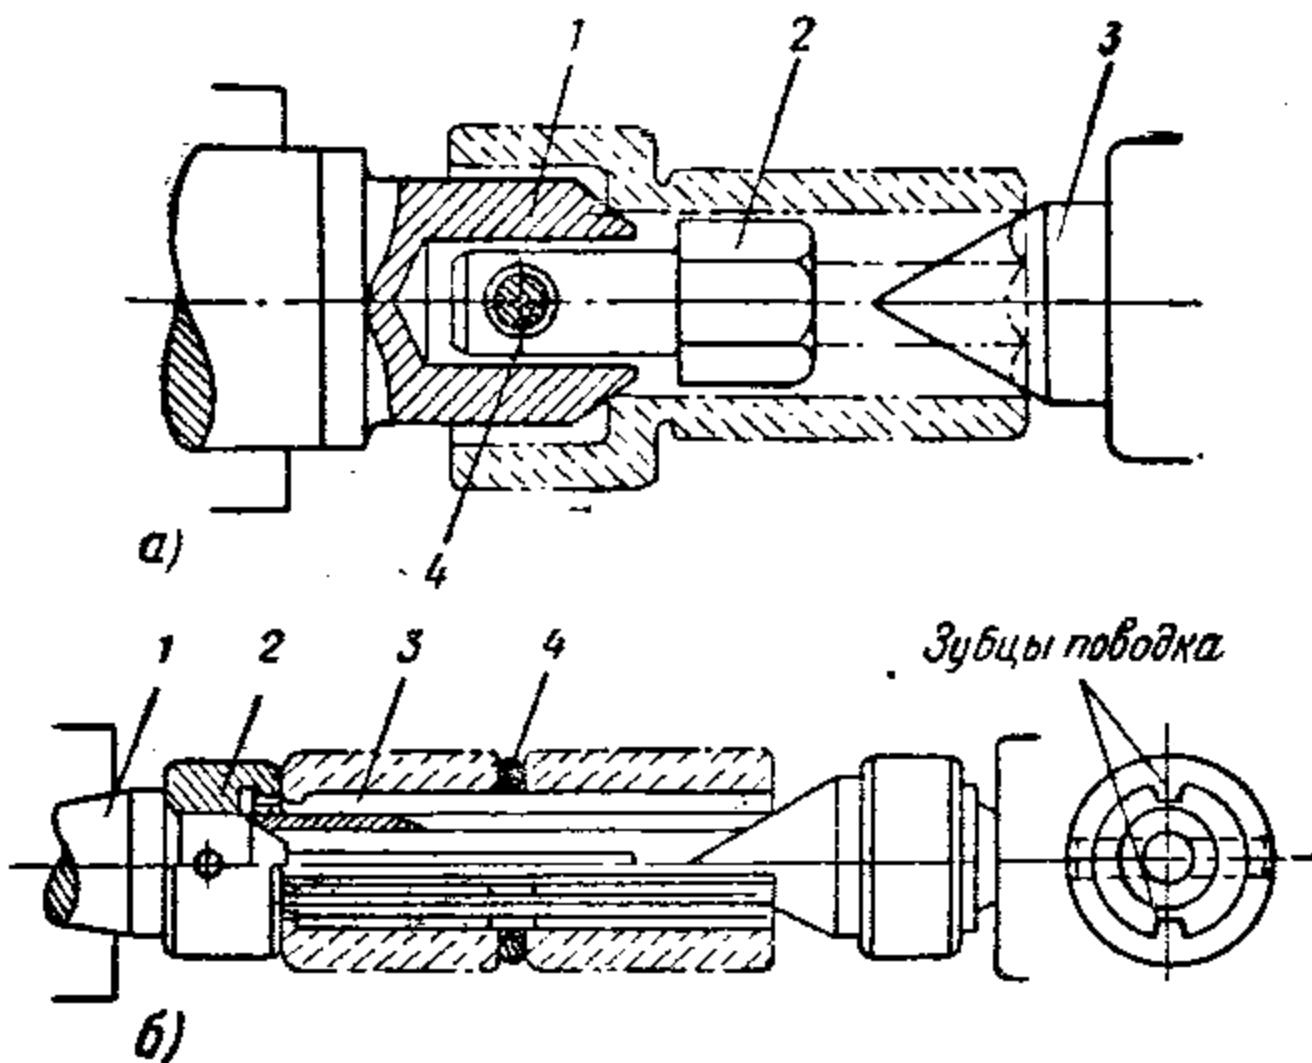


Рис. 59

В позиции *а* обтачиваемая деталь с предварительно протянутым отверстием шестиугольного профиля, фасками устанавливается на центрах *1* и *3* и приводится во вращение шестиугольным поводком *2*, свободно установленным на оси *4*.

В позиции *б* две втулки со шлицевыми отверстиями устанавливаются на шлицевую пружинящую оправку с прорезями. Оправка центрируется центром *1* и разжимается

при нажиме задним центром. Два зуба поводка 2, установленного на шейке переднего центра, входят в пазы оправки 3 и приводят ее во вращение. Между деталями устанавливается кольцо 4, что позволяет снимать на их торцах фаски.

Для поджима обрабатываемых деталей к переднему центру могут быть использованы сменные наконечники 1, устанавливаемые на задний вращающийся центр 2 (рис. 60).

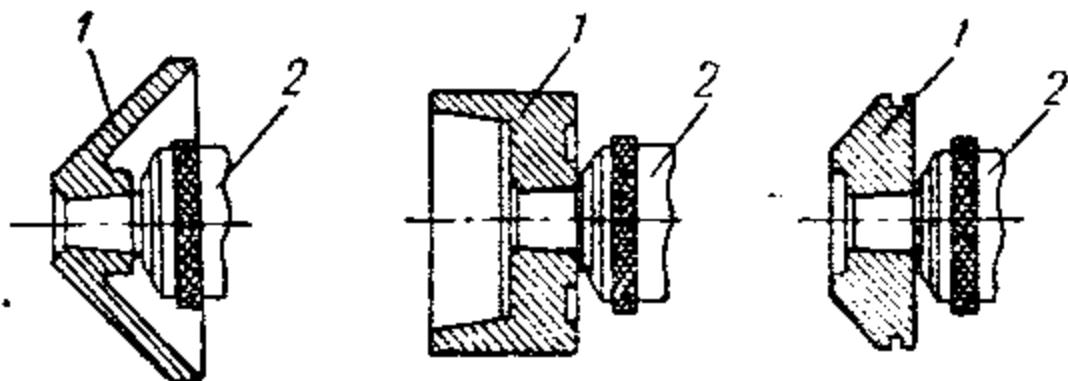


Рис. 60

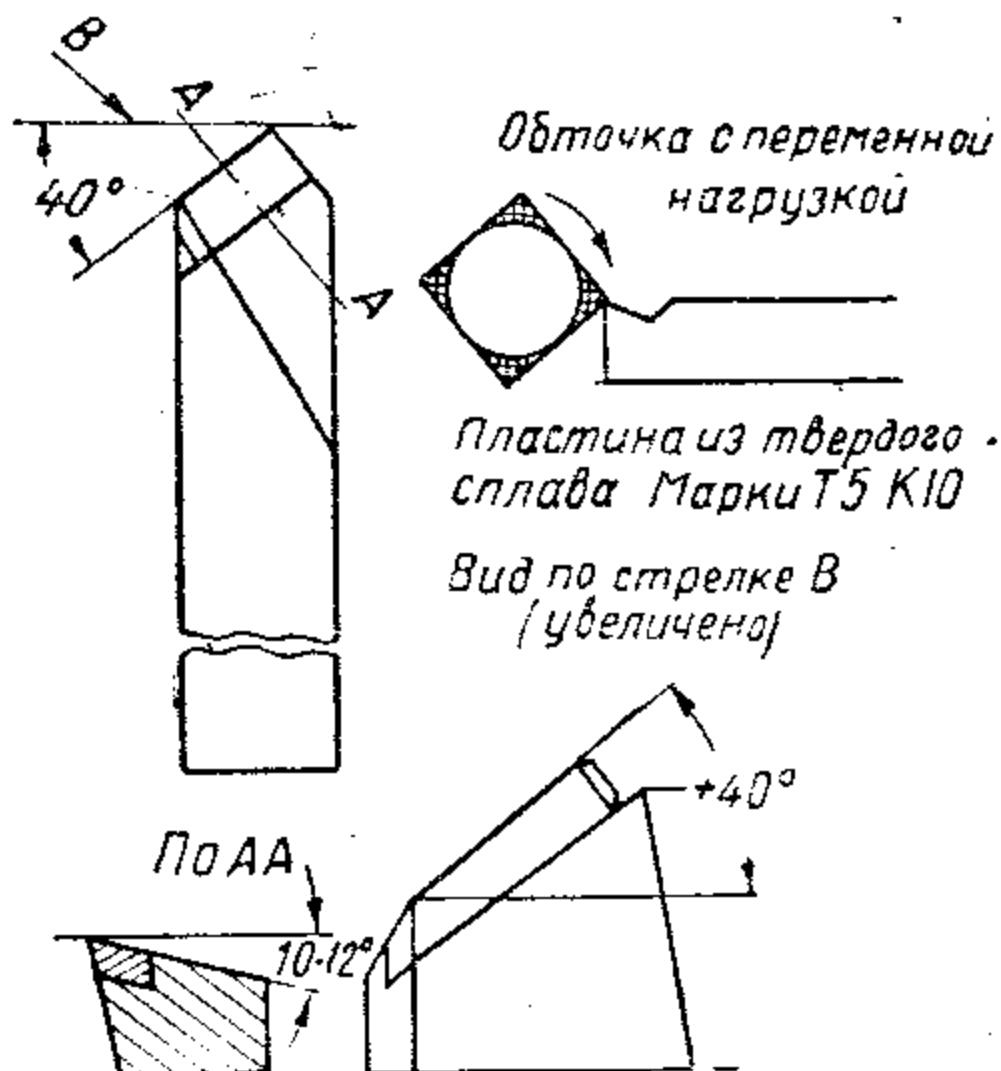


Рис. 61

IV. РЕЗЕЦ ДЛЯ ОБТОЧКИ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

При обтачивании деталей с неравномерным припуском или с прерывистой поверхностью (например вытачивание болтов из шестигранника или изготовление деталей из квадратного материала) резец испытывает удары.

Обычный резец в таких случаях быстро выходит из строя.

В указанных случаях используют особый резец, показанный на рис. 61. Резец имеет главный угол в плане, равный 40° , сильно наклоненное лезвие (с положительным углом наклона $+40^\circ$). В процессе работы, когда резец врезается в деталь, то удар приходится на часть режущей кромки, далеко отстоящей от вершины резца; остальная, менее прочная часть режущей кромки резца вступает в работу при более благоприятных условиях резания.

У резца положительный передний угол ($10-12^\circ$).

V. ОБРАБОТКА ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Правильная и более быстрая установка эксцентричных деталей, обрабатываемых в трехкулачковом патроне, может быть достигнута путем установки мерной пластинки между обрабатываемой деталью и одним из кулачков патрона (рис. 62).

Толщину пластинки определяют по формуле

$$t = 1,5e \cdot \left(1 + \frac{e}{2D}\right),$$

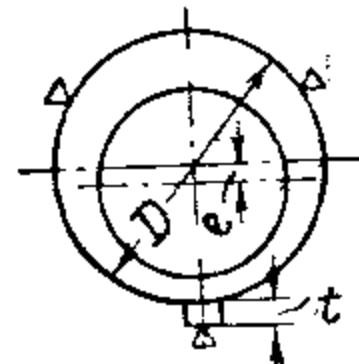


Рис. 62

где t — толщина пластинки в мм;

e — эксцентриситет в мм;

D — диаметр поверхности, за которую производится зажим детали в кулачках патрона.

Пример. $D = 100$ мм; эксцентриситет $e = 5$ мм.

Определить толщину пластинки t по формуле

$$t = 1,5e \left(1 + \frac{e}{2D}\right) = 1,5 \times 5 \left(1 + \frac{5}{200}\right) = 7,68 \text{ мм.}$$

VI. ОБРАБОТКА НЕЖЕСТКИХ ВАЛОВ**Приспособление В. К. Семинского для обработки нежестких длинных валов**

Токарь-новатор т. Семинский применил способ установки длинных валов, обеспечивающий необходимую устойчивость обрабатываемых деталей без применения люнетов.

На рис. 63 и показана установка длинного (нежесткого) вала. Приспособление для такой установки состоит из обратного центра 1, который может быть закреплен в любом месте отверстия шпинделья, в зависимости от длины обрабатываемого вала, трехкулачкового самоцентрирующе-

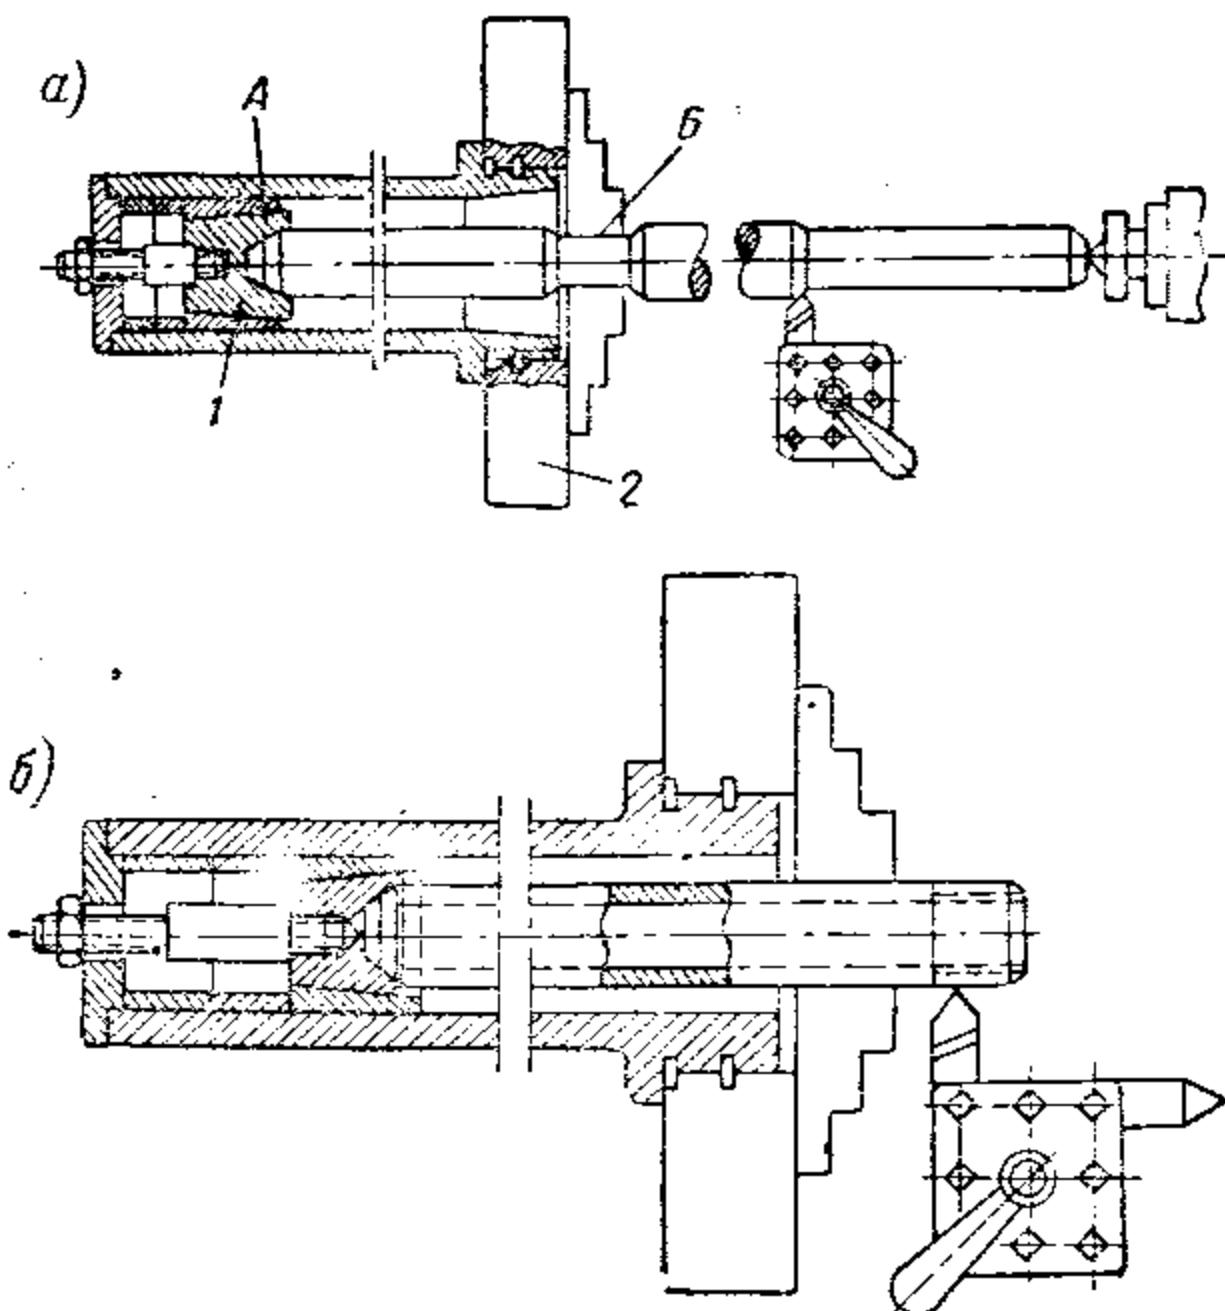


Рис. 63

го патрона 2 с выверенными (прошлифованными) кулачками и вращающегося заднего центра.

На заготовке вала, предназначенный к обработке в таком приспособлении, предварительно изготавливается выточка *Б* длиной 50—60 мм на расстоянии от торца, примерно равном половине длины вала, затем под углом 45° обтачивается фаска *А*. Подготовленная таким способом заготовка вставляется в обратный центр, прижимается к нему вращающимся центром задней бабки и зажимается за обточенную шейку кулачками самоцентрирующего патрона.

При обработке первой половины вала обтачивается вторая фаска, по которой центрируется вал при его установке для обработки второй половины.

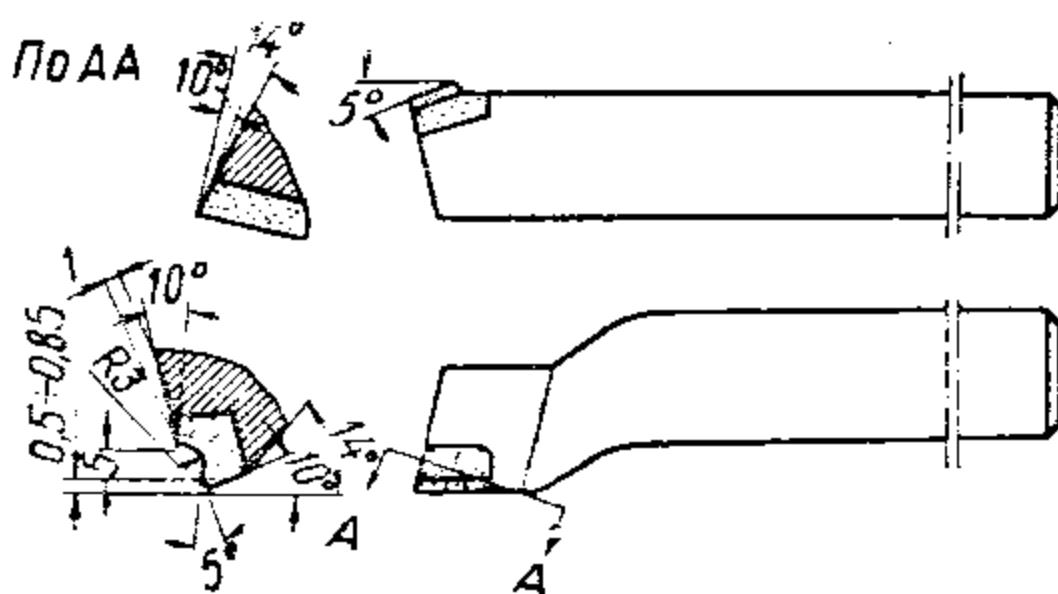


Рис. 64

На рис. 63, б показано это же приспособление, использованное для скоростной обработки длинной трубы. На рис. 64 показан подрезной резец конструкции т. Семинского для обтачивания нежестких деталей.

VII. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ

При сверлении отверстий на токарном станке приходится обычно вручную выводить сверло из отверстия и после удаления стружки вновь его вводить в отверстие, что вызывает непроизводительные затраты времени, особенно при сверлении глубоких отверстий.

Токарь-новатор В. Н. Трутнев применил приспособление для ускоренного ввода и вывода сверла.

Приспособление (рис. 65) состоит из кронштейна 1, устанавливаемого на корпусе задней бабки. На кронштейне смонтирована коническая передача с передаточным отношением от шестерни 3 к шестерне 4, равным 3 : 1. На валике 5, кроме конической шестерни 4, сидит цилиндриче-

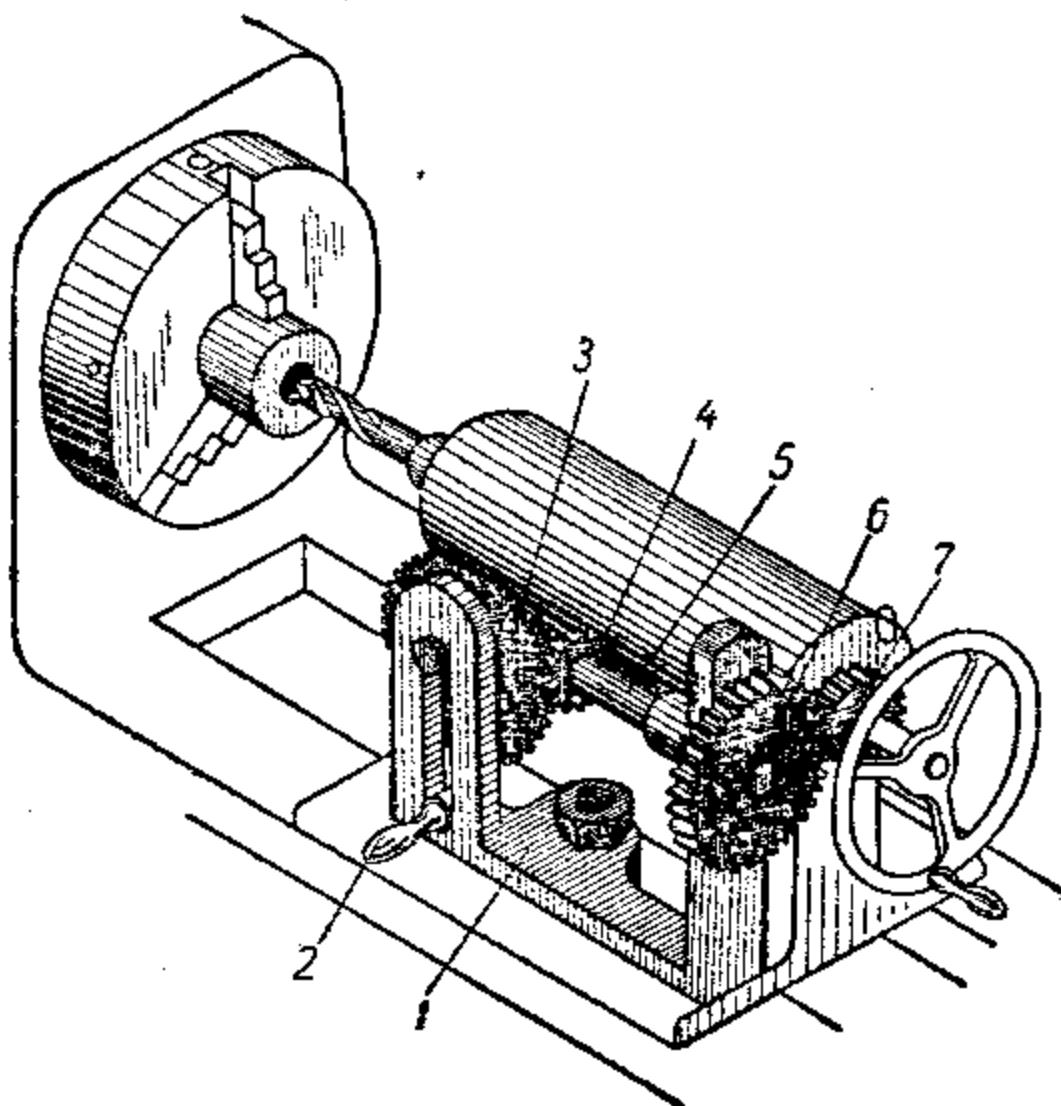


Рис. 65

ская шестерня 6, сцепляющаяся с шестерней 7, насаженной на винт задней бабки. Передаточное отношение второй пары цилиндрических шестерен равно 2 : 1. Для ускорения вывода сверла из отверстия поворачивают рукоятку 2, которая приводит в движение коническую и цилиндрическую передачи. Перемещение пиноли задней бабки ускоряется в шесть раз.

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫХ СТАНКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР

Таблица 110

Основные параметры	Модель станка	Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	Количество продольных и поперечных подач суппорта	Пределы продольных подач суппорта за 1 оборот шпинделья в мм
Высота центров в мм	1615	750—1550	—	0,06—2,72
Наибольшее расстояние между центрами в мм	155	—	8	0,06—2,72
Количество скоростей шпинделя	1615M	750—1550	—	0,06—2,72
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	26—492	44—1000	90	0,06—2,72

Продолжение табл. 110

Основные параметры	Модель станка	1615	1615М	Продолжение табл. 110
Нарезаемая метрическая резьба, шаг в мм		0,5—12	0,5—12	
Нарезаемая дюймовая резьба (число ниток на 1 дюйм)		60—1,75	60—1,75	
Нарезаемая модульная резьба (в модулях)		0,5—6	0,5—6	
Нарезаемая панчевая резьба (в пинчах)		—	—	
Мощность электроливателей в кВт		1,5	2,2—0,1	
Число оборотов основного электроприводителя в минуту		—	15(10)	
Габаритные размеры (ширина×ширина×высота) в мм		1960×800× ×1235	1960×880× ×1135	
Вес без упаковки в кг		850	(95)	

Основные параметры	Продолжение табл. 110			
	Модель станка	1616 ТВ-01	1617	1Д62 (20-ДИП)
Высота центров в мм	160	170	180	200
Наибольшее расстояние между центрами в мм	750	965	750	750; 1000; 1500
Количество скоростей шпинделя	12	12	8	18
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	44—1980	31—720 и 42—980	12—600	12—600
Количество продольных и поперечных подач суппорта	140	56	22	26
Пределы продольных подач суппорта за 1 оборот шпинделя в мм	0,06—3,36	0,08—6,0	0,12—3,10	0,12—2,15
Нарезаемая метрическая резьба, шаг в мм	0,5—9	0,25—12	0,5—10	1—14

Продолжение табл. 110

Основные параметры	Модель станка	1616	ТВ-01	1617	1Д62 (20-ДИГ)
Нарезаемая дюймовая резьба (число ниток на 1 дюйм)		38—2	60—4	24—2	15—224 28—2
Нарезаемая модульная резьба (в модулях)		0,5—9	0,5—7,5	—	0,25—3,5 3,75—56
Нарезаемая панчевая резьба (в панчах)		—	—	—	28—8 7—1
Мощность электродвигателей в квт		4,3÷0,1÷0,1	3,7	3,2	3,7
Число оборотов основного электродвигателя в минуту		1450	—	1500	1500
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) в мм		2355×855× 1275×1460	2465×970× 1460	2000×1200× 1330	2460; 1710; 3210×1050× 1267
Вес без упаковки в кг	1950	1850	1300	1550; 1600; 1670	

Продолжение табл. 110

Модель станка	1Д62М	1А62	16*	1620
Основные параметры				
Высота центров в мм	200	202	205	225
Наибольшее расстояние между центрами в мм	750; 1000; 1500	750; 1000; 1500	750; 1000; 1500	1000
Количество скоростей шинделья	18	21	8	—
Пределы чисел оборотов шинделя в минуту	11,5—600	11,5—1200	24—596	20—3000
Количество продольных и поперечных подач суппорта	35	35	48	40
Пределы продольных подач суппорта за 1 оборот шинделья в мм	0,085—1,59	0,082—1,59	0,07—4,18	0,055—1,43
Нарезаемая метрическая резьба, шаг в мм	1—12 14—192	1—12 14—192	0,5—35	1—15 16—240

Продолжение табл. 110

Модель станка	1Д62М	1А62	162	1620
Основные параметры				
Нарезаемая дюймовая резьба (число ниток на 1 дюйм)	24—2	24—2	48—3/4	30—2
Нарезаемая модульная резьба (в модулях)	0,25—3 3,25—48	0,5—3 3,25—48	0,25—10 —	0,25—3,75 4—60
Нарезаемая панчевая резьба (в панчах)	96—7 6—1	96—7 6—1	—	120—8 7—1
Мощность электродвигателей в квт	4—3	7—8÷0,1	5,8÷0,1	13—1÷0,25
Число оборотов основного электролонгателя в минуту	1445	1500	1500	1500
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) в мм	2390; 2650; 3170×1315× ×1220	2400; 2650; 3180×1580× ×1210	2365; 2730; 3230×1318× ×1310	3200×1300× ×1450
Вес без упаковки в кг	1700; 1750; 1850	1930; 2010; 2100	2255; 2350; 2450	3700

Продолжение табл. 110

Основные параметры	Модель станка		Примечание
	T-60	1Д63 (ЗО-ДИП)	
Высота центров в мм	250	300	300
Наибольшее расстояние между центрами в мм	1000	1500; 3000	1500; 3000
Количество скоростей шиниделя	12	18	18
Пределы чисел оборотов шиниделя в минуту	15,2—570	9,6—480	14—750
Количество продольных и поперечных подач суппорта	—	26	26
Пределы продольных подач суппорта за 1 оборот шиниделя в мм	0,05—6,15	0,15—2,65	0,15—2,65
Нарезаемая метрическая резьба, шаг в мм	0,25—32	1—14 15—224	1—14 15—224

Продолжение табл. 110

Модель станка	$T = 60$	1Д63 (30-ДИП)	1Д63А	Примечание
Основные параметры				
Нарезаемая дюймовая резьба (число ниток на 1 дюйм)	28—3	28—2	28—2	
Нарезаемая модульная резьба (в модулях)	0,3—16	0,25—3,5 3,75—56	0,25—3,5 3,75—56	
Нарезаемая шнитчевая резьба (в шнитцах)	—	—	—	—
Мощность электродвигателей в квт	4,5	7,8	10÷0,1	
Число оборотов основного электродвигателя в минуту	—	1500	1460	
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) в мм	2950×1200× ×1350	3600; 5100× ×1310×1352	3610; 5110× ×1695×1275	
Вес без упаковки в кг	2200	3260; 3620	3450; 3920	

II. ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 1A62

1. Общая характеристика станка

Универсальный токарно-винторезный станок модели 1A62 выпущен на базе станка ДИП-200.

По сравнению со станком ДИП-200 быстроходность станка 1A62 повышена вдвое — с 600 до 1200 об/мин, а мощность с 3,7 до 7,8 квт. Повышение быстроходности и увеличение числа скоростей достигнуто путем введения дополнительной зубчатой передачи. Повышение мощности обеспечивается незначительным увеличением ширины некоторых шестерен и улучшением их термообработки. К. п. д. привода повышен за счет усовершенствования системы смазки коробки скоростей.

Для повышения жесткости и точности в передней опоре шпинделя установлен регулируемый цилиндрический роликовый подшипник.


Конструкция коробки передач улучшена с целью обеспечения надежной смазки.

Для сокращения вспомогательного времени внесены усовершенствования в управление станком: сокращено число рукояток коробки скоростей, установлен лимб продольной подачи, быстродействующий поворотный резцодержатель.

2. Кинематика станка

От электродвигателя вращение передается посредством клиноременной передачи первому валику коробки скоростей передней бабки (рис. 66).

На валу I свободно сидят шестерни обратного хода 50 и блок шестерен 51, 56, которые могут поочередно соединяться с валом посредством дисковых пластинчатых фрикционов Φ_1 или Φ_2 . Прямой ход передается валику II с двумя различными скоростями через шестерни 56—34 или 51—39. Обратный ход — через шестерни 50—24 и 36—36. По валу III перемещается на шлицах тройной блок, который, в зависимости от своего положения, сцепляется с шестернями 28, 20 или 36, закрепленными на валу III. С вала III вращение передается шпинделю либо непосредственно через косозубые шестерни 50—50, когда кулачковая муф-

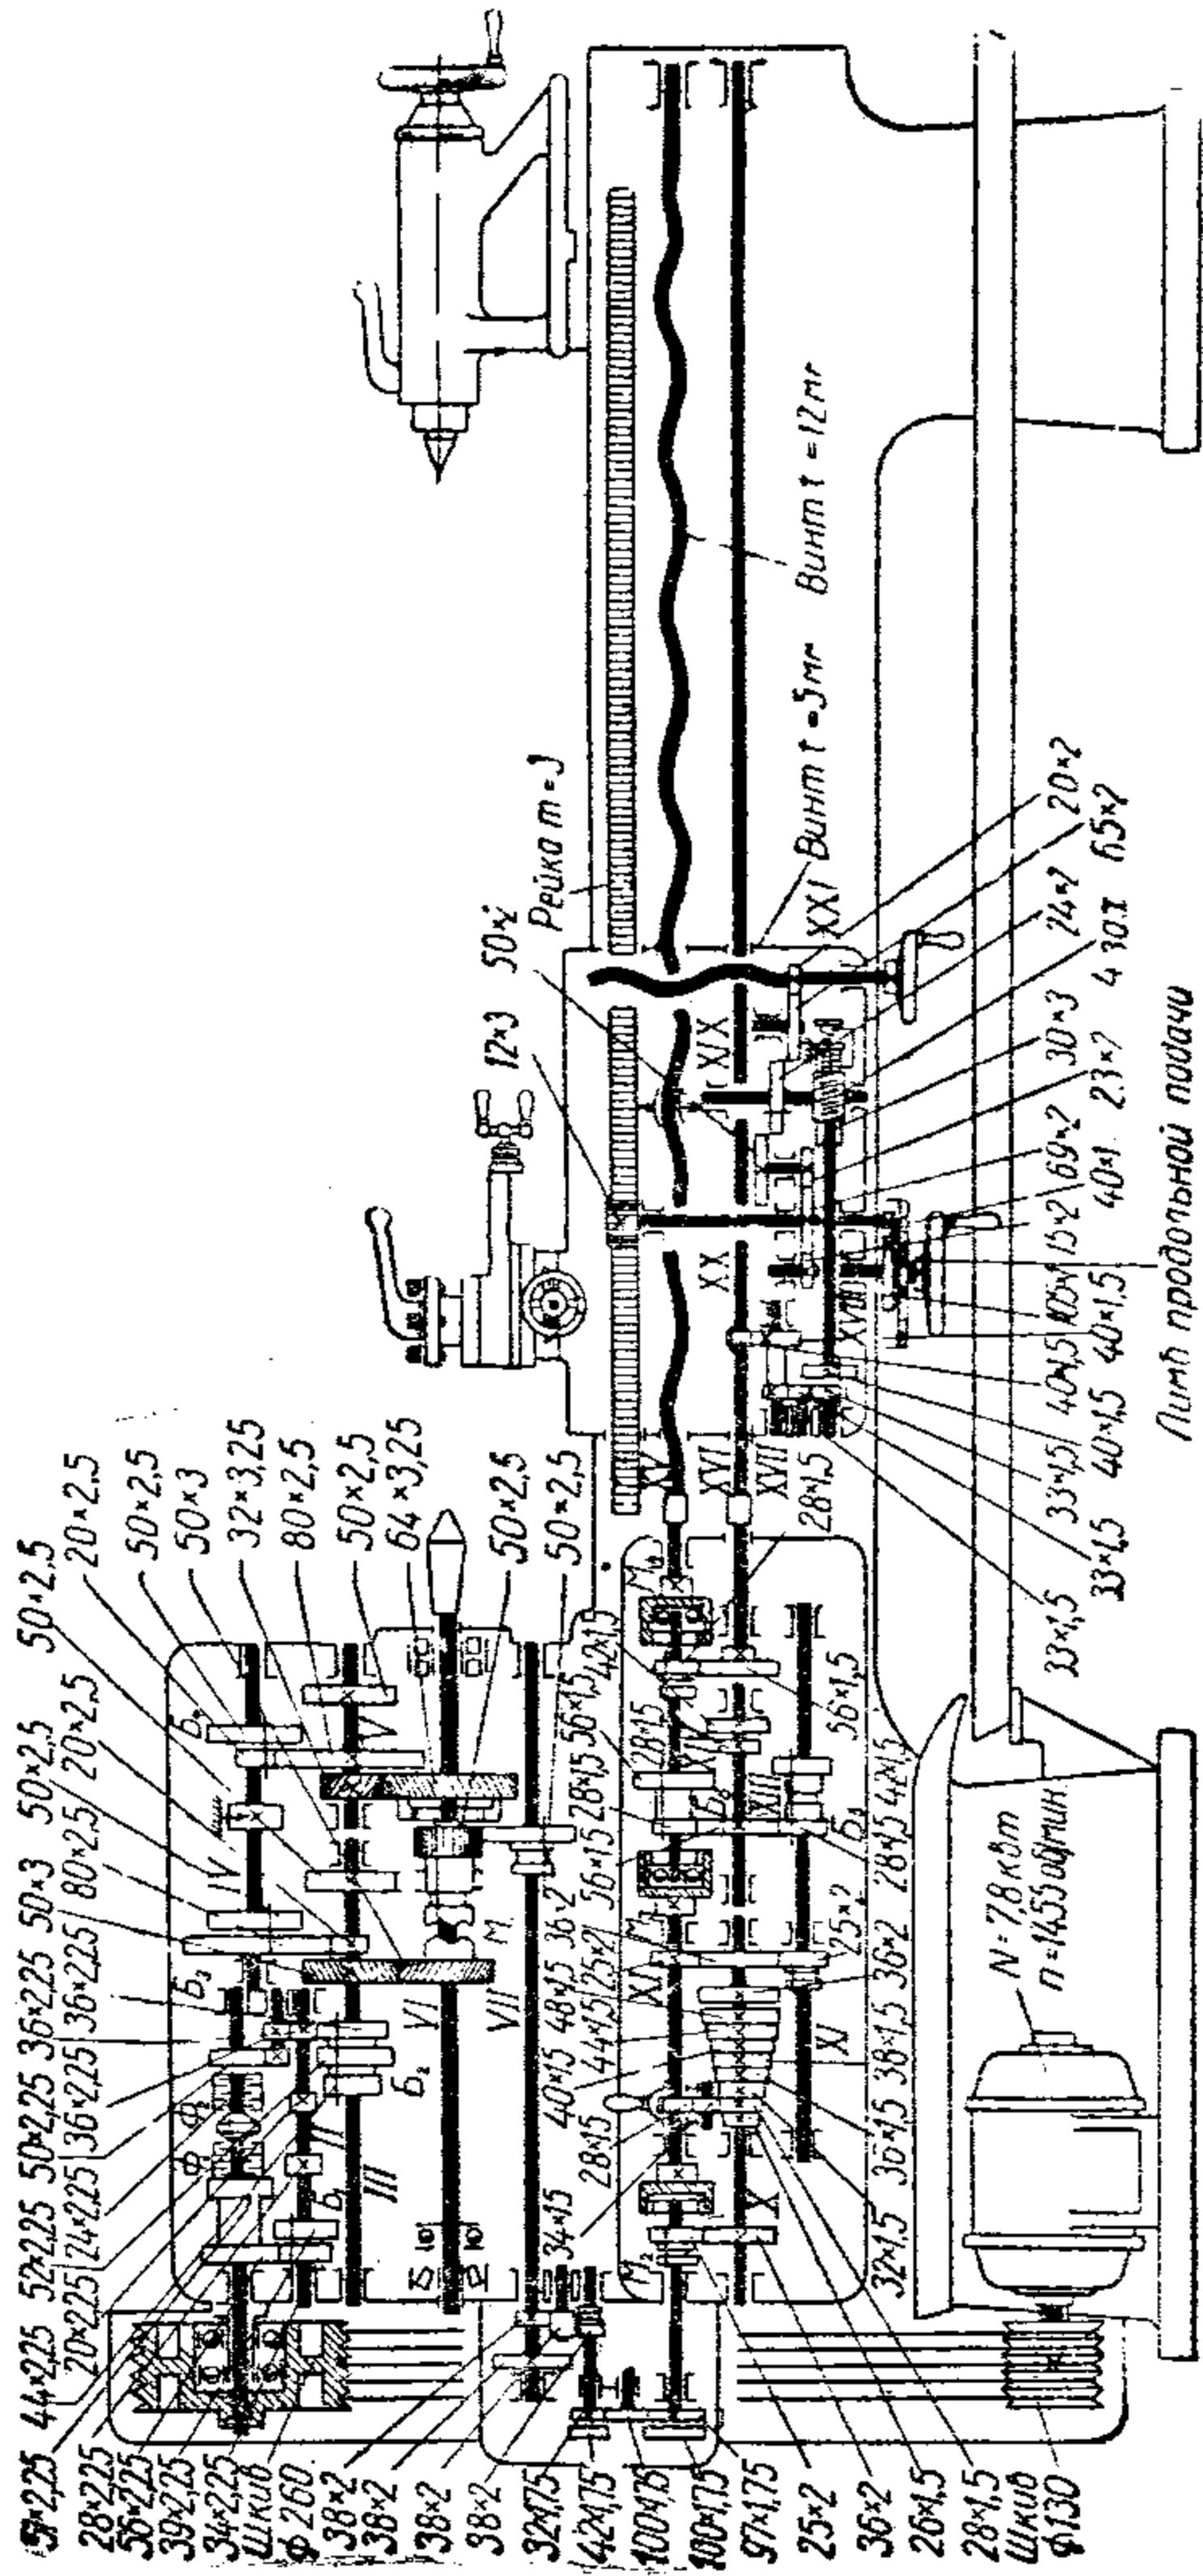

PNC 66

та M_1 включена влево, либо через два двойных блока B_3 и B_4 шестерни постоянного зацепления 32—64, когда кулачковая муфта M_1 включена вправо. Всего коробка перемены передач могла бы обеспечить тридцать скоростей. Однако вследствие близкого совпадения некоторых чисел оборотов практически в станке 1А62 имеется только двадцать четыре различных скорости вращения шпинделя.

Кинематическая схема привода главного движения станка 1А62 отличается от схемы станка ДИП-200 тем, что в модели 1А62 дополнительно установлена передача 50—50, которая включается кулачковой муфтой M . Именно через эту передачу шпиндель получает высокие числа оборотов.

Движение подачи может передаваться или непосредственно от шпинделя через шестерню 50 или от промежуточного валика III через звено увеличения шага. В последнем случае при положении рукоятки перебора от 11,5 до 37,5 об/мин шпиндель можно получить резьбы и соответственно подачи с увеличенным шагом в шестнадцать раз и при числах оборотов шпинделя от 46 до 150 об/мин — в четыре раза.

От валика III вращение передается через трензель с цилиндрическими колесами и сменные шестерни коробке подач.

Кинематика фартука станка 1А62, за исключением наличия пары шестерен 40—105, передающих вращение на лимб продольной подачи, ничем не отличается от кинематики фартука ДИП-200. От ходового валика через реверсивный механизм и падающий червяк осуществляется продольная или поперечная подача.

III. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТАНКОВ

Кинематическая схема станка 1Д62 (рис. 67).


Кинематическая схема станка 1Д63А (рис. 68).

Кинематическая схема станка 1616 (рис. 69).

IV. ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 1К62

Заводом «Красный пролетарий» выпущен универсальный токарно-винторезный станок 1К62 (рис. 70).

Станок предназначен для использования в механических, инструментальных, ремонтных цехах, в эксперимен-

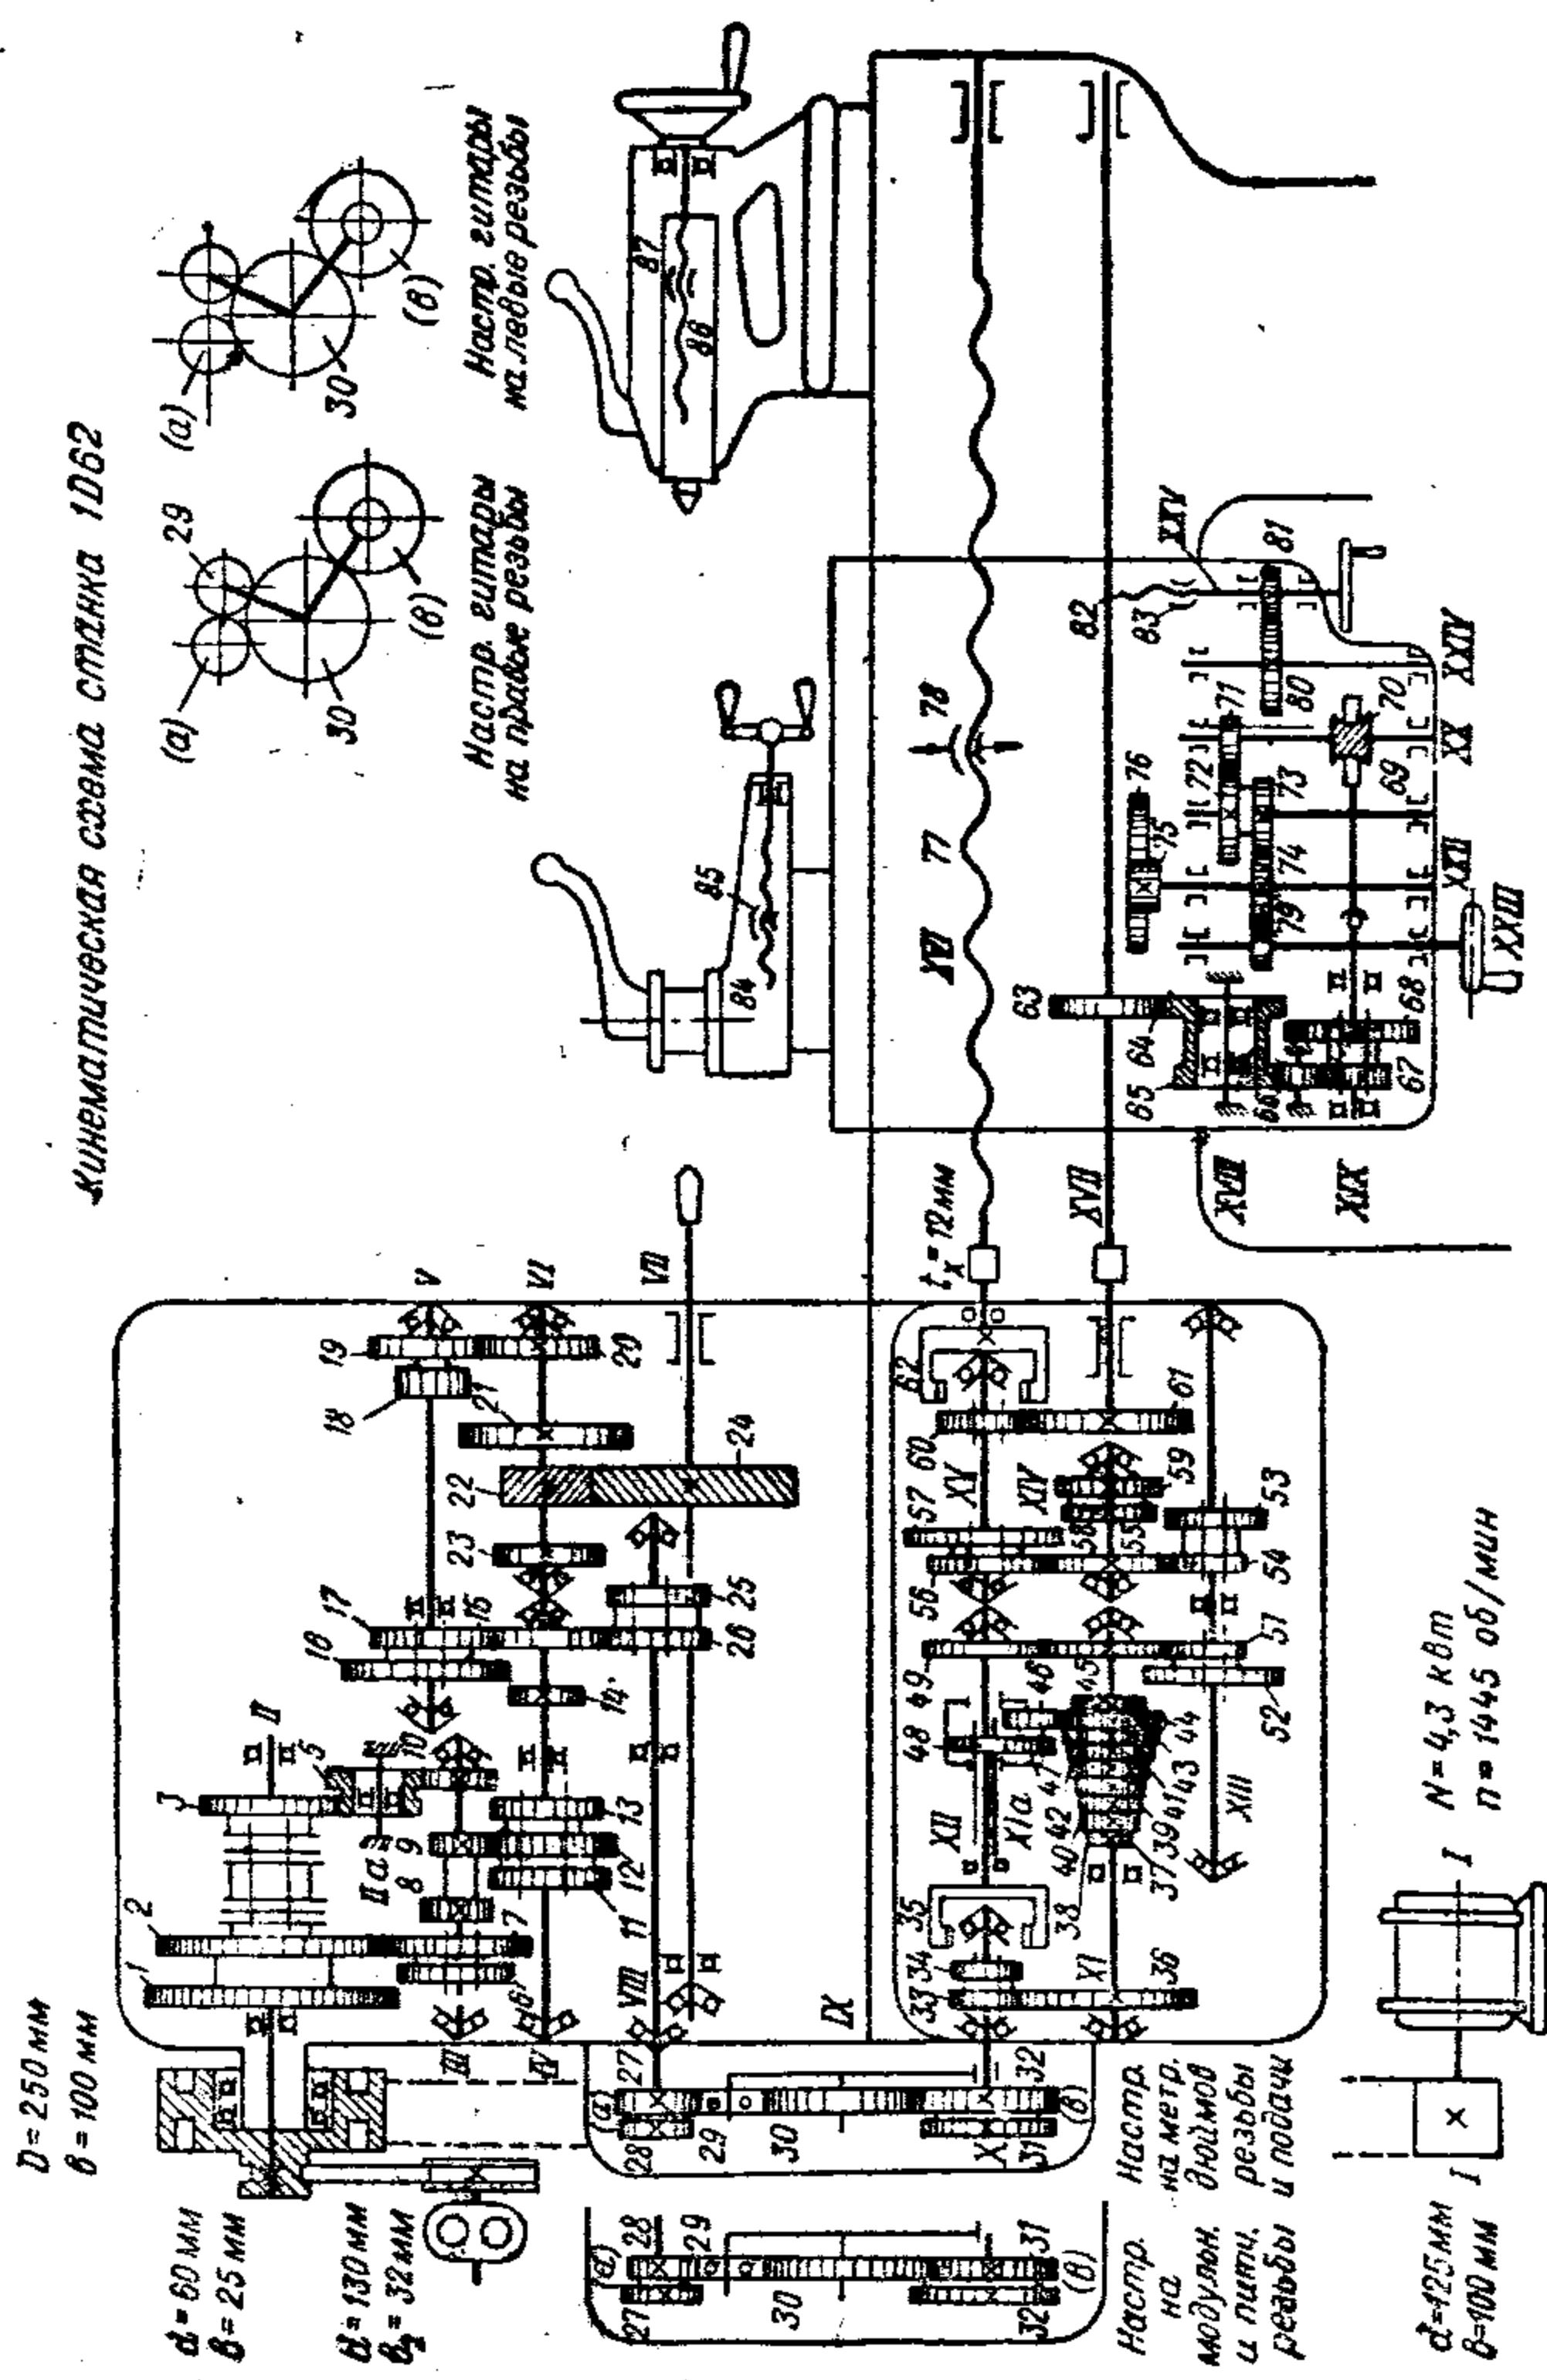

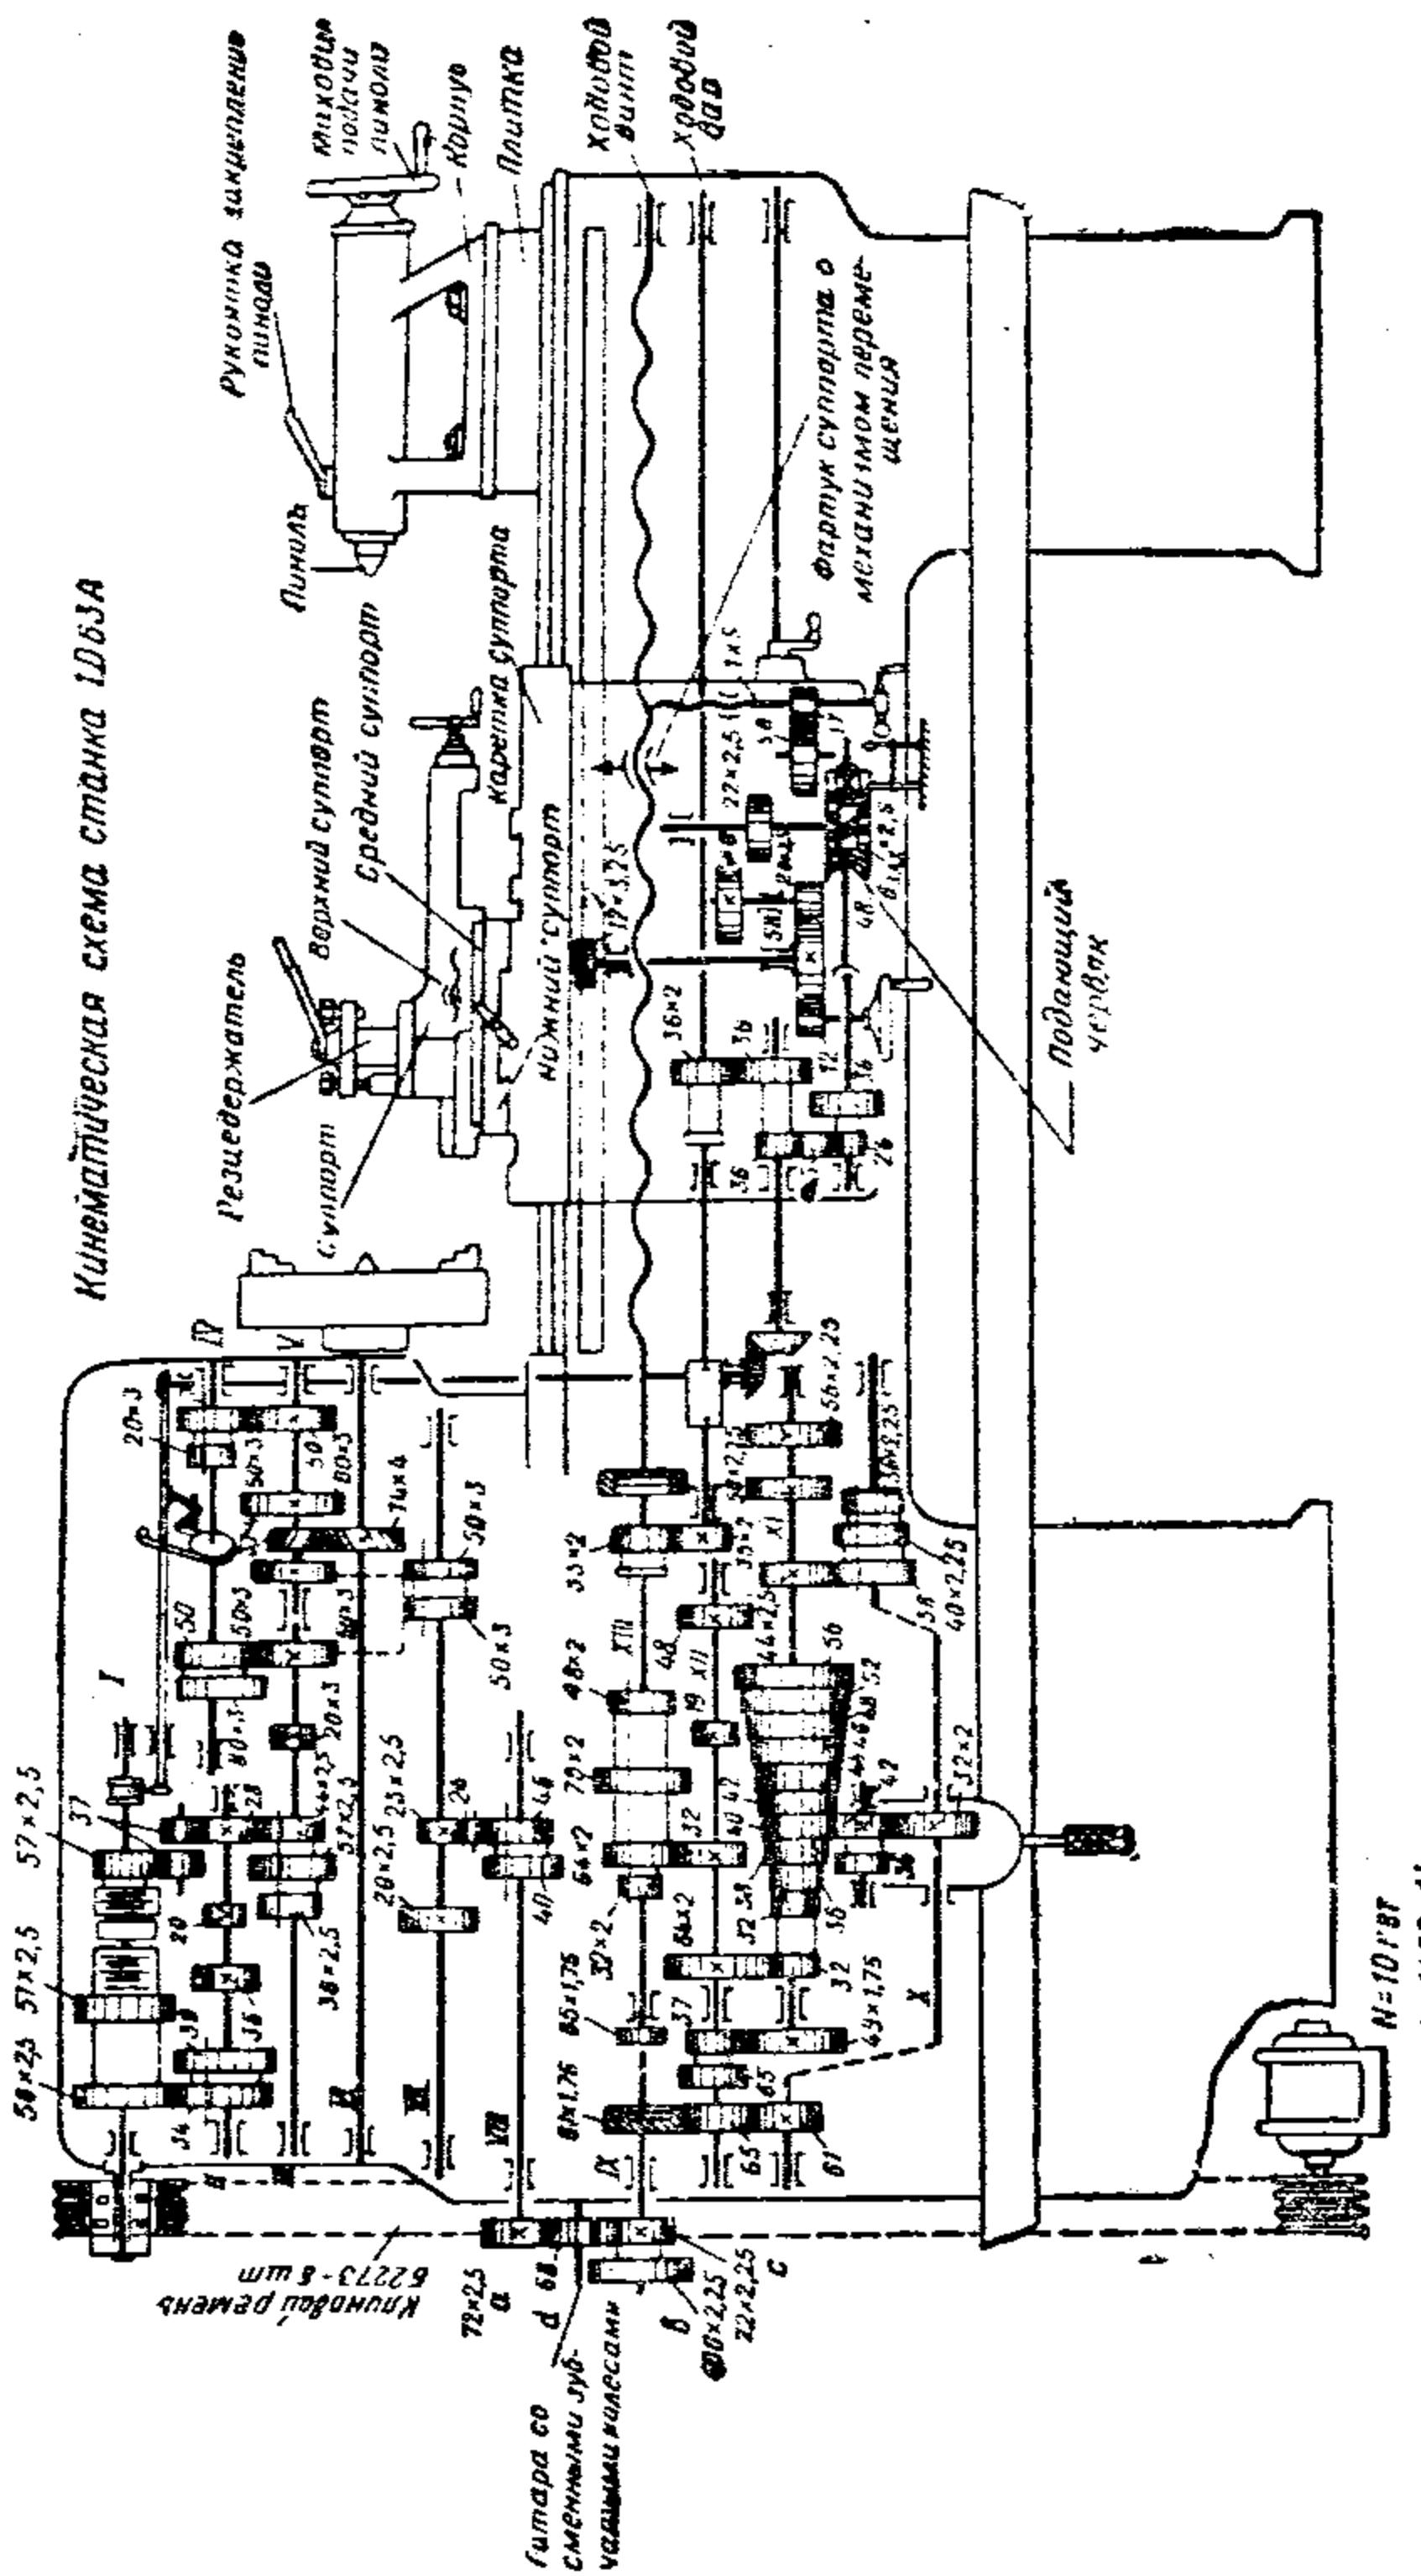


Рис. 68

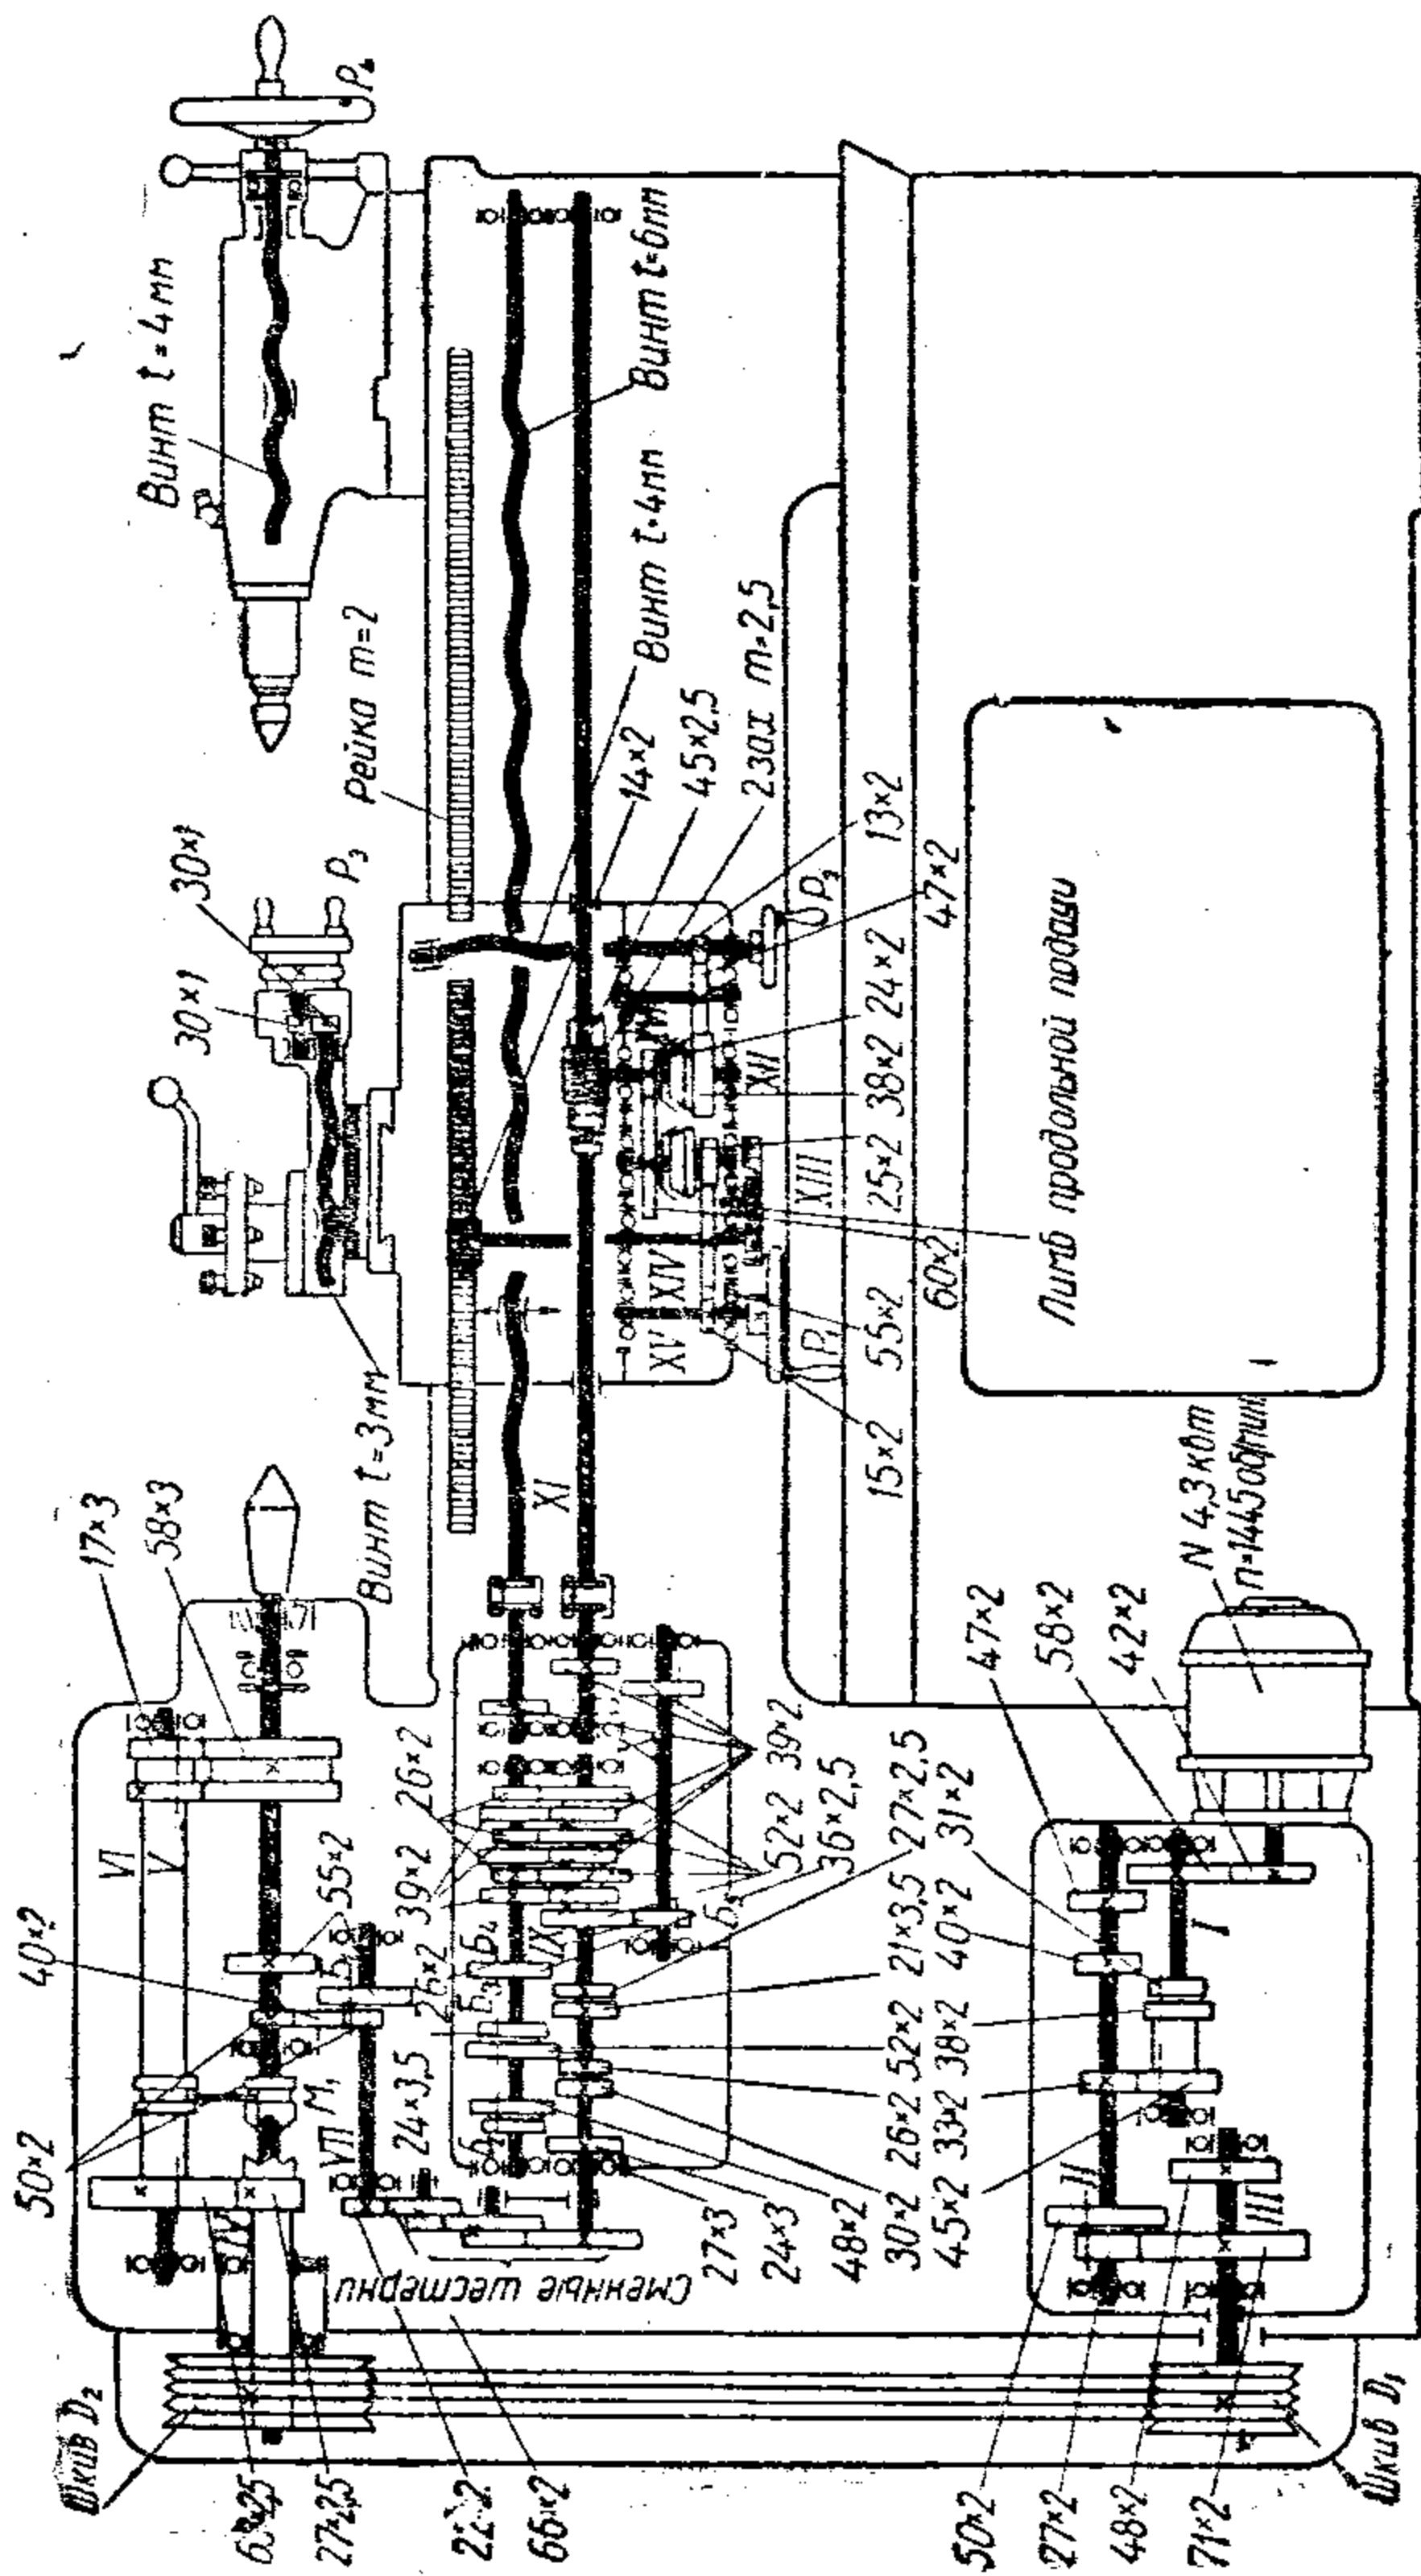


Рис. 69

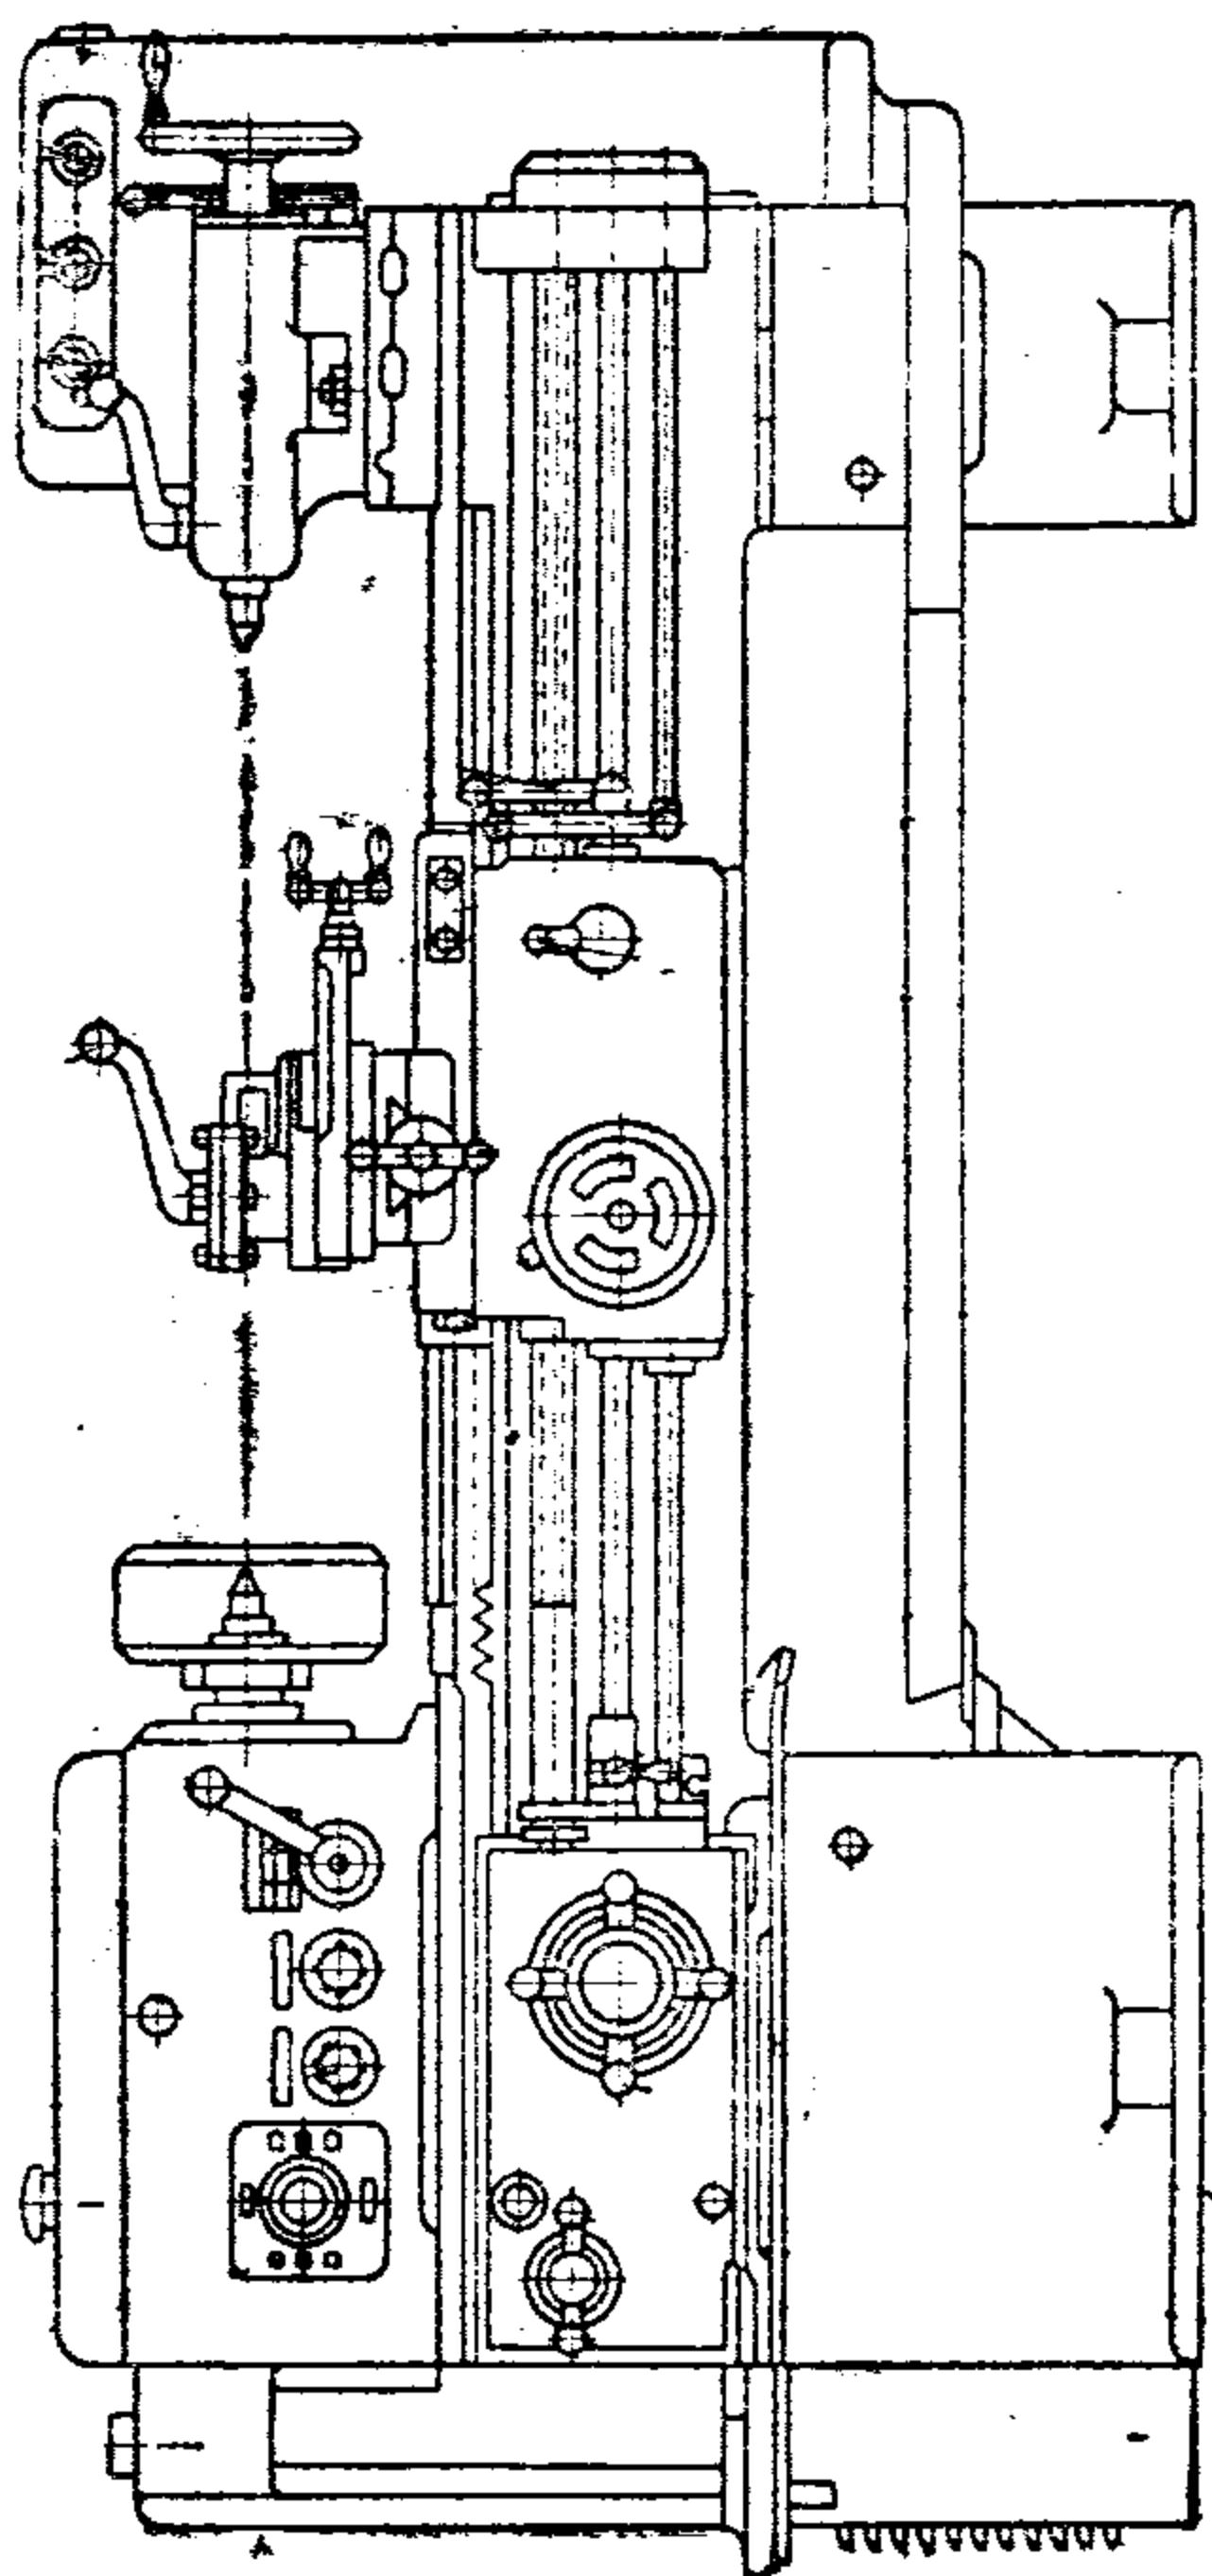


Рис. 70

тальных и других мастерских; на нем можно выполнять самые разнообразные токарные операции и в том числе копировальные работы с помощью гидрокопировального устройства, нарезание правых и левых метрических резьб с шагом от 1 до 12 мм, дюймовых — с шагом от 2 до 24 ниток на дюйм, модульных от 0,5 π до 48 π мм.

Повышенные технические характеристики станка 1К62 позволяют более полно использовать резцы, оснащенные твердыми сплавами, минералокерамическими и металлокерамическими пластинками.

Станок характеризуется следующими основными данными.

Расстояние между центрами станка — 1000 мм.

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станной — 400 мм, а над нижней частью суппорта — 220 мм; наибольший диаметр обрабатываемого прутка, пропускаемого через отверстие шпинделя — 42 мм.

Шпинделю станка можно сообщить 24 различные скорости от 12,5 до 2000 об/мин.

Пределы продольных и поперечных подач от 0,075 до 4,46 мм/об. Диапазон подач 0,075—2,23 мм/об устанавливается при любых числах оборотов шпинделя, а диапазон от 2,44 до 4,46 мм/об — только в тех случаях, когда шпиндель вращается со скоростью от 50 до 630 об/мин.

Движение коробке скоростей передается от электродвигателя мощностью 10 квт с числом оборотов — 1450 об/мин.

В целях уменьшения потерь рабочего времени супорт станка имеет ускоренное перемещение при холостых ходах со скоростью 3,8 м/мин. Ускоренное перемещение супорту передается от отдельного электродвигателя мощностью 1 квт, делающего 1410 об/мин.

Конструкция станка дает возможность осуществлять механическую подачу задней бабки вместе с суппортом, что облегчает выполнение работ при сверлении и развертывании отверстий.

На рис. 71 и 72 дана таблица чисел оборотов шпинделя станка и кинематическая схема.

№ ступеней	Положение рукояток		№ ступеней	Положение рукояток		Числа оборотов шпин- делья в минуту		
	Обозначение рукояток			Обозначение рукояток				
	Прямое вращение	Обратное вращение		Прямое вращение	Обратное вращение			
1			13			200		
2			14			302		
3			15			473		
4			16			600		
5			17			795		
6			18			830		
7			19			850		
8			20			1000		
9			21			1250		
10			22			1600		
11			23			2420		
12			24			2000		

Рис. 71

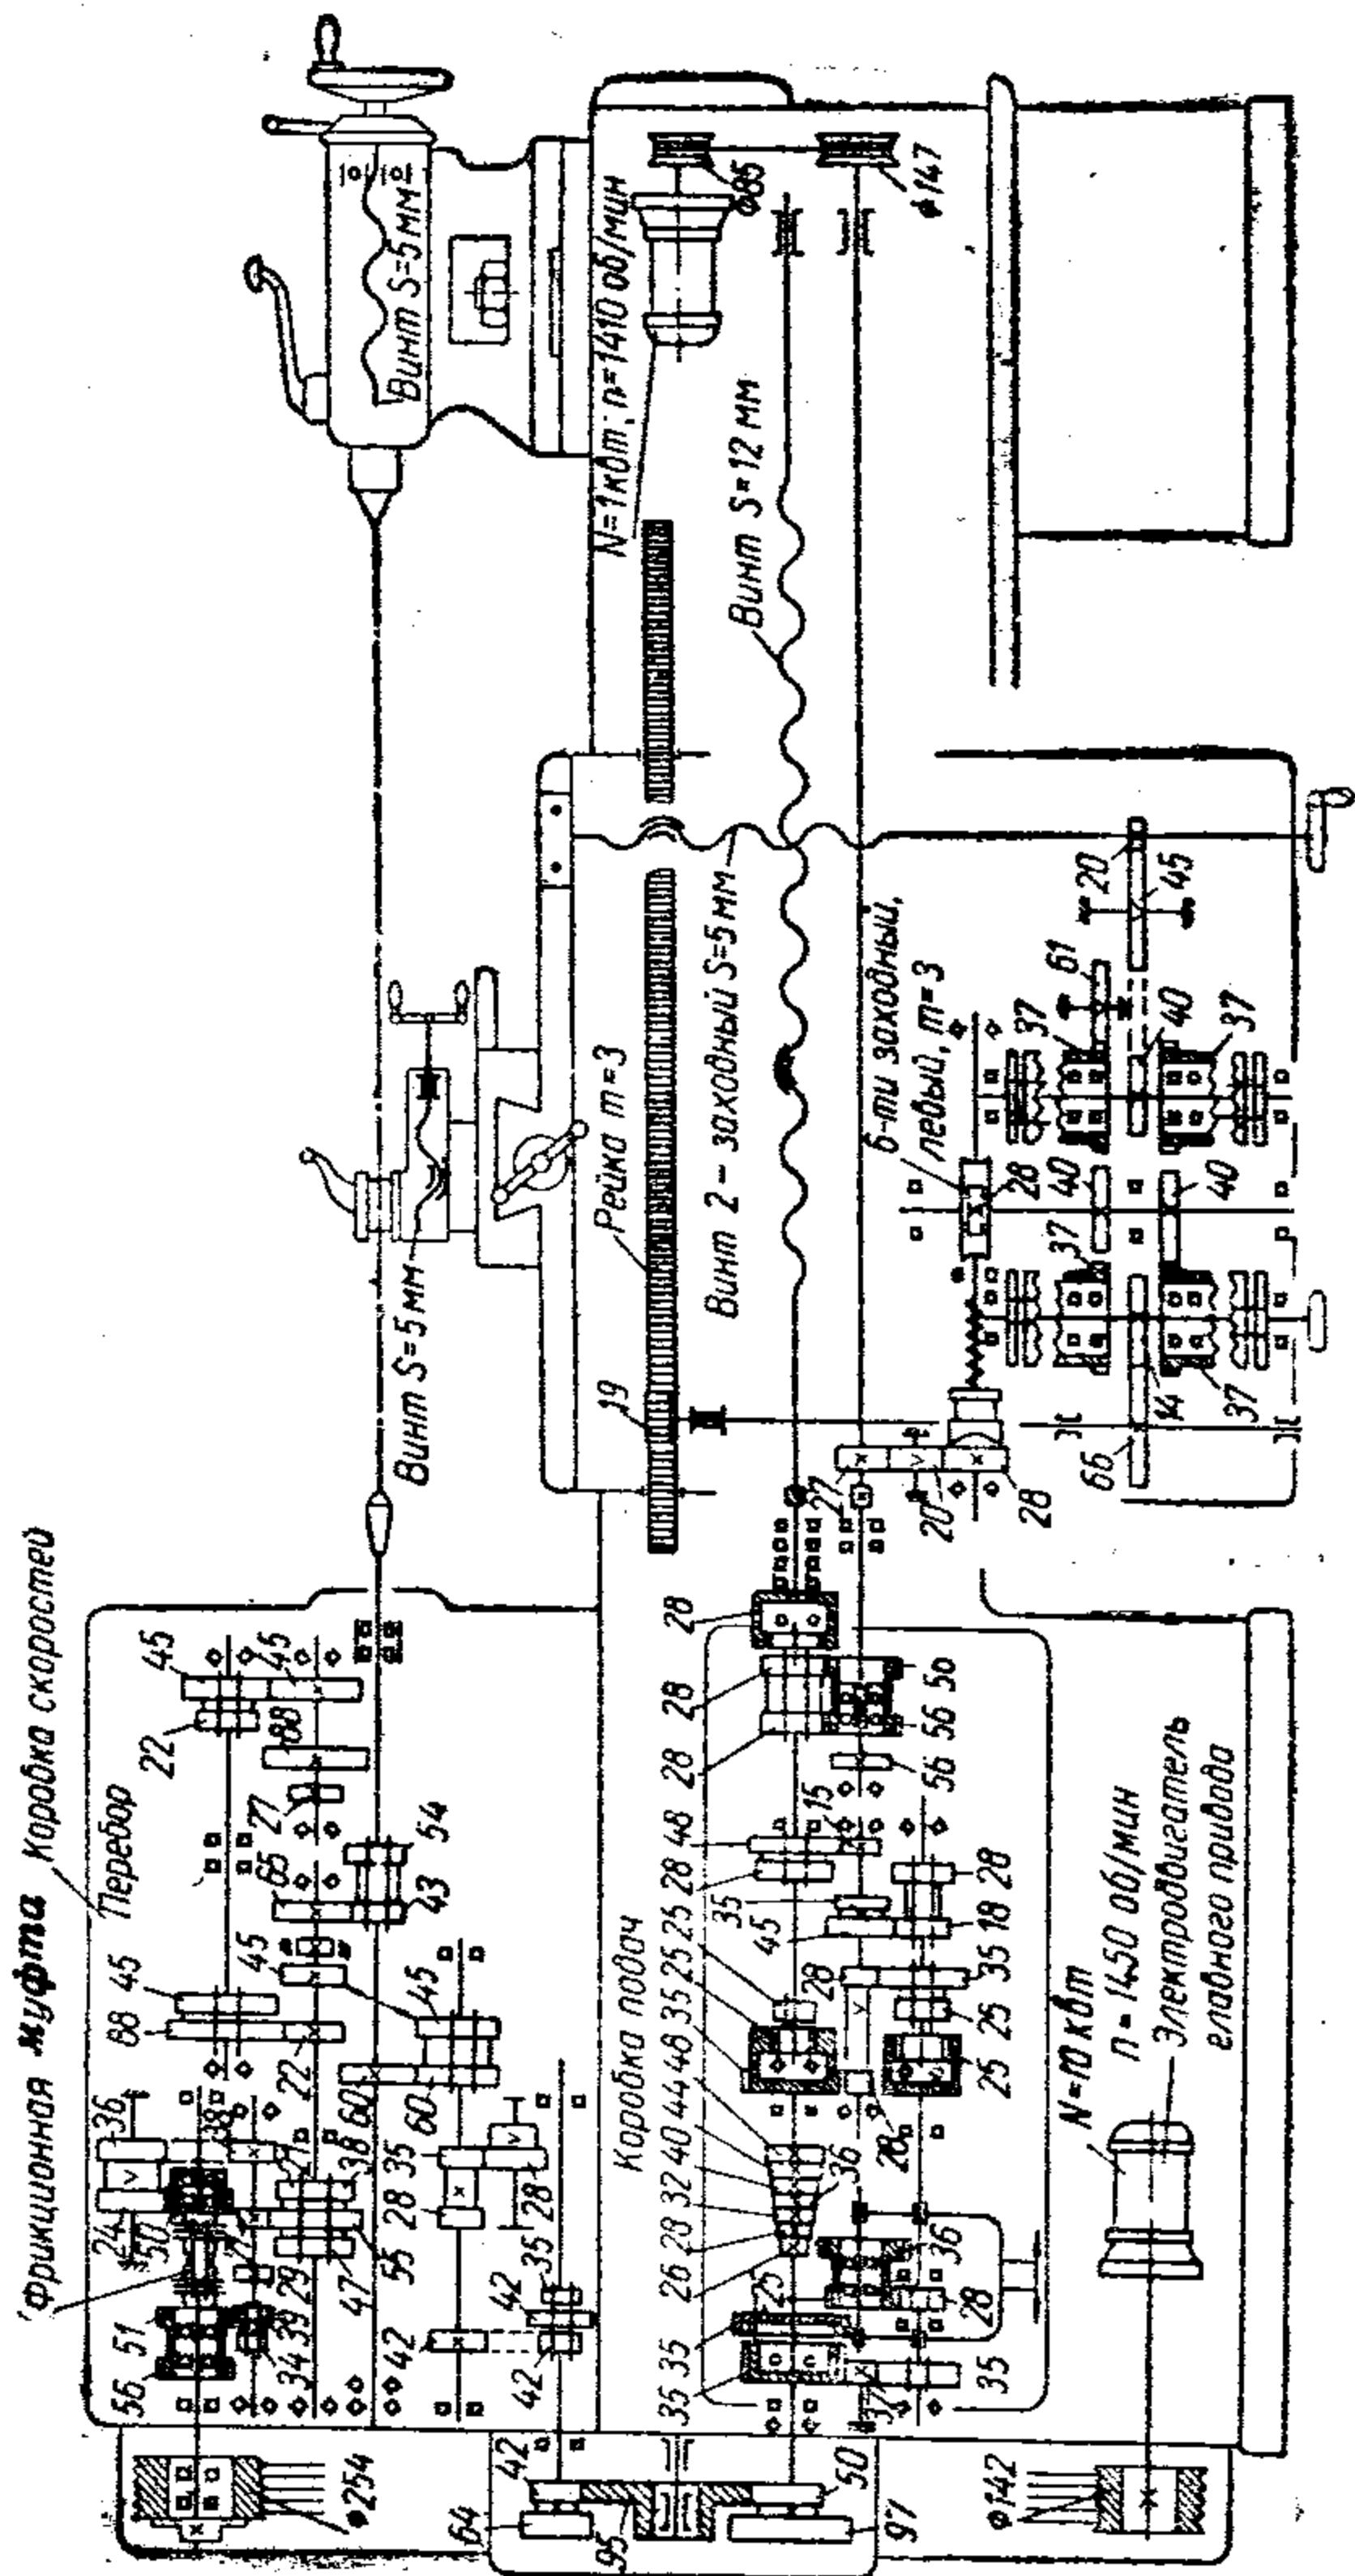


Рис. 72

РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ

I. ПОВЫШЕНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Среди разнообразных способов увеличения производительности труда при работе на токарных станках один из основных — применение повышенных режимов резания; использование больших подач; максимально возможная глубина резания; сочетание высоких скоростей резания и увеличенных подач резца.

Использование повышенных режимов резания стало возможным благодаря применению режущих инструментов, оснащенных пластинками твердого сплава, допускающего работу при $900—1000^{\circ}$, а также оснащенных металлокерамическими или же минералокерамическими пластинками, температурная стойкость которых доходит до $1100—1200^{\circ}$.

1. Геометрия резцов для точения на повышенных скоростях резания


Выбор режимов резания зависит от многих условий: состояния станка, степени точности и чистоты обработки поверхности детали, свойств обрабатываемого материала, качества материала резца, глубины резания и подачи, требуемой стойкости резца, размеров резца и углов заточки, применения охлаждения.

Большое значение имеет правильный выбор геометрии режущей части инструментов, т. е. углов заточки и формы передней грани, соответствующих обрабатываемому материалу. Формы заточки передней грани резцов, в зависимости от свойств обрабатываемого материала и условий обработки, рекомендуется выбирать по табл. III.


а) Формы заточки передней поверхности твердосплавных резцов

Таблица III

I. Плоская с отрицательной фаской (рис. 73, а)

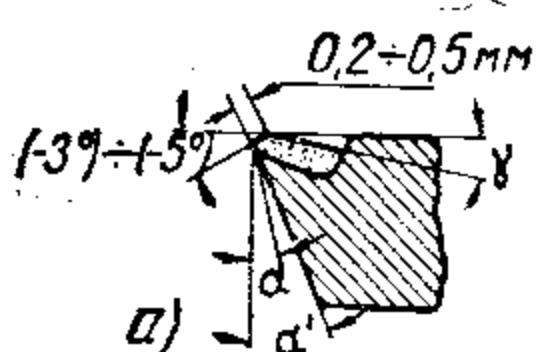

II. Радиусная с отрицательной фаской (рис. 73, б)

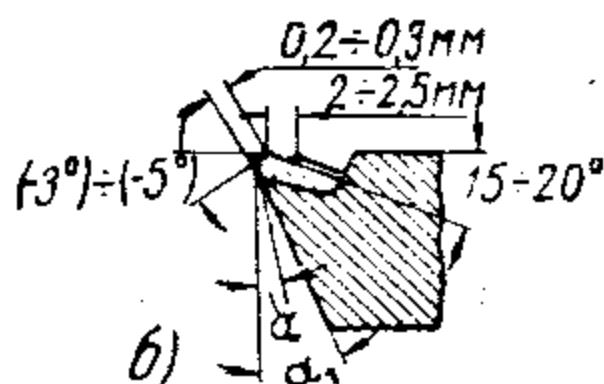

Радиус лунки 4-6 мм
Глубина " " 0,1-0,15 мм

Применяется для обработки серого и ковкого чугунов, для обработки стали с пределом прочности σ_b меньше $80 \text{ кг}/\text{мм}^2$, а также для обработки стали с пределом прочности σ_b больше $80 \text{ кг}/\text{мм}^2$ при недостаточной жесткости или низкой вибrouстойчивости системы: станок — инструмент — изделие.


При обработке стали для отвода стружки применяется стружколоматель

Применяется для полувистовой обработки стали с пределом прочности σ_b до $80 \text{ кг}/\text{мм}^2$ при глубине резания $t = 1-5 \text{ мм}$ и подаче в пределах более $0,3 \text{ мм}/\text{об}$.

Применение дополнительных способов для отвода стружки не требуется

Продолжение табл. 111


III. Плоская отрицательная двойная (рис. 73, в)

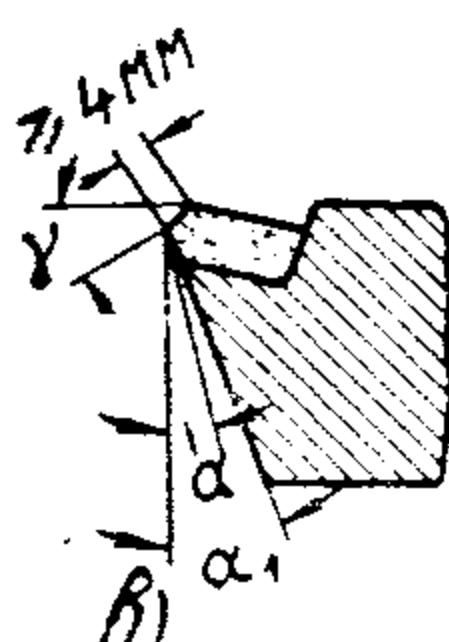

Применяется для обработки стали с пределом прочности σ_b 80 кг/мм² и больше, для обработки стали с неравномерным припуском и по корке (прерывистое резание). При достаточной жесткости и виброустойчивости системы: станок — инструмент — изделие.

Для дробления и отвода стружки необходимо применять стружколоматели или придать специальное значение главному углу в плане и углу наклона режущей кромки резца

IV. Плоская отрицательная одинарная (рис. 73, г)

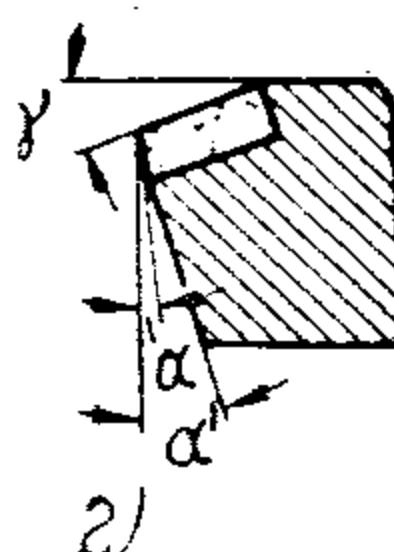

Применяется при обработке стали с пределом прочности σ_b больше 80 кг/мм². При достаточной жесткости и виброустойчивости системы: станок — инструмент — изделие.

Заточка резца производится по задней грани.

Для дробления и отвода стружки можно применять стружколоматели или придать специальнное значение главному углу в плане и углу наклона режущей кромки резца

6) Величины углов резца и их выбор

Величины задних и передних углов
(в град.)

Таблица 112

Обрабатываемый металл	Механические свойства	Задний угол в град.		Передний угол в град.			
		при величине подачи в мм/об		при форме передней поверхности резца (по табл. 111)			
		менее 0,3	более 0,3	I	II	III	IV
Стали конструкционные (углеродистые и легированные)	Предел прочности σ_b менее 110 кг/мм ²	12	8	15	15	-5	-5
	Предел прочности σ_b более 110 кг/мм ²	12	8	-	-	-10	-10
Чугун серый	Твердость по Бринелю H_B менее 220	10	6	12	-	-	-
	Твердость по Бринелю H_B более 220	10	6	8	-	-	-
Чугун ковкий	Твердость по Бринелю $H_B = 140 - 150$	12	8	15	-	-	-

Примечание. Вспомогательный задний угол $\alpha_1 = \alpha + 5^\circ$. Величины главного угла в плане, вспомогательного угла в плане и угла наклона режущей кромки выбирают в зависимости от условий работы по табл. 113.

Величины угла наклона главной режущей кромки, главного и вспомогательного углов в плане

Таблица 113


Условия работы	Углы	Величина углов в град.
Обработка деталей с равномерным припуском без ударов		0—5
Работа резцом с передним углом в пределах от -5 до -10° и главным углом в плане 70° в целях дробления стружки	Угол наклона главной режущей кромки	10—12
Обработка деталей с неравномерным припуском и в случае прерывистого резания с ударами		10—30
Обработка деталей в условиях особо жесткой системы: станок—инструмент—деталь и при малых глубинах резания		10—30
Обработка деталей в условиях достаточно жесткой системы: станок—инструмент—деталь (наиболее часто применяющийся угол)	Главный угол в плане	45
Обработка с ударами и в условиях недостаточной жесткости системы: станок—инструмент—деталь и при многорезцовом точении		60—75
Обработка длинных и тонких деталей и при многорезцовом точении		80—90

Продолжение табл. 113

Условия работы	Углы	Величина углов в град.
Чистовые работы (большие значения углов брать при больших значениях радиуса закругления вершины резца)		0—5
Обработка жестких деталей без врезания	Вспомогательный угол в плане	5—10
Обработка нежестких деталей без врезания и жестких деталей с врезанием		15—30
Обработка нежестких деталей с врезанием		30—45

в) Выбор формы сопряжения главной и вспомогательной режущих кромок

Таблица 114

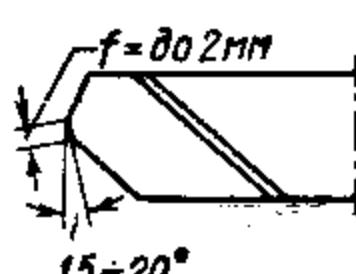Форма вершины резца	Примечание	
Название	Эскиз	
Закругленная	 $r = 0.2 \text{мм}$	Большие значения радиуса закругления вершины резца r , а также большие значения переходной кромки при вершине резца применять в условиях жесткой системы: станок—деталь—инструмент.
С переходной кромкой	 $f = 0.2 \text{мм}$ $15-20^\circ$	Меньшие значения r и f применять при нежесткой системе.

2. Конструкция резцов, применяемых при точении на повышенных режимах резания

а) Универсальный резец конструкции Н. И. Резникова

Токарь-новатор Гомельского станкостроительного завода т. Резников сконструировал универсальный резец с тремя режущими кромками (рис. 75). Применяется этот резец

Сечение по II-II

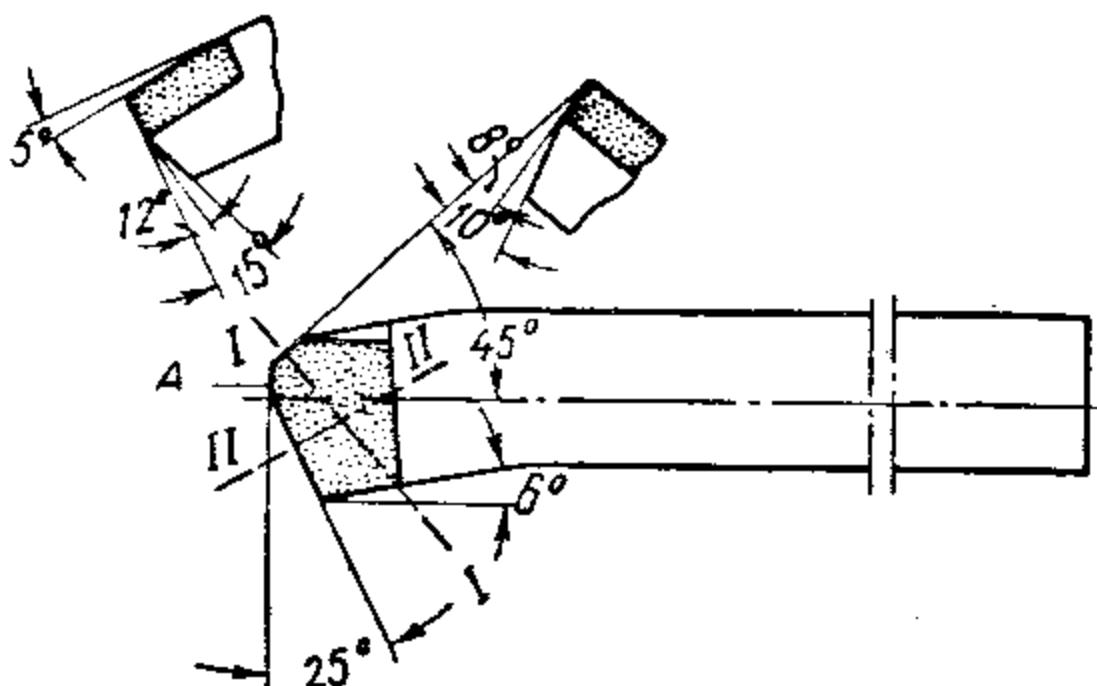


Рис. 75

как правый проходной, подрезной, расточный и фасонный, для снятия левой наружной фаски. При повороте резцодержателя на некоторый угол переходной кромки А снимается фаска в отверстии после его растачивания. Все переходы при работе этим резцом производятся со скоростью резания более 500 м/мин.

б) Подрезной резец конструкции Г. С. Борткевича

Г. С. Борткевич применяет для работы правый подрезной резец (рис. 76), которым, наряду с получистовым и чистовым обтачиванием цилиндрических поверхностей, можно подрезать торец детали, обтачивать конические поверхности.

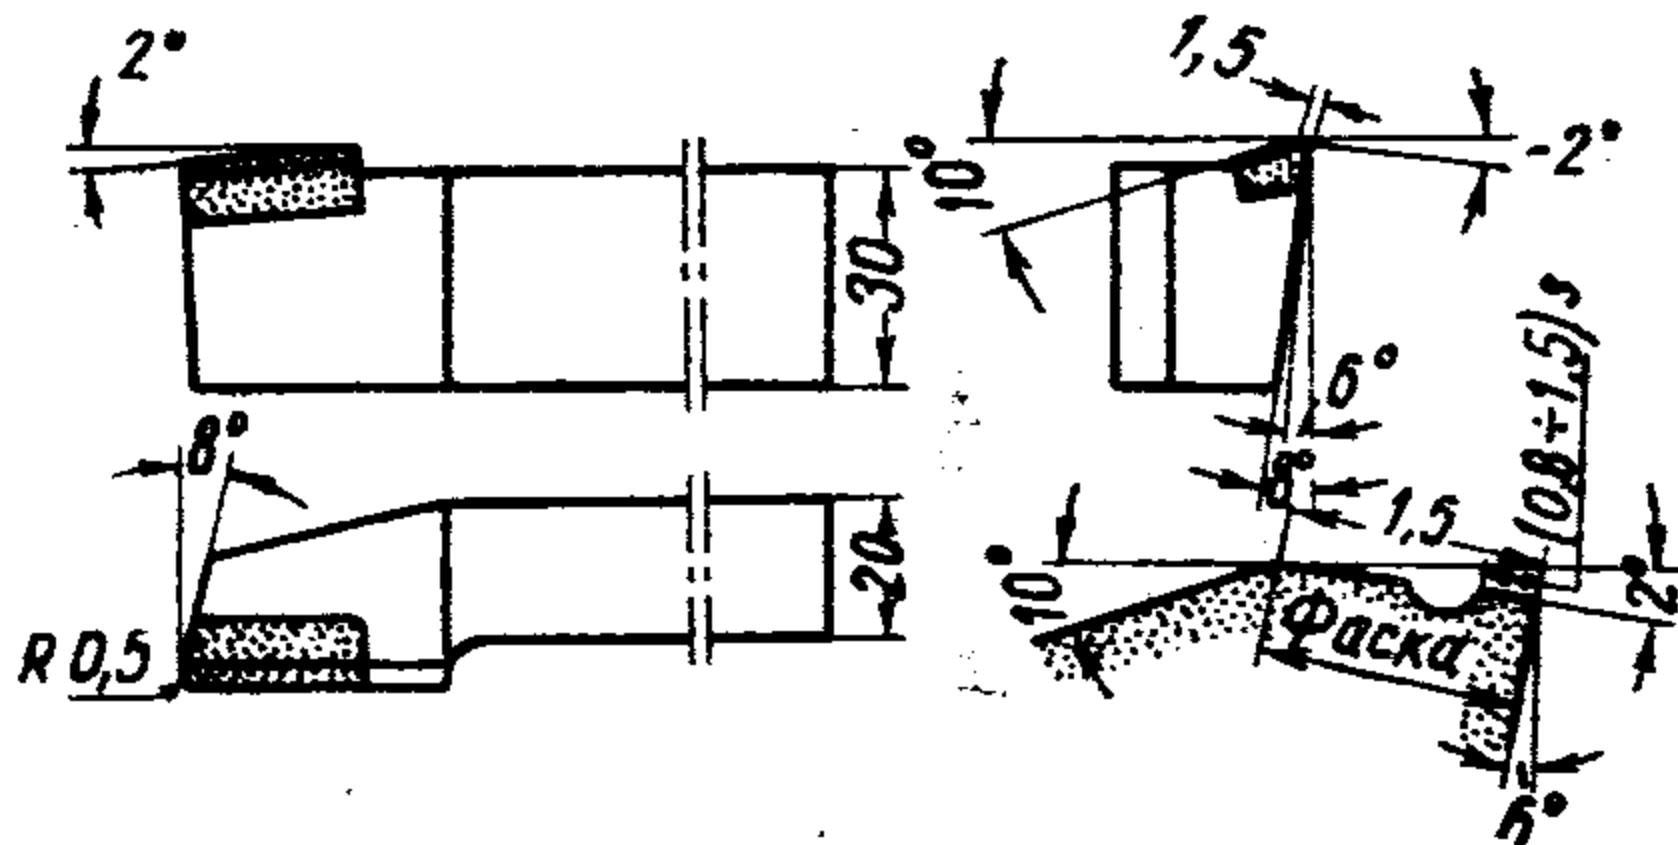


Рис. 76

Геометрия режущей части данного резца следующая:

передний угол (на фаске шириной 1,5 мм)	2°
задний угол у пластинки	6°
задний угол у державки	8°
угол наклона главной режущей кромки	2°
главный угол в плане (при обточке)	90°
вспомогательный угол в плане	8°
радиус закругления вершины резца	0,5 мм

в) Отогнутый проходной резец конструкции П. Б. Быкова (рис. 77)

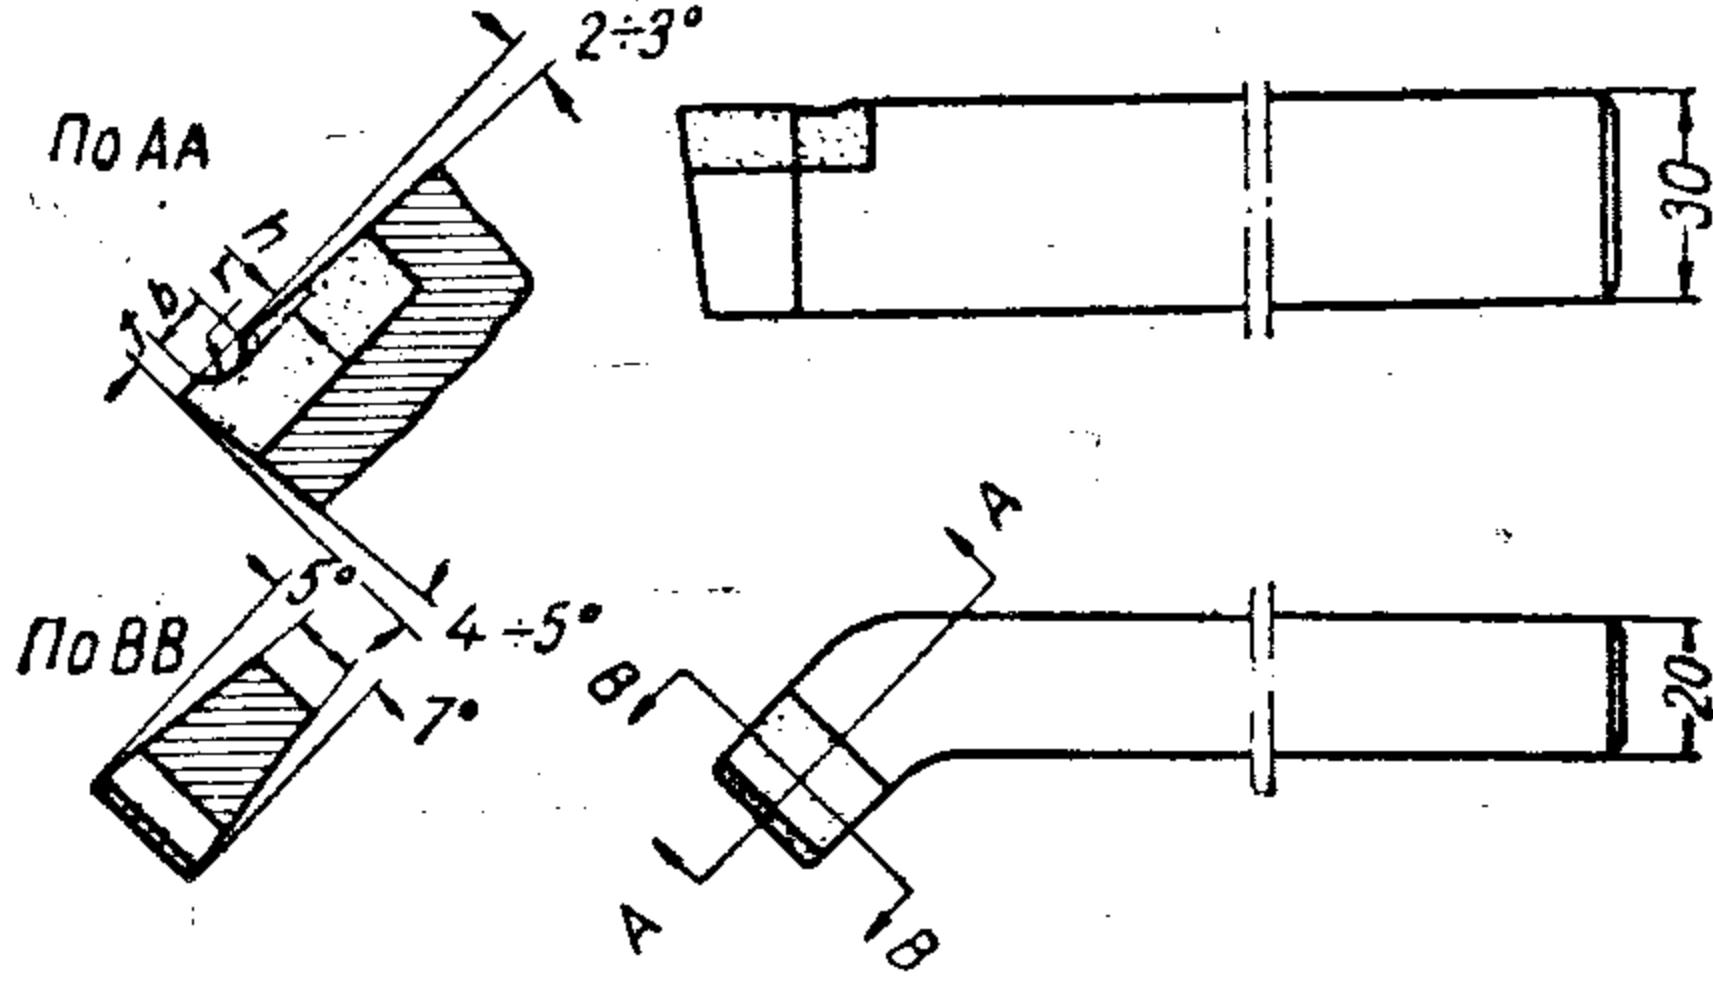


Рис. 77

Резец оснащен пластинкой твердого сплава и имеет следующую геометрию режущей части:

передний угол на фаске	$2 \div 3^\circ$
задний угол у пластиинки	$4 \div 5^\circ$
задний угол у державки	7°
угол наклона главной режущей кромки	0°
главный угол в плане	45°

Для улучшения отвода стружки на передней поверхности резца сделана канавка глубиной 0,5—1,5 мм.

Ширина ленточки между режущей кромкой и канавкой 0,2—1,5 мм, радиус канавки 2 мм.

г) Расточкой резец конструкции К. В. Лакура

Особенность резца (рис. 78) состоит в том, что его вершина расположена на уровне осевой линии AA' стержня

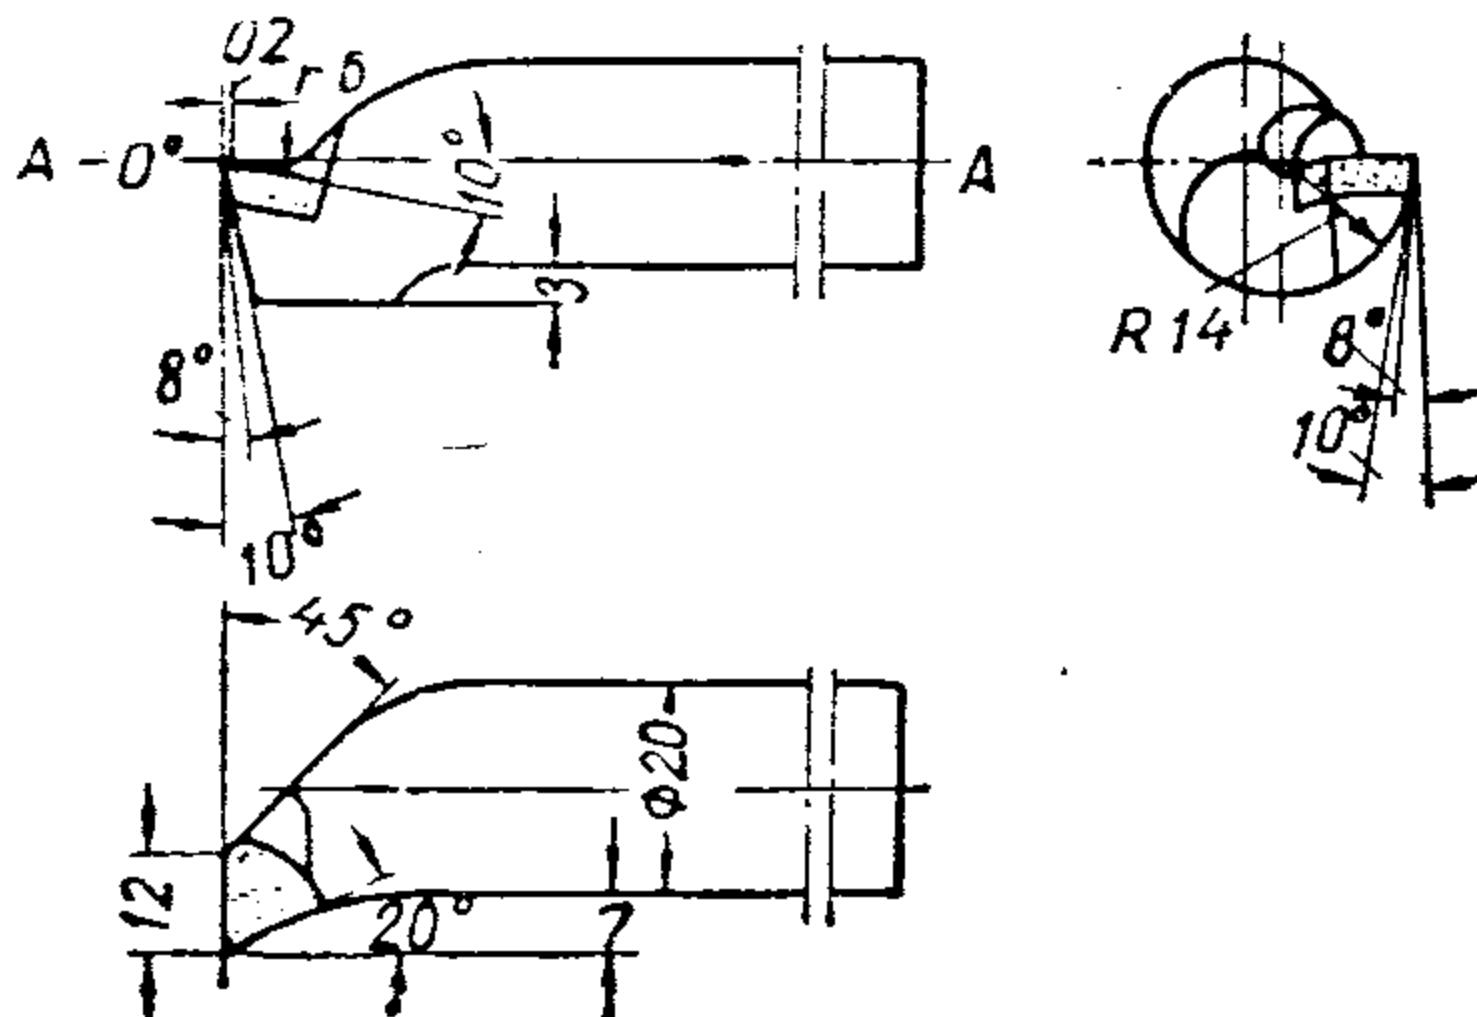


Рис. 78

резца, что значительно способствует уменьшению вибрации и получению хорошей чистоты обработанной поверхности.

3. Приспособления для работы на повышенных режимах резания

Для уменьшения непроизводительных затрат рабочего времени и более прочной установки обрабатываемых изделий токари, работающие на повышенных режимах резания, используют разнообразные приспособления. Ниже дается описание некоторых из этих приспособлений.

а) Центры для скоростной обработки

Неподвижные задние центры токарных станков испытывают в процессе точения большие удельные давления и подвергаются сильному нагреву и износу. По этой причине центры, изготовленные из инструментальных углеродистых сталей У7А—У10А, непригодны для обработки на высоких скоростях.

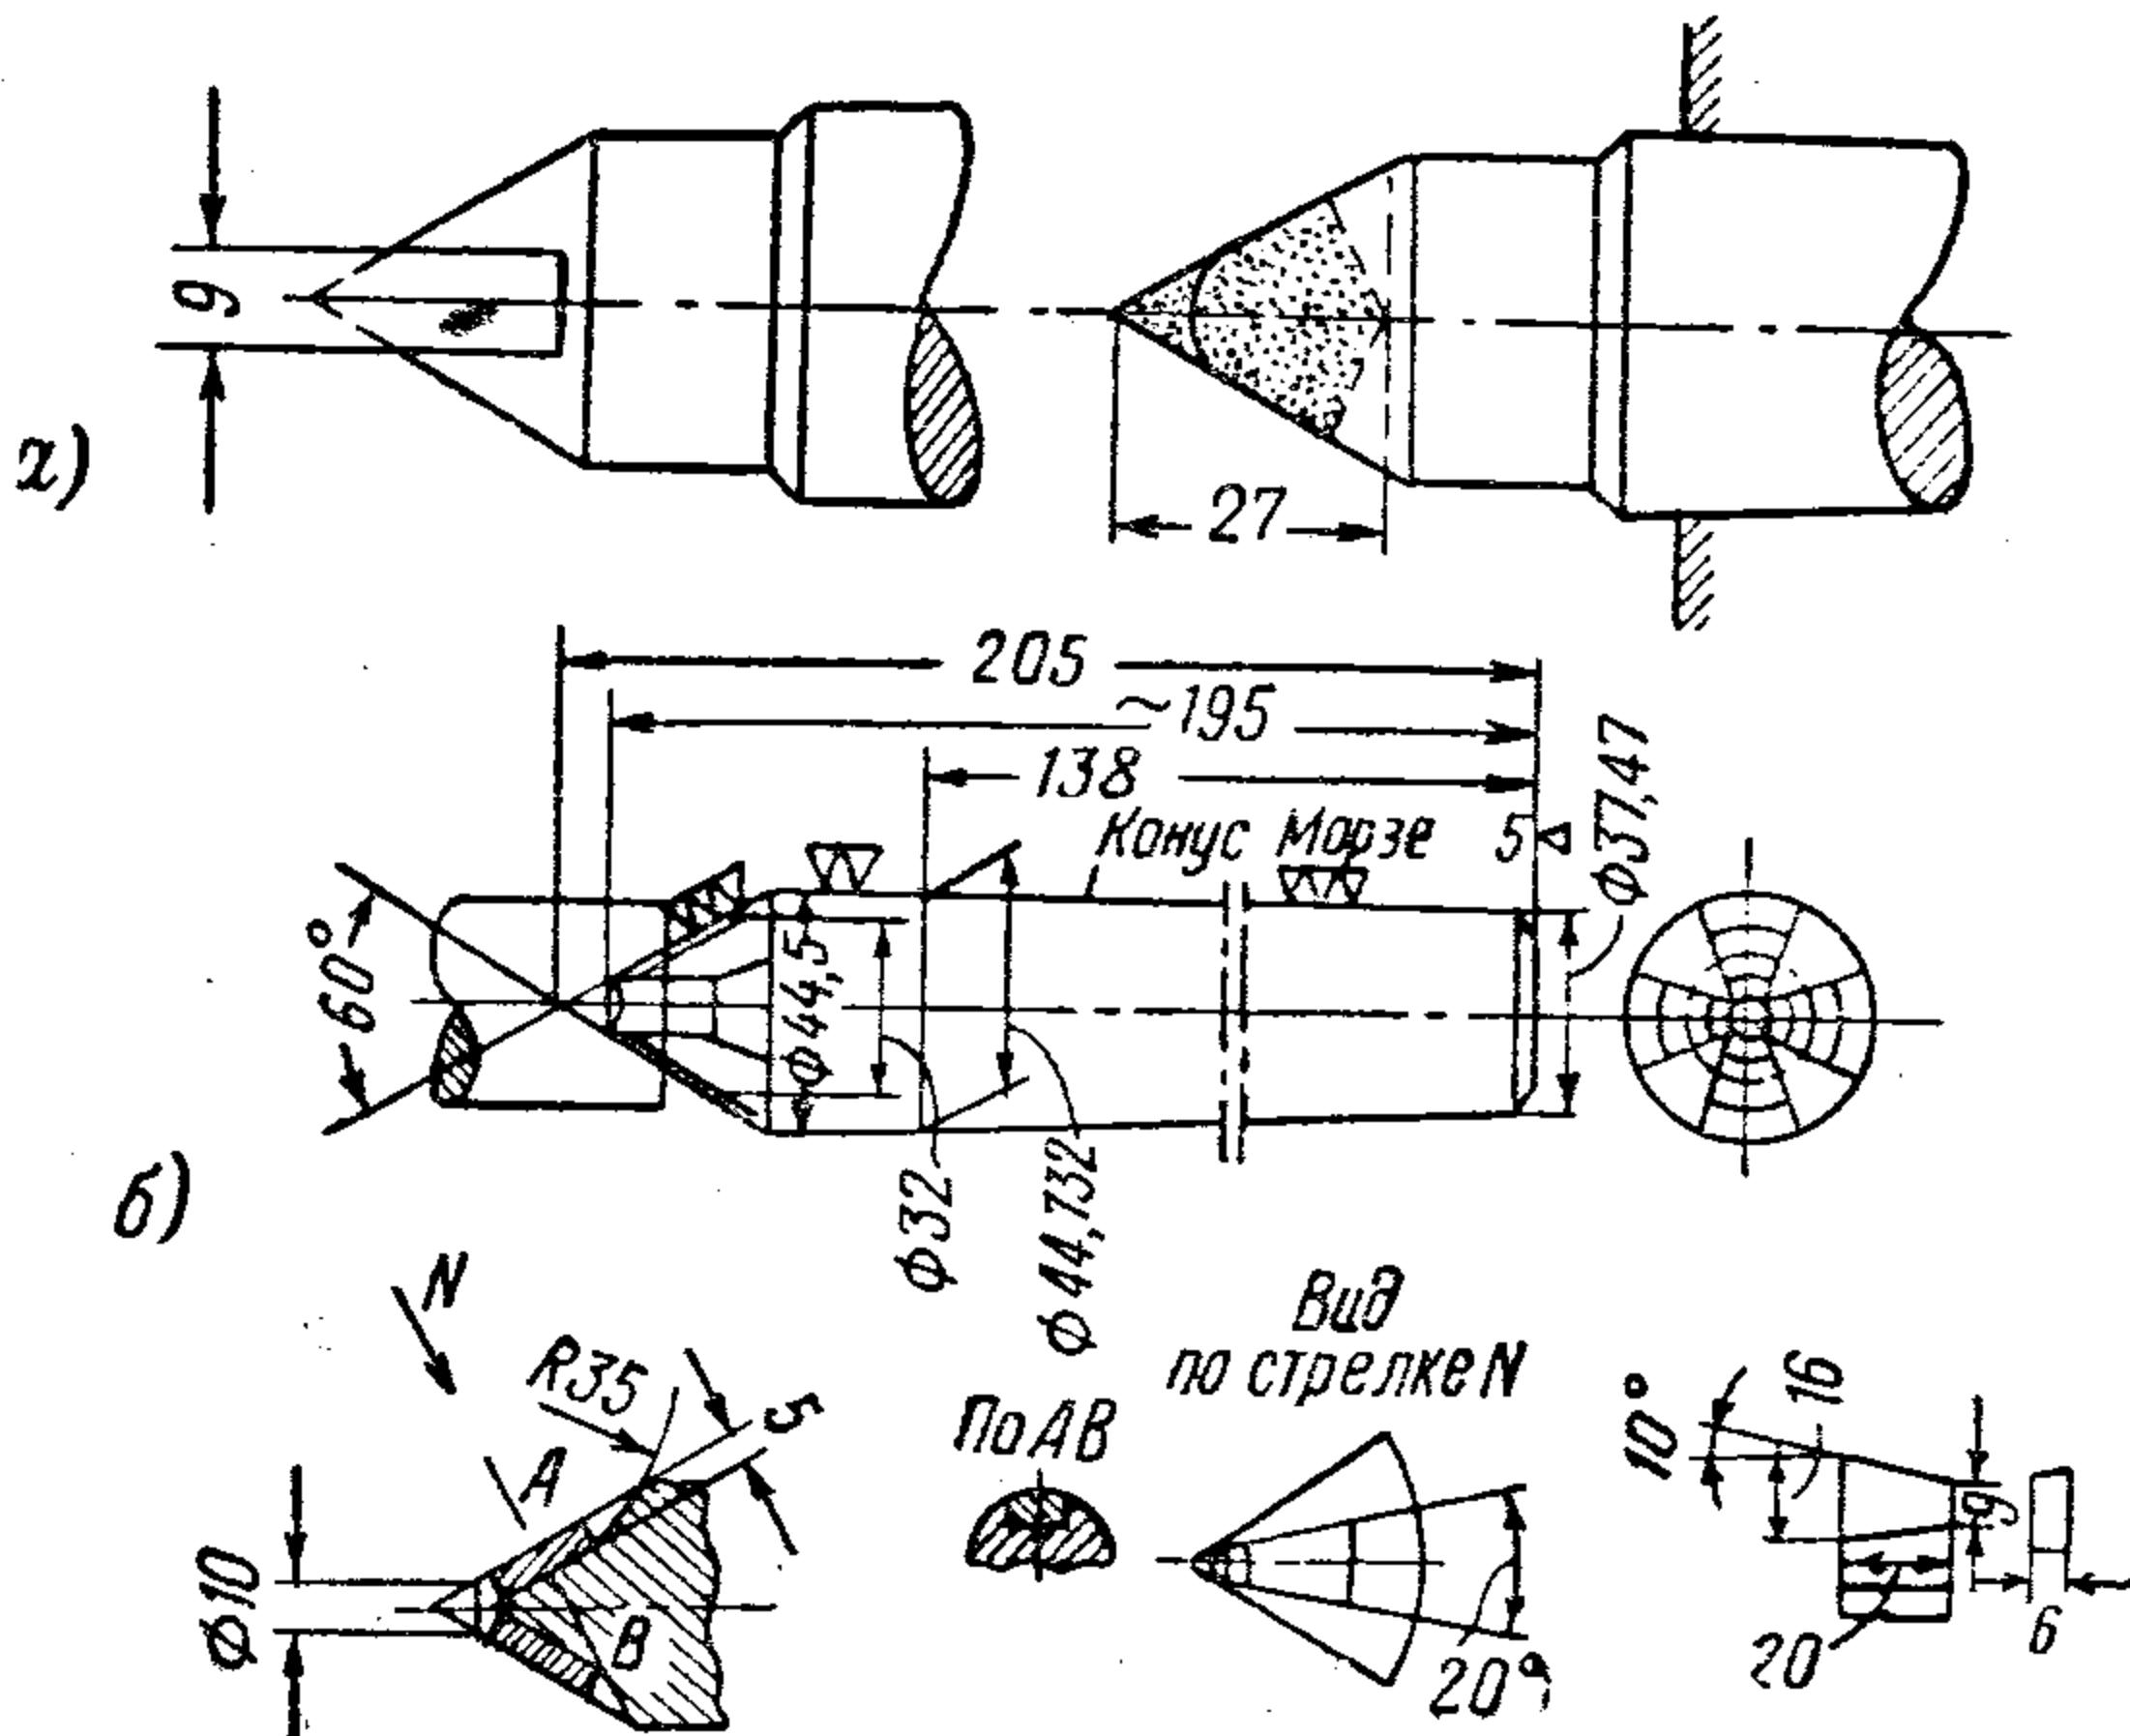


Рис. 79

Центры с пластинками твердых сплавов. На рис. 79, а показан центр с припаянной к его корпусу пластинкой твердого сплава. Материал пластины — сплав ВК8; державка изготовлена из стали 45. Пластина впаивается медным или латунным припоем.

Такие центры из-за повышенной хрупкости не следует применять при обработке прерывистых поверхностей.

На рис. 79, б показана конструкция более устойчивого центра. Применение четырех твердосплавных пластинок, симметрично расположенных на вязкой сердцевине корпуса из машиноподелочной стали, значительно повышает эксплуатационные качества центра.

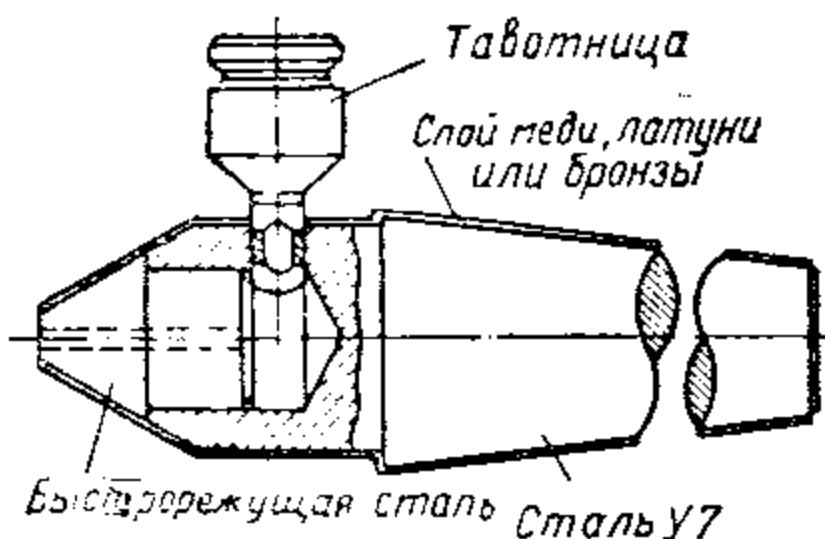


Рис. 80

Для таких центров нужны более крупные центровые отверстия в валах; диаметр последних должен быть не менее 10 мм.

В последнее время стали применять центры, покрытые латунью, бронзой или медью (рис. 80).

Преимущества улучшенных конструкций неподвижных центров в сравнении с врачающимися — в их большой жесткости.

б) Оправки-центры

При наружном обтачивании втулок широко используются зубчатые передние центры (ерши), которые одновременно являются и поводками. На рис. 81, а установленная на центр 1 деталь поджимается грибковым вращающимся центром 2. Зубцы центра 1 врезаются в тело детали и передают ей вращение.

При снятии больших припусков (для большей надежности закрепления) базовые углубления в отверстия под зубцы центра выдавливают предварительно специальным пуансоном. Как видно из рисунка, изделие при такой установке открыто для обработки кругом.

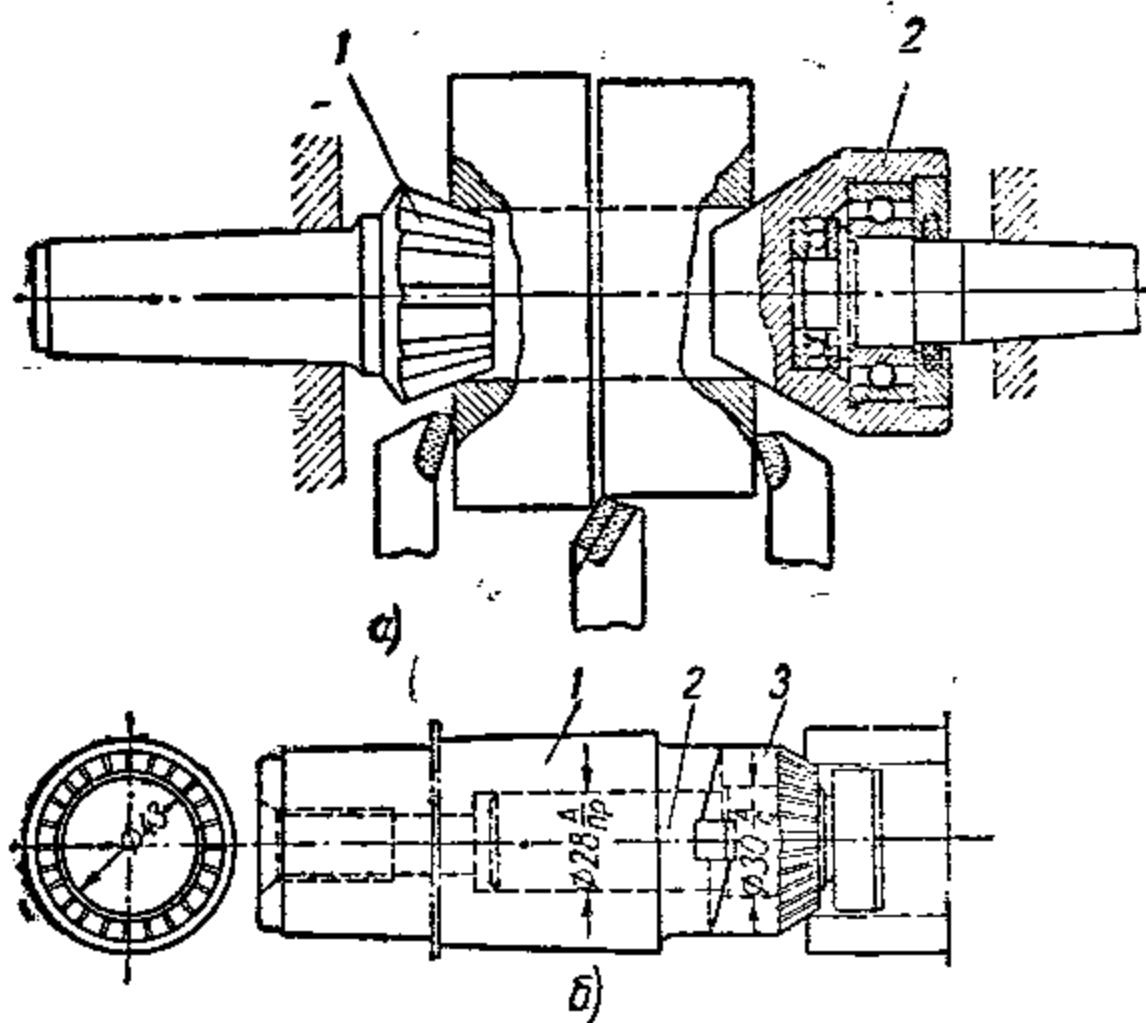


Рис. 81

На рис. 81, б показан сборный зубчатый центр, исключающий возможность проворачивания обрабатываемых деталей. Центр состоит из корпуса 1, запрессованного в него пальца 2 и установленного на пальце зубчатого центра 3.

Правый торец корпуса 1 и прилегающий к нему торец центра 3 выполнены по винтовой линии. При такой конструкции, с увеличением крутящего момента на резце, центр 3 стремится повернуться относительно пальца и одновременно сместиться слева направо. При этом нарастает осевое усилие, дополнительно закрепляющее обрабатываемую деталь.

в) Хомутики и поводки с эксцентриками

Для легких токарных работ применяются самозахватывающие хомутики, показанные на рис. 82.

В корпусе 6 хомутика на оси 4 установлен эксцентриковый кулачок 2 (см. рис. 82, а). После установки хомутика на вал кулачок под действием пружины 3 прижимается своим профилем с насечкой к поверхности вала. При пуске станка палец 1 поводковой планшайбы захватывает хвостовик кулачка. Последний автоматически заклинивается на валу и передает ему вращение.

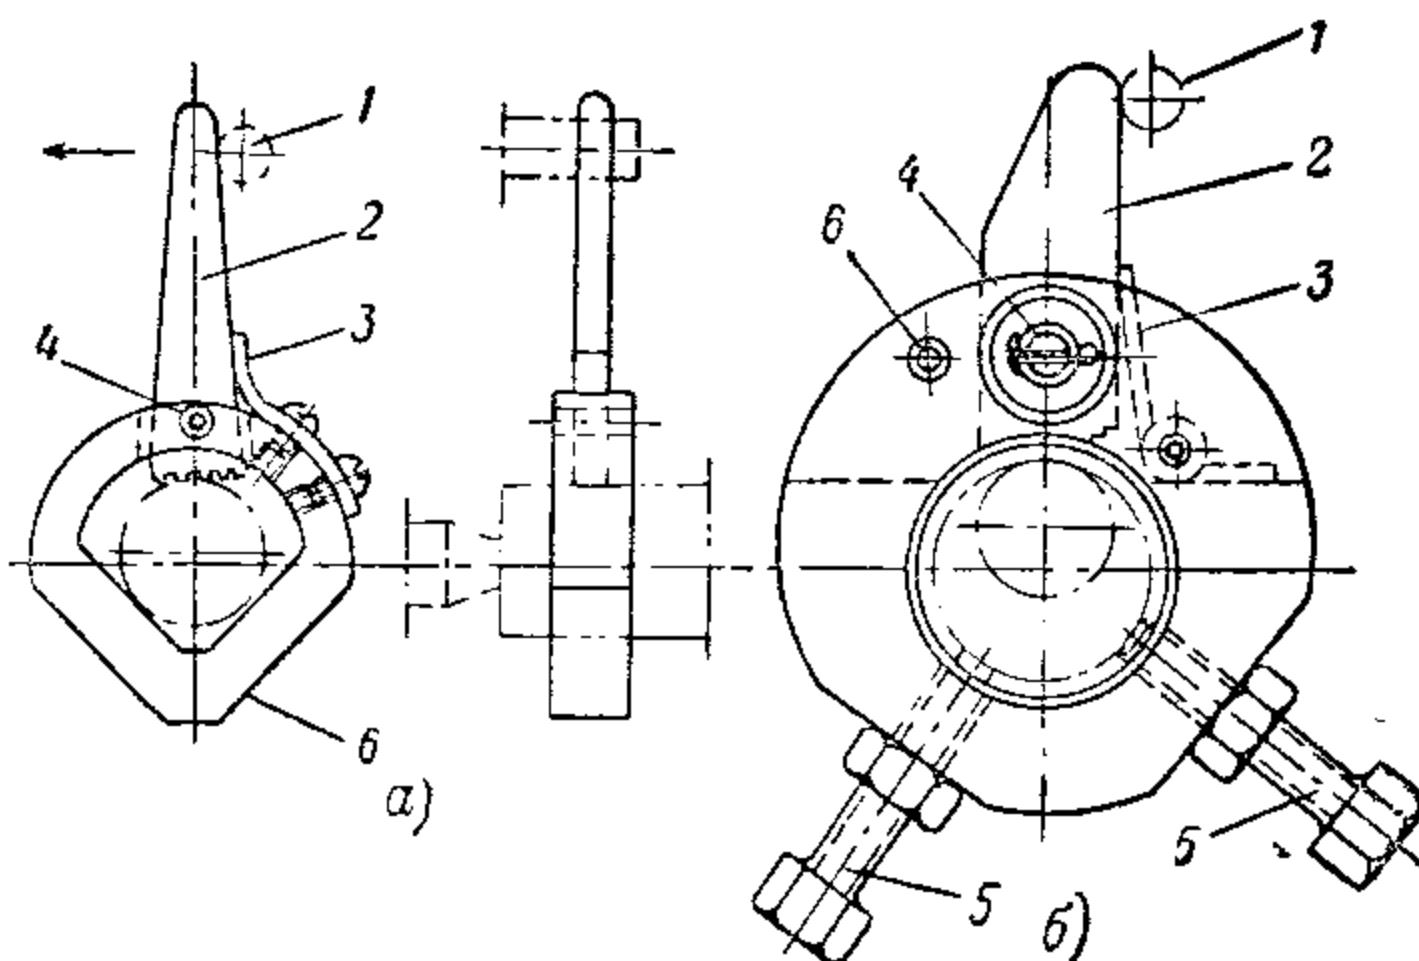


Рис. 82

Изображенный на рис. 82, б хомутик является универсальным; регулировкой винта 5 его можно приспособить для обточки деталей различных диаметров.

Для безопасной работы с хомутиками необходимо прикрывать их предохранительными щитками.

г) Поводки с плавающим центром

На рис. 83 показана конструкция, при которой деталь на ходу устанавливается на плавающий центр 2, прижи-

маемый пружиной 1. При нажиме задним центром на второй торец обрабатываемой детали левый конец ее захватывается двумя конусными поводками 4 и приводится во вращение. Закаленные поводки запрессованы в сменной головке 3, закрепляемой на корпусе плавающего центра.

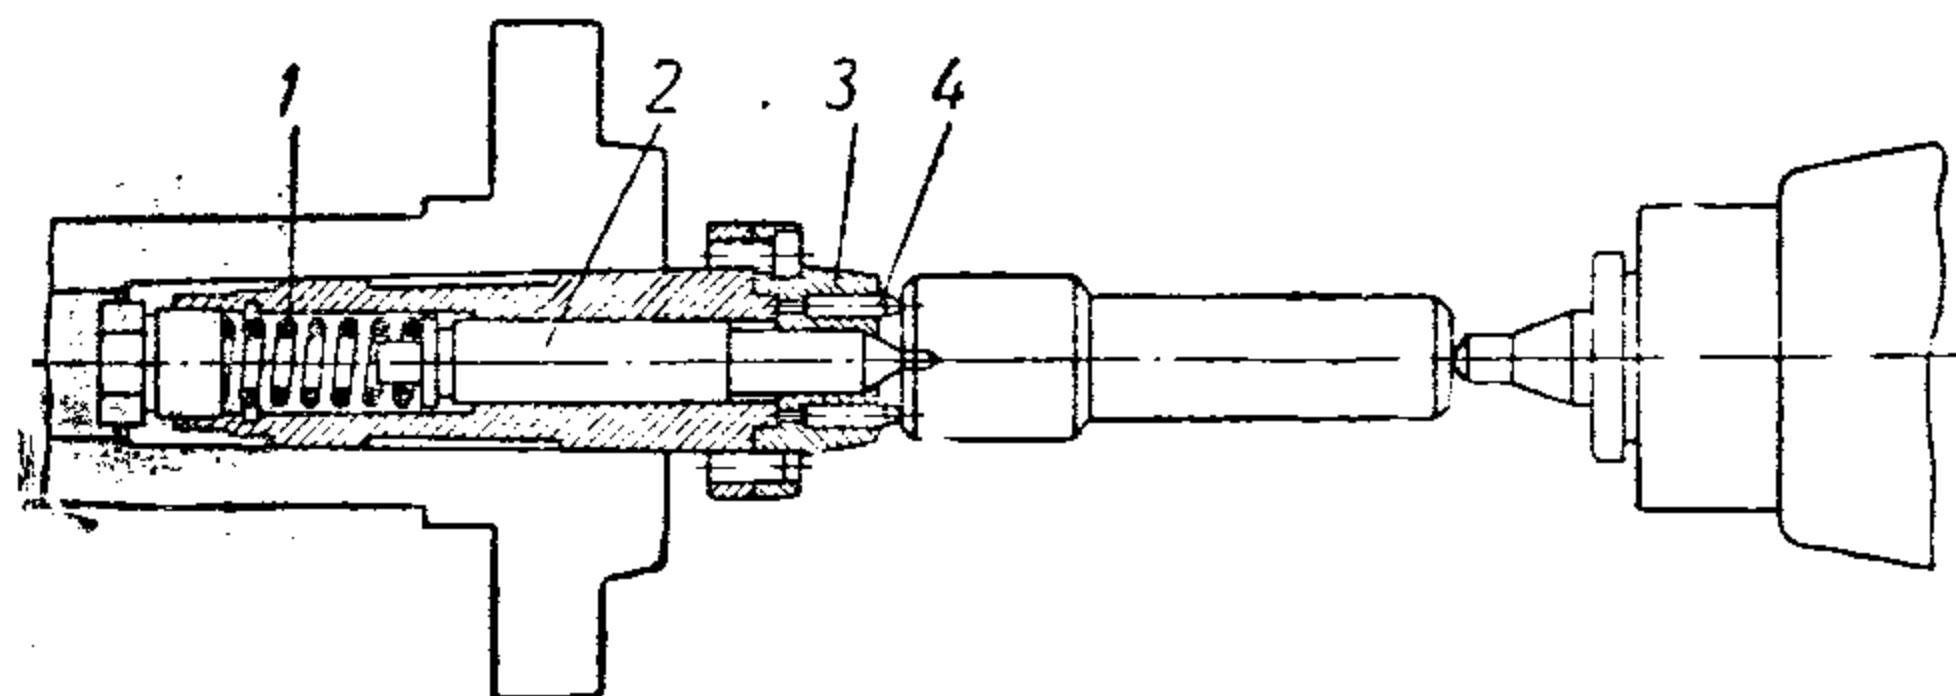


Рис. 83

Для большей безопасности при установке деталей без остановки станка целесообразно использовать подставки 3 (рис. 84), закрепляемые на пиноли задней бабки 4. Валик 1 предварительно укладывается на призмы 2 подстав-

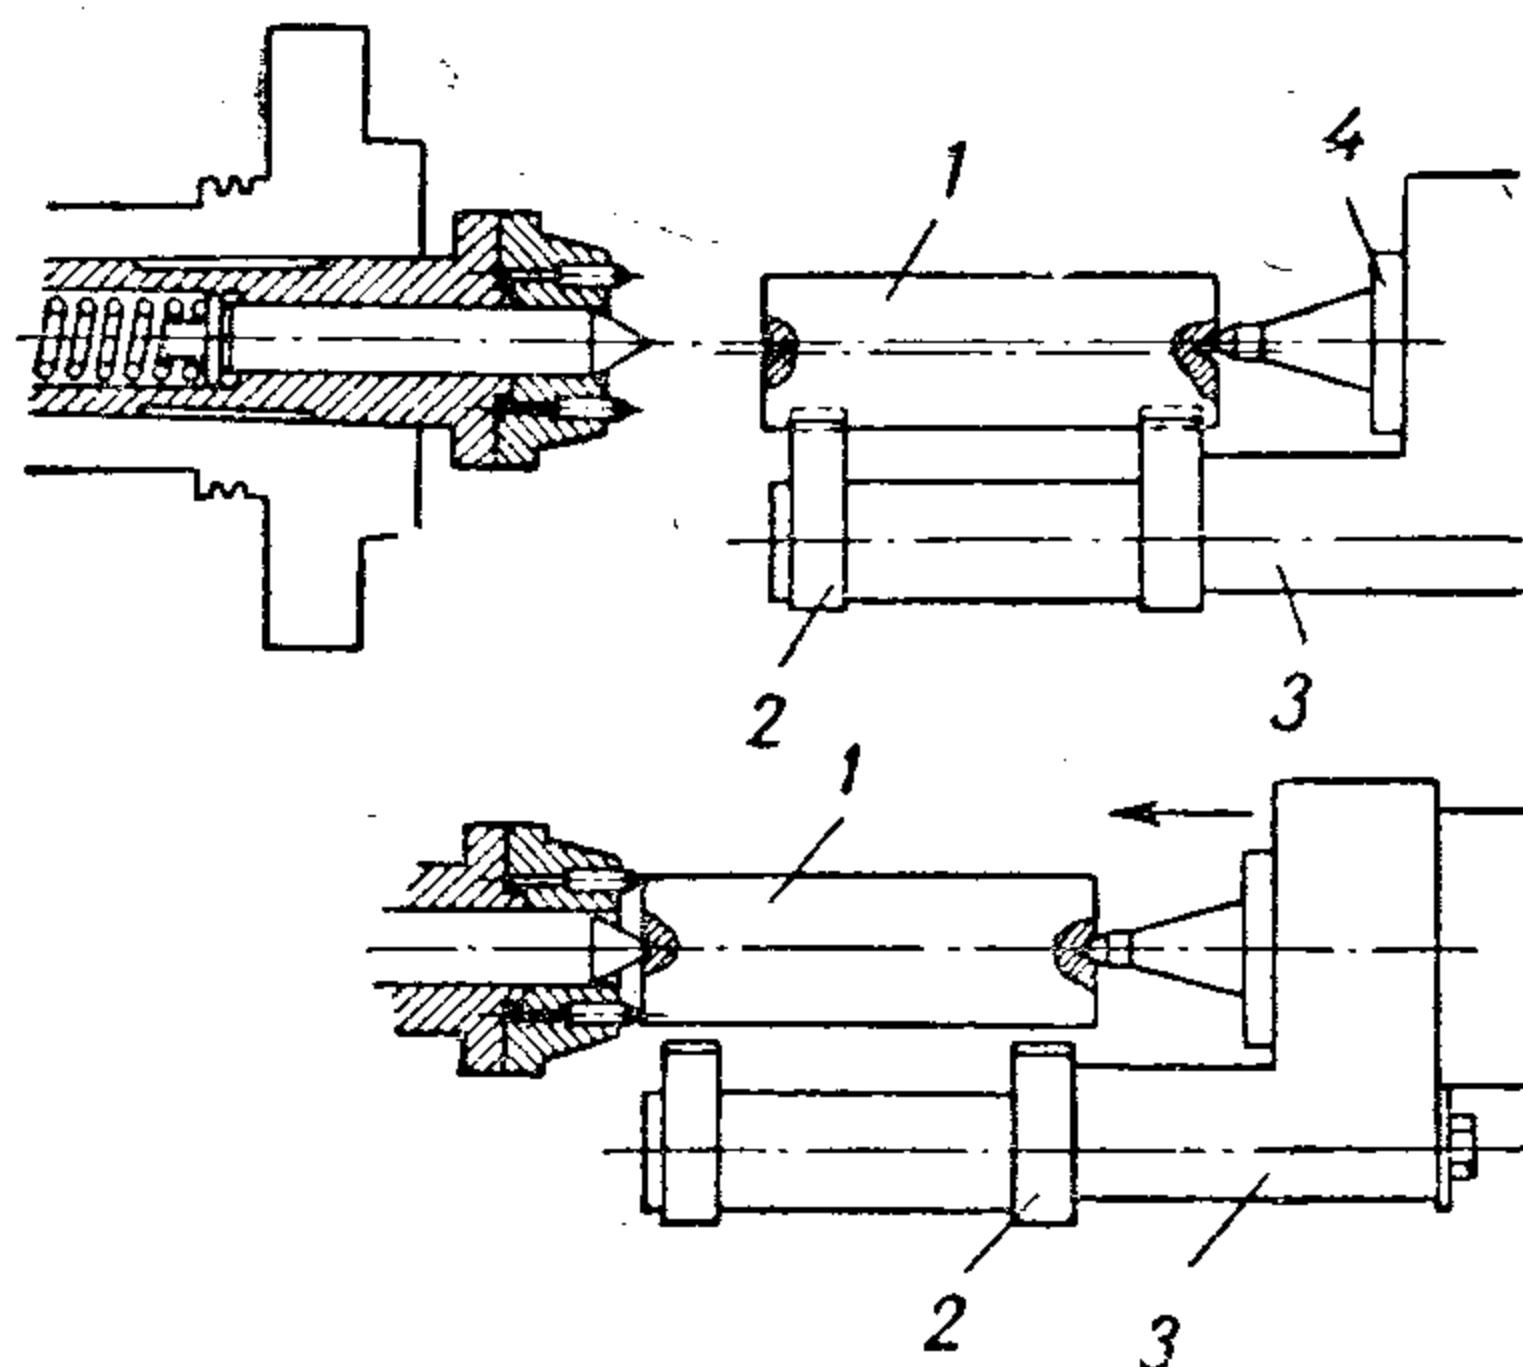


Рис. 84

ки с таким расчетом, чтобы вершина центра могла ее подхватывать. При перемещении заднего центра деталь немного приподнимается, центрируется и поджимается к конусам поводка.

Указанные поводки позволяют обрабатывать детали по всей длине в одну установку.

На рис. 85 изображена конструкция поводка с внутренним ершом конструкции А. Н. Елагина.

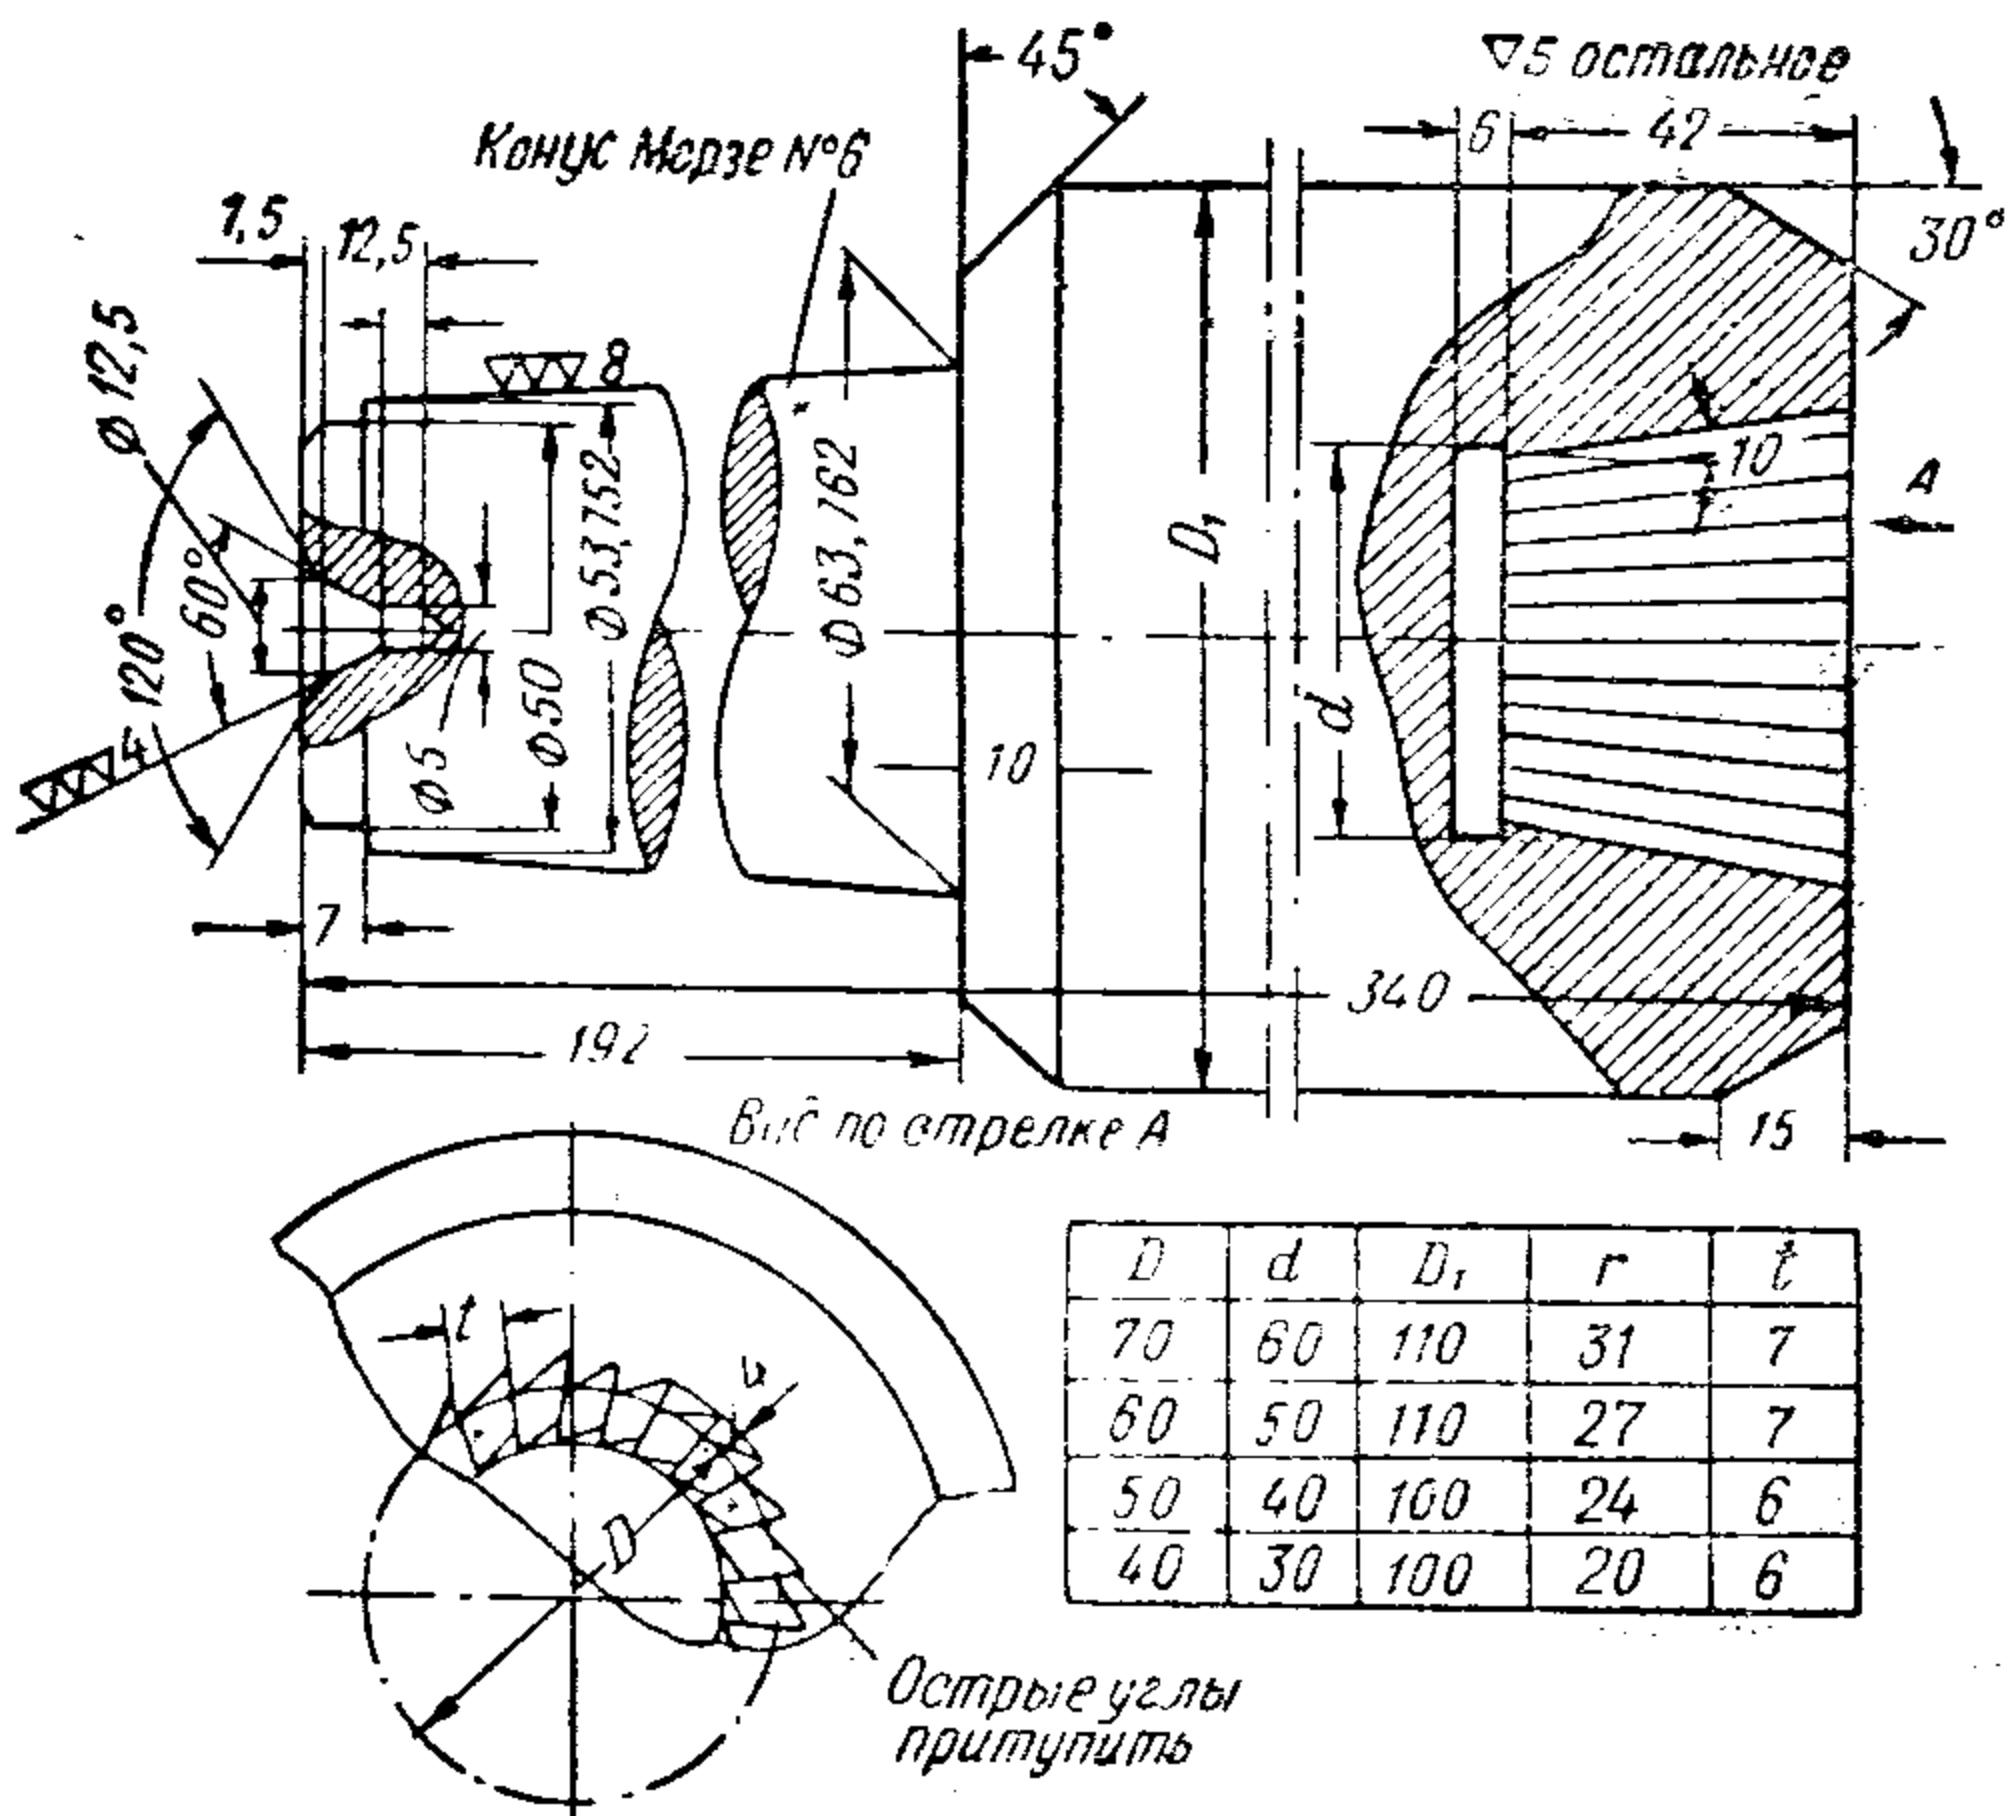


Рис. 85

4. Выбор режимов резания при скоростном точении

Правильный выбор числа проходов глубины резания подачи и скорости резания дает возможность использовать преимущества резцов, оснащенных твердыми сплавами, и значительно сократить машинное время обработки.

Глубина резания при грубой обработке (обработка со знаком ∇) выбирается по возможности равной величине припуска. Получистовая обработка ($\nabla \nabla$) и чистовая обработка ($\nabla \nabla \nabla$) при скоростном резании выполняется обычно за один проход. Если к обрабатываемой поверхности предъявляются повышенные требования в части точности и чистоты, то припуск на обработку следует распределить на 1—2 черновых прохода, а на окончательную чистовую обработку оставить от 0,5 до 1,5—2 мм по диаметру. Подача назначается с учетом следующих факторов:

- а) установленной глубины резания;
- б) требований, предъявляемых к чистоте и точности обработанной поверхности;
- в) прочности пластинки твердого сплава, прочности и жесткости державки резца;
- г) способа крепления, прочности и жесткости обрабатываемой заготовки;
- д) мощности станка, его жесткости и прочности механизма подачи.

Предварительный выбор величин подачи для грубой обработки незакаленных и закаленных сталей, а также стального и чугунного литья производится по табл. 115.

Выбранную по указанной таблице подачу для грубой обработки следует уточнить по табл. 116 с учетом прочности пластинки твердого сплава и державки резца, а затем по табл. 117 определить окончательную величину подачи, исходя из прочности и способов закрепления заготовки.

При точении длинных и сравнительно тонких деталей под влиянием сил резания возможен прогиб их; в этом случае вместо цилиндрической формы часто получают бочкообразную.

При скоростном точении, когда требуется достаточная жесткость обрабатываемой детали, допустимый прогиб ее или, как говорят, стрела прогиба допускается равной 0,1 мм.

В табл. 117 приведены значения подач, принятые при стреле прогиба 0,1 мм и рассчитанные для деталей, длина которых не превышает десяти диаметров при обработке в центрах и трех диаметров при обработке в патроне.

Если длина детали равна не десяти, а восьми диаметрам (при закреплении детали в центрах), значения подач

а) Выбор подач

Подача при грубом продольном и поперечном точении

Таблица 115

Обработка незакаленных сталей, стального и чугунного литья

диаметр заготовки в мм	глубина резания в мм			
	до 5	св. 5 до 8	св. 8 до 12	св. 12 до 30
	подача в мм/об			
До 18	До 0,25	—	—	—
До 30	0,2÷0,5	—	—	—
До 50	0,4÷0,8	0,3÷0,6	—	—
До 80	0,6÷1,2	0,5÷1,0	—	—
До 120	1,0÷1,6	0,7÷1,3	0,5÷1,0	—
До 180	1,4÷2,0	1,1÷1,8	0,8÷1,5	—
До 260	1,8÷2,6	1,5÷2,0	1,1÷2,0	1,0÷1,5
До 360	2,0÷3,0	1,8÷2,8	1,5÷2,5	1,3÷2,0
Св. 360	—	2,5÷3,0	2,0÷3,0	1,5÷2,5

Подача при грубом продольном и поперечном точении

Обработка закаленных сталей

предел прочности σ_b в кг/мм ²	Твердость обрабатываемого материала H_B	подача в мм/об
160	49	0,1—0,3
180	54	0,07—0,2
200	58	0,05—0,15

Допустимые величины подачи при черновом точении**Таблица 116**

Марка твердого сплава	Твердость обрабатываемого материала H_B	Сечение державок резцов в мм			
		10×16; 16×16	16×25; 20×20	20×30; 25×25	25×40; 40×60
толщина пластиинки твердого сплава в мм					
	2,5—4,5	4,5—6,0	6,0—8,0	8,0—10,0	
подача в $\text{мм}/об$					
T5K10	115—170	0,40—0,60	0,60—0,95	0,95—1,50	1,50—2,20
	170—230	0,30—0,50	0,50—0,80	0,80—1,25	1,25—1,80
	230—285	0,25—0,45	0,45—0,70	0,70—1,10	1,10—1,60
	285—340	0,23—0,40	0,40—0,60	0,60—1,00	1,00—1,40
	340—400	0,20—0,35	0,35—0,55	0,55—0,90	0,90—1,30
T15K6	115—170	0,35—0,50	0,50—0,80	0,80—1,0	—
	170—230	0,25—0,40	0,40—0,65	0,65—1,0	—
	230—285	0,20—0,35	0,35—0,60	0,60—0,9	—
VK6 и VK8	115—170	0,60—0,90	0,90—1,4	1,4—2,2	2,2—3,3
	170—230	0,45—0,75	0,75—1,2	1,2—1,8	1,8—2,7
	230—285	0,35—0,65	0,65—1,0	1,0—1,6	1,6—2,4

При обработке закаленных сталей наибольшая величина подачи $0,3 \text{ мм}/об$.

При определении подачи следует учитывать глубину резания и диаметр обрабатываемой детали во избежание ее премерного отжига.

Подачи, допускаемые по жесткости обрабатываемых деталей, при точении стали с пределом прочности σ_b до 80 кг/мм² и стреле прогиба до 0,1 мм

Таблица 117

		Способ крепления							
		в патроне — при длине детали, меньшей или равной десяти диаметрам				в патроне — при длине детали, меньшей или равной тррем диаметрам			
		глубина резания в мм							
		3	5	8	3	5	8		
		подача в мм/об							
30	0,16—0,28	0,08—0,13	—	0,5—0,7	0,25—0,35	0,13—0,19	0,5—0,7	0,25—0,35	0,13—0,19
40	0,22—0,38	0,12—0,18	—	0,7—1,0	0,35—0,55	0,19—0,3	0,7—1,0	0,35—0,55	0,19—0,3
60	0,4—0,6	0,2—0,32	—	1,2—1,8	0,65—1,0	0,33—0,5	1,2—1,8	0,65—1,0	0,33—0,5
80	0,6—0,95	0,3—0,38	0,18—0,28	Св.	1,8	0,95—1,3	Св.	1,8	0,95—1,3
100	0,75—1,2	0,4—0,62	0,21—0,33	Св.	1,8	1,1—1,6	Св.	1,8	1,1—1,6
150	1,2—1,5	0,65—0,95	0,35—0,55	Св.	1,8	0,65—0,8	Св.	1,8	0,65—0,8
200	Св. 1,5	1,0—1,5	0,5—0,8	Св.	1,8	Св. 1,5	Св.	1,8	Св. 1,5
300	Св. 1,5	1,5	1,0—1,5	Св.	1,8	Св. 1,5	Св.	1,8	Св. 1,5

Диаметр обрабатываемой

Причение. Большие значения брать при обработке мягких сталей ($\sigma_b = 40—50$ кг/мм²), меньшие — при обработке твердых сталей ($\sigma_b = 70—80$ кг/мм²).

следует брать с коэффициентом $K = 2,4$. Когда длина детали равна двум диаметрам (при закреплении детали в патроне), значения подач можно увеличить до пяти раз.

При получистовом и чистовом точении величину подачи устанавливают в зависимости от требуемой чистоты обрабатываемой поверхности.

Рекомендуемые подачи при получистовом точении стали с пределом прочности $\sigma_b = 70 - 90 \text{ кг}/\text{мм}^2$ приведены в табл. 118.

При обработке сталей с другими значениями предела прочности величину подачи, найденную в табл. 118, нужно умножить на указанные в таблице поправочные коэффициенты.

При чистовом точении резцами с обычным размером подача режущей кромки берется в пределах 0,06—0,12 $\text{мм}/\text{об}$, а при чистовом точении широкими резцами — в зависимости от ширины работающей части лезвия. Подачи могут колебаться от 1 до 8 $\text{мм}/\text{об}$, а в отдельных случаях даже больше.

Меньшие значения подачи следует применять при работе с резцами, у которых износ по задней поверхности составляет менее 0,8—1,0 мм , большие значения — для менее затупленных резцов.

б) Выбор скорости резания, усилия резания и эффективной мощности резания

Выбор наиболее рациональной скорости резания зависит от ряда условий, наиболее важными из которых являются:

- а) материал и стойкость резца;
- б) геометрия режущей части резца;
- в) качество материала обрабатываемой детали;
- г) глубина резания и подача;
- д) вид обработки;
- е) применение охлаждения.

В зависимости от обрабатываемого материала и вида обработки (черновое, чистовое точение) применяют твердые сплавы различных марок.

Для выбора режима резания следует пользоваться табл. 120, 121 и 122, в которых приведены скорости резания, усилия резания и эффективная мощность (часть мощности станка, которая тратится непосредственно на снятие стружки) в зависимости от глубины резания и подачи при точении сталей и чугунов.

Подачи при получистовом точении незакаленных сталей с пределом прочности

$$\sigma_b = 70 - 90 \text{ кг/мм}^2$$

I. Повышение режимов резания

Таблица 118

Качество стружки	Подача в мм/об	Скорость резания в м/мин			Повышение 1%
		80	90	100	
$\nabla \nabla 4$	0,5	0,54—0,46	0,55—0,48	0,55—0,49	0,55—0,49
	1,0	0,65—0,57	0,65—0,57	0,65—0,57	0,65—0,57
	2,0	0,69—0,67	0,69—0,67	0,69—0,67	0,69—0,67
$\nabla \nabla 5$	0,5	0,29—0,23	0,31—0,26	0,34—0,28	0,36—0,32
	1,0	0,4—0,31	0,45—0,35	0,46—0,38	0,46—0,4
	2,0	0,52—0,44	0,53—0,47	0,54—0,48	0,54—0,48
$\nabla \nabla 6$	0,5	0,15—0,11	0,16—0,13	0,18—0,14	0,2—0,16
	1,0	0,21—0,16	0,22—0,17	0,24—0,19	0,25—0,21
	2,0	0,28—0,21	0,3—0,23	0,32—0,25	0,35—0,28

Поправочные коэффициенты на подачи в зависимости от предела прочности при растяжении

Таблица 119

Предел прочности в кг/мм ²	До 50	50—70	70—90	90—110	Поправочный коэффициент
		0,75			1,0

1,25

Режимы резания при продольном точении резцами с пластинками твердого сплава Т15К6
Обрабатываемый материал: горячекатанные конструкционные и легированные стали
с пределом прочности $\sigma_b = 60 - 70 \text{ кг}/\text{мм}^2$

Таблица 120

$E_a \text{ кг}/\text{мм}^2$	Глубина резания в мм																	
	1			2			3			4			6			8		
	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3
0,1	338	30	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,2	293	52	2,5	259	101	4,4	240	153	6,2	209	7,7	211	279	9,9	176	509	14,9	168
0,3	270	69	3,1	239	140	5,5	221	199	8,4	255	8,4	190	340	10,8	163	606	16,4	154
0,4	—	—	—	214	170	6,0	170	203	6,7	183	9,2	176	405	11,9	163	606	16,4	154
0,5	—	—	—	—	—	—	198	—	—	303	9,2	—	—	—	—	—	—	—
0,6	—	—	—	—	—	—	186	231	7,2	173	349	10	165	461	12,7	151	692	17,4
0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	390	10,8	156	521	13,6	144	780
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	509	12,4	140	679	15,7	129	1019
1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	873	17,7	114	1314

Поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала

Предел прочности при растяжении $\sigma_b \text{ в кг}/\text{мм}^2$	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90	90—100	100—110
Поправочные коэффициенты на $\left\{ \begin{array}{l} v \\ P_z \\ N_3 \end{array} \right.$	1,73	1,28	1,0	0,8	0,67	0,58	0,5

Обозначения: v — скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$; P_z — усилие резания в квт ; N_3 — эффективная мощность в квт .

Режимы резания при продольном точении резцами с пластинками твердого сплава ТБК10 обрабатываемый материал: горячекатанные конструкционные и легированные стали с пределом прочности $\sigma_b = 60 - 70 \text{ кг}/\text{мм}^2$

Таблица 121

$v \text{ м/мин}$	Глубина резания v в мм																					
	1			2			3			4			6			8			10			
	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	v	P_z	N_3	
0,1	219	30	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,2	190	52	1,5	169	101	2,8	156	153	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,3	175	69	2,0	155	140	3,5	144	209	5,0	138	279	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	—	—	—	—	139	170	3,9	129	255	5,4	124	340	6,8	114	509	9,5	109	67,9	12,0	101	101	16,7
0,5	—	—	—	—	129	203	4,3	119	303	5,8	114	405	7,5	106	606	10,5	100	810	13,2	91	3	1213,18,2
0,6	—	—	—	—	121	231	4,6	113	345	6,4	108	461	8,0	98,1	692	11,1	95	923	14,4	87,5	1384	19,8
0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала

Предел прочности при растяжении σ_b в $\text{кг}/\text{мм}^2$	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90	90—100	100—110
Поправочные коэффициенты на $\left\{ \begin{array}{l} v \\ P_z \\ N_3 \end{array} \right\}$	1,73	1,28	1,0	0,8	0,67	0,58	0,5
Коэффициенты на $\left\{ \begin{array}{l} P_z \\ N_3 \end{array} \right\}$	0,85	0,92	1,0	1,13	1,23	1,32	1,43
Обозначения: v — скорость резания в $\text{м}/\text{мин.}; P_z$ — усилие резания в $\text{кг}; N_3$ — эффективная мощность в квт.	1,47	1,18	1,0	0,91	0,82	0,76	0,72

**Режимы резания при продольном точении резцами с пластинками твердого сплава ВК8
Обрабатываемый материал: чугун серый; $H_B = 180 - 200$**

Таблица 122

$\frac{v}{m/min}$	Глубина резания в m/m												N_g											
	1			2			3			4			6			8			12					
	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g			
0,1	122	16	0,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,2	107	28	0,49	97	56	0,9	92	84	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,3	97	38	0,60	90	76	1,1	85	114	1,6	80	152	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,4	—	—	—	—	85	92	1,3	79	139	1,8	75	184	2,2	69	278	3,1	65	368	3,9	61	556	5,6	695	6,6
0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,6	—	—	—	—	78	126	1,6	68	189	2,1	64	252	2,6	58	378	3,6	55	504	4,5	52	756	6,4	820	7,2
0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала

Твердость H_B	До 140	140—160	160—180	180—200	200—220	220—240	240—260
Поправочные коэффициенты на $\left\{ \begin{array}{c} v \\ P_z \\ N_g \end{array} \right\}$	1,93 0,81 1,56	1,51 0,88 1,37	1,21 0,94 1,14	1,0 1,0 1,0	0,85 1,06 0,9	0,72 1,12 0,81	0,63 1,17 0,84

Обозначения: 1. v — скорость резания в m/min ; P_z — усилие резания в kg ; N_g — эффективная мощность в kwt .

При работе резцами ВК6 табличные данные скорости резания умножать на 1,2.

**Режимы резания при продольном точении резцами с пластинками твердого сплава Т15К6
Обрабатываемый материал: закаленная сталь $\sigma_b = 120 - 130 \text{ кг}/\text{мм}^2$**

Таблица 123

$\frac{\sigma_0}{\text{кг}/\text{мм}^2}$	Глубина резания в м.м.											
	0,2		0,5		1,0		1,5		2,0			
v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	v	P_z	N_g	
0,05	226	7	0,26	192	14	0,44	170	24	0,67	157	33	0,85
0,1	171	11	0,31	146	24	0,57	129	41	0,87	119	57	1,1
0,15	145	16	0,38	124	33	0,67	109	59	1,1	101	80	1,3
0,2	130	20	0,43	110	42	0,76	97	73	1,2	90	100	1,5
0,3	110	28	0,51	94	58	0,89	83	101	1,4	76	139	1,8
												73
												175
												2,1

Поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала

$\frac{\sigma_0}{\text{кг}/\text{мм}^2}$	Предел прочности при растяжении				Твердость по Роквеллу H_R				Поправочные коэффициенты на			
	110—120	120—130	130—140	140—150	150—160	160—170	170—180	180—190	190—200	110—120	120—130	130—140
σ_b в $\text{кг}/\text{мм}^2$												

Обозначения: v — скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$; P_z — усилие резания в $\text{кг}; N_g$ — эффективная мощность в kvt .

При точении стального и чугунного литья и стальных поковок значения скорости резания и эффективной мощности, указанные в табл. 119, 120, 121, следует уменьшать, умножая табличные данные на поправочный коэффициент 0,85 или 0,8.

При работе на станках средней мощности, особенно при черновом точении, вследствие недостаточной мощности этих станков оказывается невозможным применять значения скоростей резания, указанные в таблицах.

В этих случаях целесообразно уменьшать не глубину резания и подачу, а снижать скорость резания до величины, допускаемой мощностью электродвигателя станка.

Режимы резания в табл. 119, 120, 121 рассчитаны для определенных условий работы:

точение сталей с пределом прочности $\sigma_b = 60 - 70 \text{ кг}/\text{мм}^2$ и чугунов с твердостью по Бринелю $H_B = 180 - 200$;

период стойкости резца $T = 90 \text{ мин.}$;

главный угол резца в плане равен 45° ; положительный передний угол с отрицательной фаской, допустимая величина износа по задней поверхности резца до $0,8 - 1,0 \text{ мм.}$

Для других условий работы данные табл. 120, 121, 122, 123 умножают на поправочные коэффициенты, приведенные как в указанных таблицах, так и в табл. 124, 125.

Поправочные коэффициенты к режимам резания в зависимости от стойкости резца

Таблица 124

Обраба- тываемый материал	Стойкость резца в мин.										
	20	30	45	60	75	90	120	150	180	240	360
поправочные коэффициенты на скорость и мощность											
Незака- ленная сталь, чугун	1,33	1,24	1,15	1,08	1,04	1	0,94	0,91	0,87	0,82	0,76
Закален- ная сталь	1,15	1,11	1,08	1,04	1,02	1	0,97	0,95	0,93	0,92	0,88

**Поправочные коэффициенты к режимам резания
в зависимости от главного угла в плане**

Таблица 125

Обраба- тываемый материал	Поправочные коэффициенты	Главный угол в плане φ°						
		10	20	30	45	60	70	90
Сталь незака- ленная	На скорость резания	1,55	1,3	1,13	1,0	0,92	0,86	0,81
	На усилие резания	1,32	1,16	1,08	1,0	0,98	1,0	1,08
	На мощность	2,05	1,5	1,22	1,0	0,9	0,88	0,86
Сталь зака- ленная	На скорость резания	1,55	1,3	1,13	1,0	0,92	0,86	0,81
	На усилие резания	—	—	1,2	1,0	0,88	0,83	0,73
	На мощность	—	—	1,26	1,0	0,84	0,78	0,67
Чугун серый	На скорость резания	—	—	1,05	1,0	0,96	0,34	0,92
	На усилие резания	—	—	1,26	1,0	0,84	0,78	0,67

Правильно установленный режим резания обеспечивает значительное сокращение основного времени обработки. В тех случаях, когда обработка детали производится за несколько проходов инструмента, основное (машиное) время определяют, пользуясь следующей формулой:

$$T_0 = \frac{L \cdot i}{S \cdot n} \text{ мин},$$

где L — величина пути, проходимого резцом в направлении подачи в $мм$;

i — число проходов инструмента;

S — величина подачи режущего инструмента на один оборот шпинделья в $мм$;

n — число оборотов шпинделья в минуту.

Как видно из этой формулы уменьшения машинного времени можно достичнуть несколькими способами: увеличивать числа оборотов шпинделя, увеличивать подачи или увеличивать одновременно и скорость резания и величину подачи.

в) Пример назначения режима резания

Исходные данные: получистовая ($\nabla \nabla 5$) обточка вала из углеродистой стали ($\sigma_b = 65 \text{ кг}/\text{мм}^2$). Диаметр заготовки равен 80 мм, диаметр вала после обработки — 76 мм; длина прохода 100 мм.

Инструмент — проходной правый токарный резец с пластинкой твердого сплава Т15К6.

Допустимый износ по задней поверхности резца — 1 мм при стойкости его 90 мин. Станок токарно-винторезный, модель 1А62.

Вначале определяют геометрию резца, при помощи которой будет производиться обработка. По табл. 111 выбирают форму передней поверхности резца — радиусную с отрицательной фаской, обеспечивающую ломание стружки при глубине резания до 5 мм и подаче около 0,3 $\text{мм}/\text{об}$.

По табл. 112 определяют величину заднего угла 8° и величину переднего угла резца — -15° . Вспомогательный задний угол α_1 берется равным $\alpha + 5^\circ = 13^\circ$.

По табл. 113 выбирают угол наклона главной режущей кромки -5° , главный угол в плане -45° и вспомогательный угол в плауне -8° .

Форму сопряжения главной и вспомогательной режущих кромок резца — закругленную с радиусом при вершине в 1 мм определяют в соответствии с табл. 114.

После этого выбирают режим резания.

Глубина резания устанавливается равной припуску на

$$\text{обработку } t = \frac{D - d}{2} = \frac{80 - 76}{2} = 2 \text{ мм.}$$

Согласно данным табл. 117 для класса чистоты обработки поверхности $\nabla \nabla 5$, при радиусе закругления вершины резца в 1 мм и скорости резания 130 м/мин величина подачи изменяется от 0,46 до 0,42 $\text{мм}/\text{об}$.

Это значение подачи корректируется в соответствии с пределом прочности стали по данным табл. 118.

Для стали $\sigma_b = 65 \text{ кг}/\text{мм}^2$ поправочный коэффициент равен 0,75,

Возможное значение подачи будет находиться в пределах от $0,46 \times 0,75 = 0,345 \text{ мм/об}$ до $0,42 \times 0,75 = 0,315 \text{ мм/об}$.

По паспорту станка определяется возможная подача — $0,33 \text{ мм/об}$.

Скорость резания определяется по табл. 119. Для стали $\sigma_y = 60 - 70 \text{ кг/мм}^2$, при глубине резания 2 мм и подаче $0,33 \text{ мм/об}$, скорость резания будет равна 239 м/мин .

После указанных подсчетов определяется число оборотов шпинделя

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 239}{3,14 \times 80} \approx 1000 \text{ об/мин.}$$

По паспорту станка число оборотов шпинделя равно 960 об/мин . При этом числе оборотов мощность по паспорту станка составляет $5,2 \text{ квт}$, что является приемлемым. Следовательно, установленный режим резания допустим. Время обработки для длины прохода в 100 мм составит:

$$T_0 = \frac{L}{n \cdot S} = \frac{100}{960 \times 0,39} = 0,31 \text{ мин.}$$

г) Номограмма для определения скорости резания на токарных работах

Номограмма, изложенная на рис. 86, может служить для определения скорости резания по известному диаметру и числу оборотов или для решения обратной задачи. Номограмма удобна для использования в цеховых условиях для быстрого определения одной из указанных трех величин по двум остальным.

Номограмма охватывает следующие диапазоны значений n , v , D : n — от 20 до 2000 об/мин ; v — от 12 до 1000 м/мин ; D — от 20 до 2000 мм .

На каждой из боковых шкал можно отсчитывать диаметр или число оборотов. Диаметры от 20 до 200 мм отсчитываются на правой шкале, а соответствующие им числа оборотов — на левой.

Диаметры от 200 до 2000 мм отсчитываются на левой стороне шкалы, а соответствующие им обороты — на правой.

Если заданные значения диаметра и числа оборотов находятся на одной из крайних шкал, одно из этих значений отсчитывается на второй шкале с десятикратным

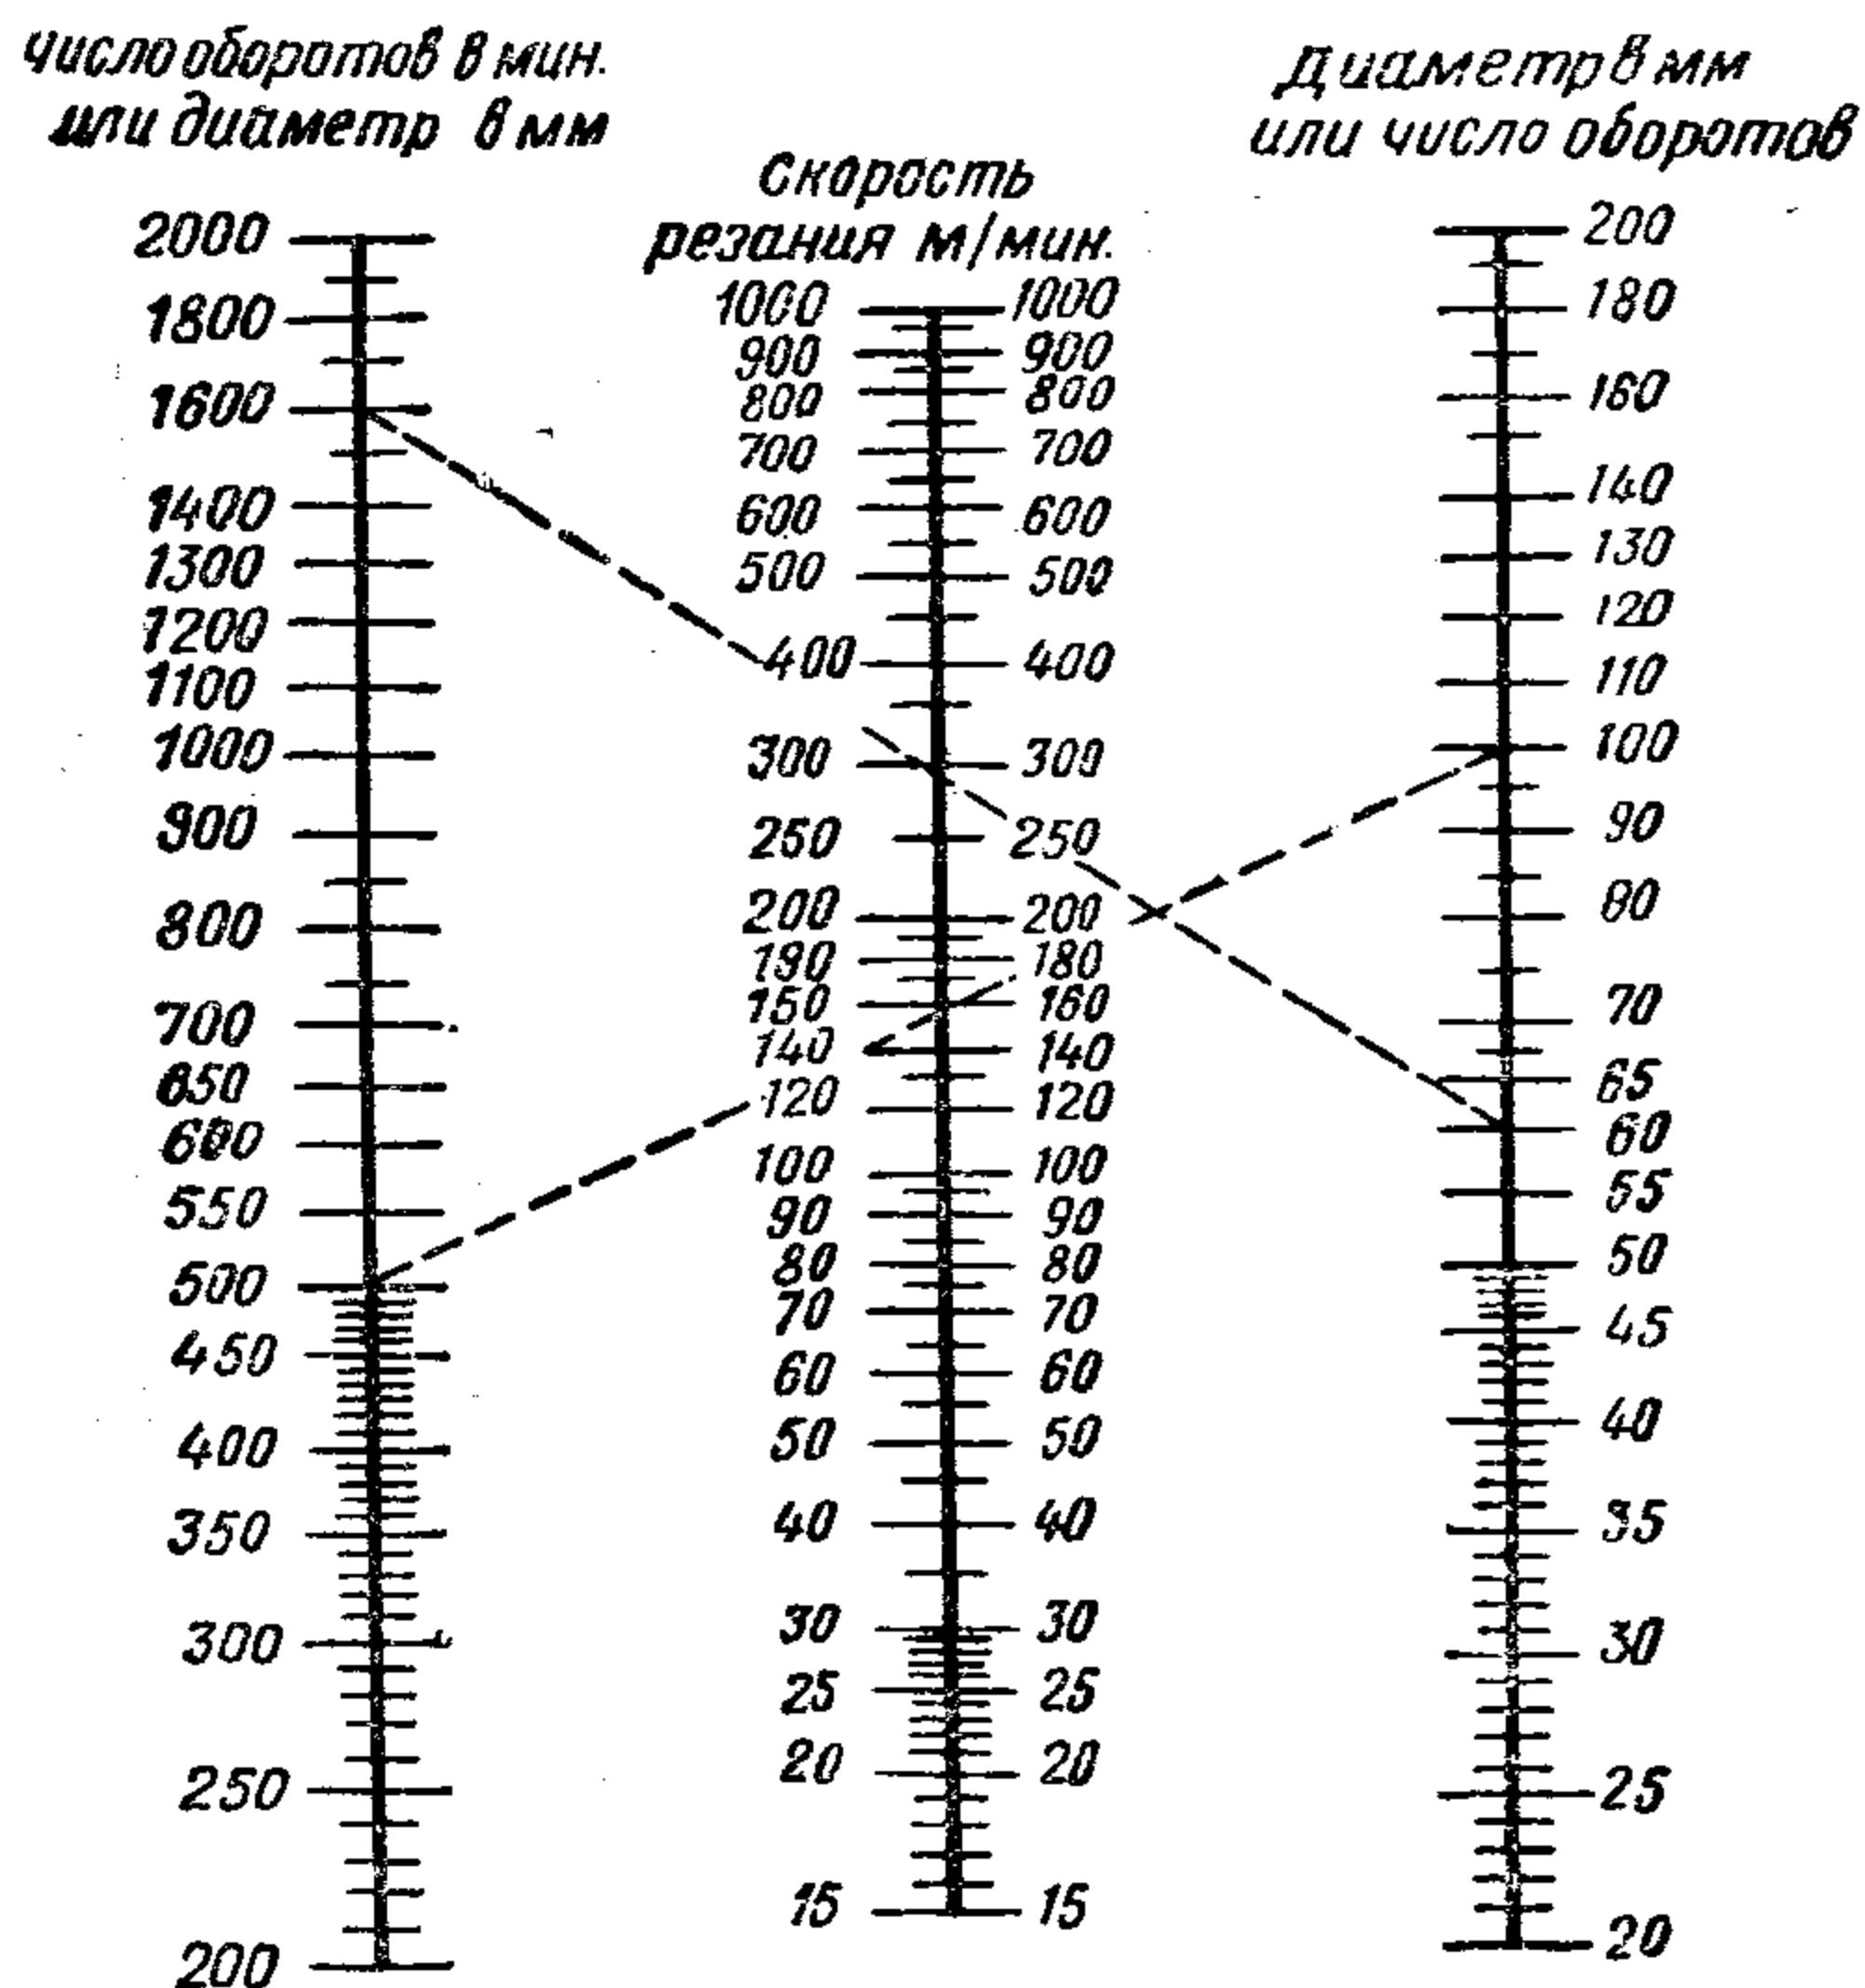


Рис. 86

увеличением или уменьшением, а полученное значение скорости резания соответственно уменьшают или увеличивают в 10 раз.

Для практического использования номограмму рекомендуется тщательно вычертить на кальке тушью и сфотографировать на пластиинку размеров 9×12 см. При таком размере фотографий пометки на шкалах достаточно хоро-

шо видны, и номограмма приобретает размер карманного справочника.

Примеры.

1. Диаметр $D = 100$ мм, число оборотов $n = 500$, скорость $v = 147$ м/мин.

2. Диаметр $D = 60$ мм; число оборотов $n = 160^1$, скорость $v = 30$ м/мин.

II. ТОЧЕНИЕ МИКРОЛИТОВЫМИ РЕЗЦАМИ

1. Конструкция резцов

Новый керамический материал, основанный на спекании окиси алюминия, во много раз дешевле твердых сплавов, по сравнению с ними он обладает повышенной хрупкостью и низкой теплопроводностью.

Лучшей формой напайных резцов являются резцы с закрытой формой гнезда (рис. 87). Они удобнее при заточке и в работе, так как закрытая форма гнезда резца предохраняет керамическую пластинку от выпадания.

Геометрия этих резцов следующая:

передний угол — 5° ; угол наклона режущей кромки от 5 до 10° ; задний угол $8—10^\circ$; главный угол в плане $30—45^\circ$; вспомогательный угол в плане от 10 до 15° ; радиус закругления вершины резца делается под углом — 5 до — 10° шириной $1,5$ до $2,5$ мм.

Практика показала, что применение резцов с механическим креплением пластиинки позволяет значительно снизить затраты на изготовление резцов.

На рис. 88 показан резец с механическим креплением керамической пластиинки, примыаемой для малых сечений стружки. Этот резец используется при обработке с подачей $0,5$ мм/об и глубиной резания 1 мм.

Керамическая пластиинка зажимается винтом в разрезной державке.

Выдвижение пластиинки при переточке производится винтом с эксцентрично посаженной упорной головкой. При повороте головки винта пластиинка выдвигается из паза.

¹ Вместо $n = 160$ берем $n = 1600$, а полученнную скорость вместо 300 считаем равной 30 . Этот прием следует применять, если оба заданные значения (диаметр и число оборотов) находятся на одной шкале.

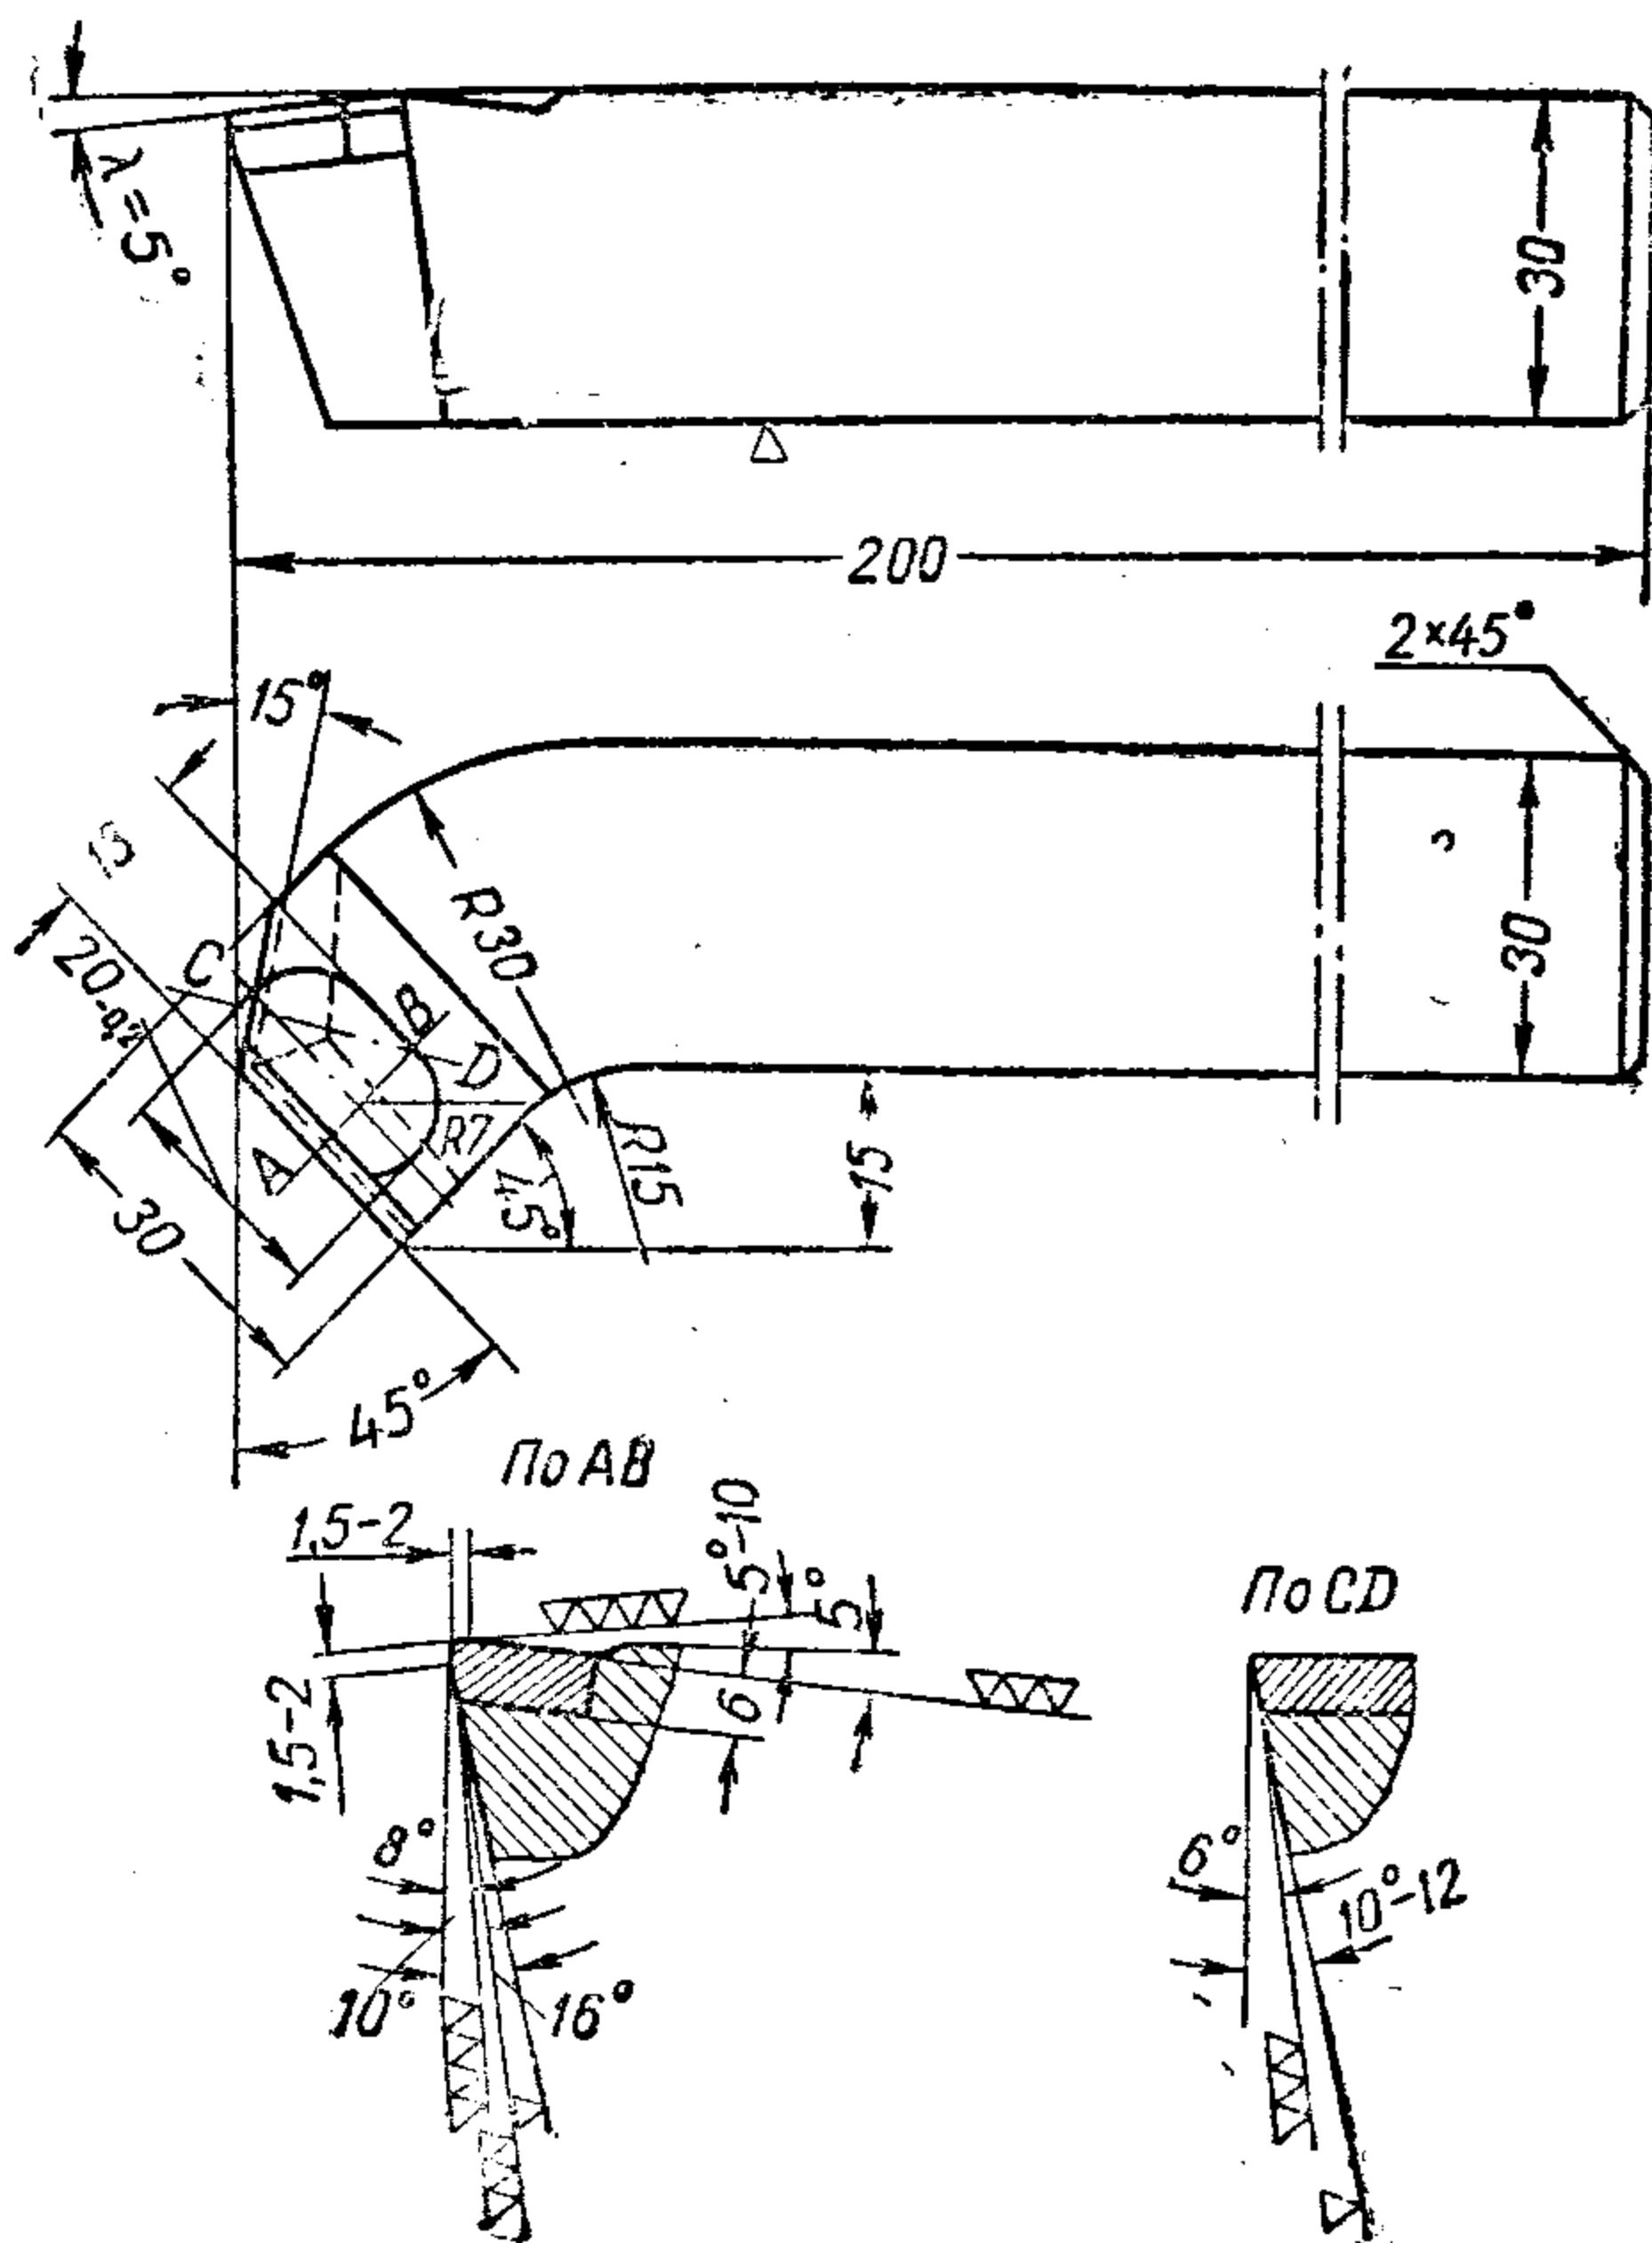


Рис. 87

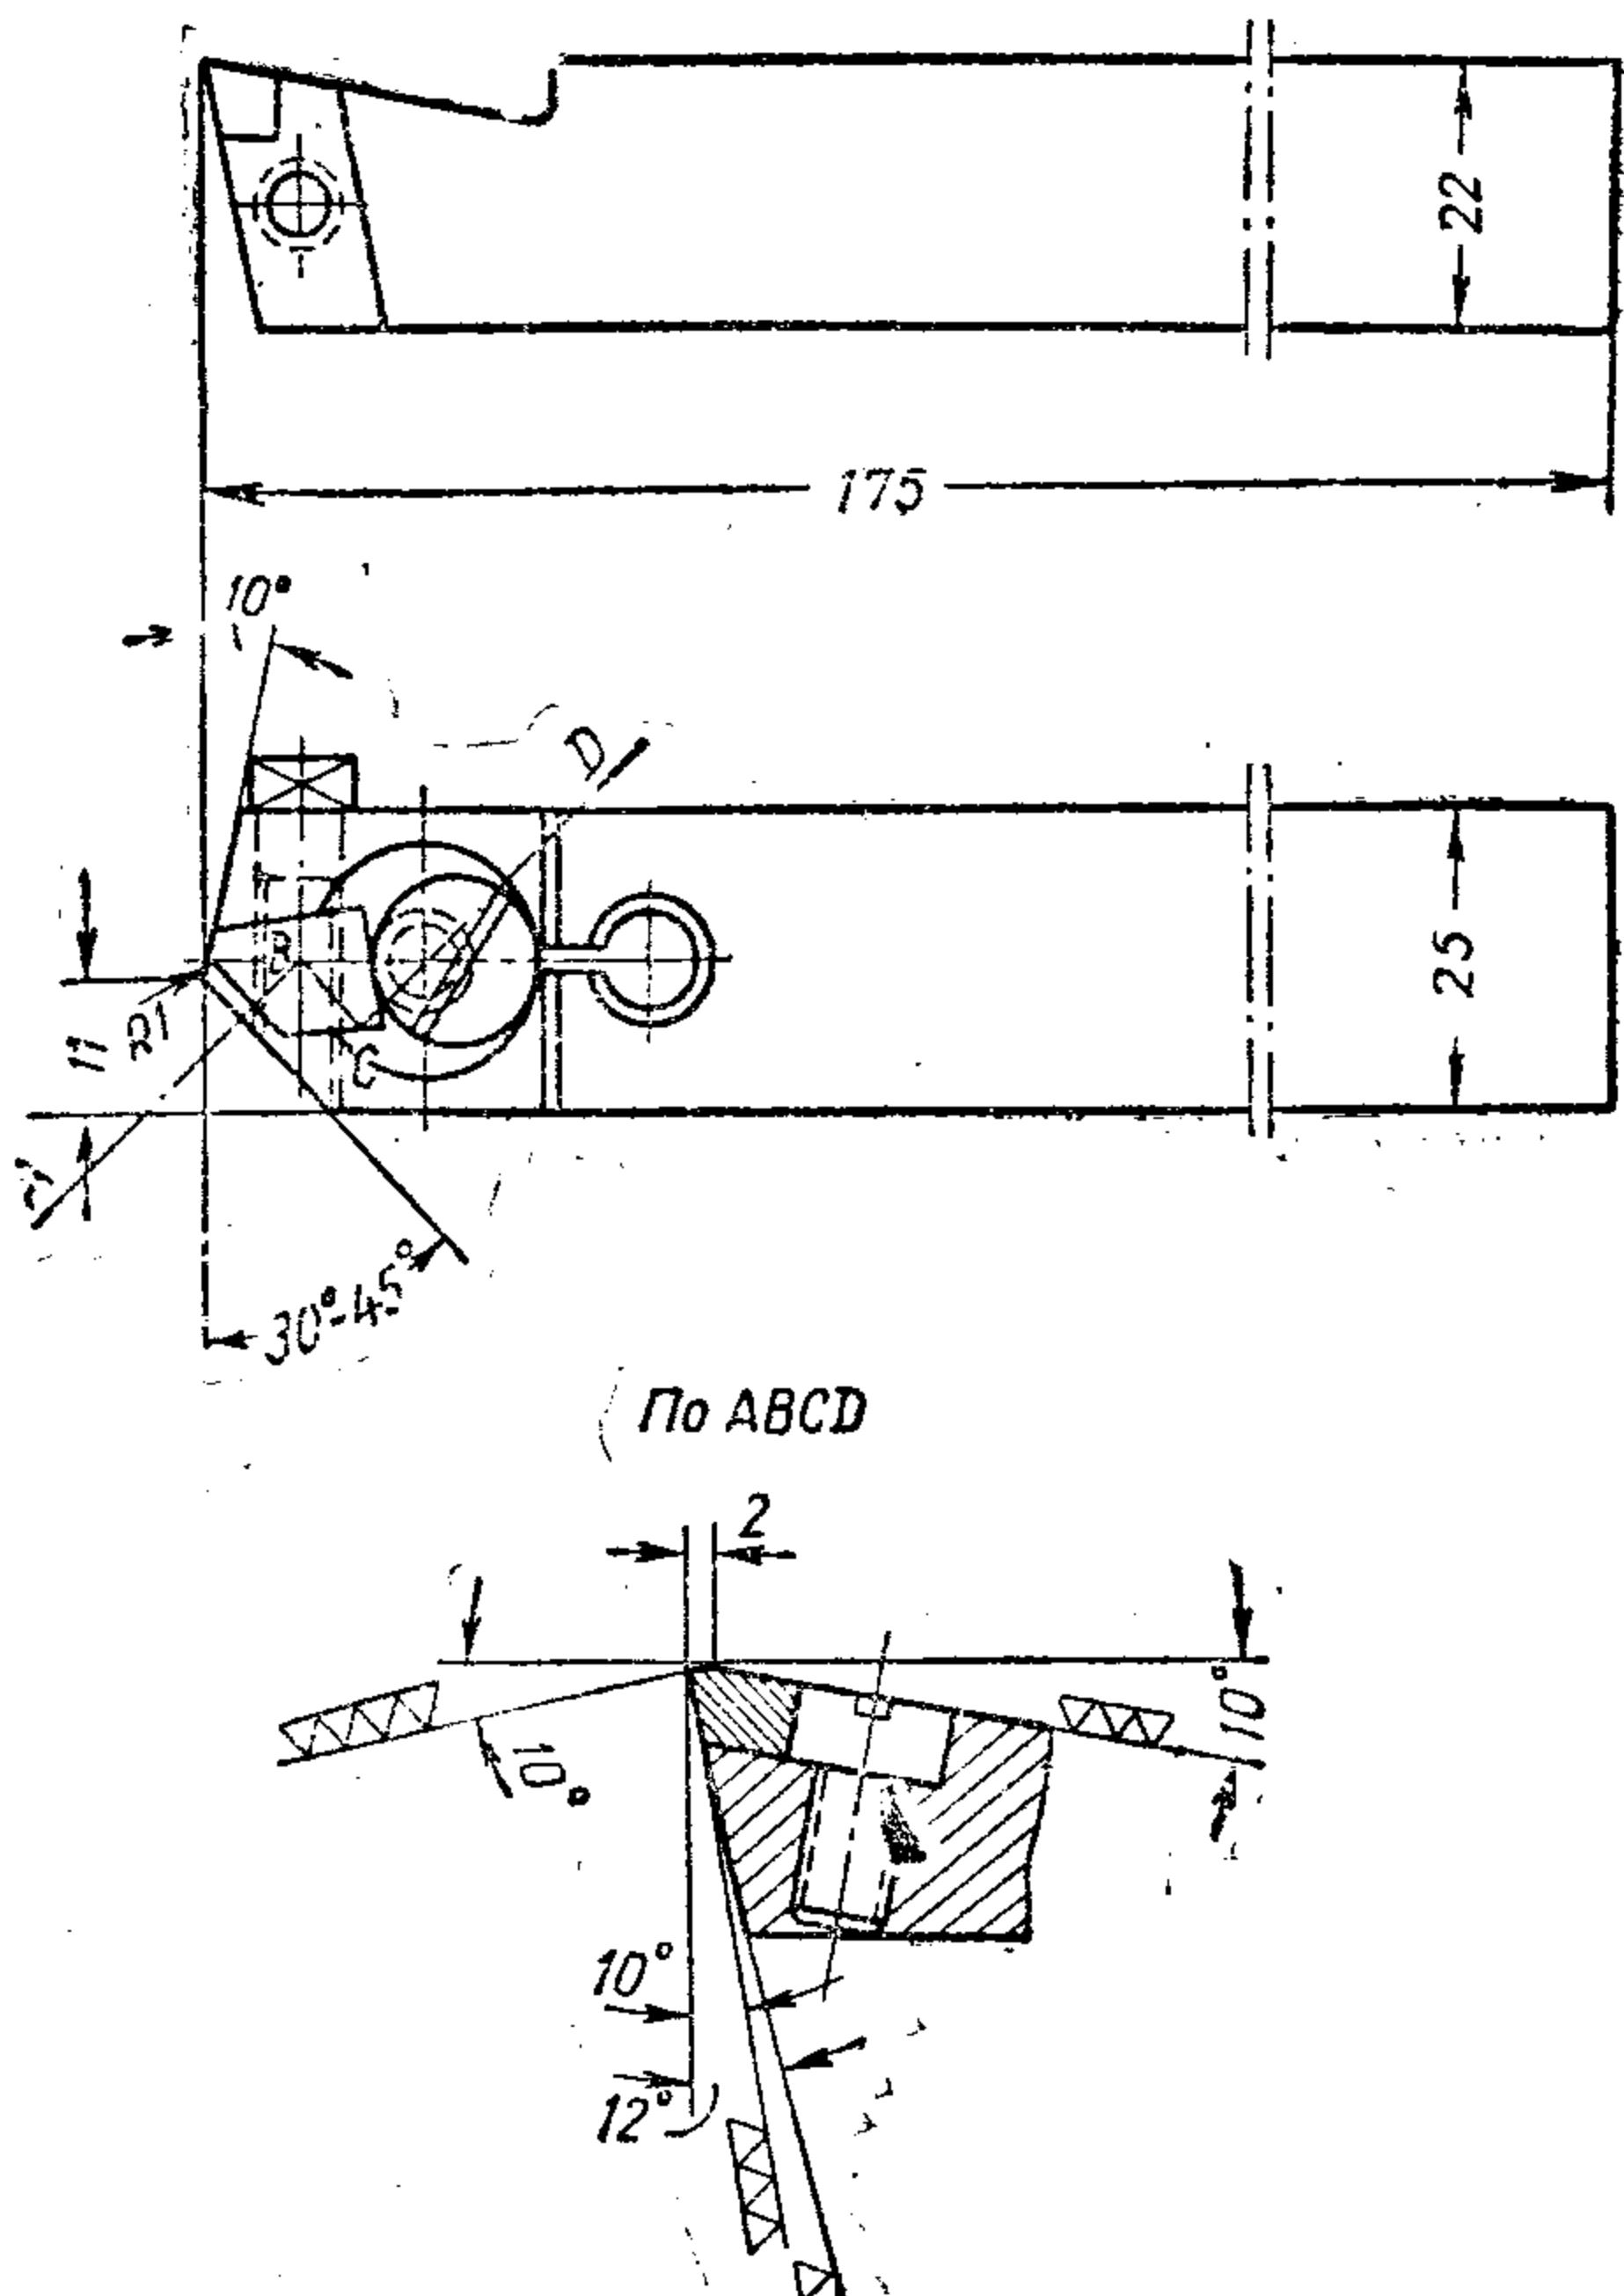


Рис. 88

2. Условия эксплуатации микролитовых резцов

Так как по сравнению с металлокерамическими пластинками микролитовые пластины имеют пониженный предел прочности на изгиб и сжатие и обладают повышенной хрупкостью, при их эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия.

1. Не применять микролитовых резцов при ударной и прерывистой нагрузке.

Вибрации при резании микролитовыми резцами вследствие недостаточной жесткости станка, детали или резца резко снижают стойкость пластинок и приводят к их выкрашиванию.

2. Микролитовые пластины должны быть тщательно заточены и не должны иметь зазубрин и трещин.

3. Крепление резцов и обрабатываемой детали должно быть жестким, зажимные приспособления достаточно массивными и хорошо отбалансированными.

4. Смазка труящихся частей станка должна быть надежной.

5. Резец должен крепиться с небольшим вылетом.

6. Микролитовые резцы не должны применяться при точении чугуна с отбеленной коркой и не должны применяться при черновом точении; они пригодны для чистовой и получистовой обработки. Хорошие режущие свойства микролитовых резцов обеспечивают получение чистых и точных поверхностей.

7. До остановки станка следует выключить механизм подачи, а потом останавливать вращение шпинделя.

8. Микролитовые резцы не следует доводить до полного затупления.

3. Режимы резания

Подачи. Подачи при работе микролитовыми резцами рекомендуется выбирать в пределах от 0,15 до 0,5 мм/об

При работе с более низкими подачами преждевременно выкрашиваются микролитовые пластины, а при подачах больше 0,5 мм/об наступает резкое ухудшение работы резца.

Величина подач в зависимости от угла в плане и обрабатываемого материала

Таблица 126

Обрабатываемый материал	Главный угол в плане в град.			
	30	45	60	90
	подача в мм/об			
Сталь $\sigma_b = 65 \text{ кг}/\text{мм}^2$	0,6	0,45	0,35	0,3
Чугун $H_B = 190$	0,8	0,55	0,45	0,4

Глубина резания. Рекомендуется работать с глубиной резания от 0,5 до 4,0 мм.

Преждевременный износ резца и выкрашивание микролитовой пластинки наступает при работе с глубиной резания больше 4 мм.

Выбор скорости резания. Скорости резания при обработке серого чугуна и конструкционных сталей микролитовыми резцами марки ЦМ 332 при стойкости 30 мин. выбираются по нижеследующим таблицам¹.

Режим резания для чугуна $H_B = 220$ при чистовом и получистовом точении микролитовыми резцами марки ЦМ 332

Таблица 127

Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
скорость резания в м/мин						
0,5	580	546	520	506	—	—
1	506	480	457	440	—	—
1,5	455	430	410	400	374	—
2	440	400	395	383	360	344
2,5	423	390	380	367	346	330
3	408	382	357	352	335	320
4	365	332	326	316	300	285

¹ Таблицы режимов резания составлены по данным ЦНИИТМАШ, МХТИ и др. (см. Режимы резания металлов керамическим инструментом, Машгиз, 1952).

Режимы резания для конструкционных и легированных сталей $\sigma_b = 65 \text{ кг}/\text{мм}^2$ при точении микролитовыми резцами марки ЦМ 332

Таблица 128

Глубина резания в мм	Подача в $\text{мм}/\text{об}$					
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
	скорость резания в $\text{м}/\text{мин}$					
0,5	645	570	525	490	—	—
1	558	500	452	430	—	—
1,5	517	450	427	400	360	—
2	490	436	410	377	340	312
2,5	470	422	390	363	327	300
3	455	400	372	350	314	290
4	430	380	350	330	300	273

Поправочный коэффициент на скорость резания при обработке чугуна в зависимости от стойкости резца выбирается из приведенных ниже данных

Стойкость в мин.	30	45	60	90	120
Поправочный коэффициент .	1	0,86	0,76	0,65	0,58

Поправочный коэффициент на скорость резания при обработке стали в зависимости от стойкости резца выбирается из приведенных ниже данных.

Стойкость в мин.	30	45	60	90	120
Поправочный коэффициент .	1	0,90	0,83	0,75	0,69

III. ТОЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ

1. Сущность и значение метода В. А. Колесова

Сокращение машинного времени обработки может быть достигнуто увеличением числа оборотов детали или путем увеличения подачи.

Увеличение подачи без ущерба для чистоты поверхности может быть осуществлено лишь при изменении общепринятых геометрических параметров режущей части резцов.

Предложенный токарем Средневолжского станкостроительного завода В. А. Колесовым резец с дополнительной

режущей кромкой (с углом в плане равным нулю) позволяет в несколько раз увеличивать подачи при повышении чистоты обработанной поверхности до 4—6-го класса.

Метод получистового точения указанными резцами с большими подачами является передовым методом, обеспечивающим сокращение машинного времени в 6—10 раз.

При точении с большими подачами предусматривается одновременное применение высокой скорости резания.

Для сокращения вспомогательного времени при точении с большими подачами станки оснащаются быстродействующими зажимными установочными, центрирующими и другими приспособлениями, ускоряющими установку заготовок и резцов.

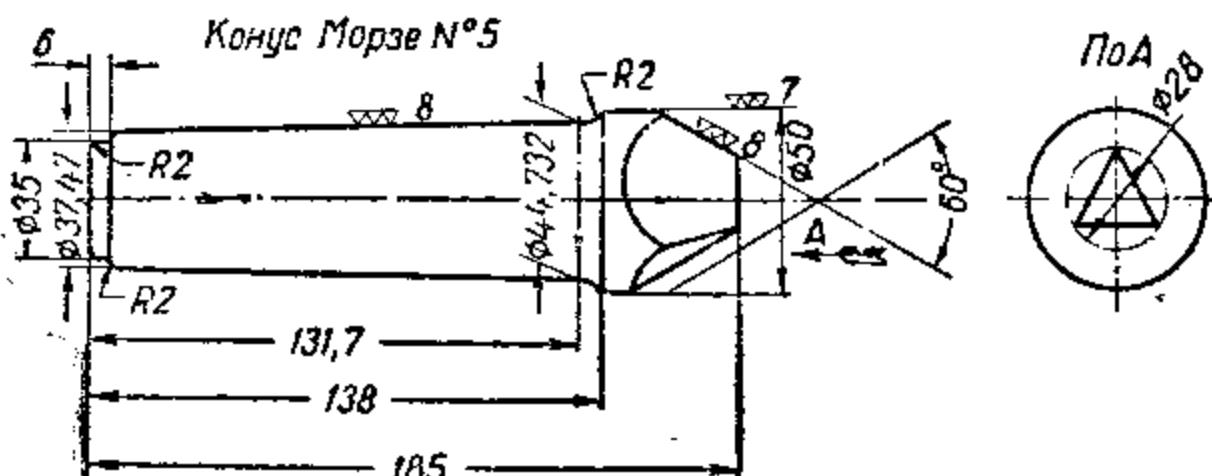


Рис. 89

На рис. 89 показан трехзубый передний центр для крепления полых деталей при обработке на больших подачах.

На рис. 90 и 91 изображены специальные зажимные втулки для обработки в центрах деталей диаметром от 20 до 50 мм. Такие втулки позволяют быстро и точно производить установку деталей и дают возможность обрабатывать их на больших подачах.

2. Конструкция и геометрия резцов для силового резания

а) Конструкция резца В. А. Колесова

Сущность метода, разработанного В. А. Колесовым, заключается в совмещении черновой и чистовой обточки в одном переходе, что стало возможным в результате применения специального комбинированного резца.

В конструкции резца В. А. Колесова содержатся элементы и геометрические параметры, присущие проходному обдирочному резцу и чистовому типа лопаточного.

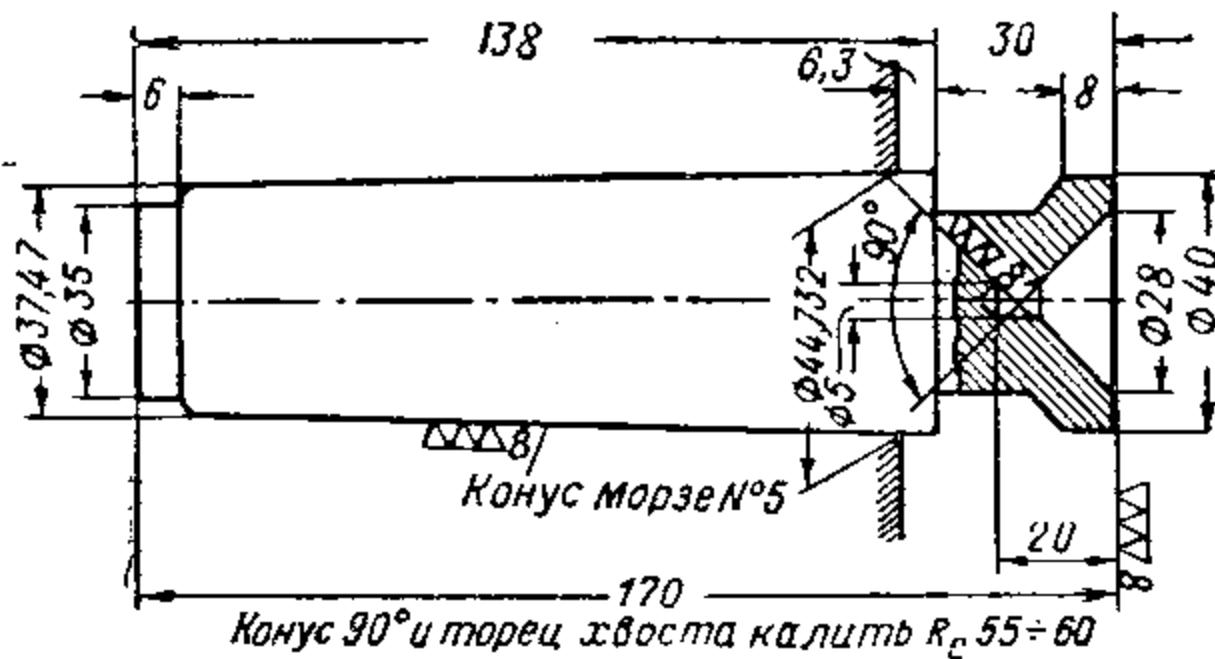


Рис. 90

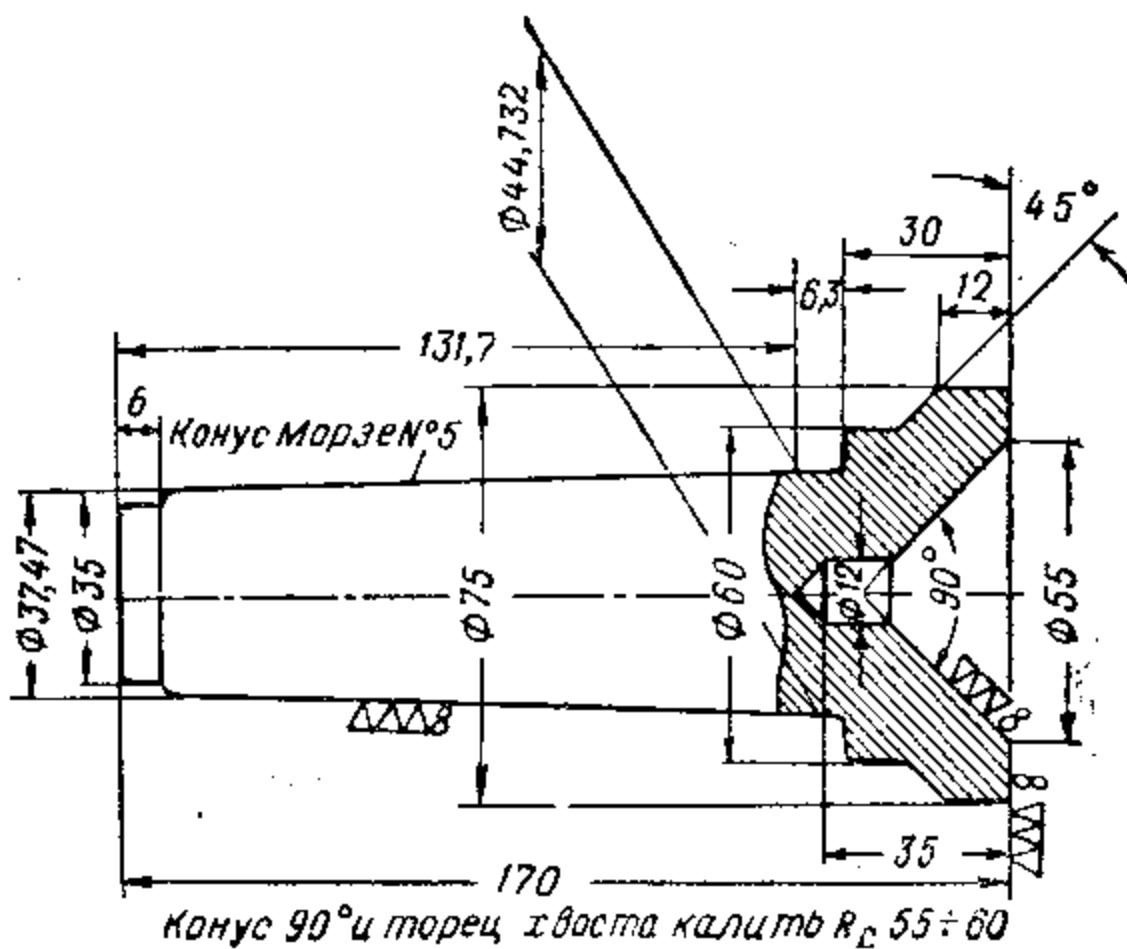


Рис. 91

Отличительной особенностью конструкции резца Колесова является наличие трех режущих кромок (рис. 92). Назначение режущей кромки 1, расположенной в плане под углом 45° , аналогично назначению режущей кромки обычного проходного резца; режущая кромка 2, имеющая угол в плане 20° , является переходной соединительной кромкой; режущая кромка 3, расположенная в плане под углом 0° параллельно направлению подачи, выполняет функции чистового лопаточного резца.

Длина третьей кромки, расположенной под углом 0° , должна превышать величину подачи не менее чем на 0,5 мм.

На главных режущих кромках имеются фаски шириной 0,2—0,3 мм под отрицательным углом, равным $2\text{--}3^\circ$. Стружко-завивательная канавка шириной 8—10 мм и глубиной 1—1,5 мм расположена под углом $15\text{--}20^\circ$ к главной режущей кромке 1. Сходящая стружка упирается в поверхность резания и, обламываясь на полукольце, хорошо дробится и не портит обрабатываемую поверхность.

Для упрочнения режущей части резца задние углы, соответствующие режущим кромкам 1, 2, 3 выбираются в пределах от 3 до 5° .

Средневолжский станкостроительный завод рекомендует две конструкции резцов В. А. Колесова. Для точения валиков на проход резец оснащен пластинкой твердого сплава T15K6 формы 0229 (рис. 93). На рис. 94 показан резец В. А. Колесова для точения ступенчатых валиков. Резец оснащен пластинкой твердого сплава T15K6 формы 0729.

б) Резцы конструкции новатора П. Я. Сельцова

Проходные отогнутые резцы конструкции Сельцова, применяемые для обтачивания чугунных и бронзовых деталей на больших подачах, показаны на рис. 95. Благодаря двум

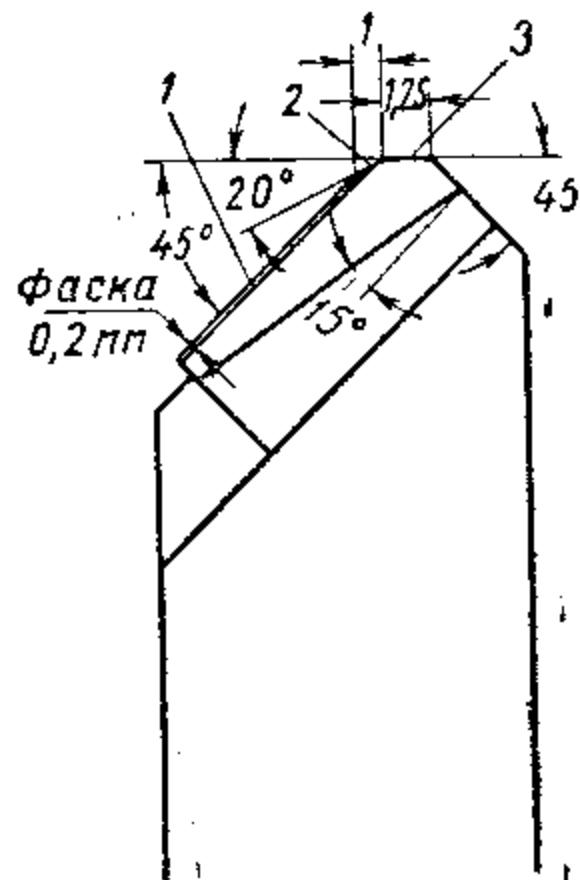


Рис. 92

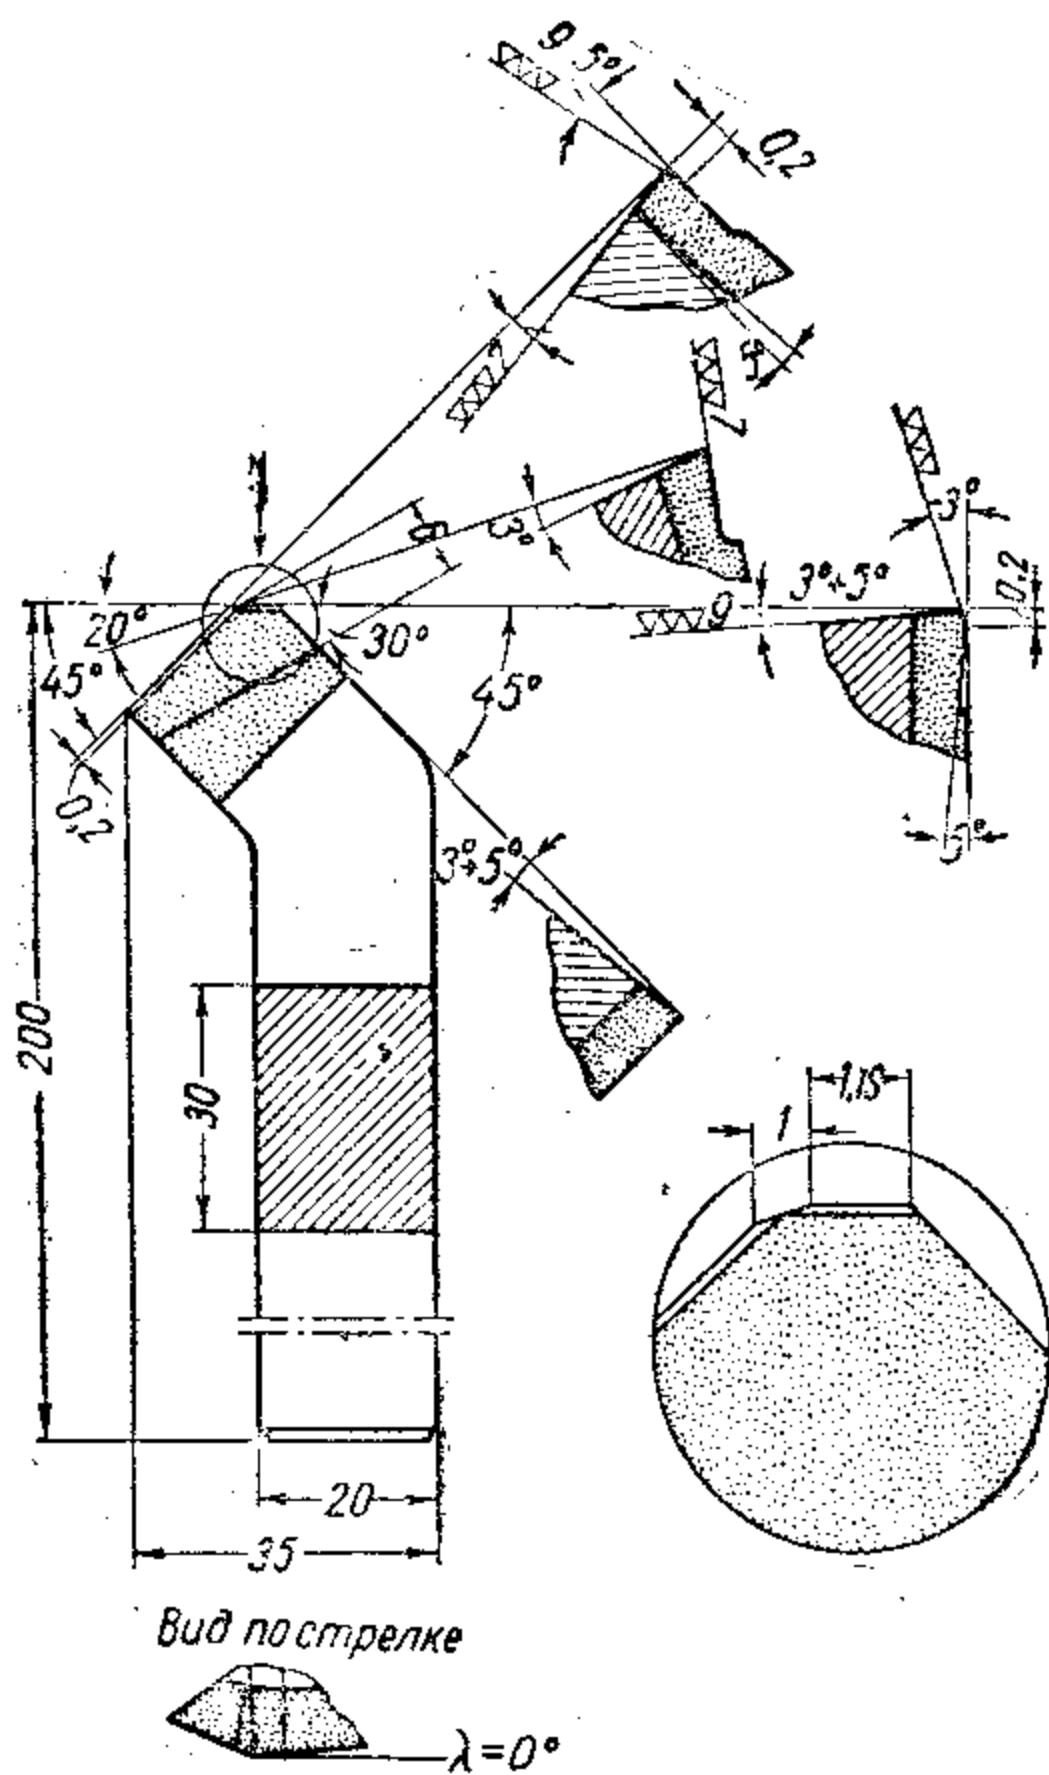


Рис. 93

дополнительным кромкам, расположенным по отношению одна к другой под углом в 90° , эти резцы используются для обтачивания как наружных, так и торцовых поверхностей деталей.

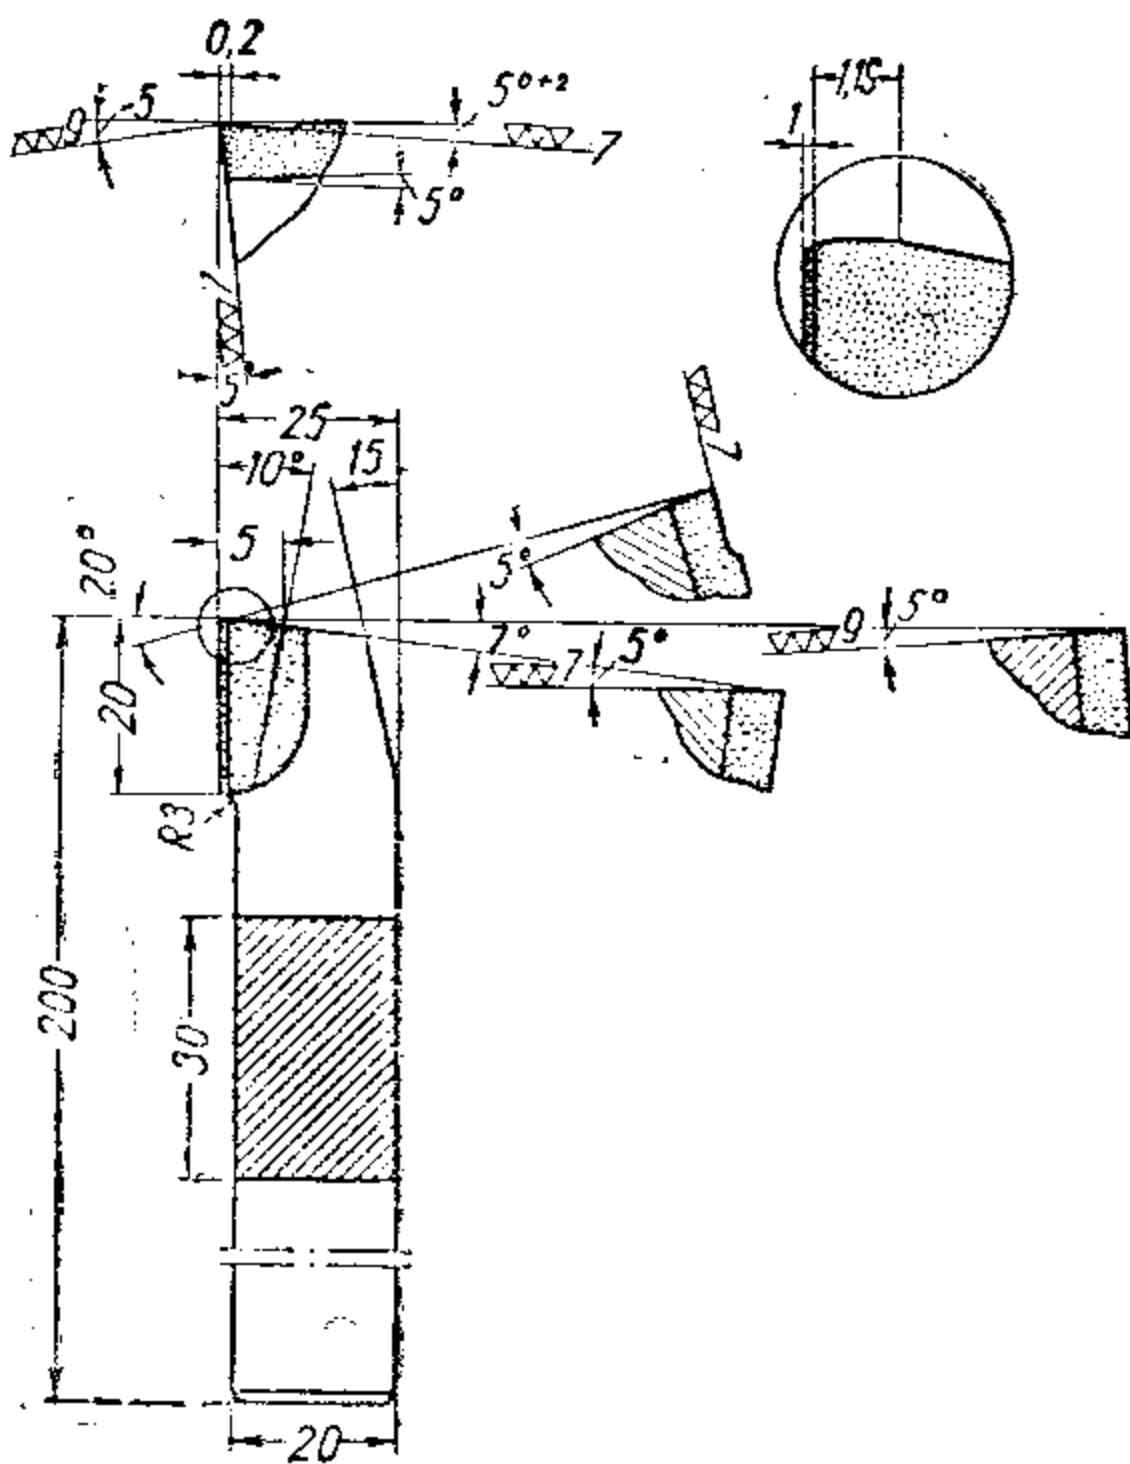


Рис. 94

Особенностью резцов конструкции Сельцова является наличие дополнительных широких режущих кромок. При работе такими резцами, оснащенными пластинками твердого сплава ВК2, при скорости резания до 150 м/мин и подаче от 0,8 до 1,2 мм/об поверхность деталей получается

6-го и 7-го классов чистоты. 4-й и 5-й классы чистоты поверхности достигаются при обработке с подачами от 1,7 до 2,4 мм/об.

Сечение по АА

Вид по стрелке „К“

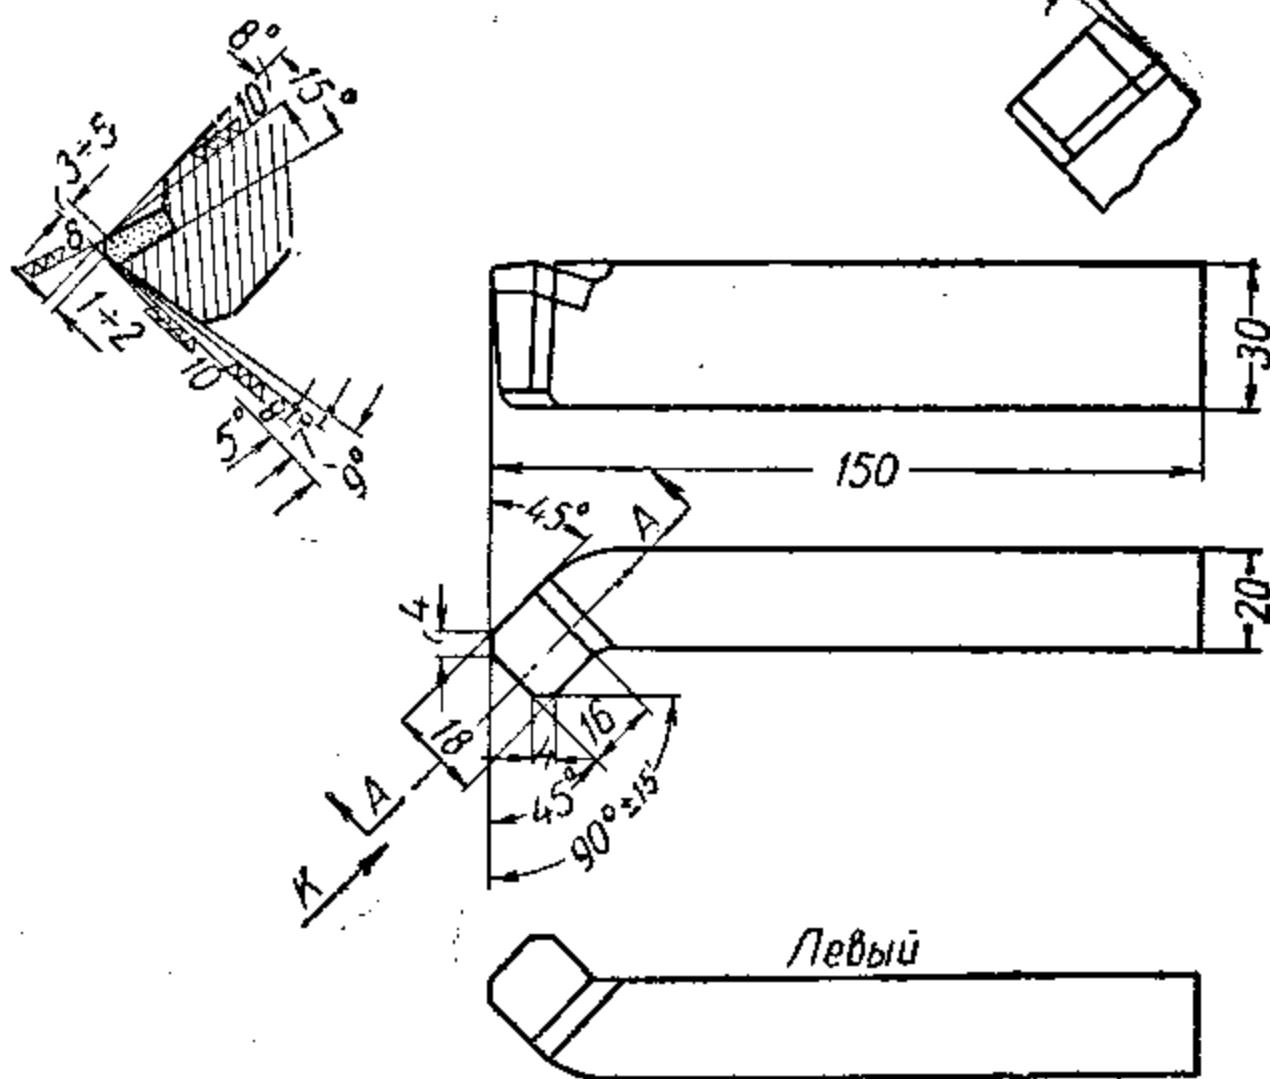


Рис. 95

Другой особенностью резцов Сельцова является их большая универсальность по сравнению с обычными резцами. Их можно использовать для выполнения различных видов обработки без смены инструмента или поворота резцодержавок, благодаря чему вспомогательное время сокращается.

Для подрезания торцов и обтачивания ступенчатых чугунных и бронзовых деталей на больших подачах предназначены подрезные резцы (рис. 96).

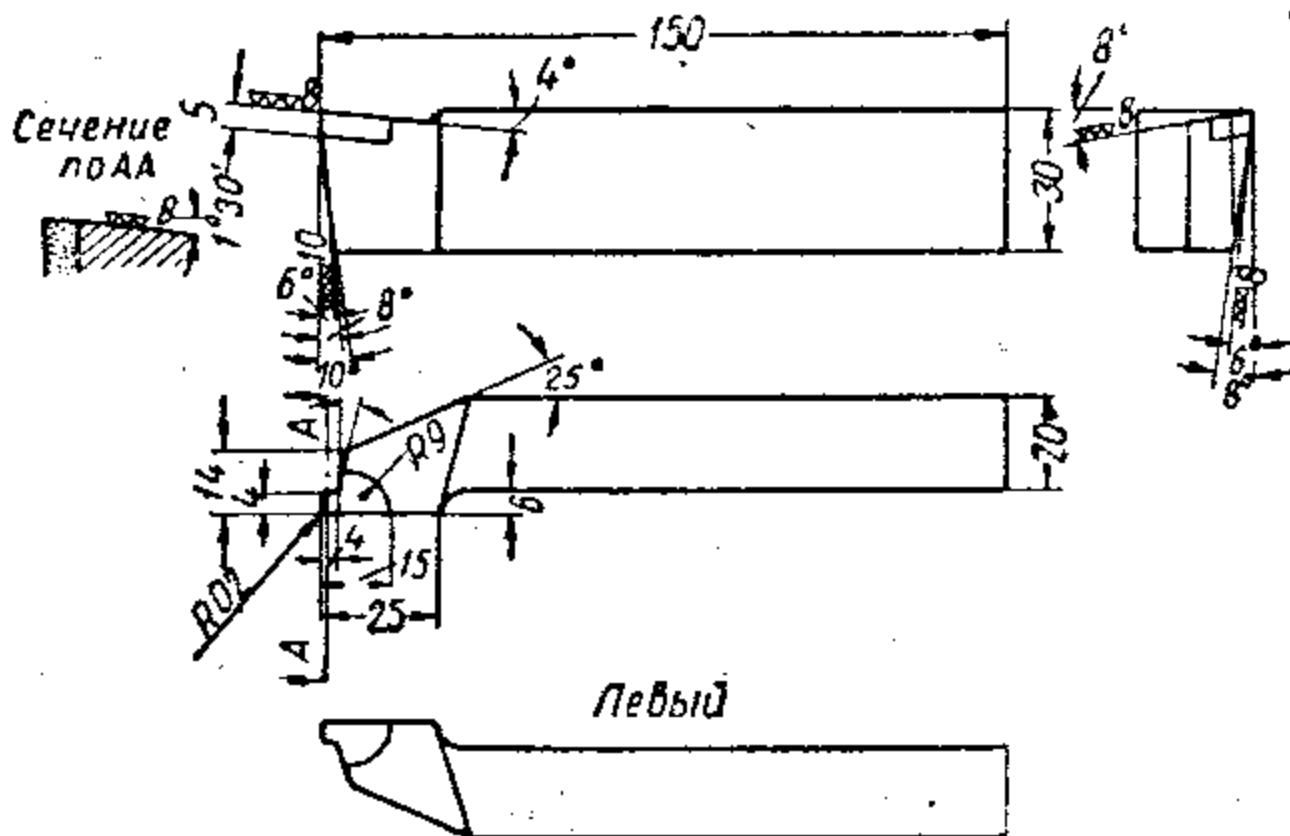


Рис. 96

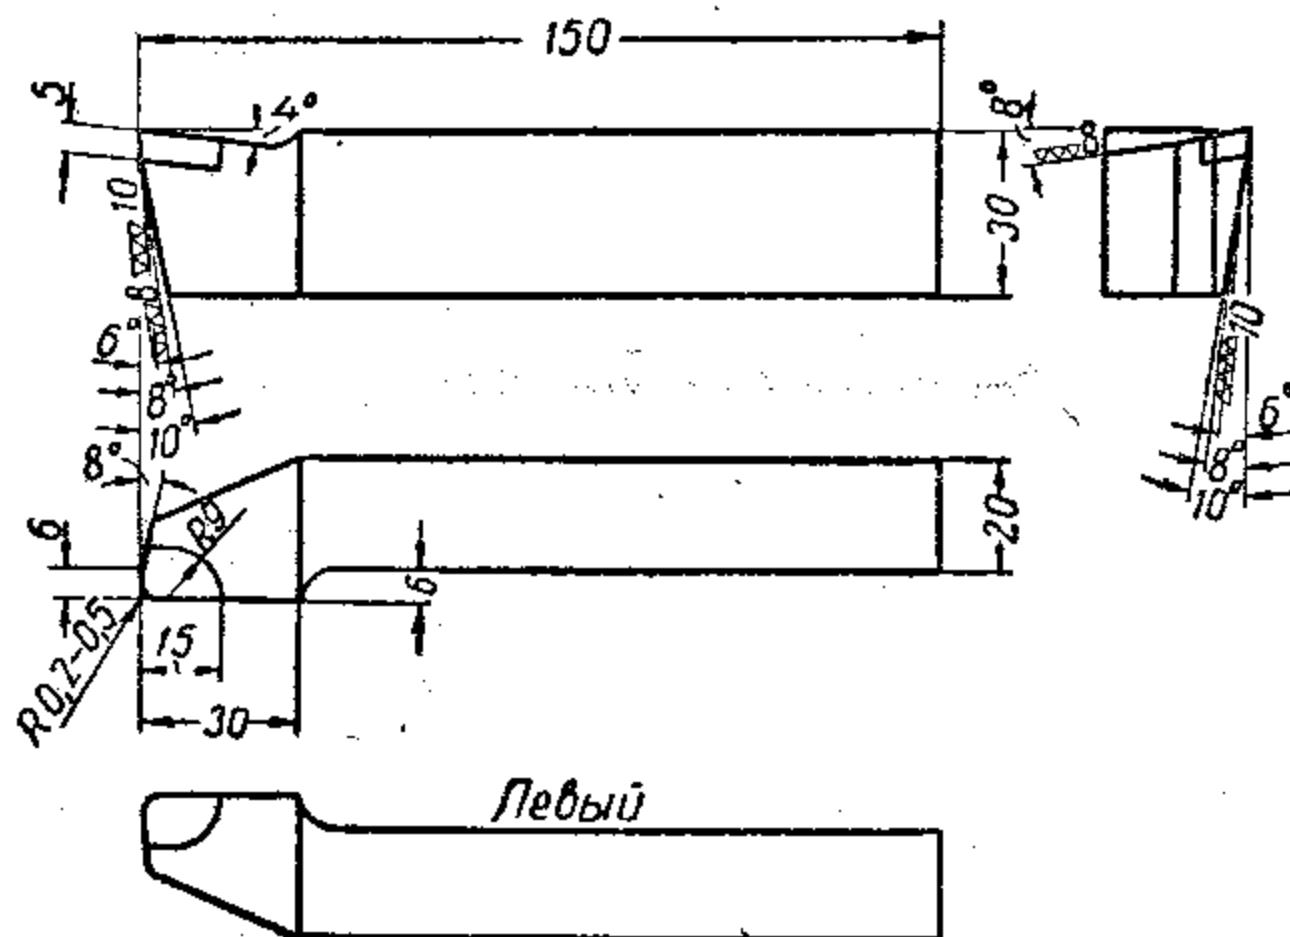


Рис. 97

Сельцов создал также две конструкции комбинированных резцов для выполнения различных операций.

На рис. 97 показаны резцы с дополнительной широкой режущей кромкой для обтачивания наружных поверхностей ступенчатых чугунных деталей и прорезания канавок на этих поверхностях.

На рис. 98 изображены резцы с дополнительной широкой режущей кромкой для растачивания отверстий в чугунных деталях и прорезания канавок в этих отверстиях.

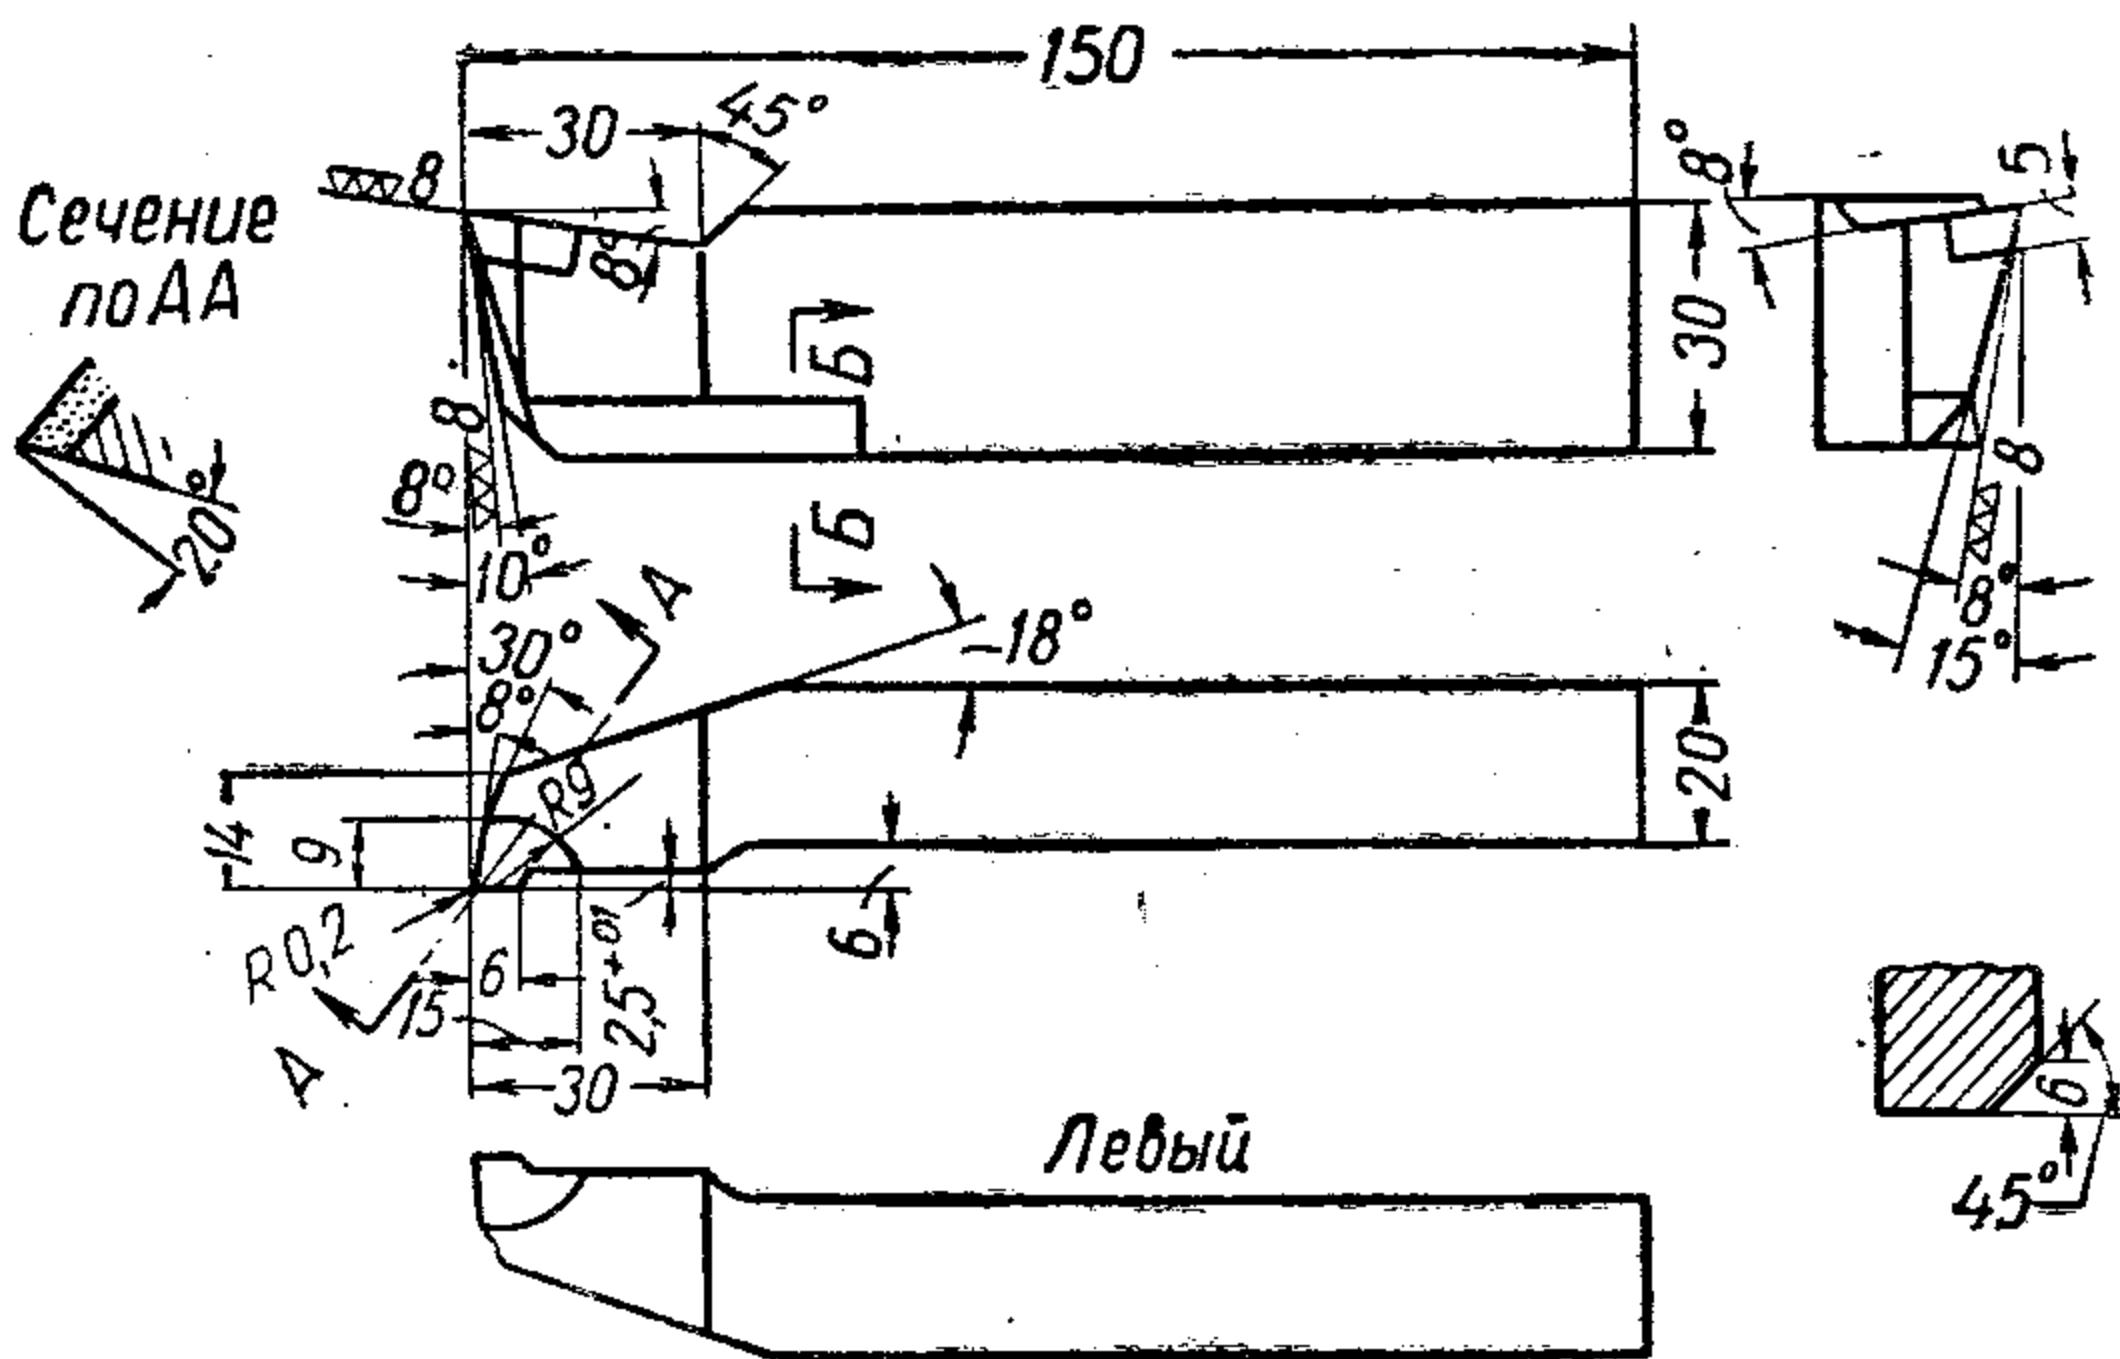


Рис. 98

Экономия машинного времени при работе этими резцами достигается за счет применения больших подач. Вспомогательное время сокращается благодаря тому, что при протачивании канавок не приходится отводить проходной или расточной резец, поворачивать резцедержавку и подводить соответствующие резцы.

в) Комбинированный резец для скоростного точения стали с большими подачами

На рис. 99 показан резец для скоростного точения стали с большими подачами.

Резец имеет две широкие дополнительные и две переходные режущие кромки. Им можно обтачивать цилиндрические поверхности и подрезать торцы стальных деталей без смены инструмента.

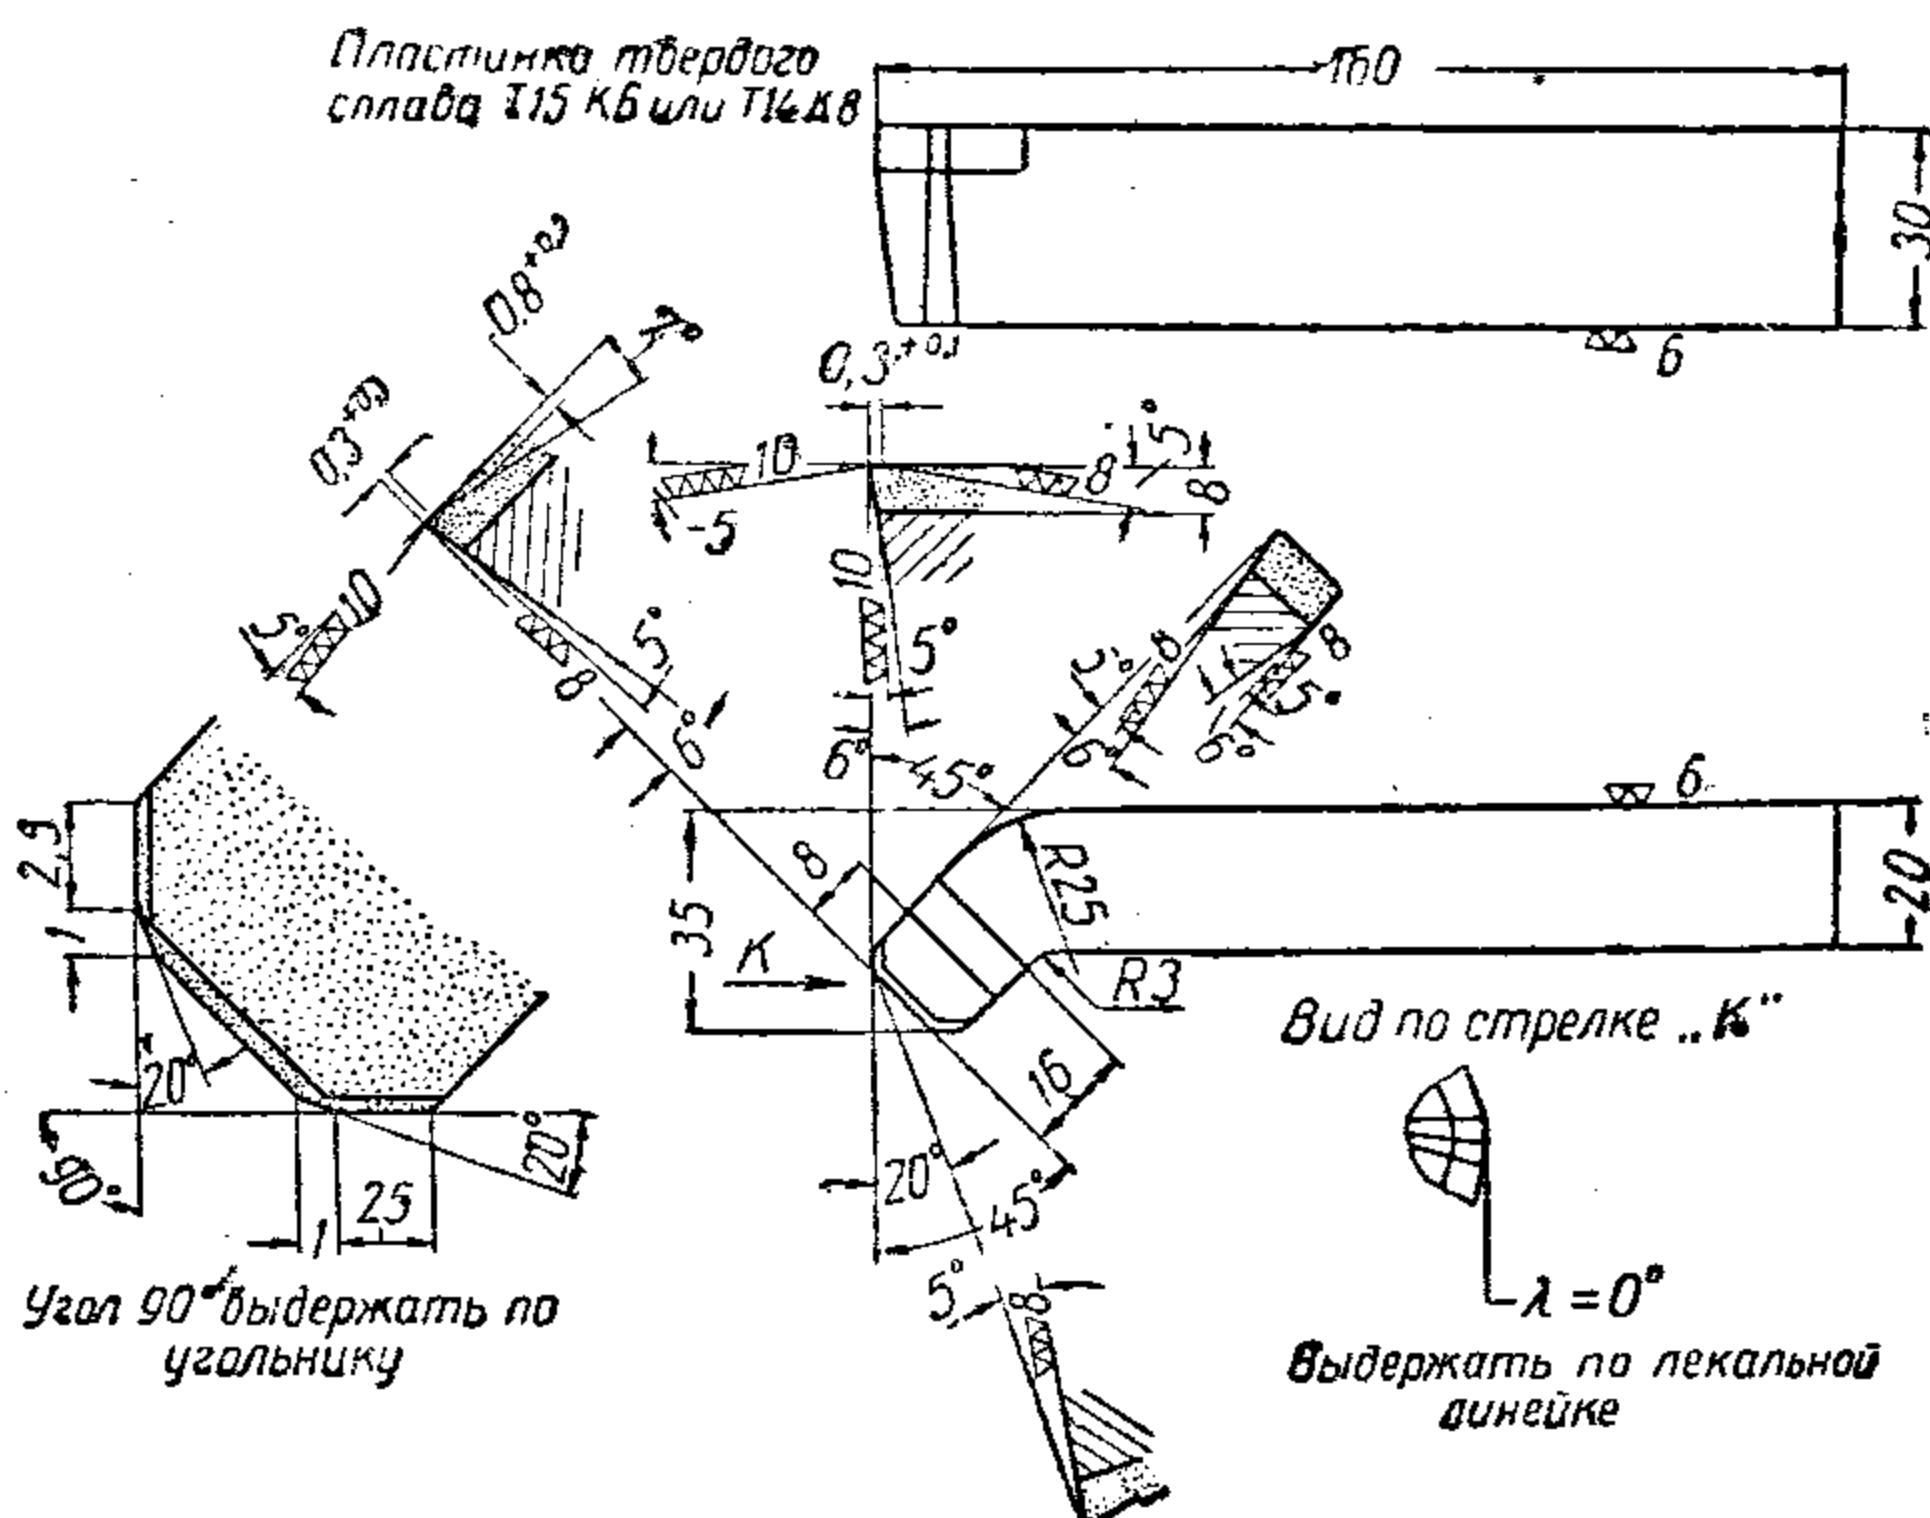


Рис. 99

г) Отрезной резец токаря Ванькурова

На рис. 100 изображен отрезной резец для работы с большими подачами конструкции свердловского токаря Ванькурова.

Внедрение радиусных отрезных резцов при отрезке стали позволило повысить скорость резания в 1,3 раза и в 2,8 раза увеличить подачу.

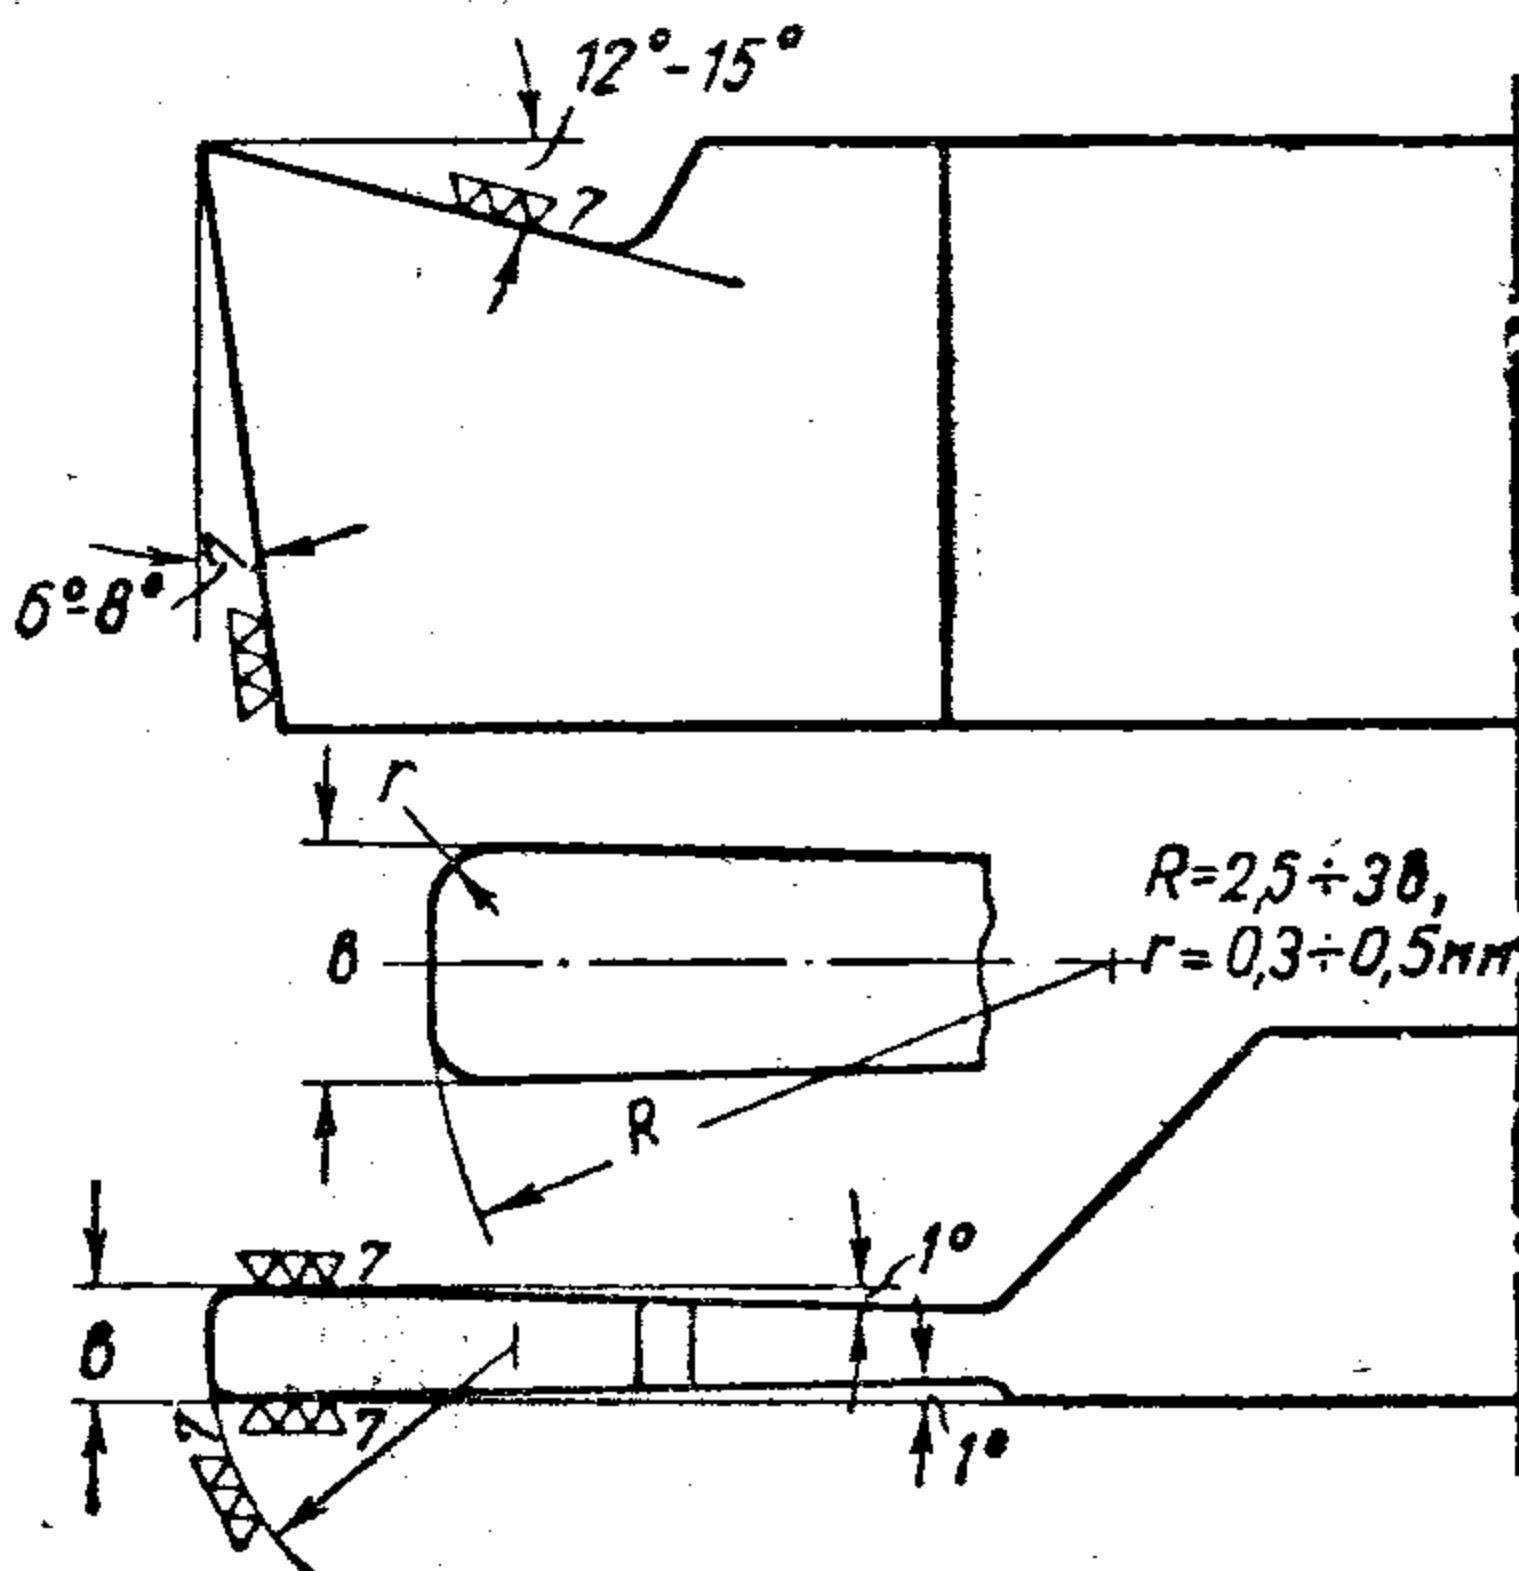


Рис. 100

Значительно возросла и стойкость отрезного резца. Если нормальный резец перетачивался после отрезки каждого 18—20 заготовок, то резец Ванькурова позволяет отрезать без переточек свыше 250 заготовок.

3. Изготовление резцов конструкции Б. Т. Унанова

а) Резец конструкции Б. Т. Унанова

Резец конструкции Унанова (рис. 101), как и резец Колесова, предназначен для обработки металлов резанием с большими подачами и чистотой обрабатываемой поверхности в пределах $\nabla \nabla 6$.

Резец Унанова пригоден не только для чистовой и получистовой обработки, но и для чернового обтачивания по корке с неравномерными припусками и при ударной нагрузке.

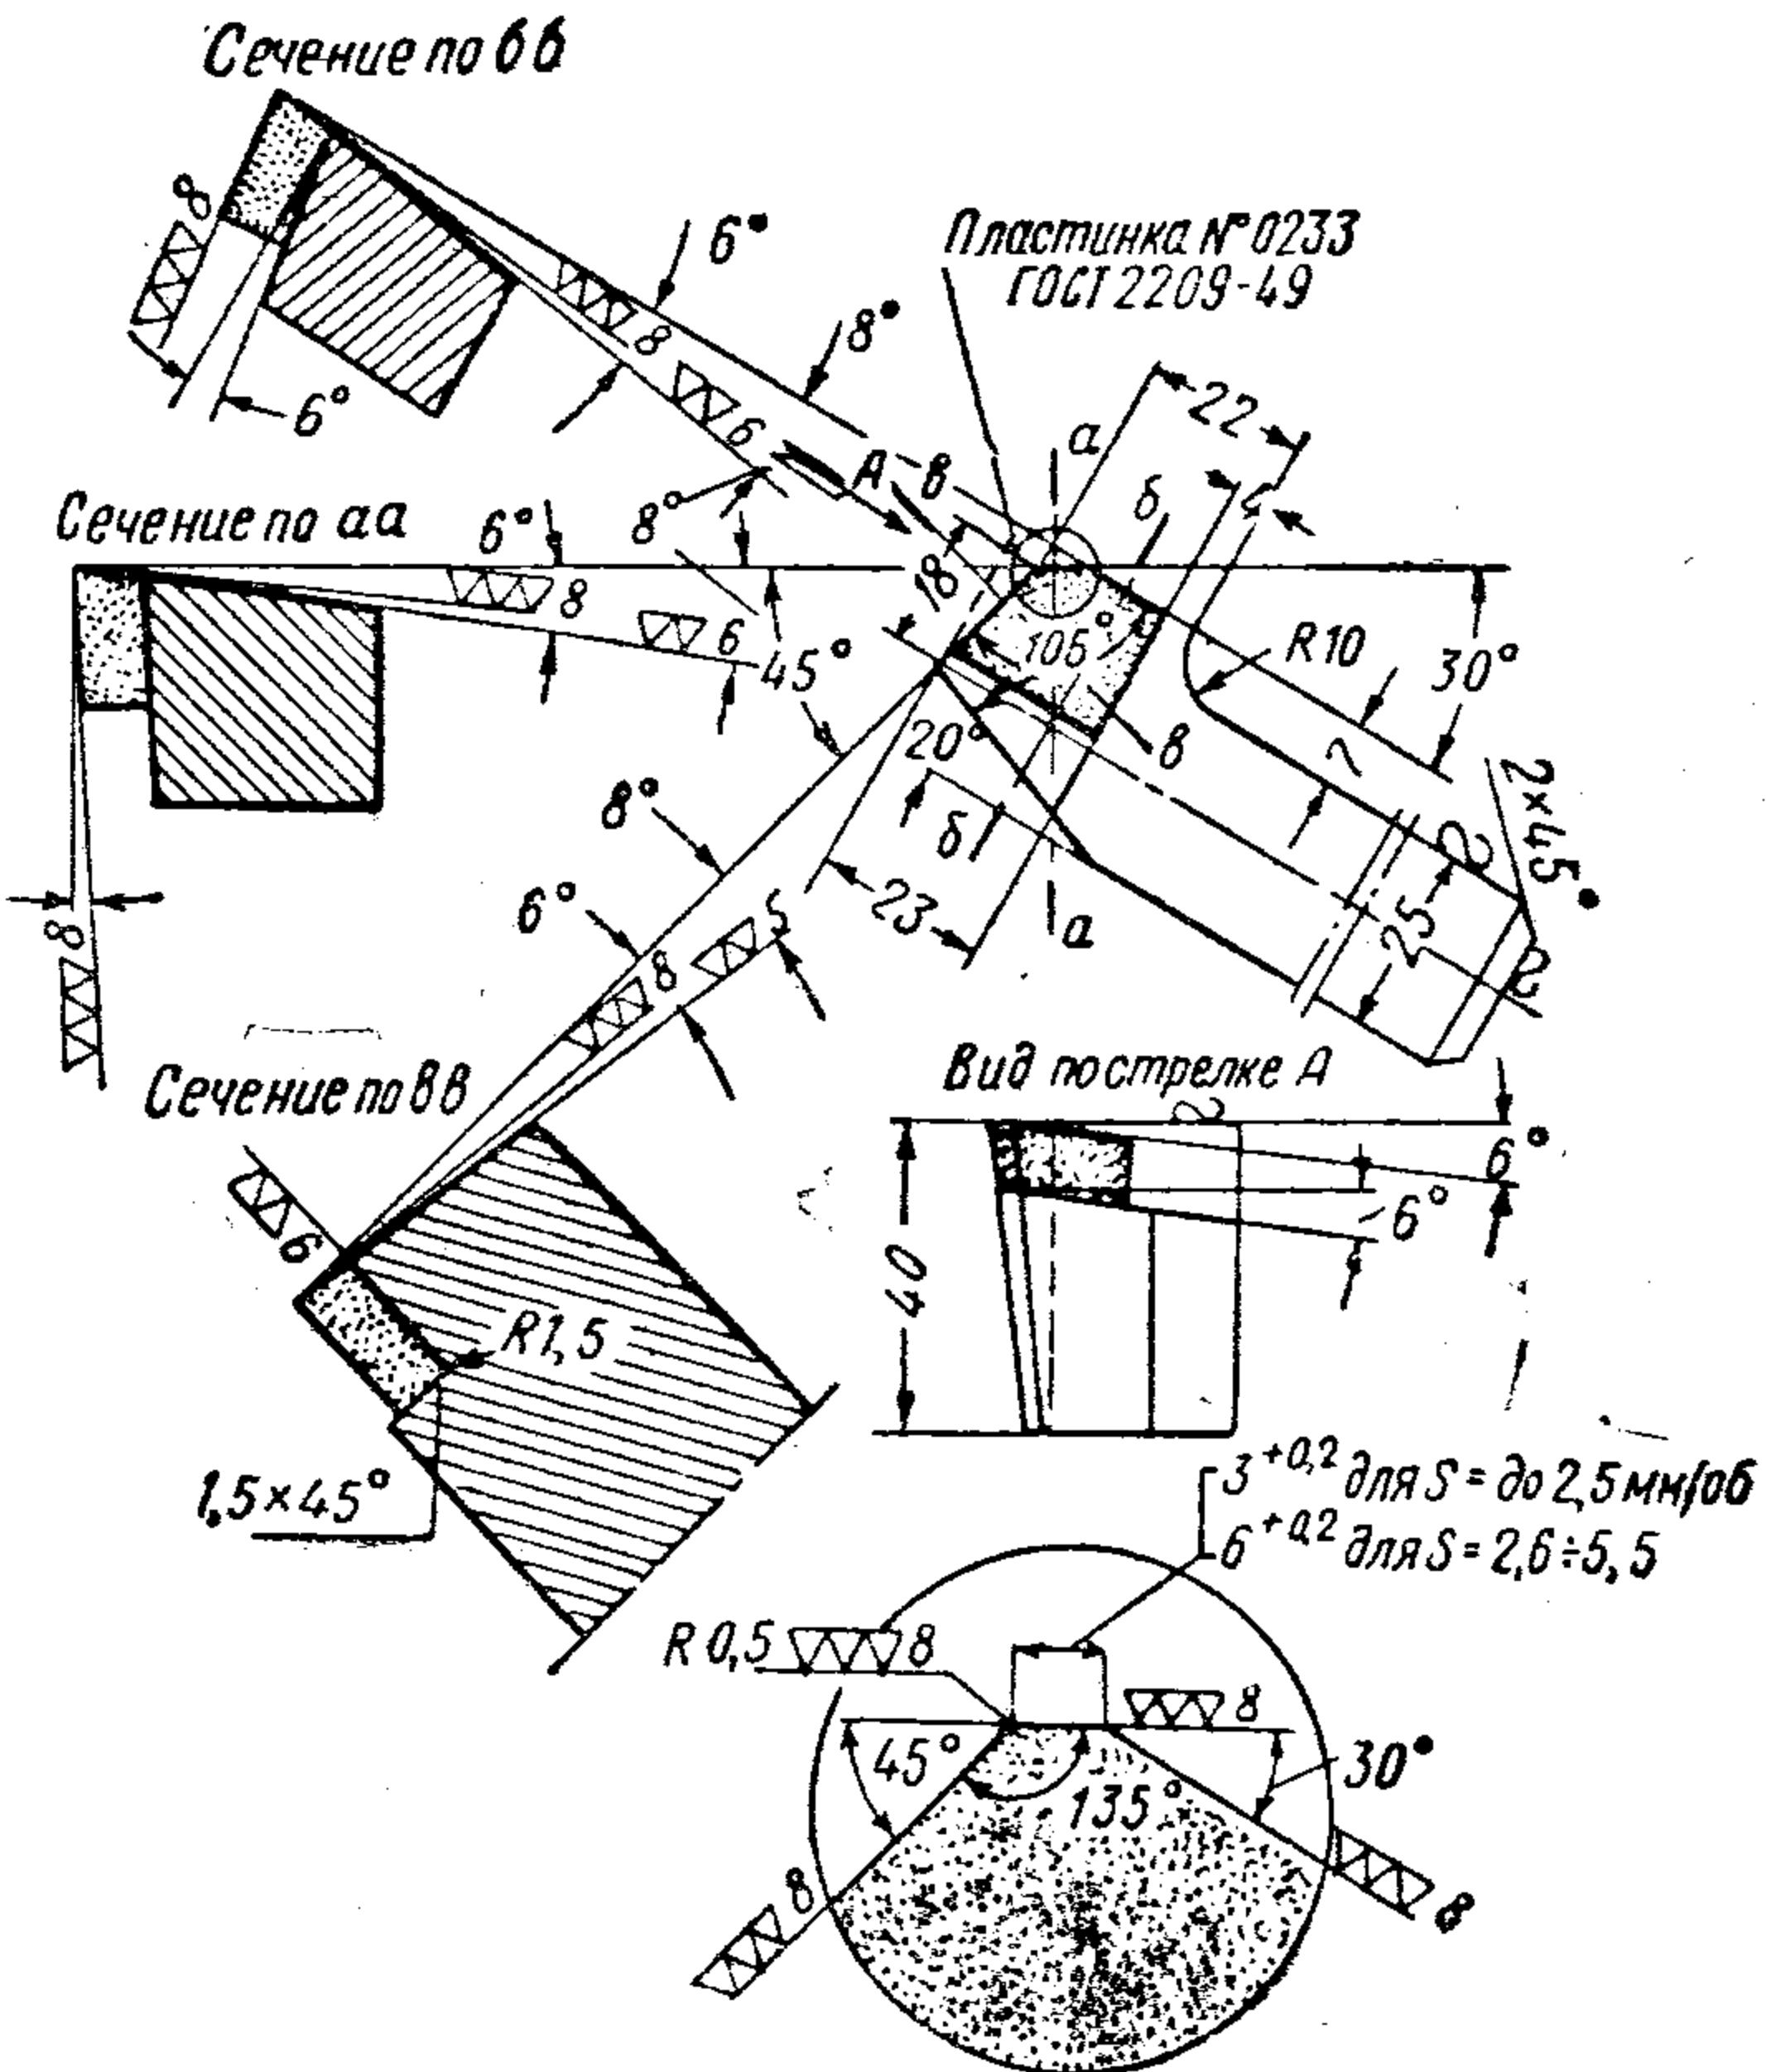
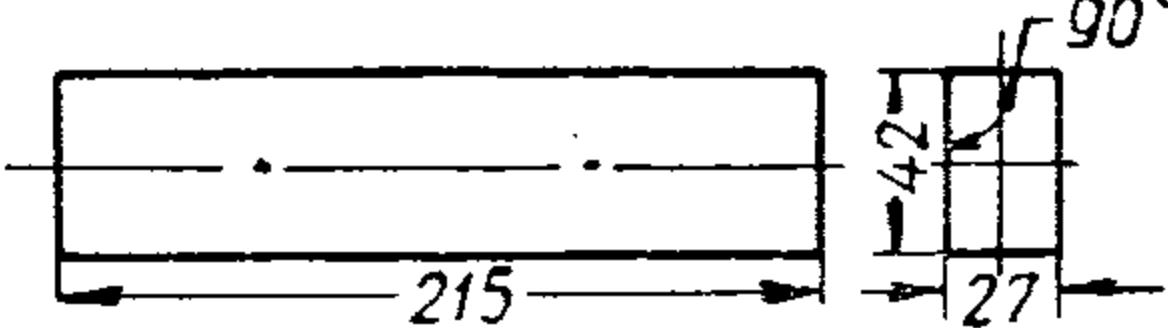
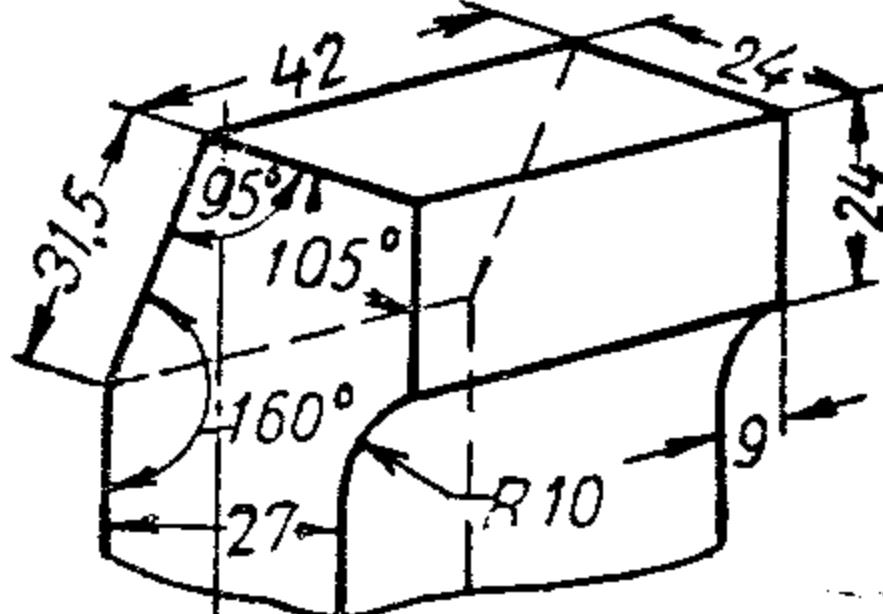
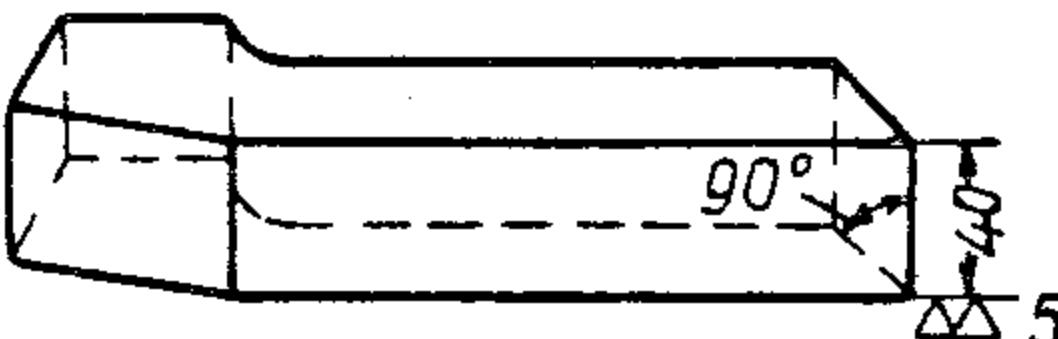



Рис. 101





б) Схема технологического процесса

№ операции	Наименование операций	Эскиз обработки
1	Заготовительная Резка, рубка или ковка заготовки для державки	
2	Штамповочная Нагрев одного конца заготовки до 1200°. Штамповка головки Обрезка и обрубка заусенцев Контроль	 <p>Примечание: По всем углам допускается R1,5</p>
3	1-я фрезерная фрезерование нижней опорной плоскости	


изготовления резцов конструкции т. Унанова




Таблица 129

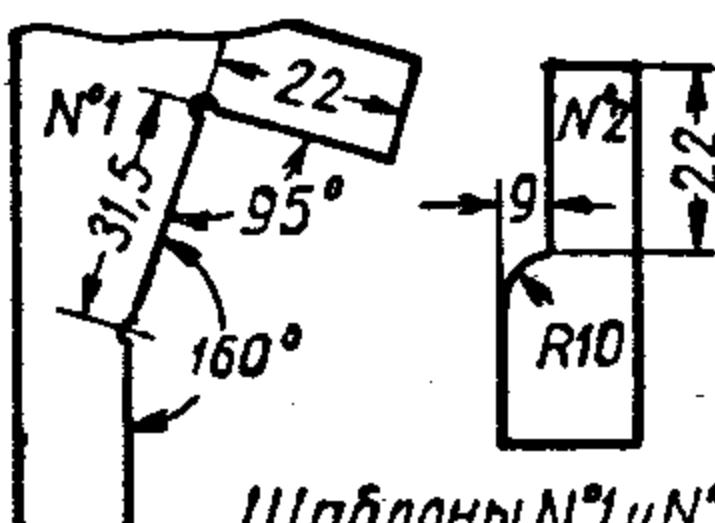Измерительный инструмент	Элементы контроля
Линейка масштабная и угольник	Размеры 42; 27 и 215 и угол 90°
 Шаблоны №1 и №2 Линейка масштабная	Размеры 27; 42 24; 9; $R\ 10$ и углы 95° 105° ; и 160°
Штангенциркуль, угольник	Размер 40 и угол 90°

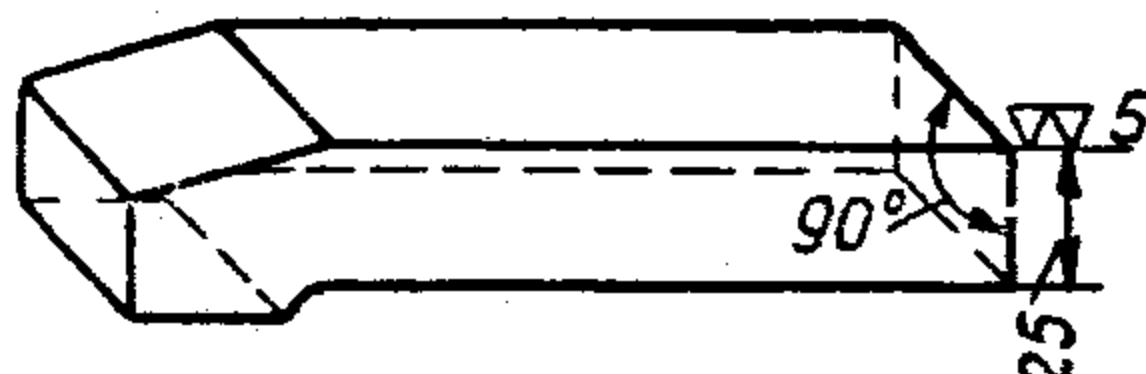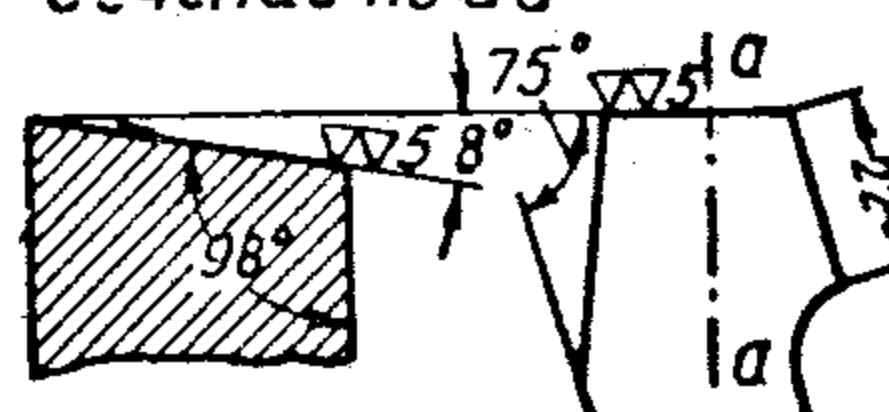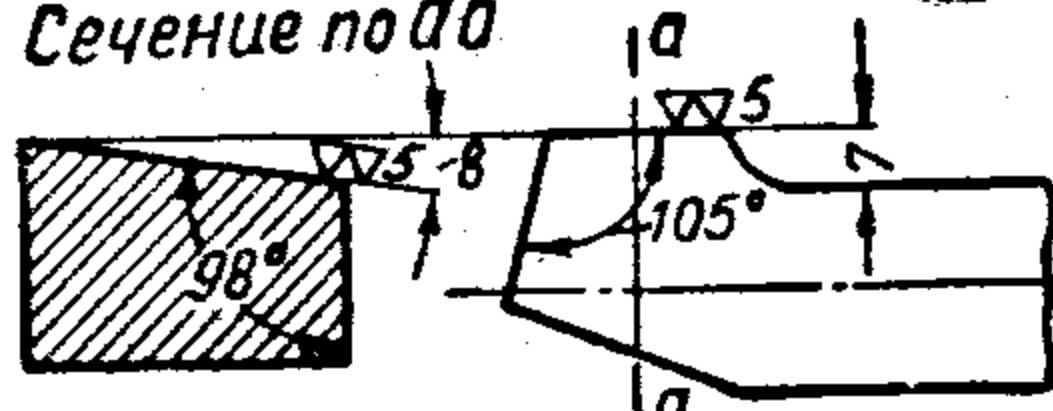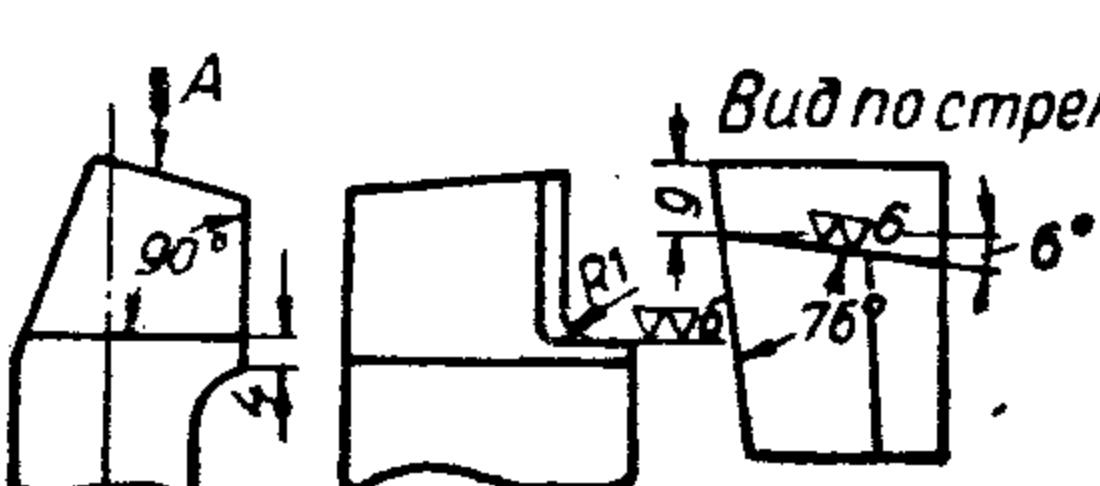
№ операции	Наименование операций	Эскиз обработки
4	2-я фрезерная Фрезерование боковой плоскости (базовая плоскость, служащая для замера углов в плане)	
5	3-я фрезерная Фрезерование главной задней плоскости	<p><i>Сечение по АА'</i></p> 
6	4-я фрезерная Фрезерование вспомогательной задней плоскости	<p><i>Сечение по АА'</i></p> 
7	5-я фрезерная Фрезерование гнезда под пластинку твердого сплава	<p><i>Вид по стрелке А</i></p> 





Продолжение табл. 129

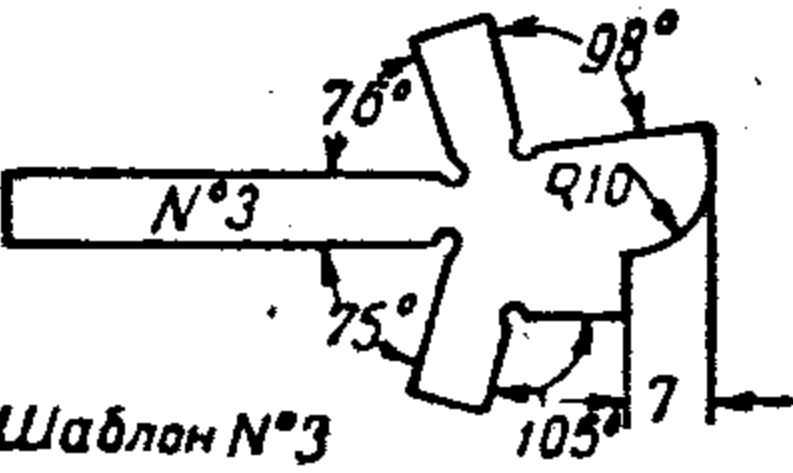Измерительный инструмент	Элементы контроля
Штангенциркуль, угольник	Размер 25 и угол 90°
 Шаблон №3	Размер 22, угол 75° и 105°
Шаблон № 3	Размер 7 и углы 105° и 98°
Шаблон № 3 и штангенциркуль	Размеры 4 и 9 и угол 76°

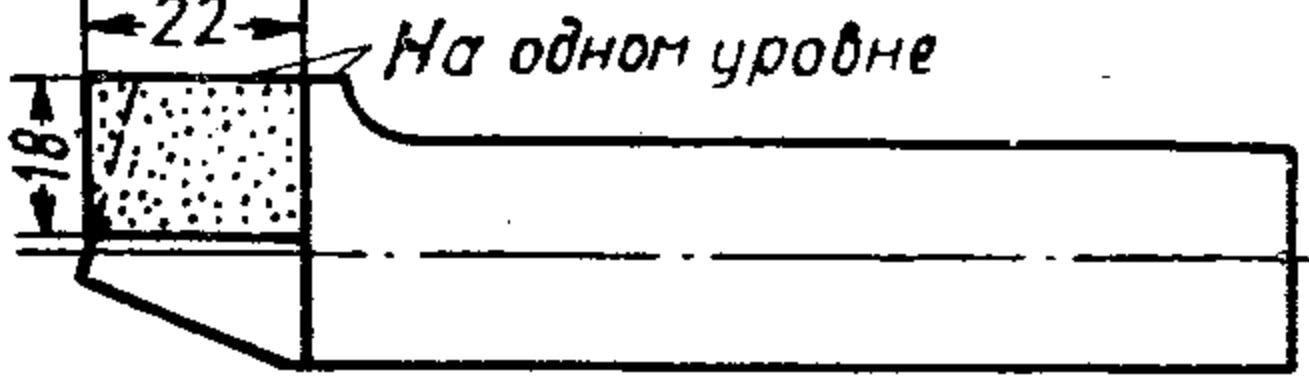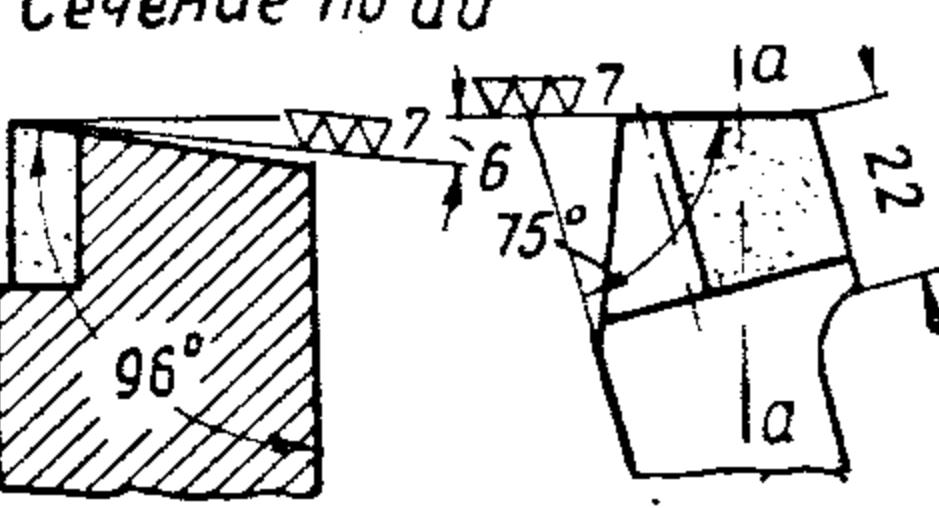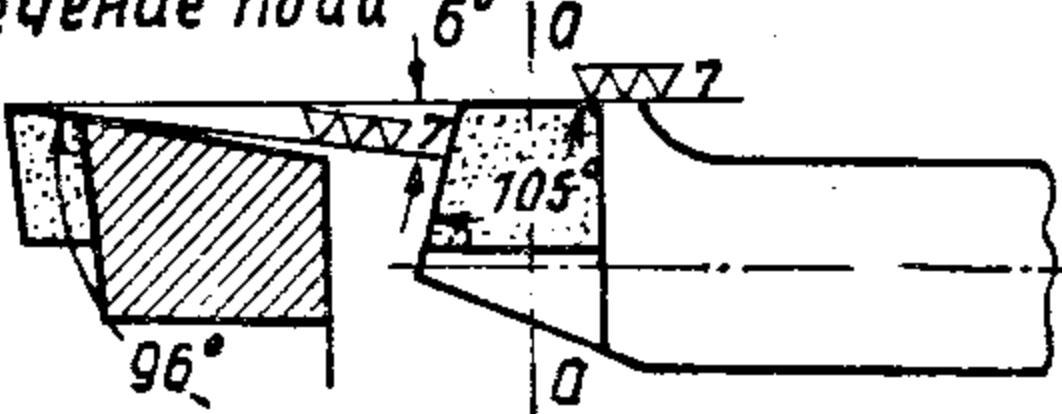
№ операции	Наименование операций	Эскиз обработки
8	Слесарная Зачистка заусенцев по контуру и маркировка марки твердого сплава	
9	Пайка Напайка пластиинки твердого сплава	
10	1-я заточная Заточка заднего угла главной режущей кромки	
11	2-я заточная Заточка заднего угла вспомогательной режущей кромки	


Продолжение табл. 129

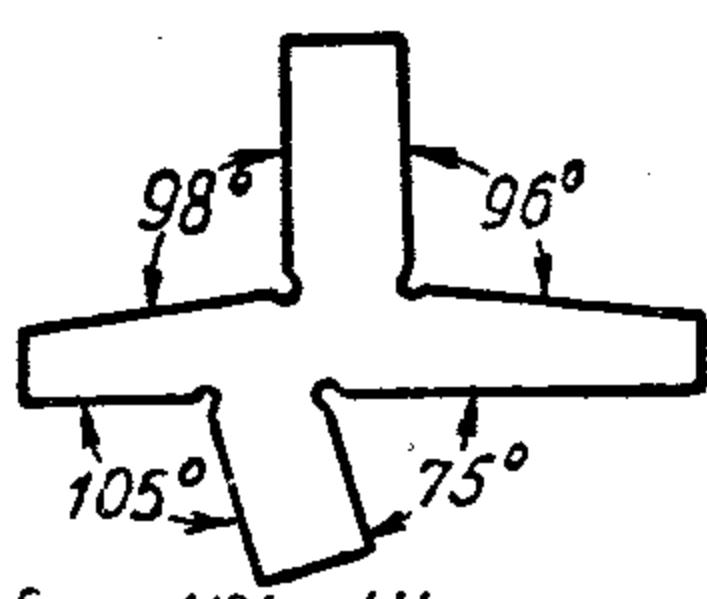Измерительный инструмент	Элементы контроля
Линейка масштабная	Качество напайки и технические условия
 Шаблон №4 Штангенциркуль	Размеры 22 и углы 75° и 96°
Шаблон № 4	Углы 105° и 96°

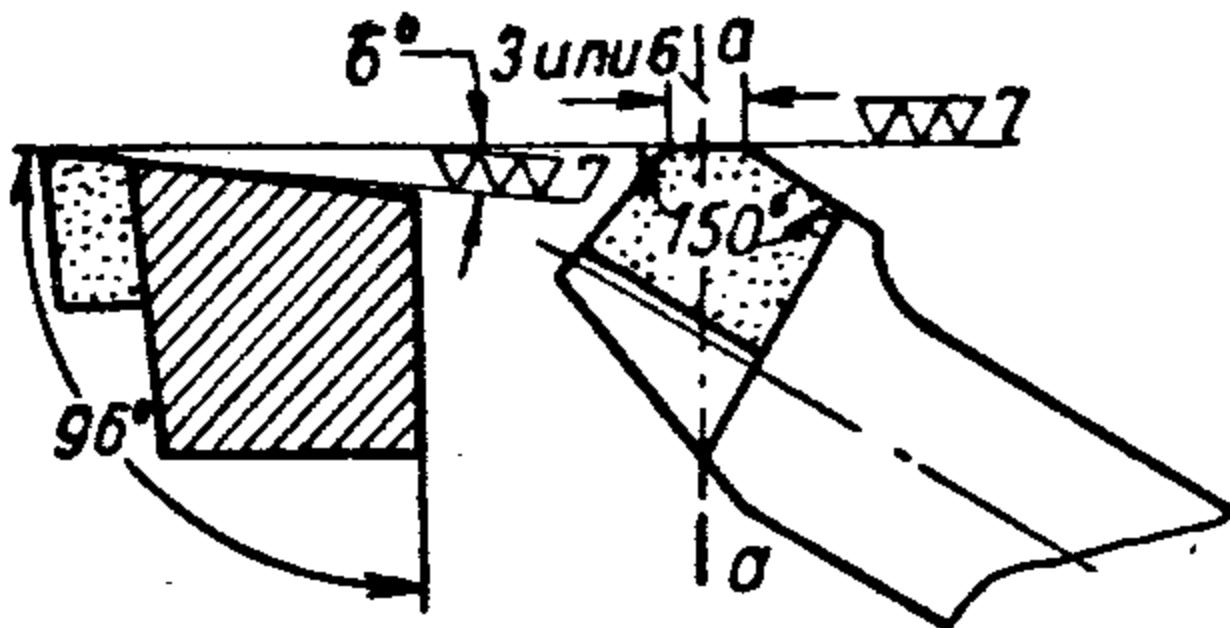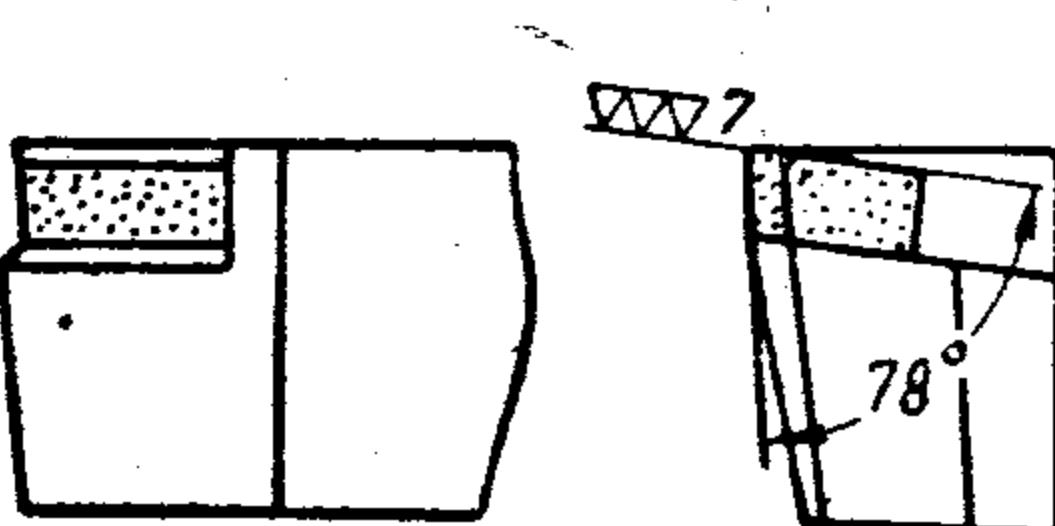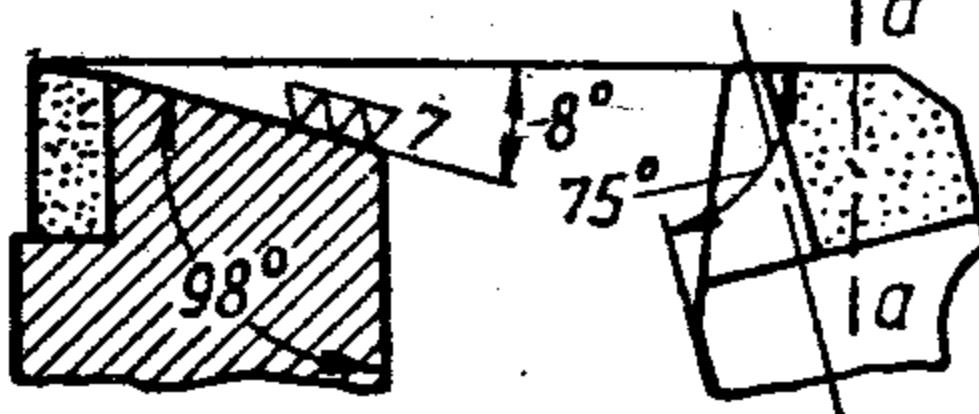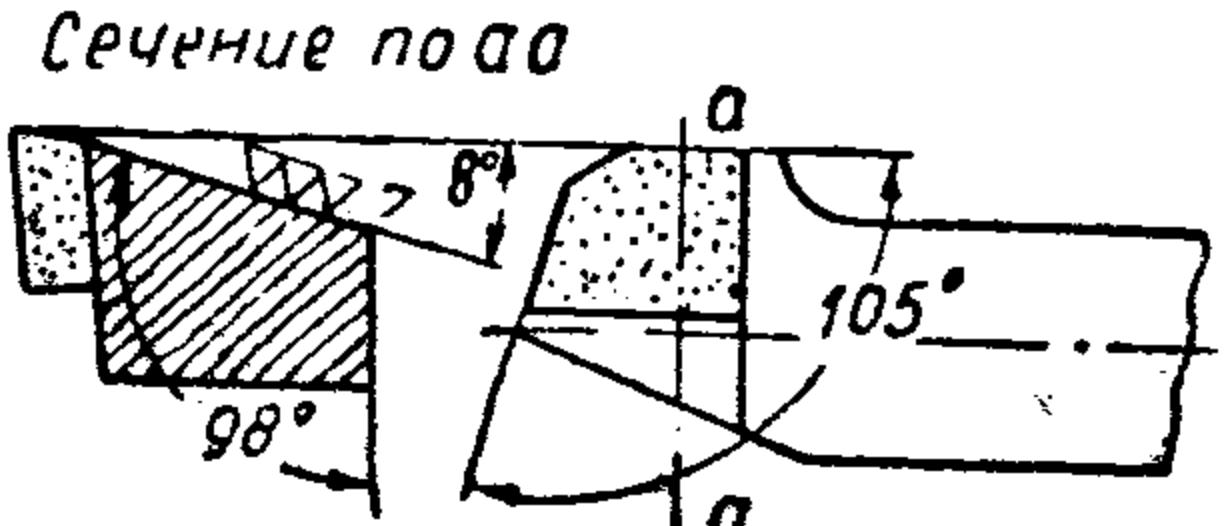№ операции	Наименование операций	Эскиз обработки
12	3-я заточная Заточка дополнительной (зачищающей) режущей кромки	
13	Зачистная Зачистка пластиинки твердого сплава по передней плоскости	
14	1-я шлифовальная Шлифование державки по задней поверхности со стороны главной режущей кромки	
15	2-я шлифовальная Шлифование державки по задней поверхности со стороны вспомогательной режущей кромки	

Продолжение табл. 129

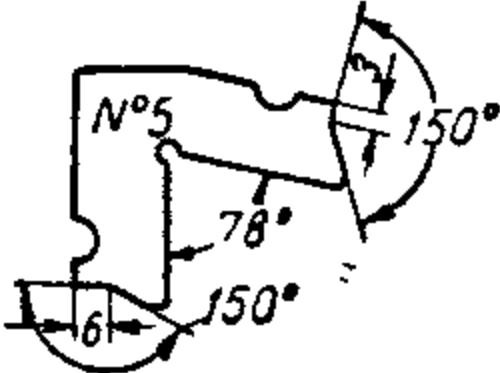Измерительный инструмент	Элементы контроля
Шаблон № 5	Углы 150° и 96°
 Шаблон № 5	Угол 78° и чистота поверхности
Шаблон № 4	Углы 98° и 75° и чистота поверхности
Шаблон № 4	Углы 98° и 105° и чистота поверхности

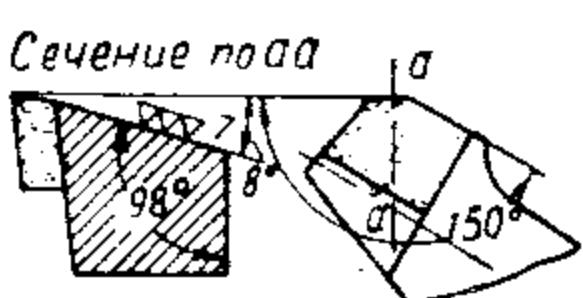№ операции	Наименование операций	Эскиз обработки
16	3-я шлифовальная Шлифование державки по задней поверхности со стороны дополнительной (зачищающей) режущей кромки	 <p>Сечение по ОА</p>
17	4-я шлифовальная Окончательное шлифование пластинки твердого сплава по главной вспомогательной и дополнительной задним поверхностям и по радиусу при вершине резца	<p>Операционные эскизы см. операции № 10, 11 и 12 с соблюдением чистоты обработки по всем шлифуемым поверхностям в пределах $\nabla\nabla\nabla 7 - \nabla\nabla\nabla 8$</p>
18	Доводочная Доводка пластиинки твердого сплава по передней плоскости, по задней поверхности главной режущей кромки, по задней поверхности вспомогательной режущей кромки По задней (зачищающей) поверхности дополнительной режущей кромки По радиусу при вершине резца	<p>Операционные эскизы см. операции № 10, 11 и 12 с соблюдением чистоты обработки по всем упомянутым поверхностям по $\nabla\nabla\nabla 8$</p>

Продолжение табл. 129

Измерительный инструмент	Элементы контроля
Шаблоны № 4 и 5	Углы 98° и 150° и чистота поверхности
Шаблоны № 4 и 5, лекальная линейка, радиусомер и лупа	Углы 75°; 96°; 105°, 150 и радиус $R 0,5$
Лекальная линейка и шаблон № 5	

Подачи при точении стали и чугуна резцами с главным углом в плане равным 45°

Таблица 130

Способ установки детали	Диаметр детали в мм	Длина обработки в мм	Мощность станка в квт				св. 12
			до 5	до 8	до 12		
глубина резания в мм до:							
		1,0—2,0	2,1—4,0	1,0—2,0	2,1—5,0	1,0—2,0	2,1—5,0
подача в мм/об							
До 40	До 300	1,8—2,5	1,1—2,0	2,2—3,0	1,3—2,2		
	До 400	1,2—2,0	0,8—1,4	1,2—2,0	0,8—1,4		
До 60	До 500	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,2	1,6—2,5	2,5—3,2	1,6—2,5
	До 600	1,8—2,5	1,1—2,0	1,8—2,5	1,2—2,2	1,8—2,5	1,2—2,2
В центрах	До 75	До 600	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,2	1,6—2,5	2,5—3,5
	До 750	1,8—2,5	1,1—2,0	2,0—2,5	1,3—2,2	2,2—3,0	1,5—2,3
Св. 75	—	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,6	1,6—2,5	3,0—4,0	2,0—3,5
До 40	До 300	1,8—2,5	1,1—2,0	2,2—3,0	1,3—2,2		
	До 400	1,5—2,0	1,2—1,8	1,5—2,0	1,2—1,8		

60	До 500	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,6	1,6—2,5	2,5—4,0	2,0—3,5	—
	До 600	1,8—3,0	1,1—2,0	2,0—3,5	1,3—2,2	2,2—4,0	1,5—2,5	
В патро- не с под- жатием задним центром	75	До 600	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,6	1,6—2,5	2,5—4,0	2,0—3,5
	До 750	1,8—3,0	1,1—2,0	2,0—3,0	1,5—2,5	2,3—3,5	1,8—3,0	2,5—4,5
В патро- не	Св. 75	—	1,8—3,0	1,1—2,0	2,5—3,6	1,6—2,5	3,0—4,0	2,0—3,5
	До 300	—	1,2—2,0	0,9—1,8	1,8—2,5	1,2—2,0	—	—
На кон- сольной оправке	Св. 300	—	—	—	2,0—3,0	1,5—2,5	2,0—3,5	2,5—4,0
	До 50	—	1,1—1,3	—	—	—	—	—
До 150	—	1,3—1,8	—	1,5—2,2	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я.

1. При точении резцами с главным углом в плане, равным 90° , устанавливать подачу в пределах 1,0—1,5 $\text{мм}/\text{об}$.
2. Верхние пределы подачи рекомендуется брать для меньших глубин резания, при обработке менее прочных сталей, при обработке чугуна, а также при более жесткой системе «станок—деталь—инструмент».

Отличительными особенностями конструкции режущей части резца Унанова являются:

отсутствие стружкозавивательного уступа и накладного стружколома;

замена переходной режущей кромки, направленной под углом 20° в резце Колесова, закруглением радиусом 0,5 мм.

Резец Унанова имеет следующие геометрические параметры:

наклон передней поверхности по кромке главного угла в плане равен 6° . Этот угол наклона обеспечивает ломку сходящей стружки.

Задние углы по всем режущим кромкам составляют:

а) по пластинке твердого сплава — от 5 до 6° ;

б) по державке резца — от 7 до 8° .

Отрицательные фаски по режущим кромкам отсутствуют.

Заточка резцов Унанова проще заточки резцов Колесова и мало чем отличается от заточки обычных резцов.

На стр. 278 описывается схема технологического процесса изготовления резцов конструкции т. Унанова, (см. табл. 129).

4. Выбор режимов резания при точении с большими подачами

а) Выбор подач

Подачи резца выбираются в зависимости от прочности и жесткости системы: станок — деталь — резец.

Для получистовой обработки могут быть ориентировочно приняты следующие подачи:

обрабатываемый материал	подача в <i>мм/об.</i>
-------------------------	------------------------

сталь	от 1 до 5
-----------------	-----------

чугун	от 1 до 8
-----------------	-----------

В табл. 130 помещены рекомендуемые подачи, в зависимости от глубины резания, жесткости обрабатываемой детали, а также от мощности электродвигателя станка.

Выбранную по табл. 130 величину подачи (при обработке в центрах или в патроне с поджатием детали задним центром) необходимо проверить по табл. 131.

Подачи, допускаемые прогибом детали, при точении гладких валов

Таблица 131

Диаметр детали в мм	$\frac{L}{D}$	Длина детали L в мм	Обработка в центрах						Обработка в пат- роне с поджатием задним центром					
			глубина резания в мм до:											
			1,0	1,5	2	3	4	5	1,0	1,5	2	3	4	5
подача в мм/об														
35	5	175	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	6	210	5,0	5,0	5,0	3,9	3,3	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	7	245	5,0	4,6	3,7	2,8	2,2	1,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5
	8	280	3,8	2,8	2,2	1,7	1,3	1,1	5,0	5,0	4,0	3,2	2,7	
	9	315	2,4	1,8	1,4	1,1	—	—	5,0	4,3	3,5	2,6	2,0	1,7
	10	350	1,6	1,2	0,98	—	—	—	4,0	2,9	2,3	1,7	1,4	1,2
40	5	200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	6	240	5,0	5,0	5,0	4,7	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	7	280	5,0	4,4	3,2	2,6	2,2	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	8	320	4,5	3,2	2,7	2,0	1,6	1,3	5,0	5,0	4,7	3,8	3,2	
	9	360	2,9	2,0	1,7	1,2	1,0	—	5,0	4,9	4,1	3,0	2,4	2,0
	10	400	1,9	1,4	1,1	0,85	—	—	4,6	3,4	2,7	2,0	1,6	1,4
50	6	300	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	7	350	5,0	5,0	5,0	4,3	3,5	2,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	8	400	5,0	4,4	3,5	2,6	2,1	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,3
	9	450	3,8	2,8	2,3	1,7	1,3	1,1	5,0	5,0	4,0	3,2	2,7	
	10	500	4,6	1,9	1,5	1,1	0,91	—	5,0	4,5	3,7	2,7	2,2	1,8

Продолжение табл. 131

Диаметр детали в мм	$\frac{L}{D}$	Длина детали L в мм	Обработка в центрах						Обработка в пат- роне с поджатием задним центром					
			глубина резания в мм до:											
			1,0	1,5	2	3	4	5	1,0	1,5	2	3	4	5
подача в мм/об														
60	6	360	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	7	420	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	8	480	5,0	5,0	5,0	3,9	3,2	2,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	9	540	5,0	4,3	3,4	2,5	2,1	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,2
	10	600	3,9	2,9	2,3	1,7	1,4	1,2	5,0	5,0	5,0	4,0	3,3	2,9
75	7	525	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	8	600	5,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	9	675	5,0	5,0	4,5	3,3	2,7	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	10	750	5,0	3,8	3,0	2,3	1,8	1,5	5,0	5,0	5,0	4,3	3,7	
90	8	720	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	9	810	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	10	900	5,0	5,0	4,6	3,4	2,8	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
110	8	880	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	9	990	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	10	1100	5,0	5,0	5,0	4,3	3,5	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
125	9	1125	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	10	1250	5,0	5,0	5,0	5,0	4,7	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от твердости обрабатываемого материала

Твердость H_B	136—152	153—170	171—189	190—211	212—237	238—268
Коэффициент . . .	1,75	1,44	1,2	1,0	0,83	0,69

Примечания.

- Подачи рассчитаны для работы по 5-му классу точности.
- При обработке ступенчатых валиков подачи могут быть повышенны без ущерба для точности обработки, если в первом приближении за расчетный диаметр детали принимать средний диаметр.

б) Выбор глубины резания

При работе с большими подачами допустимая глубина резания зависит от прочности дополнительной режущей кромки резца и прочности пластинки твердого сплава.

Глубину резания, в зависимости от обрабатываемого материала и марки твердого сплава можно выбрать по табл. 132.

Таблица 132

Обрабатываемый материал	Марка твердого сплава	Глубина резания в мм
Сталь . . .	T30K4	от 0,2 до 0,5
	T15K6, T14K8	от 0,5 до 2,0
Чугун . . .	T5K10	до 3,0
	BK2, BK3	до 2,0
	BK6, BK8	до 5,0

При наличии большего припуска обработку следуетвести в два и более проходов.

в) Выбор скорости резания

После выбора подачи и глубины резания скорость резания назначается в соответствии с режущими свойствами выбранной марки твердого сплава.

Скорости резания определяются по табл. 133 и 134.

В этих таблицах даны поправочные коэффициенты для измененных условий эксплуатации резцов.

**Скорость резания
(Сталь конструкционная. Резцы Т15К6)**

Таблица 133

Глубина резания в мм	Подача в мм/об до:									
	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6	2,3	3,4	5,0	—
До 0,6	1,6	2,3	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—
До 0,7	1,05	1,6	2,3	3,4	5,0	—	—	—	—	—
До 0,85	0,78	1,05	1,6	2,3	3,4	5,0	—	—	—	—
До 1,1	0,7	0,85	1,05	1,6	2,3	3,4	5,0	—	—	—
До 1,3	0,64	0,78	0,95	1,2	1,6	2,3	3,4	5,0	—	—
До 1,6	—	0,7	0,85	1,05	1,3	1,6	2,3	3,4	5,0	—
До 1,9	—	0,78	0,95	1,15	1,4	1,7	2,3	3,4	5,0	—
До 2,3	—	0,7	0,85	1,05	1,3	1,6	2,3	3,4	5,0	—
До 2,8	—	—	0,78	0,95	1,15	1,4	1,7	2,1	2,5	3,4
До 3,4	—	—	0,7	0,85	1,05	1,3	1,6	1,9	2,3	3,4
До 4,1	—	—	—	0,78	0,9	1,15	1,4	1,7	2,1	3,1
До 5,0	—	—	—	0,7	0,85	1,05	1,3	1,6	1,9	2,3

Скорость резания в м/мин

Обрабатываемый материал	$\tau_{\text{резания}} \text{ мин}$	$F \text{ см}^2$	$H \text{ кг/мм}^2$	Скорость резания в м/мин							
				45	50	57	63	72	80	92	90
Латунь黄銅	201	190	179	201	190	179	190	179	168	158	168
Медь никель бронза никелевая бронза алюминий	226	240	214	226	214	201	190	179	168	158	150
Сталь 45	201	190	179	190	179	179	179	179	168	158	150
Сталь 50	178	158	140	178	158	140	178	158	150	141	141
Сталь 57	226	255	226	201	190	179	190	179	168	158	150
Сталь 63	201	226	214	179	179	179	179	179	168	158	150
Сталь 72	178	158	140	200	179	168	168	158	150	141	133
Сталь 80	158	141	133	226	255	226	226	201	190	179	179
Сталь 92	141	125	118	178	158	140	140	140	132	125	118
Сталь 90	118	105	99	118	111	105	111	111	105	111	105
Сталь 92	105	94	94	111	105	99	94	94	99	94	94
Сталь 90	94	88	88	105	99	94	94	94	99	94	94
Сталь 92	88	83	83	104	98	93	93	93	98	98	98
Сталь 90	83	78	78	110	104	98	98	98	93	93	93
Сталь 92	78	74	74	110	104	98	98	98	93	93	93
Сталь 90	74	70	70	104	98	93	93	93	87	87	87
Сталь 92	70	65	65	104	98	93	93	93	82	82	82
Сталь 90	65	61	61	98	93	87	87	87	77	77	77
Сталь 92	61	58	58	93	87	82	82	82	73	73	73
Сталь 90	58	54	54	73	69	65	65	65	61	61	61
Сталь 92	54	51	51	65	61	58	58	58	51	51	51
Сталь 90	51	—	—	69	65	61	61	61	58	58	58
Сталь 92	—	—	—	73	69	65	65	65	61	61	61
Сталь 90	—	—	—	69	65	61	61	61	58	58	58

Скорость резания (Чугун серый. Резцы ВК6)

Таблица 134

Глубина резания в мм	Подача в мм/об до:									
	0,6	0,7	0,85	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4
До	2,0	2,8	3,7	5,0	—	—	—	—	—	—
"	1,5	2,0	2,8	3,7	5,0	—	—	—	—	—
"	1,1	1,5	2,0	2,8	3,7	5,0	—	—	—	—
"	1,0	1,1	1,5	2,0	2,8	3,7	5,0	—	—	—
"	0,85	1,0	1,1	1,5	2,0	2,8	3,7	5,0	—	—
"	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	—	—	—	—	—
"	—	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,8	3,7
До	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	2,0	—	0,7	0,85	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8
"	2,4	—	—	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
"	2,8	—	—	0,7	0,85	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
"	3,2	—	—	—	—	—	0,9	1,0	1,2	2,0
"	3,7	—	—	—	—	—	0,85	1,0	1,3	2,2
"	4,3	—	—	—	—	—	0,8	0,9	1,0	2,4
"	5,0	—	—	—	—	—	—	0,85	1,0	1,1

Скорость резания в м/мин

Vtoroe наименование материала	H _B	Однотипные материалы	Скорость резания в м/мин																										
			137	150	164	184	195	174	164	145	137	129	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50		
137	207	195	184	174	164	154	145	137	129	122	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44		
150	184	174	164	154	145	137	129	122	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40		
164	164	154	145	137	129	122	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35		
182	145	137	129	122	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35	64	51	45	
200	129	122	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35	64	51	45	42	40	
220	115	108	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35	64	51	45	42	40	36	34	
242	102	96	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35	64	51	45	42	40	36	34	32	30	
266	91	86	81	76	72	68	64	60	57	53	50	47	44	42	40	37	35	64	51	45	42	40	36	34	32	30	28	26	
45	137	165	156	147	138	130	123	116	109	103	97	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	
150	147	138	130	123	116	109	103	97	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	
165	130	123	116	109	103	97	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	
182	116	109	103	97	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	22	20	
200	103	97	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	
220	92	86	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	
242	82	77	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	
266	72	68	64	61	57	54	51	48	45	42	40	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

Таблица 135

Вертикальная сила резания

Обрабатываемый материал	Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Сталь	1,0	190	355	430	510	660	810
	1,5	275	510	620	730	950	1160
	2,0	355	660	810	950	1230	1500
	2,5	430	810	990	1160	1500	1840
	3,0	510	990	1160	1360	1770	2160
	4,0	590	1230	1500	1770	2300	2810
	5,0	660	1500	1840	2160	2810	3440
Чугун	1,0	125	176	225	270	315	490
	1,5	188	265	340	410	475	735
	2,0	250	350	450	545	635	980
	2,5	315	440	565	680	795	1225
	3,0	375	530	675	815	950	1220
	4,0	500	705	900	1090	1270	2470
	5,0	625	880	1125	1360	1585	2450

Поправочные коэффициенты на вертикальную силу резания P_z для измененных условий работы в зависимости от обрабатываемого материала и величины скорости резания

Городложение табл. 135

Сталь	Коэффициент	K_1	$\sigma_b / \text{МН}^2$	Городложение табл. 135			
				48—50	57—60	68—72	82—86
Обрабатываемый материал			H_B	140	167	200	239
							285
Скорость резания		V	$v / \text{мин}$	31	56	100	180
							325
Коэффициент		K_2		1,19	1,09	1,0	0,92
			H_B	129	160	200	250
Чугун	Коэффициент	K_3		0,84	0,92	1,0	1,09

г) Силы резания при работе резцами В. А. Колесова

При точении незатупленными обычными проходными резцами примерная зависимость между отдельными составляющими силы резания будет следующая $P_z:P_x:P_y = 1:0,25:0,4$.

При точении резцами В. А. Колесова соотношение составляющих силу резания несколько изменяется: горизонтальная составляющая P_x несколько уменьшается, а радиальная P_y — увеличивается.

$$P_z:P_y:P_x = 1:(0,4 \div 0,6):(0,12 \div 0,23),$$

отсюда

$$P_y = (0,4 \div 0,6) P_z; P_x = (0,12 \div 0,23) P_z$$

Силы резания при работе резцами В. А. Колесова на 10—15% выше, чем при использовании обычных резцов. Увеличение же составляющих вертикальной силы резания и особенно радиальной силы — P_y вызывает дрожание (вибрацию) резца, ухудшая условия работы и качество обработанной поверхности.

Для избежания вибраций рекомендуется:

- а) повышать жесткость системы станок — деталь — инструмент, устранивая люфты в подшипниках, суппортах и в других соединениях;
- б) по возможности работать в жестких центрах; при большом числе оборотов шпинделя применять врачающиеся центры, не имеющие люфтов;
- в) уменьшать вылет резца до возможного минимума;
- г) жестко закреплять обрабатываемые детали;
- д) при обработке длинных деталей применять люнеты;
- е) в целях избежания вибраций и улучшения чистоты поверхности по возможности работать с повышенными скоростями резания (не ниже 45—50 м/мин);
- ж) применять виброгасители системы ЛПИ, ЦНИИТМАШ, резцы — виброгасители системы Д. И. Рыжкова и люнеты;
- з) в ряде случаев вибрации деталей могут быть устранены предложенной Д. И. Рыжковым специальной заточкой резца по задней грани с образованием отрицательного заднего угла от -5 до -10° на участке в 0,2—0,3 мм. Такую заточку (притупление) следует производить оселком

на главной и переходной (криволинейной) задних поверхностях, не снимая резца со станка.

Указанная заточка резца может быть рекомендована, когда к точности обработки не предъявляются высокие требования.

д) Мощность

Исходя из выбранного режима резания подсчитывается мощность, которую надо затратить на снятие стружки (мощность резания). В зависимости от глубины резания, подачи и скорости резания мощность резания при обработке стали определяется по табл. 136, а чугуна по табл. 137.

Мощность необходима

Обрабатываемый материал сталь σ_b в кг/мм ²				Подача					
H_B									
44–51	54–62	63–74	75–94						
129–150	153–180	184–217	219–200						
глубина резания в мм									
1,0	—	—	—	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	
1,1	1,0	—	—	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	
1,2	1,1	1,0	—	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	
1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	
1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	
1,6	1,5	1,3	1,2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	
1,8	1,6	1,5	1,3	—	0,8	0,9	1,0	1,1	
2,0	1,8	1,6	1,5	—	—	0,8	0,9	1,0	
2,2	2,0	1,8	1,6	—	—	—	0,8	0,9	
2,4	2,2	2,0	1,8	—	—	—	—	0,8	
2,7	2,4	2,2	2,0	—	—	—	—	—	
3,0	2,7	2,4	2,2	—	—	—	—	—	
3,3	3,0	2,7	2,4	—	—	—	—	—	
3,6	3,3	3,0	2,7	—	—	—	—	—	
4,0	3,6	3,3	3,0	—	—	—	—	—	
4,5	4,0	3,6	3,3	—	—	—	—	—	
5,0	4,5	4,0	3,6	—	—	—	—	—	
—	5,0	4,5	4,0	—	—	—	—	—	
—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	
—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	

Мая для резания стали

Таблица 136

в жюри до:

Обрабатываемый материал сталь σ_b в кг/мм ²				Подача				
H_B								
44—51	54—62	63—74	75—94					
129—150	153—180	184—217	219—200					
глубина резания в мм								
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—
1,2	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—
1,3	1,2	1,1	1,0	5,0	—	—	—	—
1,5	1,3	1,2	1,1	4,5	5,0	—	—	—
1,6	1,5	1,3	1,2	4,0	4,5	5,0	—	—
1,8	1,6	1,5↓	1,3	3,6	4,0	4,5	5,0	—
2,0	1,8	1,6	1,5	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0
2,2	2,0	1,8	1,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,5
2,4	2,2	2,0	1,8	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0
2,7	2,4	2,2	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
3,0	2,7	2,4	2,2	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3
3,3	3,0	2,7	2,4	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0
3,6	3,3	3,0	2,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7
4,0	3,6	3,3	3,0	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
4,5	4,0	3,6	3,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2
5,0	4,5	4,0	3,6	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0
—	5,0	4,5	4,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8
—	—	5,0	4,5	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
—	—	—	5,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5

Продолжение табл. 136

в мм/об до

Мощность резания в квт	Скорость				
	94	84	76	68	62
3,0	94	84	76	68	62
3,5	113	102	92	83	75
4,0	135	122	110	99	89
4,6	158	142	128	116	194
5,4	190	170	164	139	125
6,3	226	204	184	166	150
7,2	266	240	215	194	175
8,4	320	288	259	233	210
9,7	—	—	310	279	251
11,2	—	—	—	328	295
13,0	—	—	—	—	—
15,0	—	—	—	—	—
17,5	—	—	—	—	—
20,0	—	—	—	—	—

Способ пользования табл. 136 и 137 показан линией H_B 145—180.

Продолжение табл. 136

резания в м/мин

56	49	45	41	37	33	30	26,5	24	22	19,5
67	61	55	49	22	40	36	32	29	26	23,5
81	73	65	59	52	47	43	39	35	31	28
94	84	76	68	62	56	49	45	41	37	33
113	102	92	83	75	67	61	55	49	44	40
135	122	110	99	89	81	73	65	59	52	47
158	142	128	116	104	94	84	76	68	62	56
190	170	154	139	125	113	102	92	83	75	67
116	204	184	166	150	135	122	110	99	89	81
266	240	215	194	175	158	142	128	116	104	94
320	288	259	233	210	190	170	154	139	125	113
—	—	310	279	251	226	204	184	166	150	135

→

—	—	—	328	295	266	240	215	194	175	158
—	—	—	—	—	320	288	259	233	210	190

на примере обтачивания стали σ_b 63—74 кг/мм² и чугуна

Мощность резания в квт	Скорость					
	1	2	3	4	5	6
3,0	17,5	16	—	—	—	—
3,5	21	19	17	15,5	—	—
4,0	25	23	20,5	18,5	16,5	—
4,6	30	26,5	24	22	19,5	—
5,4	36	32	29	26	23,5	—
6,3	43	39	35	31	28	—
7,2	49	45	41	37	33	—
8,4	61	55	49	44	40	—
9,7	73	65	59	52	47	—
11,2	84	76	68	62	56	—
13,0	102	92	83	75	67	—
15,0	122	110	99	89	81	—
17,5	142	128	116	104	94	—
20,0	170	154	139	125	113	—

Продолжение табл. 136

резания в м/мин

Мощность, необходимая

Обрабатываемый материал: чугун H_B			Подача					
145—180	181—223	224—270						
глубина резания в мм до:								
1,0	1	—	—	1,3	1,5	1,0	1,8	2,0
1,1	1,0	—	—	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8
1,2	1,1	1,0	—	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
1,3	1,2	1,1	—	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5
4,4	1,3	1,2	—	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
4,6	1,4	1,3	—	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
1,7	1,6	1,4	—	—	0,8	0,9	1,0	1,1
1,9	1,7	1,6	—	—	—	0,8	0,9	1,0
2,0	1,9	1,7	—	—	—	—	0,8	0,9
				2				
2,2	2,0	1,9	—	—	—	—	—	0,8
2,4	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—
2,7	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—
2,9	2,7	2,4	—	—	—	—	—	—
3,2	2,9	2,7	—	—	—	—	—	—
3,5	3,2	2,9	—	—	—	—	—	—
3,8	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—
4,1	3,8	3,5	—	—	—	—	—	—
4,5	4,1	3,8	—	—	—	—	—	—
5,0	4,5	4,1	—	—	—	—	—	—
	—	5,0	—	—	—	—	—	—

для резания чугуна

Таблица 137

S в мм/об до:

Продолжение табл. 137

Выводы

Мощность резания в квт					Скорость
3,0	138	127	116	106	97
3,5	160	247	134	123	112
4,0	186	170	155	142	130
4,6	216	197	180	165	151
5,4	250	229	209	191	175
6,3	290	265	242	222	203
7,2	—	307	281	257	236
8,4	—	—	322	298	273
9,7	—	—	—	—	316
11,2	—	—	—	—	—
13,0	—	—	—	—	—
15,0	—	—	—	—	—
17,5	—	—	—	—	—
20,0	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 137

резания в м/мин

89	82	75	68	62	57	52	48	44	40	37	34	
103	94	86	79	72	66	61	55	51	46	42	39	
119	109	100	92	84	77	70	64	59	54	49	45	
138	127	116	106	97	89	82	75	68	62	57	52	
160	147	134	123	112	103	94	86	79	72	66	61	
186	170	155	142	130	119	109	100	92	84	77	70	
216	197	180	165	151	138	127	116	106	97	89	82	
250	229	209	191	175	160	147	134	123	112	103	94	
290	265	242	222	203	186	170	155	142	130	119	109	
—	307	281	257	236	216	197	180	165	151	138	127	
—	—	325	298	273	250	229	209	191	175	160	147	
—	—	—	316	290	265	242	242	222	203	186	170	
—	—	—	—	—	307	281	281	157	236	216	197	
—	—	—	—	—	—	325	325	298	273	250	229	

Мощность резания в кват	3	Скорость				
		31	28	25,5	23,5	21,5
3,0						
3,5	36	32	30	27,5	25	
4,0	41	38	35	32	29	
4,6	48	44	40	37	34	
5,4	55	51	46	42	39	
6,3	64	59	54	49	45	
7,2	75	68	62	57	52	
8,4	86	79	72	66	61	
9,7	100	92	84	77	70	
11,2	116	106	97	89	82	
13,0	134	123	112	103	94	
15,0	155	142	130	119	109	
17,5	180	165	151	138	127	
20,0	209	191	175	160	147	

Продолжение табл. 137

резания в м/мин

20	18	16,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	21	19	17,5	16	15	—	—	—	—	—	—	—
26,5	24	22	20	18,5	17	15,5	—	—	—	—	—	—
38	28	25,5	23,5	21,5	20	18	16,5	15	—	—	—	—
36	32	30	27,5	25	23	21	19	17,5	16	15	—	—
41	38	35	32	29	26,5	24	22	20	18,5	17	15,5	—
48	44	40	37	34	31	28	25,5	23,5	21,5	20	18	—
55	51	46	42	39	36	32	30	27,5	25	23	21	—
64	59	54	49	45	41	38	35	32	29	26,5	24	—
75	68	62	57	52	48	44	40	37	34	31	28	—
86	79	42	66	61	55	51	46	42	39	36	32	—
100	92	84	77	70	64	59	54	49	45	41	38	—
116	106	97	89	82	75	68	62	57	52	48	44	—
134	123	112	103	94	86	79	72	66	61	55	51	—

е) Число оборот

Число оборотов шпинделя (n) в зависимости от диаметра по табл.

Диаметр обра	Скорость реза											
	39	44	49	55	62	70	79	89	100	112	127	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	23	26
—	—	—	—	—	—	—	—	20	23	26	29	32
—	—	—	—	—	—	—	20	23	26	29	32	37
—	—	—	—	—	—	20	23	26	29	32	37	41
—	—	—	—	—	20	23	26	29	32	37	41	46
—	—	—	—	20	23	26	29	32	37	41	46	52
—	—	—	20	23	26	29	32	37	41	46	52	59
—	20	23	26	29	32	37	41	46	52	59	66	75
20	23	26	29	39	37	41	46	52	59	66	75	84
23	26	29	34	37	41	46	52	59	66	75	84	94
36	29	32	37	41	46	52	59	66	75	84	94	106
29	32	37	41	46	52	59	66	75	84	94	106	119
32	37	41	46	52	59	66	75	84	94	106	119	134
37	41	46	52	59	66	75	84	94	106	119	134	151
41	46	52	59	66	75	84	94	106	119	134	151	170
46	52	59	66	75	84	94	106	119	134	151	170	—
52	59	66	75	84	94	106	119	134	151	170	192	—
59	66	75	84	94	106	119	134	151	170	192	216	—
66	75	84	94	106	119	134	151	170	192	216	242	—
75	84	94	106	119	134	151	170	192	216	242	273	—
84	94	106	119	134	151	170	192	216	242	273	307	—
94	106	119	134	151	170	192	216	242	273	307	346	—
106	119	134	151	170	192	216	242	273	307	346	—	—
119	134	151	170	192	216	242	273	307	346	—	—	—
134	151	170	192	216	242	273	307	346	—	—	—	—

тov шпинделя

Таблица 138

обрабатываемой детали и скорости резания определяется

Обработка стали $\sigma_b = 65-75 \text{ кг/мм}^2$ ($H_B = 191-209$)

Глубина резания в мм до:	Подача										
	0,5	0,64	1,07	1,8	3,0	3,18	—	—	—	—	—
0,64	—	0,64	1,07	1,8	3,0	3,18	—	—	—	—	—
0,83	—	—	0,68	1,07	1,8	2,8	3,0	3,18	—	—	—
1,07	—	—	—	0,75	1,07	1,8	2,33	2,47	2,68	2,88	3,1
1,4	—	—	—	0,70	0,90	1,17	1,8	1,9	2,07	2,23	2,4
1,8	—	—	—	0,60	0,77	1,0	1,30	1,47	1,60	1,72	1,86
2,3	—	—	—	—	0,68	0,88	1,08	1,15	1,26	1,34	1,45
3,0	—	—	—	—	0,60	0,78	0,83	0,88	0,96	1,04	1,12
3,8	—	—	—	—	—	0,60	0,64	0,68	0,74	0,80	0,80
5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,62	0,67
Скорость рез											
Число оборотов шпинделя в об/мин	218	202	187	173	160	148	137	127	118	109	101
Диаметр заго											
1200	57	53	49	45	42	39	36	34	31	—	—
960	72	67	62	57	53	49	45	42	39	36	34
770	90	84	78	72	67	62	57	53	49	45	42
610	115	107	99	91	85	78	72	67	62	58	53
480	145	134	124	115	107	99	91	85	78	73	67
380	183	170	157	145	134	124	115	107	99	91	85
305	228	210	195	180	167	155	143	133	123	114	105
230	300	280	258	239	221	205	190	176	163	151	140
184	378	350	325	300	280	258	240	220	204	189	175

резцом T15K6. Станок 1А62; $N=7,8 \text{ квт}$

Таблица 139

в $\text{мм}/\text{об}$ до:

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,57	2,8	3,0	3,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,98	2,16	2,32	2,52	2,7	2,9	3,18	—	—	—	—	—	—	—



1,55	1,68	1,80	1,95	2,10	2,26	2,44	2,6	2,8	3,0	3,18	—	—	—
1,2	1,3	1,40	1,51	1,62	1,75	1,88	2,0	2,17	2,35	2,5	2,7	—	—
0,92	1,0	1,08	1,17	1,26	1,35	1,46	1,56	1,68	1,8	1,94	2,08	—	—
0,71	0,78	0,84	0,90	0,97	1,05	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	—	—

ния в $\text{м}/\text{мин}$

94	86	80	74	68	63	59	54	50	46	43	40		
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

СТАВКИ В мм

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	36	33	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	46	42	39	36	34	—	—	—	—	—	—	—	—
62	58	53	50	46	42	39	35	34	—	—	—	—	—
78	73	67	62	58	53	50	46	42	39	—	—	—	—
98	90	84	78	72	67	62	57	53	49	45	42	—	—
130	120	111	103	95	88	82	76	70	65	60	56	—	—
162	150	139	129	119	110	102	95	88	81	75	70	—	—

198	183	170	157	145	135	125	115	106	99	92	85		
248	230	213	197	182	168	155	144	133	123	114	105		
310	287	266	246	228	210	195	180	166	154	143	132		
390	360	335	310	287	266	246	228	210	195	180	166		

Число оборотов шпинделя может быть определено по специальным таблицам, составленным для конкретного станка и обрабатываемого материала.

В табл. 139 приводятся данные для токарного станка 1А62 при обработке стали с пределом прочности $\sigma_b = 65-75 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

Указанные в таблице числа оборотов рассчитаны на максимальное использование стойкости инструмента (и мощности) станка.

IV. МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ ПРИ СКОРОСТНОМ И СИЛОВОМ РЕЗАНИИ

Внедрение точения с высокими скоростями резания и большими подачами предъявляет определенные требования к конструкции станков.

Основными из этих требований являются увеличение мощности и быстроходности привода и повышение жесткости и виброустойчивости узлов станка.

1. Повышение мощности привода станка

Для определения мощности электродвигателя станка необходимо подсчитать мощность, потребную на резание

$$N_{рез} = \frac{P_z \cdot v}{60 \times 75 \times 1,36} \text{ квт},$$

где $N_{рез}$ — мощность резания;

P_z — сила резания в кг;

v — скорость резания в м/мин.

С учетом коэффициента полезного действия станка η (эта) мощность электродвигателя $N_{эл}$ определяется:

$$N_{эл} = \frac{N_{рез}}{\eta}.$$

Значения η (эта) можно выбирать следующие: для станков со ступенчатым шкивом при работе без перебора от 0,9 до 0,95; при работе с перебором от 0,85 до 0,90; для

стакна с одноступенчатым шкивом и коробкой скоростей от 0,8 до 0,85.

Для станка, подлежащего модернизации, предельную мощность электродвигателя можно подсчитать пользуясь следующей формулой:

$$N_{эл} = \frac{H \cdot n_{шп} \cdot P_z}{2\ 000\ 000},$$

где H — высота центров в мм;

$n_{шп}$ — наибольшее число оборотов шпинделя в минуту;

P_z — сила резания в кг.

Если мощность, полученная при подсчете по данной формуле, будет превышать мощность станка не более чем на 50%, то менять электродвигатель нет необходимости.

Повышение мощности привода при модернизации станка более чем в 2,5—3 раза ограничивается прочностью и долговечностью деталей станка.

В табл. 140 приведены основные данные о приводах токарных и токарно-винторезных станков, используемых для обработки стальных изделий на высоких скоростях резания¹.

Таблица 140

Высота центров станка в мм	Наибольшее число оборотов шпинделя в мин.	Сила резания в кг	Предельная мощность электродвигателя главного привода в квт
100	2400	30	3,5
125	1900	37,5	4,5
150	1600	45	5,4
175	1400	52,5	6,4
200	1200	60	7,3
225	1100	75	9,2

¹ В. Г. Попович. Подшипники качения в металлорежущих станках. Машгиз, 1952.

Продолжение табл. 140

Высота центров станка в мм	Наибольшее число оборотов шпинделя в мин.	Сила резания в кг	Предельная мощность электродвигателя главного привода в квт
250	1000	90	11,0
275	900	105	13,0
300	800	120	14,6
350	700	135	17,0
400	600	150	18,0
450	550	165	20,0
500	500	180	22,5

Примечание. Для специальных инструментальных станков и станков по обработке цветных и легких металлов число оборотов шпинделя рекомендуется увеличивать в два раза по сравнению с приведенным в настоящей таблице, не увеличивая при этом мощности электродвигателя главного привода станка.

2. Повышение быстроходности станка

При переводе станков на скоростное резание одновременно с заменой электродвигателя на более мощный увеличивают быстроходность станка, т. е. число оборотов его шпинделя. Для определения способов повышения быстроходности того или иного станка необходимо иметь данные о деталях, подлежащих обработке на модернизируемом станке.

Для универсальных токарных станков общего назначения устанавливаются предельно возможные размеры диаметра обрабатываемых деталей.

Наибольший и наименьший диаметры обработки можно установить для токарного станка общего назначения, исходя из следующих практических формул:

$$D_{\text{наиб}} = (1 \div 1,5) \cdot H \text{ мм};$$

$$D_{\text{наим}} = (0,25 \div 0,5) \cdot H \text{ мм}$$

где D — диаметры изделия в мм;

H — высота центров станка в мм.

Наибольшее и наименьшее число оборотов шпинделя станка можно определить по нижеследующим формулам:

$$n_{\text{наиб}} = \frac{v_{\text{наиб}} \cdot 1000}{\pi \cdot D_{\text{наим}}} ;$$

$$n_{\text{наим}} = \frac{v_{\text{наим}} \cdot 1000}{\pi \cdot D_{\text{наиб}}},$$

где n — число оборотов шпинделя (наибольшее и наименьшее);

v — скорость резания (для наибольшего и наименьшего диаметров деталей), устанавливаемая на основании данных, приведенных в таблицах.

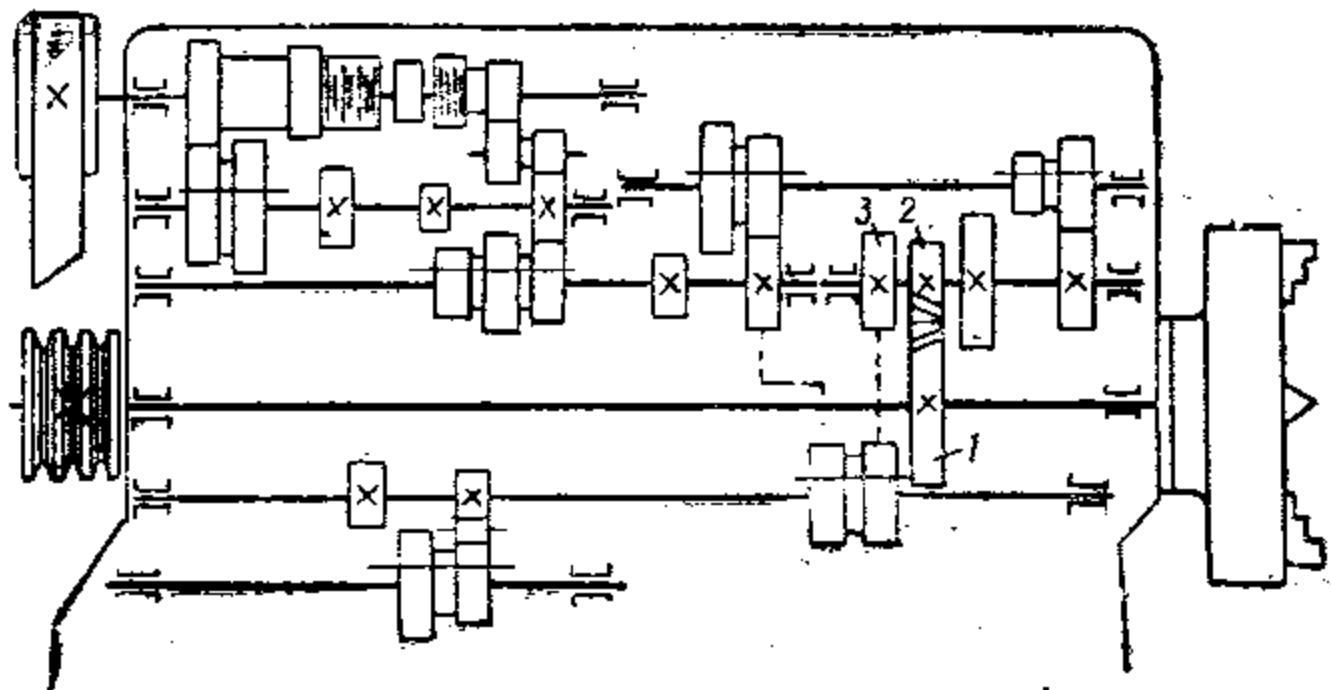


Рис. 102

Определив наибольшее и наименьшее число оборотов шпинделя станка, выбирают наиболее целесообразный для данного случая вариант изменения кинематики привода станка в целях повышения его быстроходности.

Для увеличения числа оборотов шпинделя станка предназначена коробка скоростей, схема которой дана на рис. 102. Увеличение числа оборотов достигается путем:

1) изменения передаточного отношения первой постоянной передачи, в данном случае ременной. Для этого достаточно увеличить диаметр ведущего шкива (электродвигателя) и уменьшить диаметр ведомого. Одновременно целе-

сообразно заменить плоскоременную передачу клиноременной;

2) увеличения передаточного отношения косозубых шестерен 2 и 1;

3) установки дополнительного электродвигателя, движение от которого через клиноременную передачу передается непосредственно на шпиндель станка. В этом случае шестерня 2 выводится из зацепления с шестерней 1 при помощи специального добавочного рычага, что обеспечивает свободное вращение шпинделя. При последнем способе модернизации основной электродвигатель станка служит для того, чтобы осуществлять только подачу суппорта, которая остается неизменной, так как механизм подачи получает движение непосредственно от шестерни 3;

4) изменения передаточных отношений как первого, так и последнего звена кинематической цепи коробки скоростей станка, т. е. сочетания первого и второго способов модернизации.

3. Модернизация механизмов подач

Увеличение числа оборотов шпинделя токарного станка вызывает необходимость повышения скорости вращения сменных колес и валов коробки подач и фартука станка.

При модернизации механизма подач необходимо увеличить величины подачи на один оборот шпинделя, так как многие токарные станки имеют наибольшую подачу от 2 до 3 $\text{мм}/\text{об}$. Для большинства станков среднего размера достаточно увеличить подачи до 3—4 $\text{мм}/\text{об}$.

Если на токарном станке выполняются работы, не связанные с нарезанием резьбы, то можно рекомендовать замену сменных колес гитары. Продольную подачу увеличивают, изменяя передаточное отношение одной из пар шестерен, передающих движение в фартуке станка на реечную шестерню. Например, в станке 1Д62, имеющем наименьшую подачу 0,12 $\text{мм}/\text{об}$ и наибольшую 2,15 $\text{мм}/\text{об}$ при замене пары шестерен 24/50 в фартуке станка (рис. 103) на пару шестерен с числом зубьев 37/37 подача увеличивается более чем в два раза.

При работе на больших подачах необходимо использовать для выключения подачи неподвижные упоры и электромагнитные муфты.

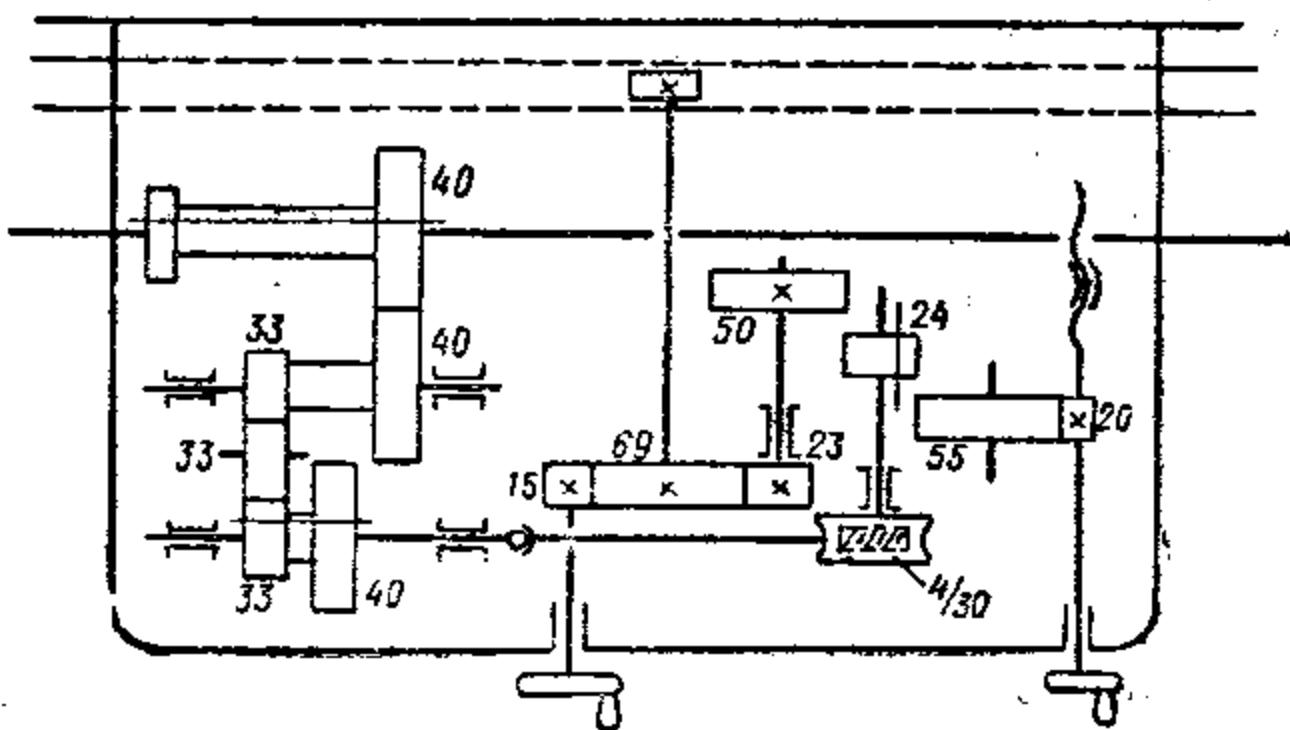


Рис. 103

4. Повышение жесткости станков

При повышении мощности и быстроходности токарного станка создаются условия для возникновения вибраций. Поэтому при модернизации станка необходимо обращать внимание на повышение его жесткости и виброустойчивости.

Для повышения жесткости станка целесообразно осуществить следующие основные мероприятия:

- а) повысить жесткость суппорта; для специализированных станков рекомендуется верхний суппорт заменить одним корпусом — тумбой;
- б) увеличить жесткость задней бабки, для чего применяют центра и пиноли с наименьшим вылетом. Практикуется также замена пиноли вращающимся шпинделем;
- в) уменьшить люфты в винтовых соединениях, в направляющих станины и салазках суппорта;
- г) увеличить плоскость опоры резца в резцодержателе;
- д) увеличить жесткость зажимного механизма патрона;
- е) сбалансировать быстровращающиеся детали и узлы (шестерни, шкивы, патрон и др.).
- ж) устранить биение шпинделя в опорах и установить правильные зазоры в подшипниках;
- з) установить станок на упругих прокладках или пружинных виброгасителях.

Таблица 141

Группа чистоты	Наименование поверхности	H_{sk} — среднее квадратическое отклонение неровностей (в микролах)	№ обозначения	Класс чистоты		Способ обработки
					H_{ek} (в микронах)	
I	Грубые	▽	100 до 12,5	1 ▽ 2 ▽ 3 ▽ 4 ▽ 5 ▽ 6 ▽ 7 ▽ 8 ▽ 9	100 50 25 12,6 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4	Грубое точение и растачивание
II	Получистые	▽ ▽	12,5 до 1,6	4 ▽ ▽ 5 ▽ ▽ 6 ▽ ▽ 7 ▽ ▽ 8 ▽ ▽ 9	100 50 25 12,6 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4	Чистовое точение и растачивание
III	Чистые	▽ ▽ ▽	1,6 до 0,2	5 6 7 8 9	100 50 25 12,6 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4	Тонкое точение и растачивание, развертывание
IV	Весьма чистые	▽ ▽ ▽ ▽	0,2 до 0	10 11 12 13 14	100 50 25 12,6 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4	Притирка или доводка

V. ТОНКОЕ ТОЧЕНИЕ

Чистота обработанной поверхности оказывает большое влияние на эксплуатационные свойства деталей машин (срок эксплуатации, износостойчивость, усталостная прочность, сохранение натяга при неподвижных посадках и т. д.).

После механической обработки на обработанной поверхности остаются неровности в виде впадин и гребешков.

Чистота поверхности в основном характеризуется высотой указанных гребешков; чем меньше высота гребешков, тем выше чистота обработанной поверхности.

Требуемая чистота поверхности обусловливается в чертежах так же, как и точность размеров и формы обрабатываемых деталей.

1. Группы и классы чистоты

ГОСТ 2789—51 предусматривает 4 группы и 14 классов чистоты. В табл. 141 указаны группы и классы чистоты по ГОСТ и способы обработки, обеспечивающие получение заданной чистоты поверхности.

2. Режущий инструмент и его геометрия

В качестве режущего инструмента применяют резцы, оснащенные сплавами: ВК2 и ВК3 — для тонкого обтачивания и растачивания чугуна, Т30К4 и Т60К6 — для тонкого точения и растачивания стали.

При использовании резцов для тонкого точения и растачивания необходимо углы резца выбирать в соответствии с указанными в табл. 142. Резцы тщательно затачиваются и доводятся.

3. Режимы резания при тонком обтачивании

Обычно применяются следующие режимы:

скорости резания при обработке чугуна и стали 100—200 м/мин и выше;

скорость резания при обработке цветных металлов 100—500 м/мин и выше;

подачи при предварительной обработке 0,1—0,2 мм/об;

подачи при окончательной обработке 0,02—0,08 мм/об.

Глубины резания при тонкой обработке берутся меньше 1 мм, чаще всего в пределах 0,05—0,3 мм.

Таблица 142

Обрабатываемый материал	Передний угол резца	Задний угол резца	Главный угол в плане	Вспомогательный угол в плане	Угол наклона главной режущей кромки	Радиус закругления вершины резца в мм
Сталь	От —5 до +5				0—35	0—1,0
Чугун	0	5—10	45—90	0—45	0—15	0,5—1,0
Твердая бронза	От —7 до 0				0	0,3—0,5
Алюминий	5—10				0,7	0,5—1,5

Припуски на диаметр под тонкое растачивание отверстий

Таблица 143

Обрабатываемый материал	Диаметр отверстия в мм	Общий припуск в мм	Проходы в мм	
			черновой	чистовой
Легкие сплавы .	До 100	0,3	0,2	0,1
	Св. 100	0,5	0,4	0,1
Баббит	До 100	0,4	0,3	0,1
	Св. 100	0,6	0,5	0,1
Бронза и чугун	До 100	0,3	0,2	0,1
	Св. 100	0,5	0,4	0,1
Сталь	До 100	0,3	0,2	0,1
	Св. 100	0,4	0,3	0,1

Примечание. Допуски на предварительную операцию назначаются по 3-му классу точности.

4. Новый метод чистовой обработки поверхностей

На практике применяется метод чистовой обработки посредством обкатывания поверхностей роликом.

Для получения достаточно чистой поверхности приходится передавать ролику очень большое усилие, между роликом и обрабатываемой поверхностью возникает большое трение.

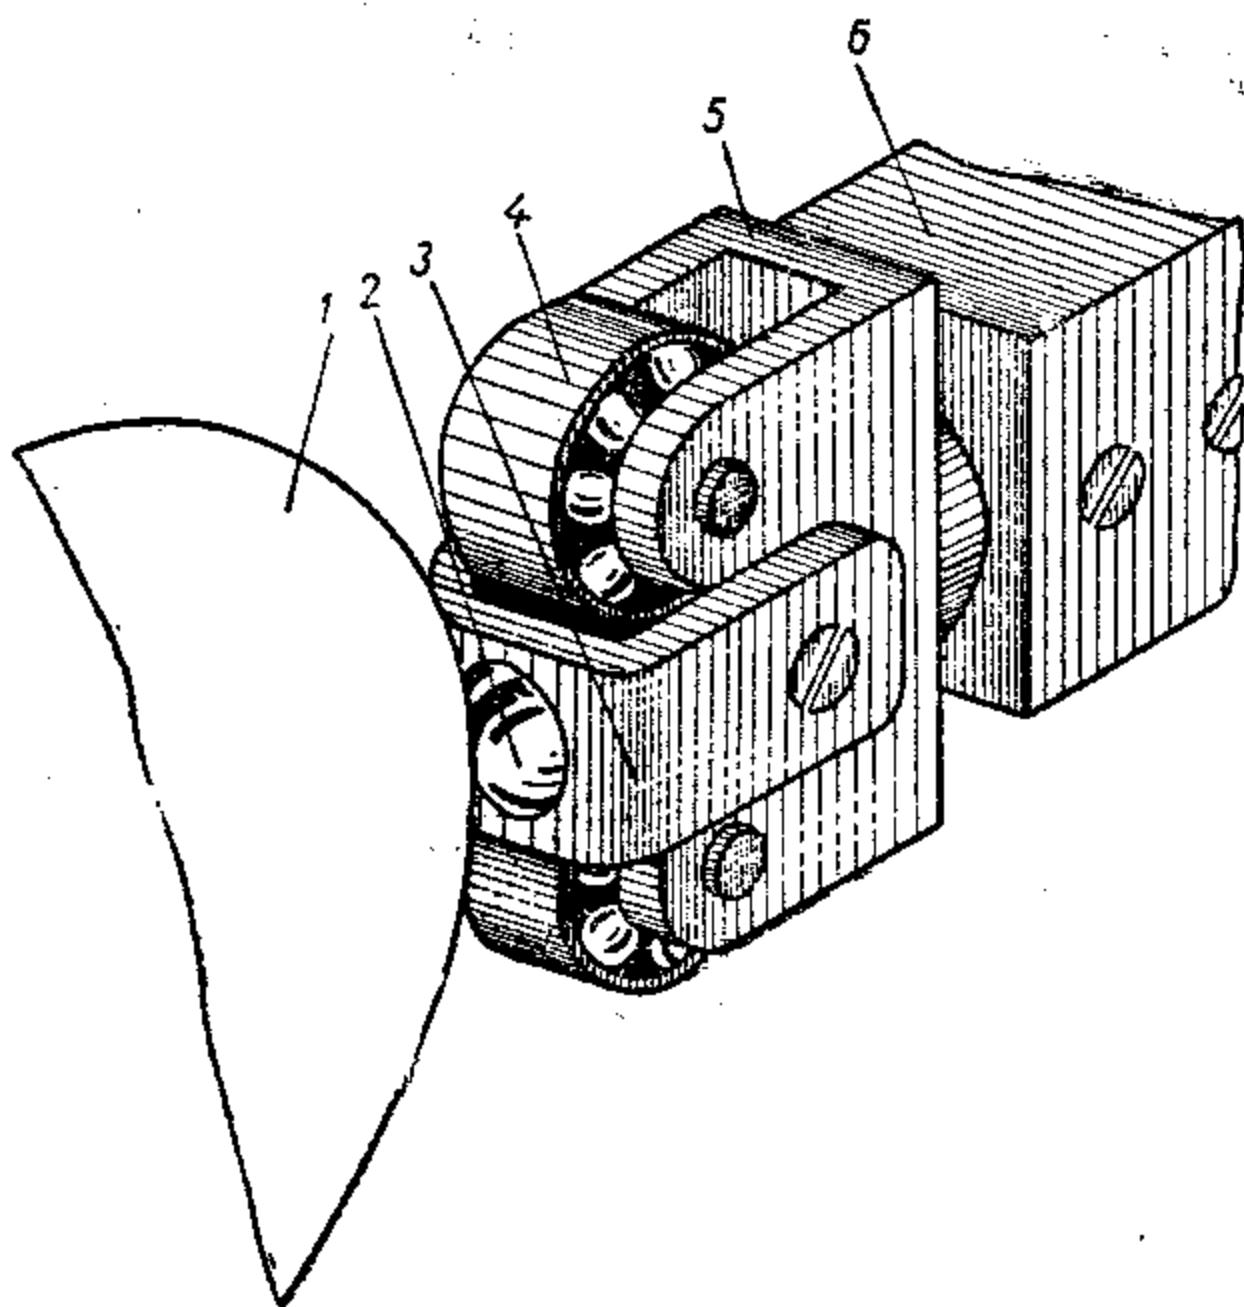


Рис. 104

С целью устранения этих недостатков токарь-новатор В. Н. Трутнев заменил ролик шариком, смонтированным в специальной державке (рис. 104).

Металлический бруск 6 размером $25 \times 45 \times 180$ мм закрепляется в резцедержателе токарного станка; в отвер-

стии бруска закрепляется хвостовик оправки 5, в которой прорезан паз и просверлены два отверстия под оси шарикоподшипников 4. Между подшипниками свободно помещен шарик 2, который удерживается от выпадения из оправки скобой 3; для этого диаметр отверстия скобы сделан на 2 мм меньше диаметра шарика.

Обкатывание наружных поверхностей производят следующим образом. Предварительно обрабатывают деталь по верхнему пределу поля допуска с чистотой, соответствующему 5-му классу чистоты поверхности; затем подводят оправку до соприкосновения шарика 2 с обрабатываемой деталью 1 и дают натяг с замером по лимбу винта попечной подачи примерно 0,5—0,7 мм. Шпинделю станка сообщается максимальное число оборотов (на станке В. Н. Трутнева 1600 в минуту) при продольной подаче примерно 0,3—0,5 мм/об и делается 2—3 продольных прохода влево и вправо. При этой операции обрабатываемая поверхность достигает высокой степени чистоты и гладкости (до 8-го и даже 9-го классов чистоты по ГОСТ).

Способ обкатывания шариком заменяет чистовую отделку и полировку; с первого прохода поверхность обрабатываемой детали приобретает зеркальный блеск.

VI. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ


Условные знаки и пояснительные надписи на чертежах о допускаемых отклонениях от правильной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей указаны в табл. 144.

Знаки и надписи об указанных отклонениях делаются на чертежах только в случаях, когда по условиям работы деталей необходимо ограничить эти отклонения.

При отсутствии на чертежах указаний о допускаемых отклонениях от правильной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей подразумевается, что они допустимы в пределах поля допуска на соответствующие размеры (на диаметр, на расстояние между осями, между плоскостями и т. д.).

Условные обозначения и примеры записи на поле чертежа допускаемых отклонений от правильной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей

Таблица 144

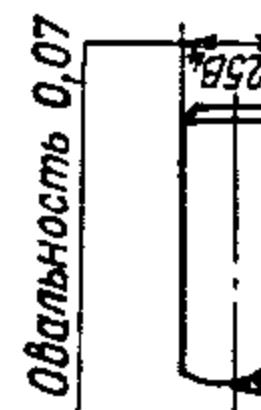Характер отклонения	Наименование отклонений	Обозначения и надписи на чертеже детали	Содержание записей на поле чертежка
Отклонения от правильной цилиндрической формы (огранка и условия ее проекции ее изображения на чертеже)	Овальность		Овальность на $\varnothing 25 B_4$ не более 0,07 $мм$
Непрямолинейность	0,01		Отклонения от прямолинейности образующих $\varnothing 25 B$ не более 0,01 $мм$ на всей длине




Продолжение табл. 144

Характер отклонения	Наименование отклонений	Обозначения и надписи на чертеже детали	Содержание записей на поле чертежа
Отклонения от правильной цилиндрической формы (огранка и усиловия ее про- дования ее про- верки указы- ваются на над- писью на чер- теже)	Конусность		Конусность не более 0,05 на 100 мм длины
	Конусность не более 0,01		Разность диаметров шейки в крайних сечениях не более 0,01 мм. Допускается уменьшение диаметра в направлении к торцу
			Стрелка указывает, в каком направлении диаметр может умень- шаться



Продолжение табл. 144

Характер отклонения	Наименование отклонений	Обозначения и написи на чертеже детали	Содержание записей на поле чертежа												
Несоосность			<p>Отклонение от соосности (экцентризитет) отверстий диаметром 100 A и 75 A не более 0,02 $м.м$</p> <p></p> <p>Отклонение от соосности (экцентризитет) ступеней диаметра</p> <table> <tr> <td>относительно</td> <td>не более 0,008 $м.м$</td> </tr> <tr> <td>d_1</td> <td>0,008</td> </tr> <tr> <td>d_2</td> <td>0,006</td> </tr> <tr> <td>d_3</td> <td>0,005</td> </tr> <tr> <td>d_4</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>*</td> </tr> </table>	относительно	не более 0,008 $м.м$	d_1	0,008	d_2	0,006	d_3	0,005	d_4	0,003	D	*
относительно	не более 0,008 $м.м$														
d_1	0,008														
d_2	0,006														
d_3	0,005														
d_4	0,003														
D	*														

Продолжение табл. 144

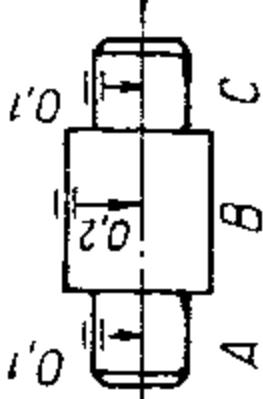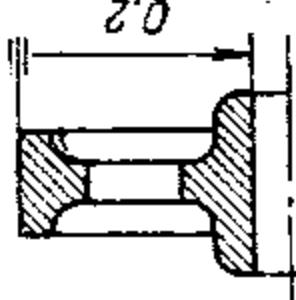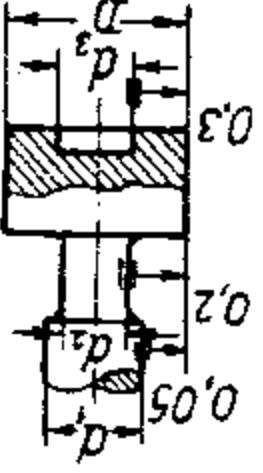Характер отклонения	Наименование отклонений	Обозначение и надписи на чертеже детали	Содержание записей на поле чертежа	Биение при контроле в центрах на участках А и С не более 0,1 мм, на участке В не более 0,2 мм	Биение наружной поверхности относительно внутренней не более 0,2 мм	Биение поверхностей d_1 , d_2 и d_3 относительно D не более (соответственно) 0,05, 0,2 и 0,3 мм
Отклонения от правильного расположения цилиндрических поверхностей	Радиальное биение					

Продолжение табл. 144

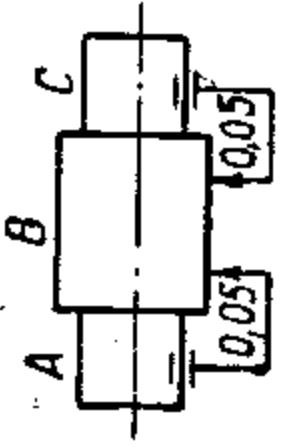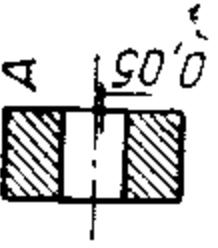Характер отклонения	Наименование отклонений	Обозначение и надписи на чертеже детали	Содержание записей на поле чертежа
Отклонения от правильного расположения цилиндрических поверхностей	Радиальное биение		Биение поверхностей <i>A</i> и <i>C</i> относительно поверхности <i>B</i> не более 0,05 <i>мм</i>
	Торцовое биение (неперпендикулярность)		Биение торца <i>A</i> при пропарке на оправке в центрах не более 0,05 <i>мм</i>
			Биение торца <i>A</i> при пропарке на оправке в центрах не более 0,01 <i>мм</i> на расстоянии 100 <i>мм</i> от оси

ЛИТЕРАТУРА

1. Подпоркин В. Г., Большаков С. А., Скоростное точение и режимы резания, Машгиз, 1954.
2. Кучер И. М., Кучер А. М., Модернизация и автоматизация токарных станков, Машгиз, 1953.
3. Блюмберг В. А., Космачев И. Г., Резцы для скоростного точения, Машгиз, 1953.
4. Амосов И. С., Скращан В. А., Точность, вибрации и чистота поверхности при токарной обработке, Машгиз, 1953.
5. Обработка металлов резанием по методу токаря-новатора В. А. Колесова, ЦБТИ Министерства станкостроения, 1953.
6. Колесов В. А., Новые пути, Профиздат, 1953.
7. Семинский В. К., Скоростное резание металлов, Машгиз, 1951.
8. Нежевенко Г. С., Мой опыт скоростной обработки металлов, Машгиз, 1952.
9. Министерство станкостроения СССР, Режимы скоростного резания металлов, ч. II, Машгиз, 1941.
10. По методу токаря Колесова, Рассказы новаторов, Профиздат, 1953.
11. Савченко С. М., Обработка деталей на металло режущих станках инструментами с геометрией Колесова В. А., Оборонгиз, 1953.
12. Режимы скоростного точения с большими подачами, Машгиз, 1954.
13. Рабинович А. Н., Тихонов А. В., Лящук Г. М., Думке В. Э., Скоростное и силовое резание металлов, Машгиз, 1955.
14. Быков П. Б., Путь к счастью, Машгиз, 1951.
15. Гургаль В. И., На великих швидкостях, Львів, 1953.
16. Зеликсон М., Скоростное резание металлов на больших подачах, Московский Рабочий, 1954.

РАЗДЕЛ ТРИНАДЦАТЫЙ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКАРНОГО СТАНКА

I. ПОНЯТИЕ О МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ И МОЩНОСТИ ТОКАРНОГО СТАНКА

1. Мощность резания

Мощность, затрачиваемая при точении на снятие стружки, определяется по формуле

$$N_{рез} = \frac{P_z \cdot v}{60 \times 75} = \frac{P_z \cdot v}{4500} \text{ л. с.}$$

или по формуле

$$N_{рез} = \frac{P_z \cdot v}{60 \times 75 \times 1,36} = \frac{P_z \cdot v}{6120} \text{ квт},$$

где $N_{рез}$ — мощность, потребная на резание, в л. с. или квт;

P_z — сила резания в кг;

v — скорость резания в м/мин.

2. Мощность привода станка

Мощность привода станка определяется по формуле

$$N_p = \frac{P \cdot v_p}{4500} \text{ л. с.}$$

или по формуле

$$N_p = \frac{P_p \cdot v_p}{6120} \text{ квт},$$

где N_p — мощность, передаваемая ремнем, в л. с. или квт;

P_p — усилие, передаваемое ремнем, в кг;

v_p — окружная скорость ремня в м/мин.

Усилие P_p , которое может надежно передать ремень, зависит от его ширины и выбирается по нижеследующей таблице.

Выбор передаваемого ремнем усилия в зависимости от ширины ремня

Ширина ремня в мм	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	125	150
Усилие, передаваемое ремнем, P_p в кг	45	52	72	78	84	94	100	115	120	130	150	195

Скорость ремня определяют по формуле

$$v_p = \frac{\pi \cdot D_w \cdot n_w}{1000} \text{ м/мин},$$

где D_w — диаметр шкива станка в мм;
 n_w — число оборотов этого шкива в минуту.

3. Единица мощности

Мощность электродвигателей обычно выражается не в лошадиных силах, а в киловаттах (квт).

Киловатт в 1,36 раза больше лошадиной силы

$$N_{квт} = \frac{N_{л.с.}}{1,36}$$

и наоборот $N_{л.с.} = 1,36 N_{квт}$.

Пример. Определить мощность, передаваемую станку, если диаметр шкива $D_w = 150$ мм, ширина ремня равна 80 мм, а шкив делает $n_w = 318$ об/мин.

Определяют окружную скорость ремня по формуле

$$v_p = \frac{\pi \cdot D_w \cdot n_w}{1000} = \frac{3,14 \times 150 \times 318}{1000} = 150,0 \text{ м/мин.}$$

Усилие, передаваемое ремнем, выбирают по таблице:

$$P_p = 100 \text{ кг}$$

Следовательно, мощность, передаваемая станку, будет:

$$N_p = \frac{P_p \cdot v_p}{60 \times 75 \times 1,36} \text{ квт} = \frac{100 \times 150}{6120} = 2,43 \text{ квт.}$$

4. Коэффициент полезного действия станка

Коэффициент полезного действия станка η (эта) определяется по формуле

$$\eta = \frac{N_{cm}}{N_m},$$

где N_{cm} — полезная мощность станка в квт;

N_m — мощность электродвигателя в квт.

5. Расчет клиноременной передачи

При увеличении мощности привода станка после модернизации необходимо заменить плоскоременную передачу на клиноременную.

При такой замене нужно определить усилие, передаваемое ремнями. По найденному усилию выбирают стандартное сечение ремней и их количество.

Для определения усилия, передаваемого клиновыми ремнями, используется следующая формула:

$$N_{з.и} = \frac{P_0 \cdot v}{6120} \text{ квт},$$

где $N_{з.и}$ — мощность электродвигателя в квт;

P_0 — окружное усилие в кг;

v — окружная скорость в м/мин.

Окружная скорость может быть определена по формуле

$$v = \frac{\pi D n}{1000} \text{ м/мин},$$

где D — диаметр шкива электродвигателя в мм;

n — число оборотов электродвигателя в мин

Подставив значение σ в формулу $N_{\text{зл}}$, получают:

$$N_{\text{зл}} = \frac{P_0 \cdot \pi D \cdot n}{6120 \times 1000} \text{ квт},$$

$$P_0 = \frac{6120 \times 1000 \cdot N_{\text{зл}}}{\pi D n} \text{ кг.}$$

После определения, передаваемого ремнями общего усилия P_0 , выбирают по табл. 145 стандартный ремень (в соответствии с обозначением на рис. 105) и находят величину полезного усилия P , которое может передаваться выбранным ремнем.

На рис. 105 показан шкив для клиноременной передачи.

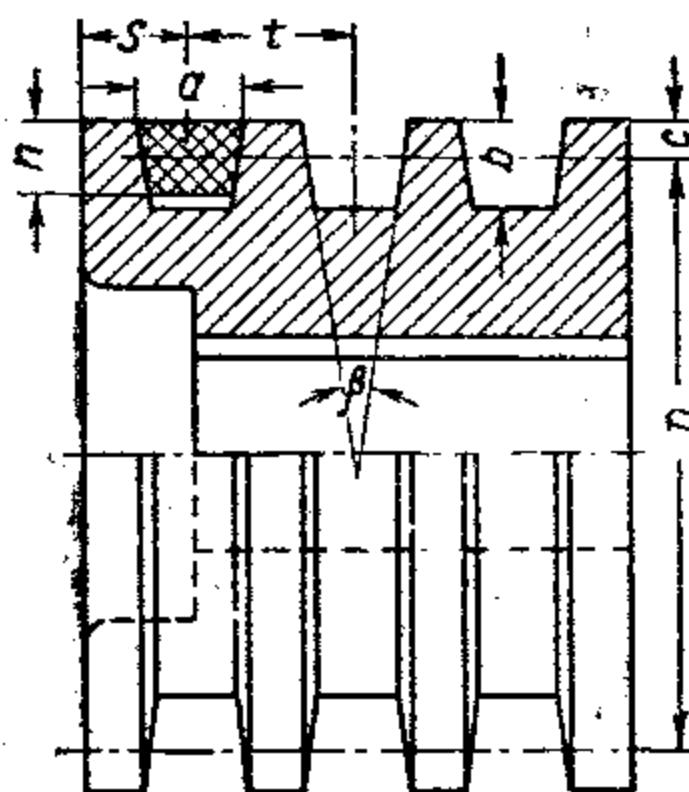


Рис. 105

Число ремней z определяется по формуле

$$z = \frac{P_0}{P}.$$

Общая ширина шкива составит

$$B = (z - 1)t + 2s \text{ мм},$$

где z — число канавок на шкиве;

t и s — соответствующие размеры шкива, показанные из рис. 105,

Таблица 145

Показатели	Профили ремней					<i>Д</i>
	<i>О</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	
Размеры сечений ремней { <i>a</i> мм <i>h</i> мм	10 6	13 8	17 10,5	22 13,5	32 19	38 13,5
Минимальный диаметр шкивов в мм	70	100	140	200	315	500
Допускаемое полезное усилие, передаваемое одним ремнем, в кг	8	14	24	40	82	120
Размеры желобков в мм (см. рис. 105)						
<i>a</i>	10 10 3 12 9	13 13 4 16 12	17 17 5 21 15	22 27 7 27 18	32 30 9 38 23	38 36 12 44 26

Таблица 146

<i>О</i>	Углы желобков в зависимости от диаметра шкивов					Угол желобка в град.
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>D</i>	
70—90	100—125	140—180	200—250	315—400	500—710	34
90—112	125—160	180—225	250—315	400—500	710—800	36
112—140	160—200	225—280	315—400	500—630	800—1000	38
140 и более	200 и более	280 и более	400 и более	630 и более	1000 и более	40

Пример. В результате подсчета необходимой мощности привода требуется поставить на станок электродвигатель в 7,8 квт. Диаметр шкива на электродвигателе, полученный при расчете числа оборотов шпинделя, должен равняться 166 мм; число оборотов электродвигателя 1400 об/мин.

Вначале определяют усилие, которое будет передаваться ремнями:

$$P_0 = \frac{6120 \times 1000 \cdot N_{el}}{\pi Dn} = \frac{6120 \times 1000 \times 7,8}{3,14 \times 166 \times 1440} = 63 \text{ кг.}$$

По найденному усилию выбирают в табл. 145 профиль ремня *Б*. Ремень может передавать усилие в 24 кг. Затем определяют количество ремней

$$z = \frac{P_0}{P} = \frac{63}{24} = 2,6.$$

Необходимо взять три ремня и соответственно на шкиве выточить три канавки.

Общая ширина шкива *B* будет равна:

$$B = (z - 1) \cdot t + 2S = (3 - 1) \times 21 + 2 \times 15 = 72 \text{ мм.}$$

II. ПОНЯТИЕ О КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ

1. Крутящий момент на детали

Произведение силы резания на половину диаметра обрабатываемой детали называется крутящим моментом на детали, или моментом резания. Эта величина выражается в килограммомиллиметрах в том случае, когда диаметр обрабатываемой детали выражен в миллиметрах. Если диаметр детали выражен в метрах, то крутящий момент выражается в килограммометрах. При точении крутящий момент подсчитывается по формуле

$$M_p = \frac{P_z \cdot D}{2} \text{ кгмм}$$

или

$$M_p = \frac{P_z \cdot D}{2 \times 1000} \text{ кгм,}$$

где M_p — крутящий момент резания;

P_z — сила резания в кг;

D — диаметр детали в мм.

В паспорте станка обычно указывается двойной крутящий момент, который определяется:

$$2M_p = \frac{P_p \cdot D}{1000} \text{ кгм.}$$

2. Крутящий момент, передаваемый ремнем на приводной шкив станка

Крутящий момент, передаваемый ремнем на приводной шкив станка, определяется по формуле

$$M_{шк} = \frac{(P_p \cdot D_{шк})}{2000} \text{ кгм},$$

где P_p — общее усилие в кг, передаваемое ремнем;
 $D_{шк}$ — диаметр шкива в мм.

Крутящий момент, передаваемый ремнем на приводной шкив, может быть определен по номограмме, изображенной на рис. 106, а величина эффективной мощности резания и двойного крутящего момента на резце может быть определена по номограмме, показанной на рис. 107.

3. Номограмма для определения крутящих моментов, передаваемых ремнем на приводной шкив

Номограмма (рис. 106) графически изображает формулу

$$M_{шк} = \frac{P_p \cdot D_{шк}}{2000} \text{ кгм},$$

где $M_{шк}$ — крутящий момент в кгм, передаваемый ремнем.

P_p — общее усилие в кг, передаваемое ремнем заданной ширины и материала;

$D_{шк}$ — диаметр шкива в мм;

В качестве примера на номограмме (рис. 106) определен крутящий момент, передаваемый ремнем на приводной шкив станка ДИП-200. Диаметр шкива 250 мм, ширина ремня 75 мм.

Материал ремня — прорезиненный текстильный.

По номограмме крутящий момент, передаваемый ремнем

$$M_{шп} = 11,2 \text{ кгм.}$$



Рис. 106

4. Номограмма для определения величин эффективной мощности и двойного крутящего момента (рис. 107)

Примеры пользования номограммой.

Пример 1. Диаметр детали $D = 100$ мм; сила резания $P_z = 1000$ кг. Определить по номограмме двойной крутящий момент. При $d = 100$ мм и $P_z = 1000$ кг; $2M = 100$ кгм.

Пример 2. Сила резания $P_z = 1000$ кг. Скорость резания $v = 10$ м/мин. Определить по номограмме N_s , эффективную мощность. При $P_z = 1000$ кг и $v = 10$ м/мин $N_s = 1,6$ квт.

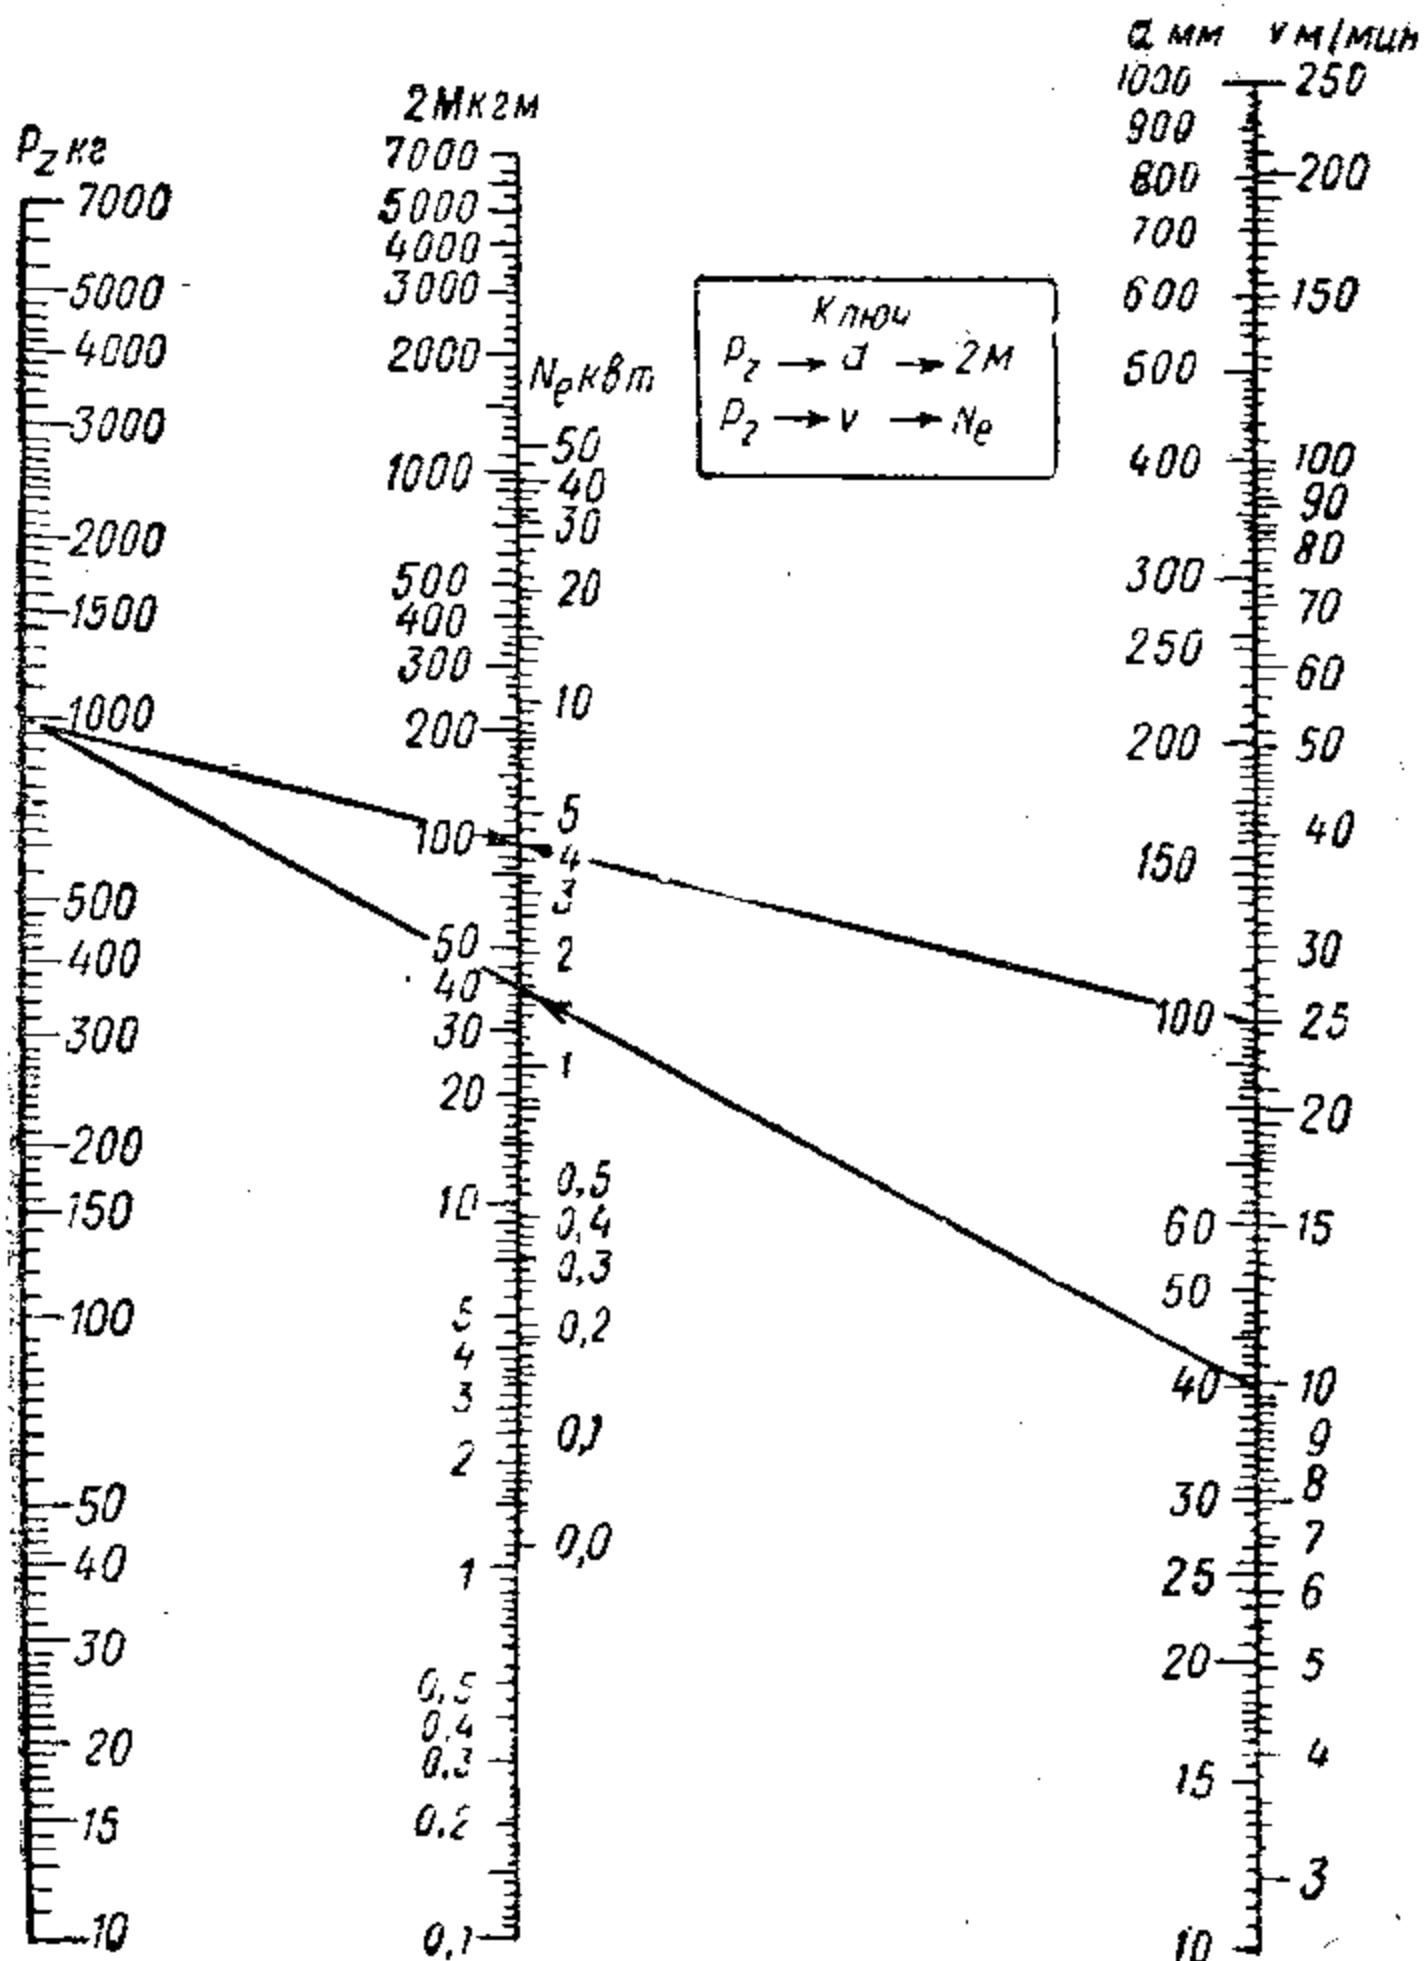


Рис. 107

5. Числа оборотов и двойные крутящие

Токарный станок 1Д62 (мощ

n об/мин	12	15	19	24	30	38	48
$2M_{kp}$ в кгм:							
по приводу	539	427	326	258	206	165	135
по слабому звену	171	169	168	167	166	162	132

Токарный станок 1А62

n об/мин	11,5	14,5	19	24	30	38	46	58	76	96
$2M_{kp}$ в кгм:										
по слабому звену	240	240	240	240	240	240	240	196	150	118

Токарный станок 1Д63 (мощ

n об/мин	9	12	15	19	24	30	38
$2M_{kp}$ в кгм:							
по приводу	1220	971	758	538	468	370	305
по слабому звену	430	430	430	430	398	352	256

Токарный станок 1Д64 (мощ

n об/мин	8	11,3	16	22,6
$2M_{kp}$ в кгм:				
по приводу	1870	1326	936	663
по слабому звену	977	977	915	915

МОМЕНТЫ НЕКОТОРЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

Таблица 147

(мощность 4,3 квт, к. п. д. 0,741)

60	75	96	120	150	190	240	300	380	480	600
107	81,5	64,5	52	41,5	33,7	28,5	20,4	162	13,0	10,3
105	80	63,5	51	40,5	33	26,2	20	15,9	12,7	10,1

(мощность 7,8 квт)

120	150	184	230	305	380	480	600	370	460	610	770	960	1200
95	76	62	49	37,6	29,6	24	17,8	34	26,8	18,8	14	10,6	8

(мощность 7,8 квт, к. п. д. 0,75)

48	60	75	96	120	150	190	240	300	380	480
240	185	145	115	93	76	60	50	38	29	23
204	150	120	98	78	64	51	38	30	25	19,5

(мощность 10,4 квт, к. п. д. 0,74)

32	45,2	64	90,5	128	181	256	362
468	332	234	165	117	82,6	58,4	41,4
715	507	358	254	174	127	89,5	68,4

6. Крутящий момент на шпинделе для станка с коробкой скоростей

Крутящий момент на детали (момент резания) не должен быть больше крутящего момента на шпинделе станка, который определяется по формуле

$$M_{шп} = 1,36 \cdot 716200 \cdot \frac{N_m}{n} \cdot \eta = 974000 \cdot \frac{N_m}{n} \cdot \eta \text{ кгмм},$$

где $M_{шп}$ — крутящий момент на шпинделе;

N_m — мощность электродвигателя в квт;

n — число оборотов в минуту шпинделя;

η — к. п. д. привода токарного станка — в среднем $0,7 \div 0,8$.

Величина крутящего момента на шпинделе зависит от мощности станка, числа оборотов шпинделя и коэффициента полезного действия станка при данном положении рукояток коробки скоростей. Величины значений допустимых крутящих моментов на шпинделе станка указываются в его паспорте (см. табл. 147).

РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

I. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Понятие о технологическом процессе

Технологическим процессом механической обработки называется часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением формы, размеров, внешнего вида и свойств заготовок, из которых изготавливаются детали машин.

От правильной разработки технологических процессов зависит качество изготавляемых деталей, производительность обработки, а также стоимость выполнения данной работы.

При разработке технологического процесса производится:

выбор способов обработки и их последовательности;

выбор оборудования, приспособлений и режущих инструментов для осуществления намеченного метода обработки;

определение режима работы;

установление методов контроля и выбор измерительных инструментов для контроля в процессе изготовления деталей.

2. Порядок составления технологического процесса

Для составления технологического процесса изготовления детали необходимо иметь чертеж детали и технические условия на обработку, знать род и размеры заготовки и размер производственного задания, иметь основные сведения о станке, на котором предполагается изготавливать деталь.

Составление процессов механической обработки обычно протекает в следующем порядке:

- а) намечаются способы обработки каждой поверхности детали и выбираются режущие и измерительные инструменты, необходимые для обработки и измерения обрабатываемых поверхностей;
- б) выбирается первичная установочная база и способ закрепления заготовки на этой базе;
- в) намечаются измерительные и чистовые базы и способы закрепления заготовки на этих базах;
- г) составляется перечень переходов, необходимых для полного изготовления детали;
- д) переходы группируются в операции и намечается последовательность операций и переходов;
- е) составляется технологический маршрут, в котором указывается содержание операций, установок и переходов, а также схематическое изображение переходов;
- ж) производится выбор режимов работы, расчет основного (технологического) времени и нормы на выполнение работы в целом.

Технологический процесс должен строиться на базе передовых методов труда, опыта новаторов производства и современной технологии, он должен обеспечить высокую производительность и экономичность при условии соблюдения необходимой точности и чистоты обработанных поверхностей.

3. Классификатор переходов

В технических документах каждый переход формулируется определенным образом. В классификаторе указаны наименования переходов при токарной обработке.

1. Обточить цилиндр до $\varnothing D$ на длину L начерно (начисто).
2. Обточить фасонную поверхность начерно (начисто).
3. Обточить конус до $\varnothing D$ под $\angle \alpha$ под шлифовку (начисто).
4. Обточить фаску $1,5 \times 45^\circ$ начисто.
5. Обточить галтель r начисто.
6. Выточить канавку шириной B мм до $\varnothing D$.
7. Проточить спиральную канавку шагом s начисто.
8. Подрезать буртик $\varnothing D$ в размер B начерно (начисто).

9. Подрезать торец $\varnothing D$ в размер B (в размер L) начерно (начисто).
10. Накатать головку (или цилиндр) $s \times \alpha^0$ (шаг на угол).
11. Надрезать заготовку до $\varnothing D$ в размер L .
12. Отрезать заготовку в размер L .
13. Центровать $\varnothing d$ с одной стороны (с двух сторон одновременно).
14. Сверлить отверстие $\varnothing D$ на глубину L .
15. Рассверлить отверстие $\varnothing D$ до $\varnothing D_1$ на глубину L .
16. Зенкеровать отверстие $\varnothing D$ до $\varnothing D_1$ начисто (под развертку и т. д.).
17. Растворить отверстие $\varnothing D$ до $\varnothing D_1$ на глубину L начерно (начисто, под шлифовку и т. д.).
18. Растворить коническое отверстие $\varnothing D$ до $\varnothing D_1$ на глубину L начерно (начисто, под шлифовку и т. д.).
19. Растворить выточку $D \times L$.
20. Растворить канавку шириной B до $\varnothing D$.
21. Растворить фаску, например, $2 \times 45^\circ$.
22. Зенковать фаску, например, $10 \times 45^\circ$.
23. Подрезать дно в размер L .
24. Подрезать уступ в размер L .
25. Зенкеровать отверстие $\varnothing D$ на глубину H .
26. Зенкеровать коническое отверстие под $\angle \alpha^0$ до $\varnothing D$.
27. Зенкеровать бобышку $\varnothing D$ в размер H начерно (начисто).
28. Развернуть отверстие $\varnothing D$ начерно (начисто).
29. Развернуть коническое отверстие $\varnothing D$ под $\angle \alpha^0$ начерно (начисто).
30. Нарезать резьбу $D \times t$ резцом начерно (начисто).
31. Нарезать резьбу $D \times t$ плашкой начерно (начисто).
32. Нарезать резьбу $D \times t$ метчиком начерно (начисто).
33. Калибровать резьбу $D \times t$.

4. Построение технологического процесса

При составлении плана обработки детали необходимо решить вопрос о числе и содержании операции. При этом можно или укрупнять (концентрировать) операции или же, наоборот, расчленять их (дифференцировать).


1. Принцип укрупнения операций заключается в том, что при изготовлении деталей стремятся сосредоточить в одной

операции обработку возможно большего числа поверхностей.

При таком способе построения технологического процесса обеспечивается большая точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей детали без применения специальных приспособлений, так как обработка соосных поверхностей производится за одну и две установки.


Пример обработки детали крышки пресса густой смазки мелкими партиями по укрупненной технологии

Таблица 148

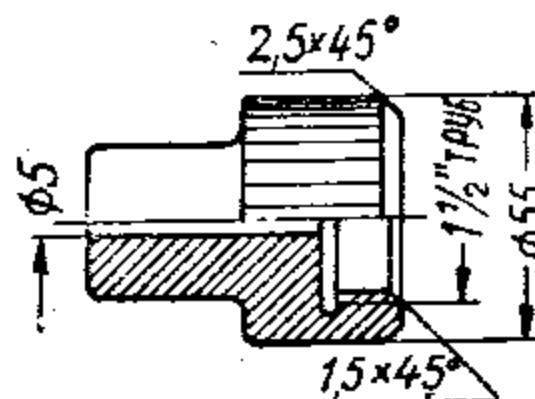Операции	Установки и переходы	Содержание установок и переходов	Схемы переходов
A		Установить заготовку и закрепить 1 Подрезать торец $\varnothing 60$ мм начисто 2 Обточить цилиндр $\varnothing 60$ до $\varnothing 55$ на длину $L = 30$ мм начисто 3 Накатать головку цилиндра $\varnothing 55$ мм на длину $L = 30$ мм 4 Сверлить отверстие $\varnothing 20$ на глубину $L = 12$ мм 5 Рассверлить отверстие $\varnothing 20$ до $\varnothing 40$ на длину $L = 12$ мм 6 Растворить отверстие под резьбу 1,5 на длину $L = 20$ мм 7 Растворить канавку шириной 4 мм до $\varnothing 48$ мм 8 Растворить фаску $1,5 \times 45^\circ$	

Продолжение табл. 148

Операции	Установки Переходы	Содержание установок и переходов	Схемы переходов	
	9	Обточить фаску $2 \times 45^\circ$		
	10	Нарезать резьбу $\text{Ø } 1,5"$ труб		
	11	Калибровать резьбу		
	12	Сверлить отверстие $\text{Ø } 5 \text{ мм}$		
II A		Установить заготовку другим концом и закрепить		
	1	Обточить цилиндр $\text{Ø } 60$ до $\text{Ø } 38$ на длину $L = 50 \text{ мм}$		
	2	Обточить цилиндр $\text{Ø } 38$ до $\text{Ø } 25$ на длину $L = 38 \text{ мм}$		
	3	Обточить цилиндр $\text{Ø } 25$ до $\text{Ø } 12$ на длину $L = 32 \text{ мм}$		
	4	Обточить цилиндр $\text{Ø } 12$ до $\text{Ø } 9 \text{ мм}$ на длину $L = 16,0 \text{ мм}$ и $L = 12,5 \text{ мм}$		
	5	Обточить фаску $1,5 \times 45^\circ$		
	6	Обточить фаску $2 \times 45^\circ$		

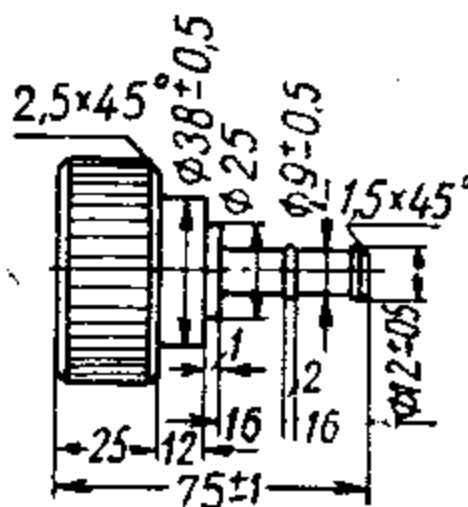

2. Принцип расчленения операций предусматривает разукрупнение обработки и упрощение каждой операции. Технологический процесс обработки расчленяется на отдельные более простые операции, из которых каждая состоит из одного простого перехода.

При расчленении операций необходимо иметь специальные приспособления, обеспечивающие возможность быстрой и точной установки заготовки для каждой операции.

Такой принцип построения технологического процесса целесообразен только в таком производстве, где детали изготавливаются значительными, часто повторяющимися партиями.

При расчлененном технологическом процессе наладка станка на заданный размер детали производится на первой заготовке только один раз для всей партии деталей. Остальные же заготовки партии обрабатываются на основе этой наладки.

Пример обработки детали крышки пресса густой смазки по расчлененной технологии

Таблица 149

Операции	Установки	Переходы	Содержание установок и переходов	Схемы переходов
I A			Установить заготовку и закрепить 1 Подрезать торец $\varnothing 60$ начисто 2 Сверлить отверстие $\varnothing 40$ мм на длину $L = 12$ мм 3 Растигнуть отверстие под резьбу 1,5" на длину $L = 20$ мм 4 Растигнуть канавку шириной 4 мм до $\varnothing 48$ мм 5 Растигнуть фаску $1,5 \times 45^\circ$ 6 Обточить фаску $2,5 \times 45^\circ$ 7 Нарезать резьбу 1,5" 8 Калибровать резьбу	

Продолжение табл. 149

Операции	Установки Переходы	Содержание установок и переходов	Схемы переходов	
II	A	<p>Установить заготовку другим концом</p> <p>1 Обточить цилиндр $\varnothing 60$ до $\varnothing 55$ мм на длину $L = 30$ мм</p> <p>2 Обточить цилиндр $\varnothing 55$ до $\varnothing 38$ на длину $L = 52$ мм</p> <p>3 Обточить цилиндр $\varnothing 38$ до $\varnothing 25$ на длину $L = 40$ мм</p> <p>4 Обточить цилиндр $\varnothing 25$ до $\varnothing 12$ на длину $L = 39$ мм</p> <p>5 Обточить фаску $2,5 \times 45^\circ$</p>		
III	A	<p>Установить и закрепить заготовку</p> <p>1 Накатать головку цилиндра $\varnothing 55$ на длину $L = 25$ мм</p> <p>2 Обточить цилиндр $\varnothing 12$ до $\varnothing 9$ мм на длину 16 и 12,5 мм</p> <p>3 Обточить фаску $1,5 \times 45^\circ$</p>		
IV	A	<p>Установить и закрепить деталь</p> <p>1 Сверлить отверстие $\varnothing 45$ мм на длину $L = 50$ мм</p>		

**II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
ОТВЕРСТИЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ
НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ**

Таблица 150

Точность отверстия	Методы обработки	
	отверстия в сплошном материале	отверстия прошитые или отлитые
5-й класс ОСТ	Сверление одним сверлом	Расточка резцом
4-й класс ОСТ	Сверление и расточка резцом	Черновая и чистовая расточки или зенкерование
3-й класс ОСТ	<p>Для стали до 18 мм и для чугуна до 25 мм — сверление и развертывание</p> <p>Для стали выше 18 мм и для чугуна выше 25 мм — сверление, расточка резцом и развертывание или сверление, черновая и чистовая расточки, или сверление и расточка с последующим шлифованием</p>	Черновая и чистовая расточки или две расточки, зенкерование и развертывание, или две расточки с последующим шлифованием
2-й класс ОСТ	<p>До 12 мм сверление и развертывание (одно- или двухкратное)</p> <p>Свыше 12 мм сверление, расточка резцом и развертывание (одно- или двухкратное) или сверление и расточка резцом с последующим шлифованием</p>	Черновая и чистовая расточки резцом, зенкерование и развертывание (одно- или двухкратное) или черновая и чистовая расточки с последующим шлифованием

III. ВЫБОР МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

В практике новаторов производства установлено и получило широкое распространение ряд приемов и способов обработки, позволяющих значительно повысить производительность труда. Некоторые из таких приемов, которые могут быть использованы во многих случаях токарной обработки и получили наибольшее распространение, приводятся ниже.

1. Простейшие схемы многорезцовой обработки на токарном станке

Токарь-новатор Ленинградского металлического завода т. Мурзин применил многорезцовую черновую обработку ступенчатого вала, схема которого дана на рис. 108, а.

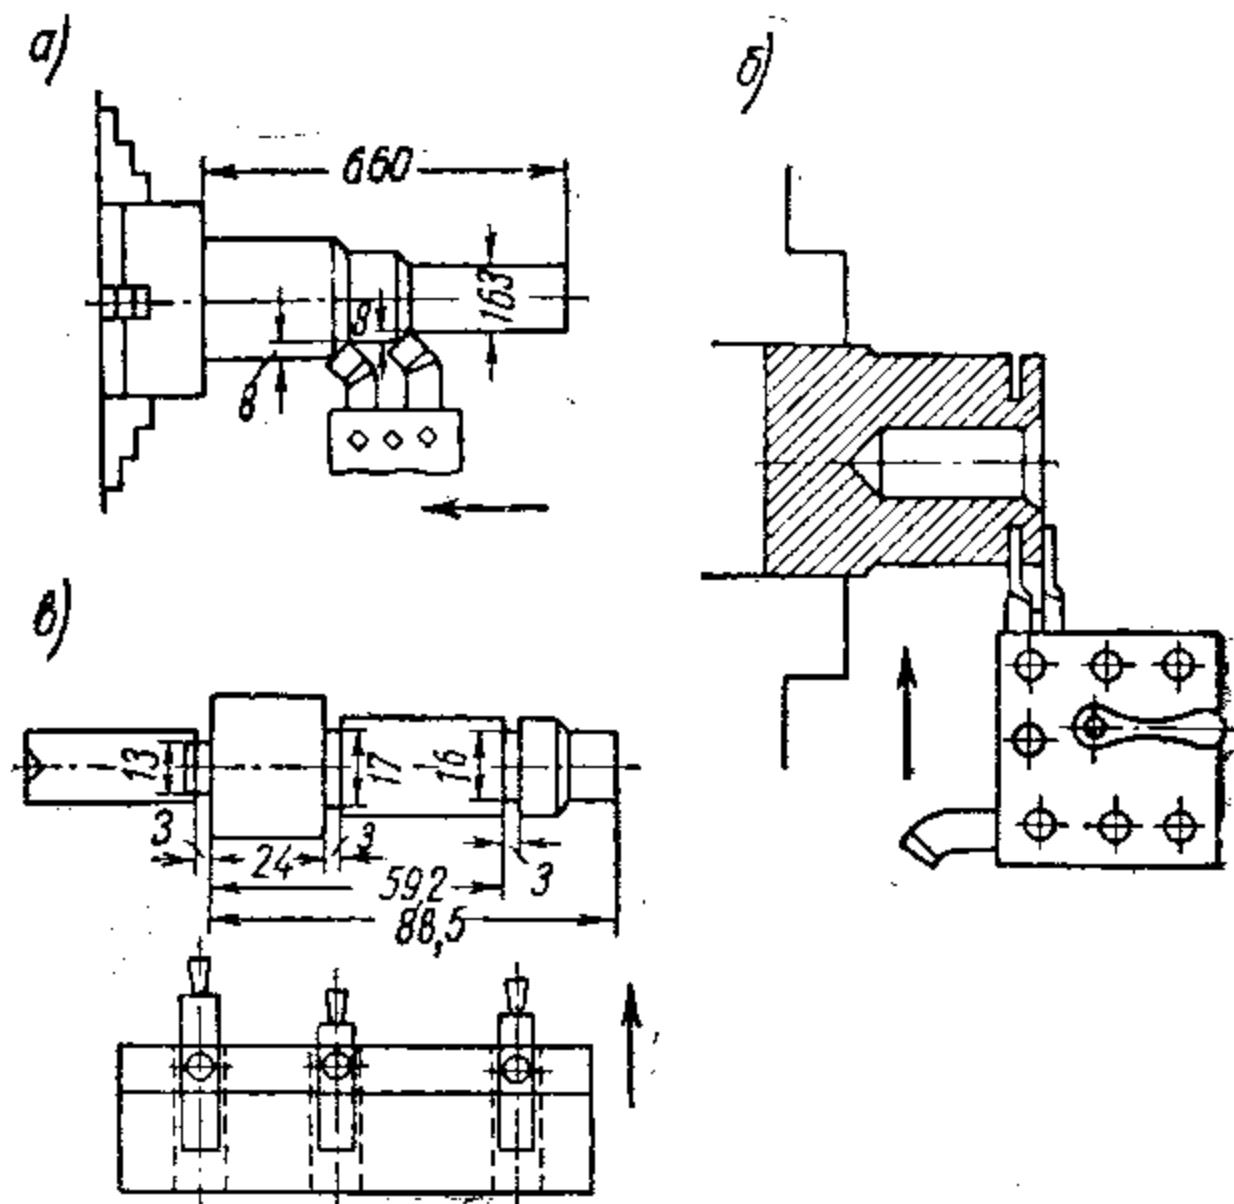


Рис. 108

На рис. 108, б изображено совмещение подрезания торца шайбы с отрезкой ее от заготовки. Время обработки сократилось в два раза, уменьшился брак, который раньше имел место вследствие того, что тонкая шайба деформировалась при отрезке. При новой настройке этого не наблюдалось, так как усилию со стороны отрезного резца противодействовало усилие подрезного резца.

Токарь т. Сергиенков применил трехрезцовую державку для одновременного протачивания трех канавок, рис. 108, в.

2. Применение простых державок для многорезцовых настроек

На рис. 109, а изображена установка однорезцовой державки для снятия двух фасок.

Установка нескольких отдельных малогабаритных резцодержателей, в каждом из которых крепится по одному резцу, показана на рис. 109, б.

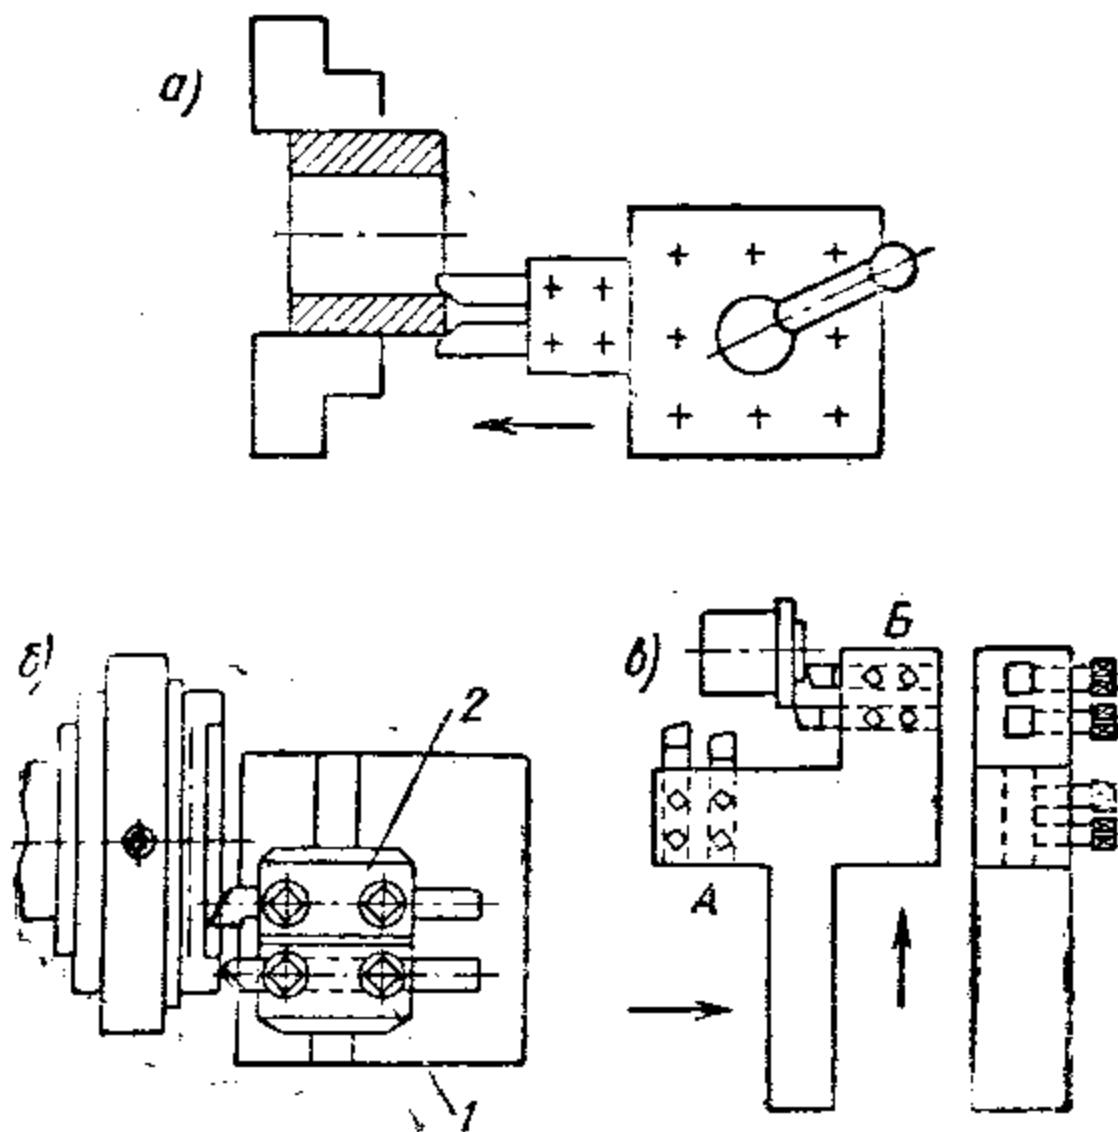


Рис. 109

В резцодержателе 1 установлен проходной резец, обтачивающий торец детали, а в резцодержателе 2 — резец, растачивающий выточку.

Более удобными при настройке являются специальные многорезцовые державки. Эти державки обычно устанавливаются непосредственно на верхних салазках суппорта станка вместо резцодержателя, но могут применяться и для установки в обычном резцодержателе. Примером такой конструкции может служить многорезцовая державка, изображенная на рис. 109, в. Резцы А используются для обтачивания втулки, а резцы Б — для подрезания ее торца.

На рис. 110 изображена двухпозиционная державка конструкции В. И. Козакевича.

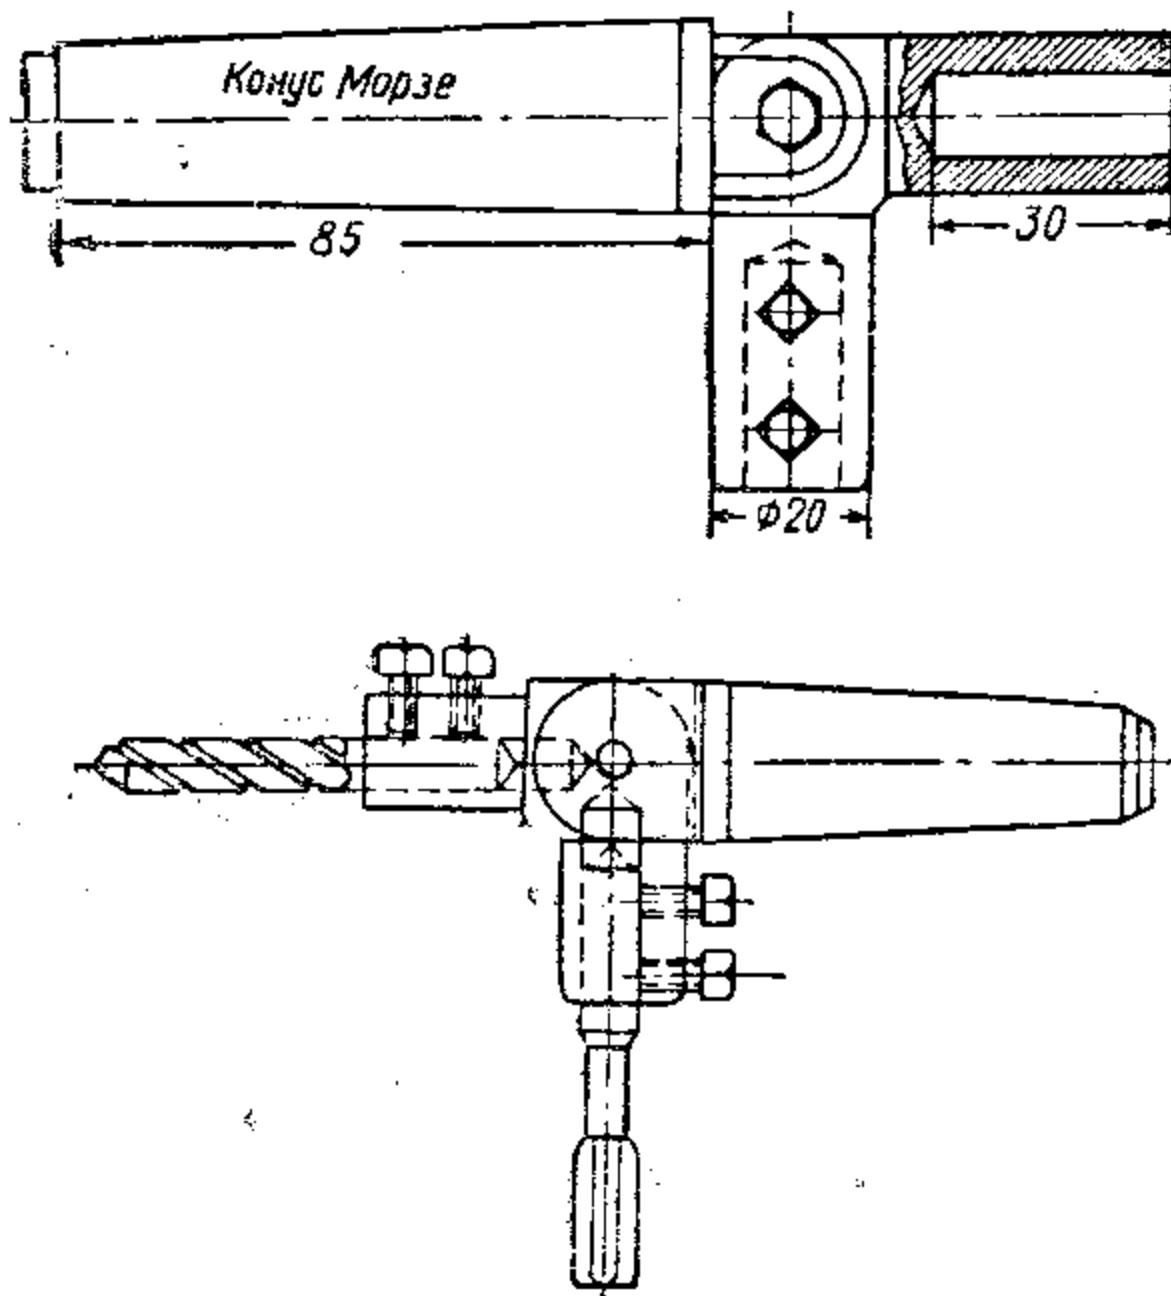


Рис. 110

3. Револьверизация токарных работ

Метод одновременной обработки нескольких поверхностей одной детали в ряде случаев применяют и при работе на токарном станке.

Совмещение переходов при обработке чугунной гайки с применением специального хомутика изображено на рис. 111.

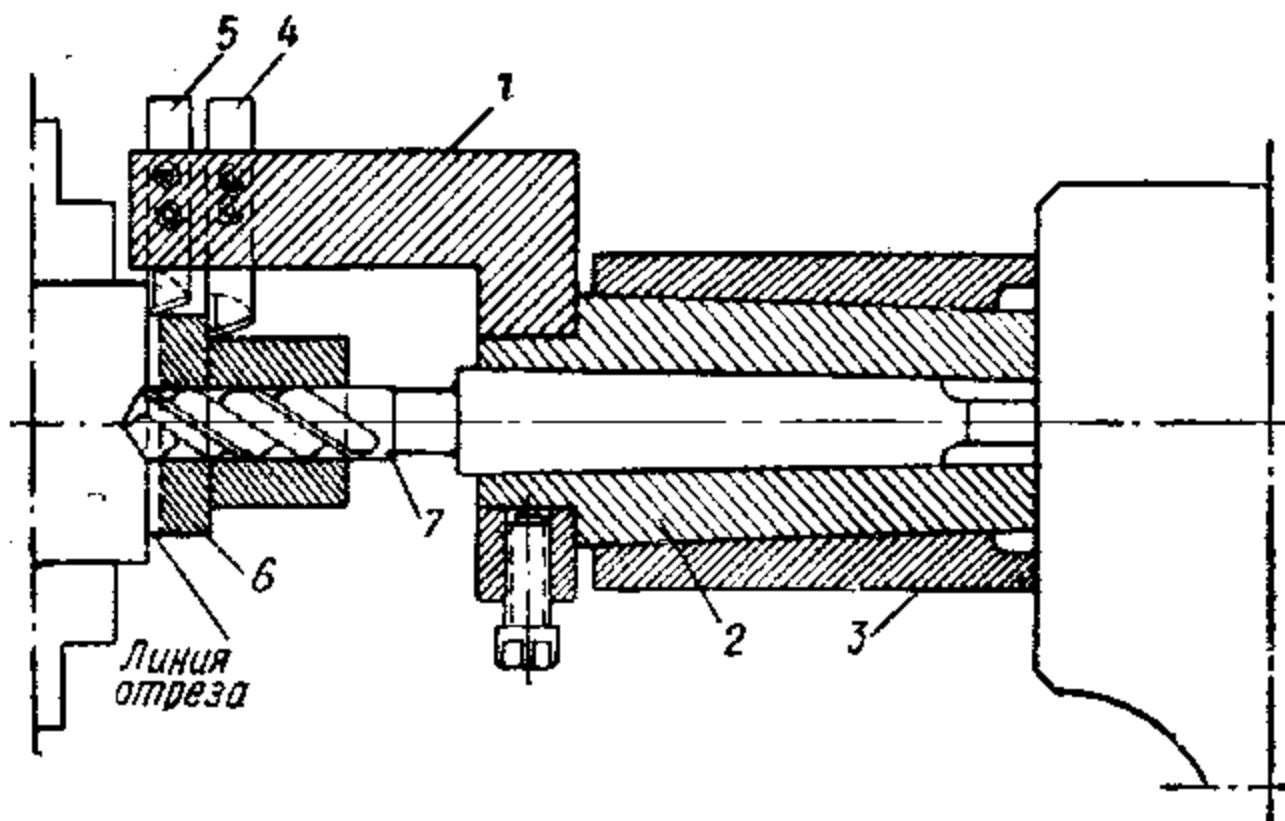


Рис. 111

Специальный хомутик 1 крепится на переходной втулке 2, сидящей в пиноли 3 задней бабки. На хомутике укреплен один, а иногда и два обдирочных резца 4 и 5, которые при сверлении одновременно обтачивают верх гайки 6. При диаметре сверла 7 выше 20 мм хомутик 1 надевается и крепится непосредственно на самом сверле.

Многие токари добиваются совмещения переходов за счет применения специального резцодержателя, в котором, как и в револьверной головке, можно закрепить два инструмента для обработки отверстия.

При обработке партии валиков, центрование которых производится на токарном станке, т. Колесов предложил применить специальную револьверную двухпозиционную головку, вставленную конусным хвостовиком в пиноль задней бабки (рис. 112, а). На переднем торце хвостовика имеет-

ся сектор 6, к плоскости которого плотно прилегает другой сектор 3. Во втором секторе укреплены сверла 1 и 2 диаметрами 4 мм для сверления центрового углубления и 10 мм — для зенковки.

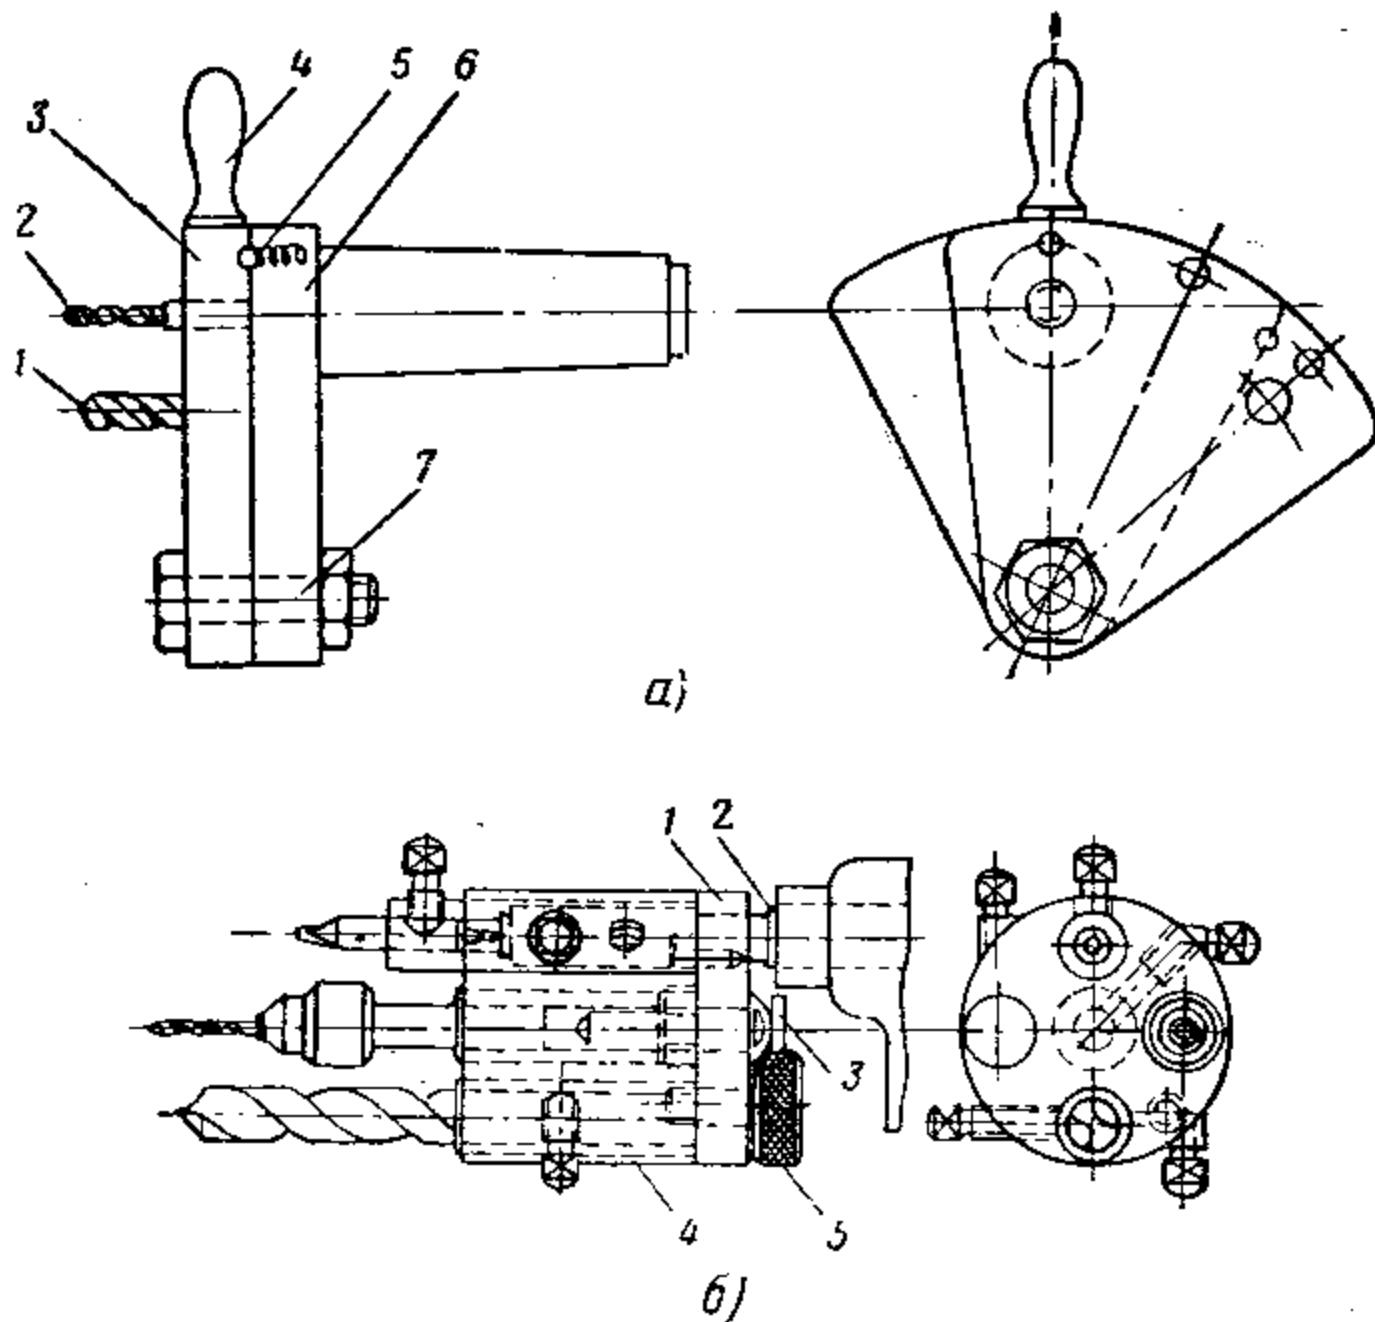


Рис. 112

Сверла попеременно занимают положение, совпадающее с осью центров; для этого сектор 3 поворачивается вокруг оси 7 при помощи рукоятки 4 и точное положение сверла фиксируется шариком 5, входящим под действием пружины в углубление, имеющееся в торце диска 3.

На рис. 112, б изображена другая, более совершенная, четырехпозиционная головка для закрепления трех режущих инструментов. Головка состоит из диска 1, намертво соединенного с конусным хвостовиком 2. На пальце 3, за-

крепленном в диске 1, вращается барабан 4, в гнездах которого устанавливаются инструменты. Рабочее положение каждого из этих инструментов фиксируется посредством кнопки 5.

4. Метод укрупненной технологии

Тов. Борткевич обрабатывал шестерню, показанную на рис. 113, а на шпиндельной оправке за три установки. При первой установке подрезался торец 8, затем этим же подрезным резцом обтачивались поверхности 7, 5 и 4 и одновременно в конце каждого прохода подрезались торцы 9, 10 и 11. Затем с этой же установки обтачивалась фаска 6, вытачивались две канавки и нарезалась резьба M 56 × 2.

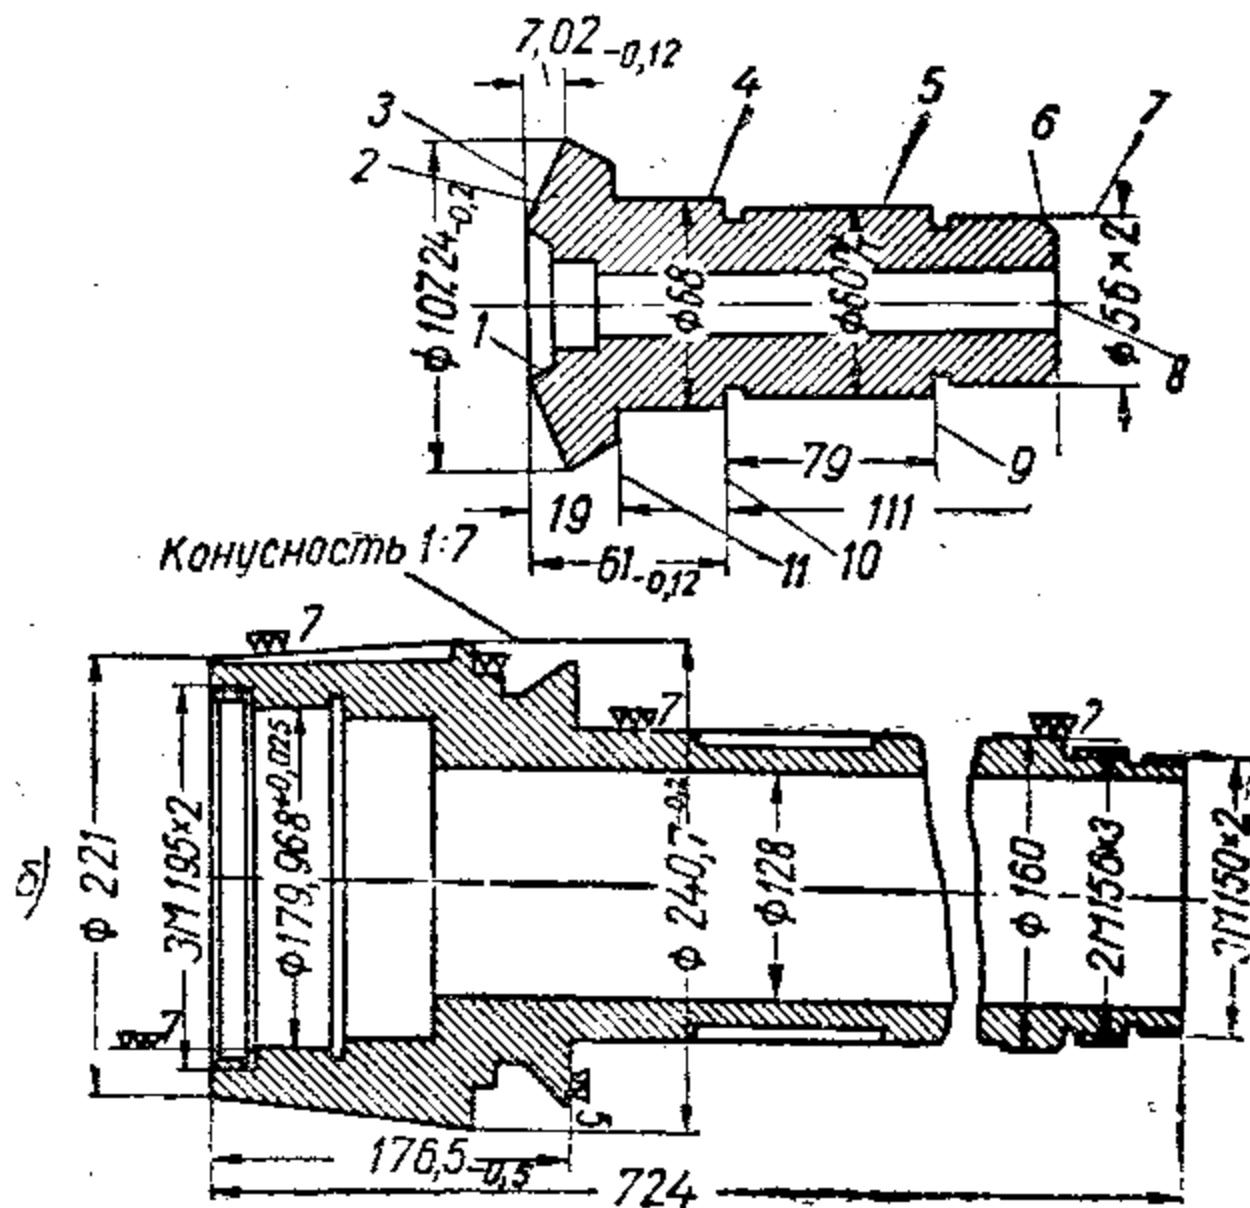


Рис. 113

При второй установке подрезался торец 3 в размер $61_{-0,12}$ и обтачивалась поверхность по диаметру $107,24_{-0,2}$, затем обтачивался конус 2.

При третьей установке растачивался дополнительный конус 1.

На рис. 113, б изображен шпиндель планшайбы, который обрабатывал токарь-новатор Станкостроительного завода имени Свердлова т. Соколов. Раньше эта деталь обрабатывалась в такой последовательности: один конец большего диаметра зажимался в четырехкулачковом патроне, а второй — поджимался задним центром; при этом производилось обтачивание до диаметра 240,7; затем деталь снижалась и при установке в сырых кулачках самоцентрирующего патрона с поддержкой в люнете обтачивался второй конец, в том числе и коническая поверхность.

Тов. Соколов изменил план обработки. Применив рифленый центр, он стал производить обработку шпинделя планшайбы в центрах (без хомутика) за одну установку. Это дало ему возможность сократить затраты вспомогательного времени. Одновременно повысилась и точность обработки.

5. Метод расчлененной технологии

К методу расчлененной обработки токари-новаторы прибегают при сложных многопередовых операциях, при выполнении которых часто даже недостает мест для установки резцов в поворотном резцодержателе.

Токарю-новатору ленинградского Кировского завода Л. К. Лалетину при обработке кольца клапана (рис. 114, а) приходилось затрачивать много времени на смену инструментов, установку их на размер, изменение режимов резания и пр.

Обработка была значительно упрощена после того, как т. Лалетин изменил технологический процесс. Вместо двух установок он начал обрабатывать кольцо клапана при пяти установках. Все резцы заранее настраивались на заданный размер, а подача инструмента осуществлялась до упоров.

На рис. 114, б изображена схема обработки кольца клапана по методу, предложенному т. Лалетиным.

По норме на обработку этой детали предусмотрено два часа. Тов. Лалетин затрачивает всего 20 мин., т. е. в шесть раз меньше.

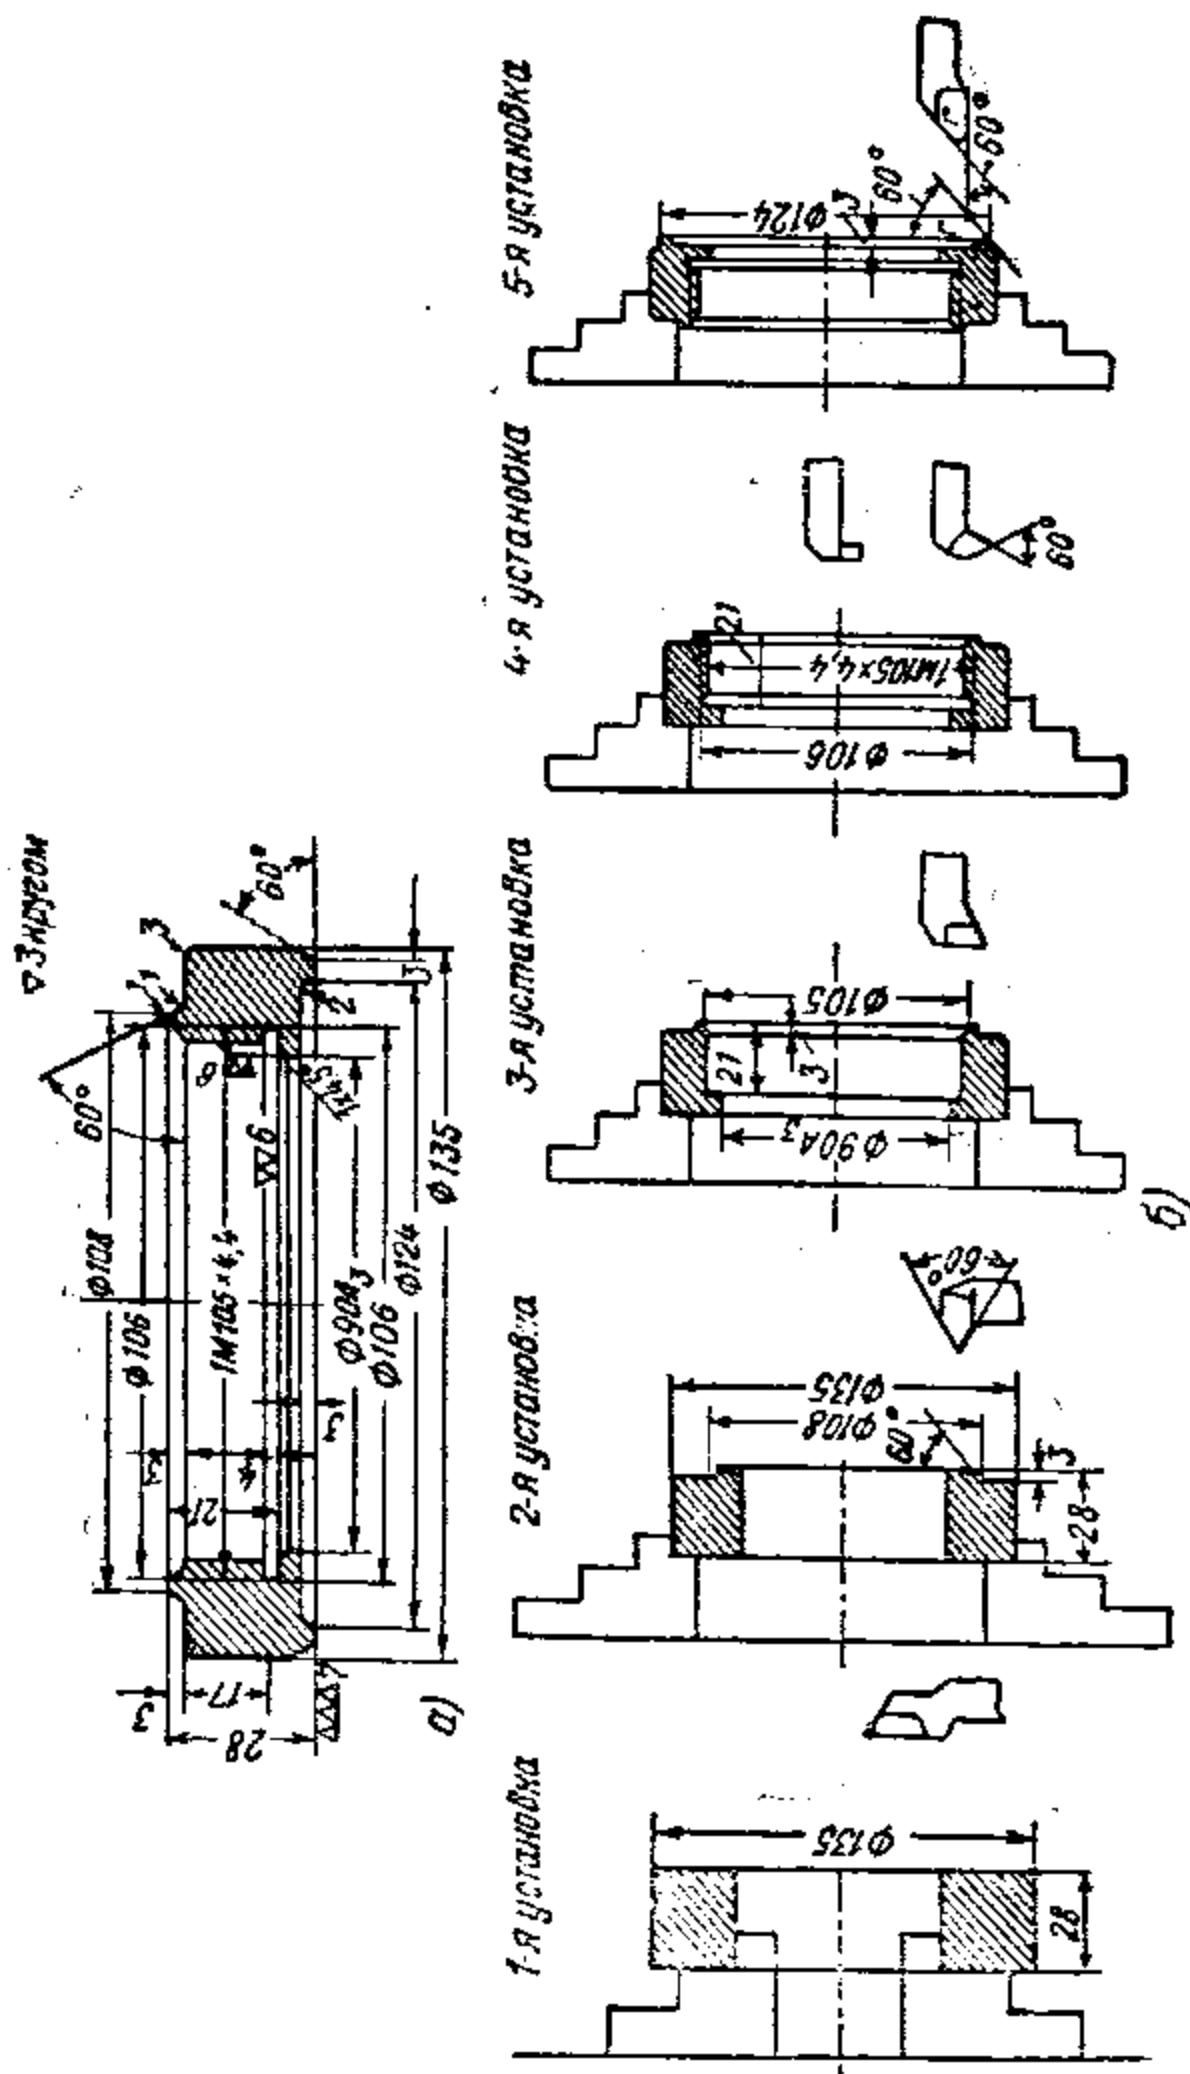


Рис. 114

6. Одновременная обработка нескольких деталей

Токари часто прибегают к изготовлению нескольких деталей из одной заготовки, к одновременной обработке нескольких деталей, закрепляемых на оправках или в патроне.

На рис. 115, а приведен пример одновременной обработки токарем т. Черепаниным четырех шестизаходных червяков. Сокращение холостых перемещений и уменьшение затрат других элементов вспомогательного времени позво-

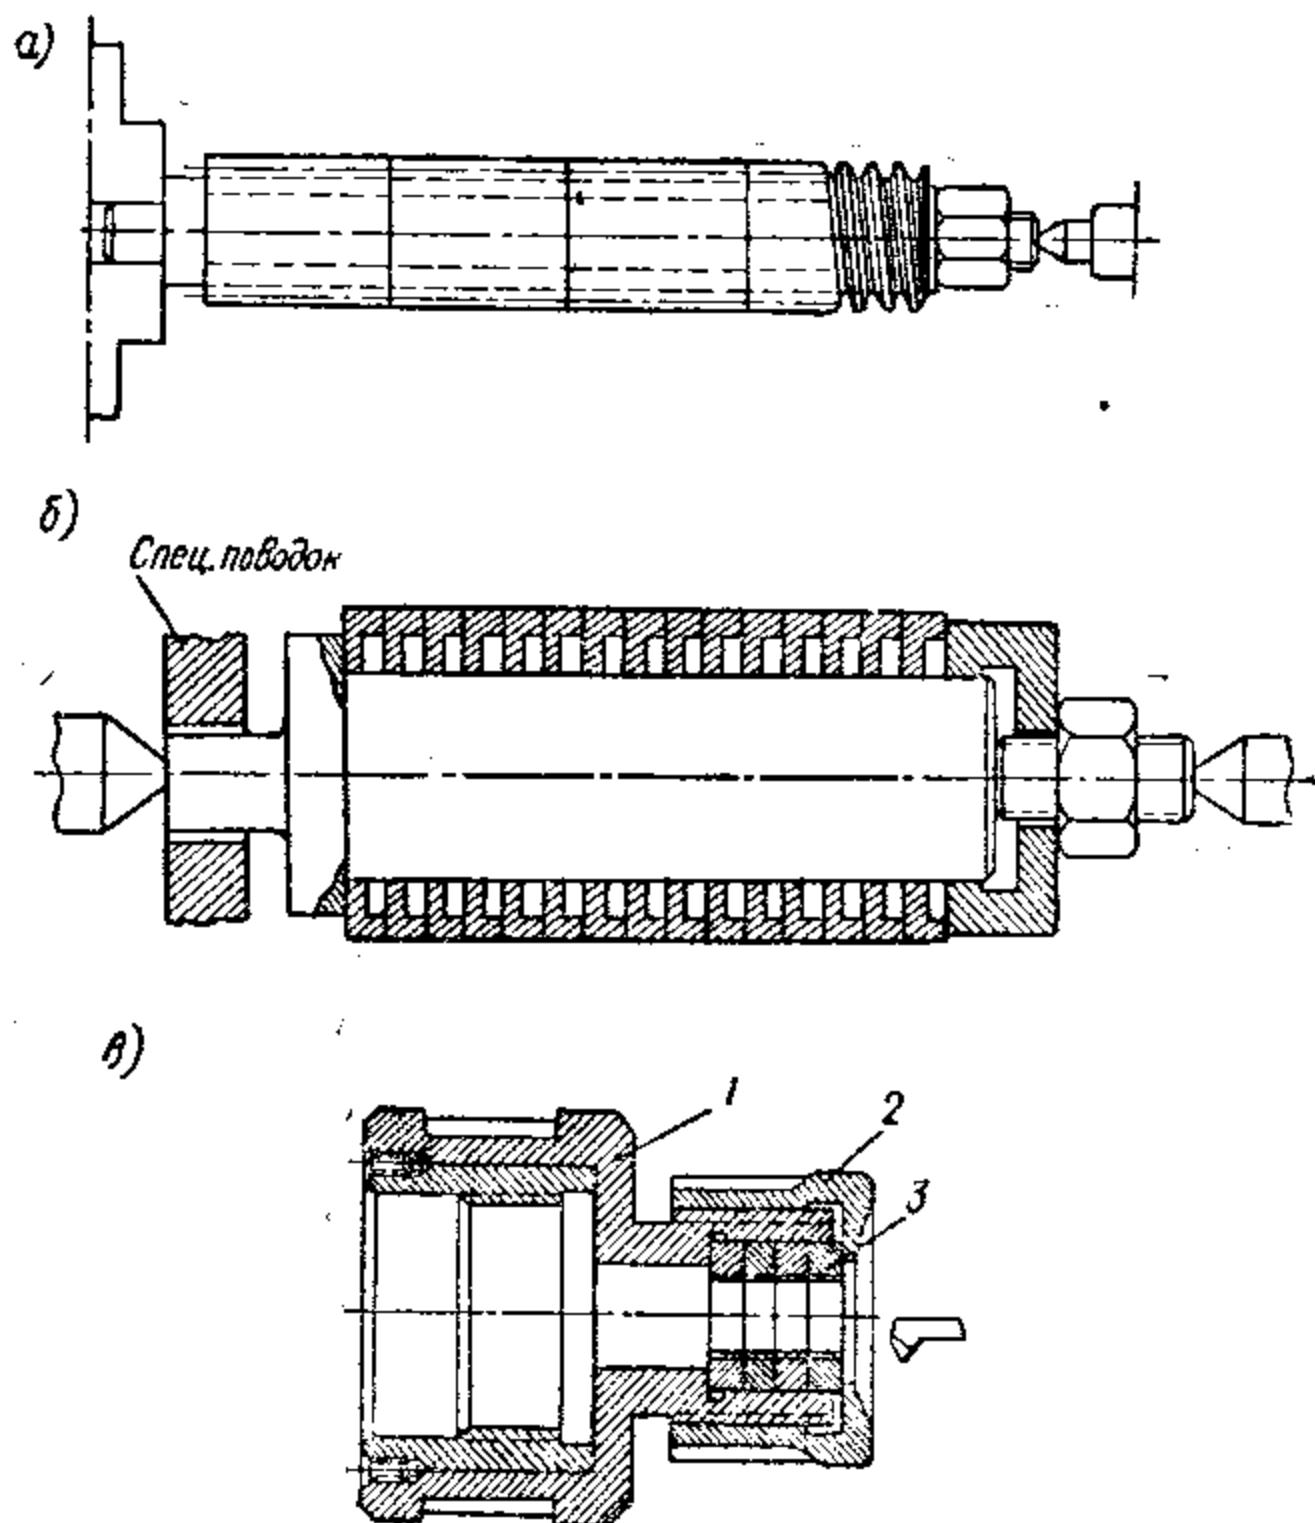


Рис. 115

лили т. Черепанину выполнить норму по этой операции на 550%.

На рис. 115, б показана центровая оправка для одновременного обтачивания пятнадцати колец.

На рис. 115, в изображен патрон I, в котором гайкой 2 надежно закрепляют четыре заготовки 3, устанавливаемые для растачивания отверстия и нарезания в нем резьбы.

IV. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1. Применение трубчатого сверла для экономии материала

Раньше втулки водяного насоса изготавливались из сплошных латунных заготовок (рис. 116). По установившейся технологии отверстие втулки вначале сверлилось, затем рассверливалось и, наконец, растачивалось до заданного размера. При такой технологии вся внутренняя часть заготовки превращалась в стружку.

В целях экономии цветного металла и снижения трудозатрат для обработки отверстия втулки было изготовлено трубчатое сверло с пластинками твердого сплава (рис. 117), предложенное А. В. Малининым.

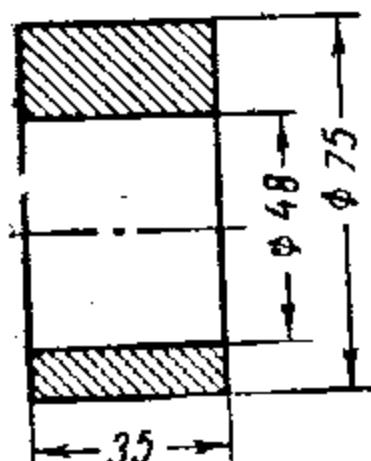


Рис. 116

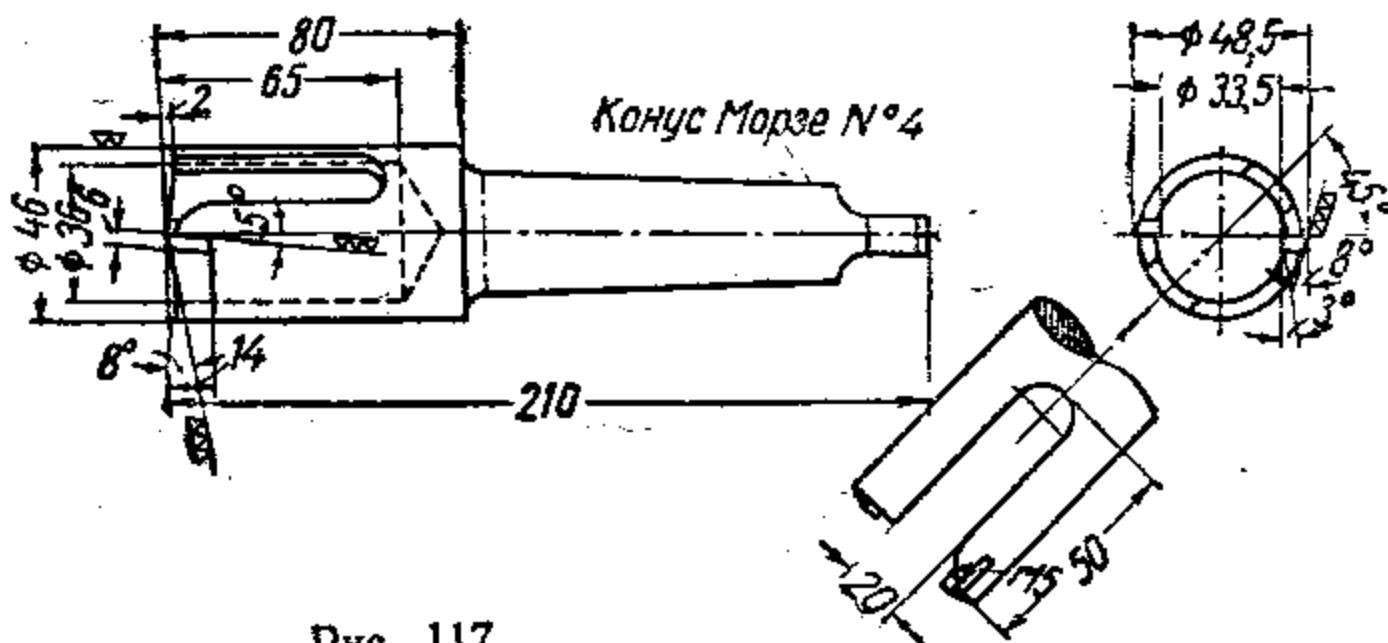


Рис. 117

Применение этого сверла позволило получать отход в виде стержня, полностью пригодного для изготовления другой втулки этого же насоса.

Кроме того, внедрение трубчатого сверла позволило повысить режимы резания и тем самым значительно сократить трудоемкость изготовления детали.

В результате использования трубчатого сверла для обработки втулок завод получил экономию бронзы в количестве свыше тонны в год и снижение трудовых затрат около 1200 нормо-часов.

2. Замена сверления материала вырезкой специальным отрезным резцом

Шлицевые гайки (рис. 118) изготавливали из прутка диаметром 130 мм и длиной 590 мм.

Пруток 1 (рис. 119) зажимали в патрон 2 револьверного станка, обтачивали до диаметра 120 мм, сверлили отверстие сверлом диаметром 50 мм и отрезали заготовки

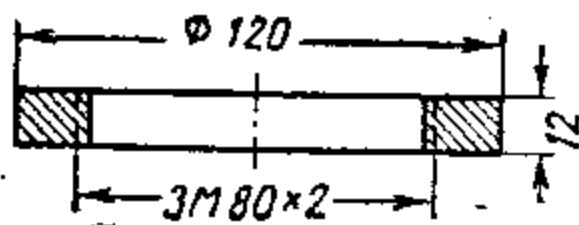


Рис. 118

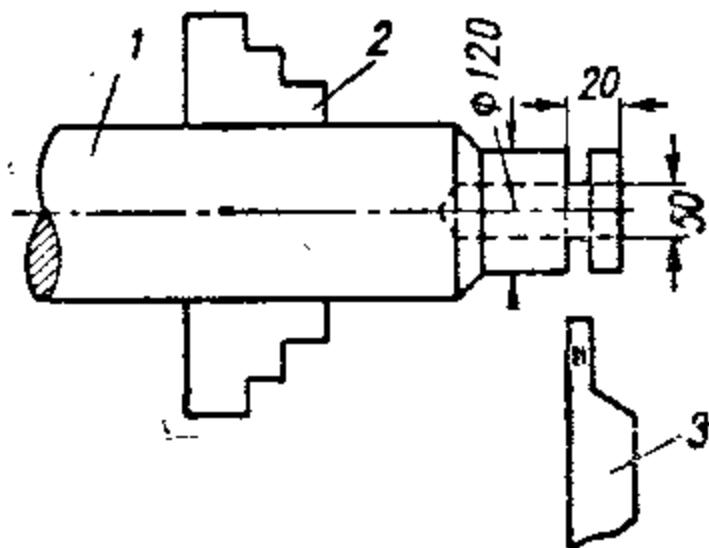


Рис. 119

для гаек шириной 5—6 мм резцом 3. Из одного прутка получали 30 деталей. В гайке растачивали отверстие до диаметра 77,9 мм и подрезали торец в размер. При обработке отверстий в гайках по существующей технологии 6% металла уходило в стружку.

Токарь механического цеха т. Эглер разработал новую технологию изготовления шлицевых гаек, при которой более экономно используется металл: предложено изготавливать отверстия в гайках не сверлением, а вырезкой спе-

циальным отрезным резцом (рис. 120). При подобном способе выполнения операции сердцевина прутка остается целой и из нее затем вытачивают другие детали.

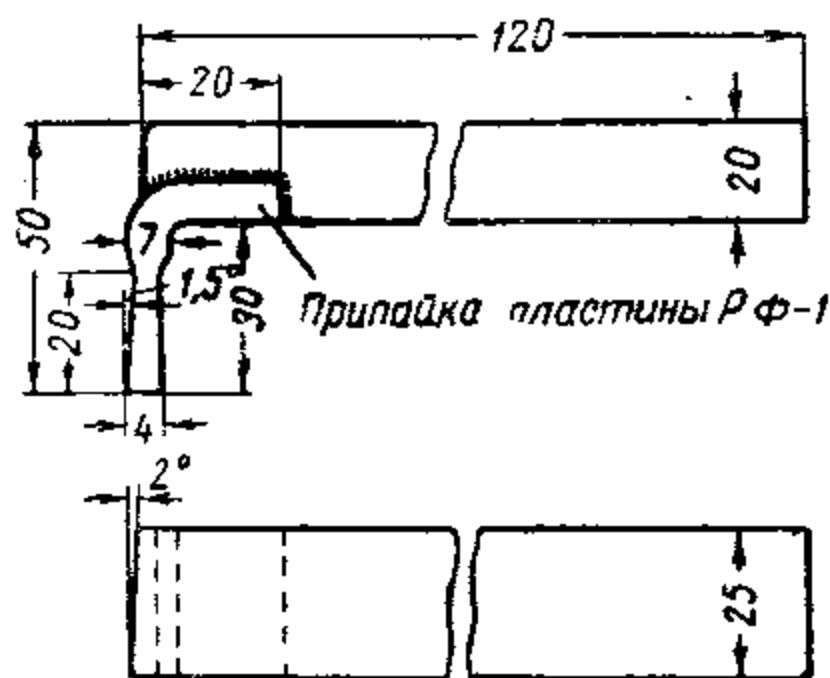




Рис. 120

Новый технологический процесс обработки шлицевых гаек показан в табл. 151.

Таблица 151

Последовательность переходов	Эскиз	Наименование переходов
1 2		Отрезать заготовку диаметром 125 мм и длиной 590 мм. Зацентровать один торец заготовок

Продолжение табл. 151

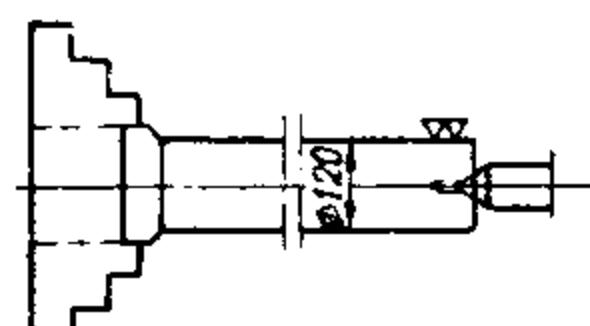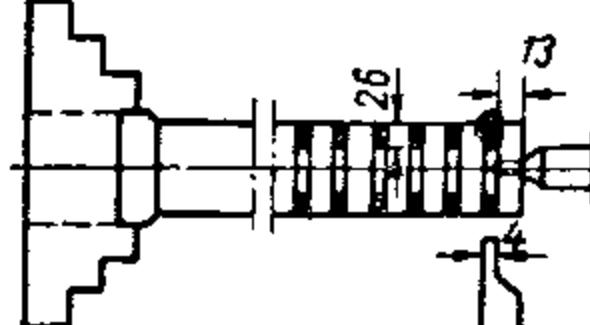Последова- тельность переходов	Эскиз	Наименование переходов
3		<p>Обточить по- верху до диамет- ра 120 мм. За- жать заготовку в патрон токар- ного станка и поджать центром задней бабки</p>
4		<p>Прорезать ка- навки на глубину 26 мм по длине заготовок отрез- ным резцом ши- риной 4 мм. Ка- навки прорезать через 13 мм, начи- ная от торца</p>
5		<p>Вырезать коль- цевые отверстия с торца заготовки отрезным резцом</p>

При прорезке внутренних кольцевых отверстий отрезным резцом отделяют от заготовки детали, а сердцевина диаметром 65 мм остается целой.

В результате применения резца меньшей ширины из заготовки получаем 33 гайки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анерсов М. А., Приспособления для токарных станков, Машгиз, 1951.
 2. Сергеев М. А., Борткевич Г. С., Блюмберг В. А., Трутнев В. Н., Опыт токарей-новаторов по обработке типовых деталей, Машгиз, 1951.
 3. Быков П. Б., Путь к счастью, Профиздат, 1951.
 4. Бурдынин Г. Ф., Высокопроизводительные приспособления к токарным станкам, ГНТИ, 1954.
 5. Малинин А. В., Путь к мастерству, Профиздат, 1953.
 6. Скоростные технологические участки токарных работ, Машгиз, 1952.
-
-

РАЗДЕЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ НОРМА ВРЕМЕНИ И НОРМА ВЫРАБОТКИ

1. Понятие о технической норме времени и норме выработки

Важнейшей задачей социалистической организации производства является систематическое повышение производительности труда. Высокая производительность труда является основой экономического могущества социалистического государства.

Уровень производительности труда определяется количеством времени, затрачиваемым на выполнение заданной работы.

Время, в течение которого должна быть выполнена определенная работа, называется нормой времени ($T_{вр}$).

Количество продукции (в штуках, килограммах и т. д.), которое должно быть изготовлено в единицу времени (в час или за смену), называется нормой выработки ($N_{выр}$).

Норму времени подсчитывают исходя из наилучшей организации труда и рабочего места, наиболее эффективного использования станка и инструмента, применения наиболее производительных режимов резания и учета опыта передовых токарей. Такая норма времени называется технической нормой времени.

2. Состав технической нормы времени

Техническая норма времени на выполнение токарной операции складывается из подготовительно-заключительного времени на партию и штучного времени на изготовление одной детали.

Подготовительно-заключительное время ($T_{п.з}$) затрачивается рабочим на первоначальное ознакомление с работой и чертежом, подготовку рабочего места, наладку станка, инструментов и приспособлений для изготовления заданной партии деталей, а также на снятие инструментов и приспособлений и сдачу выполненной работы отделу технического контроля. Подготовительно-заключительное время затрачивается рабочим один раз на выполнение данного производственного задания. Продолжительность этого времени не зависит от размера партии (количества деталей).

Штучное время состоит из основного (технологического) времени ($T_{осн}$), вспомогательного времени ($T_{всп}$), времени обслуживания рабочего места ($T_{об}$), времени перерывов на отдых и личные надобности ($T_{отд}$).

Основное время при выполнении токарных работ представляет собой время, в течение которого с детали снимается стружка. Основное время может быть:

- машиным, если снятие стружки происходит при механической подаче инструмента;
- машино-ручным, если снятие стружки происходит с ручной подачей инструмента.

Основное (машинное) время при всех видах токарной обработки, рассчитывается по формуле

$$T_{осн} = \frac{L}{s \cdot n} \text{ мин.},$$

где s — подача инструмента (резца, сверла, развертки) на один оборот шпинделья в мм;

n — число оборотов шпинделья в минуту;

L — расчетная длина обработки, определяемая как сумма:

$$L = l + y,$$

где l — длина обработки в направлении подачи в мм;

y — величина врезания инструмента в мм.

В тех случаях, когда обработка детали производится не за один, а за несколько проходов инструмента, основное (машинное) время рассчитывается по формуле

$$T_{осн} = \frac{L \cdot i}{n \cdot s} \text{ мин.},$$

где i — число проходов инструмента.

В табл. 153 дано определение длины прохода инструмента и машинного времени при различных видах токарной обработки.

Вспомогательным называется время, затрачиваемое рабочим на выполнение действий, имеющих целью обеспечить осуществление основной работы и повторяющихся, как правило, с каждой обрабатываемой деталью (установка, закрепление и снятие детали, управление станком, перестановка инструментов, измерения и т. д.).

Время обслуживания рабочего места определяет затраты времени рабочим на уход за рабочим местом и поддержание его в рабочем состоянии и включает время на смену затупившегося инструмента, на регулировку инструментов и подналадку оборудования в процессе работы, сметание стружки, раскладку и уборку инструментов в начале и конце смены, осмотр и опробование станка, смазку и чистку станка, передачу рабочего места сменщику.

Время перерывов на отдых и личные надобности зависит от условий работы.

Сумма основного и вспомогательного времени составляет оперативное время (T_{on}). Оно затрачивается на работу, непосредственным результатом которой является выполнение заданной операции.

Норма штучного времени ($T_{шт}$) определяется по формуле

$$T_{шт} = T_{осн} + T_{всп} + T_{обсл} + T_{отд} \text{ мин.}$$

Норма времени на обработку партии одинаковых деталей определяется по формуле

$$T_{парт} = T_{шт} \cdot z + T_{пз} \dots \text{ мин.}$$

Техническую норму времени на одну штуку находят по формуле

$$T_{тр} = T_{шт} + \frac{T_{пз}}{z} \dots \text{ мин.,}$$

где $T_{шт}$ — норма штучного времени в мин;

z — число штук в партии;

$T_{пз}$ — норма подготовительно-заключительного времени на партию в мин;

$T_{тр}$ — техническая норма времени в мин.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ПРОХОДА ИНСТРУМЕНТА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Таблица 152

Вид токарной обработки	Формула для расчета машинного времени	Расчетная длина обработки в мм		Величины врезания и перебегов режущих инструментов у в мм
		$T_0 = \frac{L}{ns} \cdot i$	$L = t + y$	
1 Продольное точение				Табл. 154
2 Подрезание торца сплошного сечения	$T_0 = \frac{L}{ns} \cdot i$		$L = \frac{d}{2} + y,$ где d —наружный диаметр	3—5 мм
3 Подрезание торца несплошного сечения (торцовое кольца)	$T_0 = \frac{L}{ns} \cdot i$		$L = \left(\frac{d - d_1}{2} \right) + y,$ где d_1 —диаметр отверстия	3—5 мм

Продолжение табл. 152

Н/п	Вид токарной обработки	Формула для расчета машинного времени	Расчетная длина обработки в мм	Величина врезания и перебегов режущих инструментов y в мм
4	Вытачивание канавок	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = \left(\frac{d - d_1}{2} \right) + y,$ где d_1 — диаметр после вытачивания канавки	2—5 мм
5	Отрезание	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = \frac{d}{2} + y$	2—5 мм
6	Фасонное точение	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = \left(\frac{d - d_1}{2} \right) + y,$ где d_1 — наименьший диаметр после точения	2—5 мм
7	Сверление	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = l + y$, где y — величина врезания сверла	$y = 0,3d$. На выход сверла при сквозных отверстиях добавлять для сверл: Ø до 15 мм — 1 мм; Ø от 15 до 30 мм — 2 мм; Ø свыше 30 мм — 3 мм

Продолжение табл. 152

$\frac{E}{n}$	Вид токарной обработки	Формула для расчета машинного времени	Расчетная длина обработки в мм	Величины врезания и перебегов режущих инструментов у в мм
8	Рассверливание	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = l + y$	$y = 0,3(d - d_1)$ и на выход сверла прибавлять величины указанные для сверления табл. 155
9	Растачивание	$T_0 = \frac{L}{ns} \cdot i$	$L = l + y$	Табл. 154
10	Одновременная обработка разных поверхностей	$T_0 = \frac{L_{наиб}}{ns}$, где $L_{наиб}$ — длина наибольшей обработки	$L = l_{наиб} + y$, где $l_{наиб} = l_1$	Табл. 154
11	Центрование	$T_0 = \frac{L}{ns}$	$L = l + y$	$y = 0,3d$

Продолжение табл. 152

Величины врезания
и перебегов режущих
инструментов y в мм

Расчетная длина
обработки в мм

Формула для расчета
машинного времени

Вид токарной обработки

Табл. 156

$$L = l + y$$

$$T_0 = \frac{L}{ns}$$

Зенкерование

Табл. 157

$$L = l + y$$

$$T_0 = \frac{L}{ns}$$

Развертывание ци-
линдрических отверс-
тий

Табл. 158

$$\bar{L}_p = l + y$$

$$T_0 = \frac{\bar{L}_p}{ns},$$

Развертывание ко-
нических отверстий

Табл. 158

где \bar{L}_p — расчетная
длина разверты-
вания

Продолжение табл. 152

№	Вид токарной обработки	Формула для расчета машинного времени	Расчетная длина обработки в мм	Величина врезания и перебегов режущих инструментов у в мм
15	Нарезание резьбы резцами	Для одноходовой $T_0 = \frac{L}{ns} \cdot l;$ для многоходов. $T_0 = \frac{L}{ns} \cdot lq,$ где q —число заходов	$L = l + y$ $L = l + y$	$y = (2 \div 3) \cdot s,$ где s —шаг нарезаемой резьбы
16	Нарезание резьбы плашкой	$T_0 = \left(\frac{l+y}{ns} + \frac{l+y}{n_1 s} \right) \cdot l;$ где y —величина врезания плашкой; n —число оборотов легали при обратном ходе в минуту; l —число применяемых плашек	$L = l + y$	$y = 2s,$ где s —шаг нарезаемой резьбы Табл. 159

Продолжение табл. 152

№/п. №	Вид токарной обработки	Формула для расчета машинного времени.	Расчетная длина обработки в мм	Величина врезания и перебегов режущих инструментов у в мм
				•
17	Нарезание резьбы метчиком сквозных отверстий	$T_0 = \left(\frac{l+y}{ns} + \frac{l+y}{n_1 s} \right) \cdot i,$ где y —величина врезания метчика; n_1 —число оборотов метчика или детали при обратном ходе в мин.; i —число применяемых метчиков	$L = l + y$	$y = 3s,$ где s —шаг нарезаемой резьбы См. табл. 159, 160
18	Нарезание резьбы метчиками в глухих отверстиях	$T_0 = \left(\frac{l}{ns} + \frac{l}{n_1 s} \right) \cdot i,$ где n_1 —число оборотов метчика или детали при обратном ходе в мин.; i —число применяемых метчиков	$L = l + y$	Табл. 159, 160

Время на обточку галтелей и снятие фасок

а) Обточка галтелей

Таблица 153

Диаметр обработки в мм до	Радиус галтели в мм			
	3	6	8	10
время в мин.				
10	0,20	0,25	—	—
25	0,25	0,30	—	—
50	0,35	0,45	0,65	—
75	0,40	0,55	0,80	1,05
100	0,45	0,65	0,90	1,15
125	—	0,75	1,10	1,45
150	—	0,85	1,30	1,60
200	—	1,00	1,55	2,0
250	—	1,15	1,8	2,2
300	—	1,4	2,15	2,7

б) Снятие наружных и внутренних фасок

Диаметр обработки в мм до	Ширина фаски в мм							
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
время в мин.								
10	0,15	0,15	0,20	—	—	—	—	—
25	0,15	0,20	0,20	—	—	—	—	—
50	—	0,20	0,25	0,30	0,30	—	—	—
75	—	0,25	0,25	0,30	0,35	—	—	—
100	—	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	—	—
150	—	0,30	0,35	0,40	0,50	0,55	0,65	—
200	—	—	—	0,45	0,55	0,60	0,80	0,95
250	—	—	—	0,50	0,60	0,75	0,90	1,10
300	—	—	—	0,60	0,70	0,85	1,10	1,30

Примечание. В табличное время включено как основное, так и вспомогательное время на переход.

III. ВЕЛИЧИНЫ ВРЕЗАНИЯ И ПЕРЕБЕГА ИНСТРУМЕНТОВ

Величины арезания и перебора инструментов —

Таблица 154

Назначение инструмента и характер работ	Глубина резания t в мм										
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	13	14
Врезание и перебег инструмента в дж											
Резцы проходные и расточечные с углом в пла- не φ^0	10	7,0	13,0	19,0	25,0	—	—	—	—	—	—
2	2,8	5,0	7,2	9,0	11,0	13,0	16,0	21,0	24,0	—	—
3	2,0	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	11,0	13,0	15,0	16,0	17,0
4	1,6	2,7	3,8	4,3	5,0	5,5	7,6	8,7	10,0	10,6	11,1
5	1,3	2,1	2,8	3,1	3,1	3,3	3,6	5,1	5,7	6,2	6,8
6	Резцы подрезные $\varphi = 90^\circ$										3—5
7	Резцы отрезные и под- резные										2—5
8	Резцы резьбовые										Нарезание сквозной резьбы
9	Нарезание резьбы в упор										1 — 2 шага резьбы

Таблица 155

№ позиции	Наименование инструмента и характер работы	Наибольший диаметр инструмента в мм										
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
		врезание и перебег инструмента в мм										
10	Сверла спиральные	Сверление в сплошном материале	2,5	4,5	6	8	10	12	14	18	22	—
		Рассверливание	0,4—0,6 от величины по позиции 10-й									

Величина врезания зенкеров

Таблица 156

Диаметр зенкера в мм	до 22	23—50	51—100
11 Величина врезания в мм	3	5	6

Таблица 157

№ позиции	Наименование инструмента и характер работы	Наибольший диаметр инструмента в мм										
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
		врезание и перебег инструмента в мм										
12	Разворты цилиндрические	Разворты-вание сквозных отверстий	15	18	22	26	30	34	38	45	50	50
		Разворты-вание глухих отверстий	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5

Развертывание конических отверстий

Таблица 158

Расчетные длины хода конических разверток

Конусность	Угол при вершине конуса	Припуск на диаметр под конус в мм										
		0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	3,0	
расчетная длина прохода в мм												
1:10	5°44'	2,26	4,5	6,8	9,0	11,5	13,0	15,0	18,0	20,0	22,0	34,0
1:20	2°52'	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	60,0
1:30	1°54'	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	90,0
1:50	0°8'	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	150,0

Величина врезания метчиков и плашек

Таблица 159

14	Метчики машинные	Нарезание сквозных отверстий	Длина заборной части метчика плюс 1—2 калибрующие нитки
15		Нарезание глухих отверстий	2—3 шага резьбы
16	Плашки круглые 1—2 шага резьбы		

Примечание. При обработке на проход в табличные значения включено как врезание, так и перебег инструмента. При обработке в упор перебег инструмента исключен.

Количество применяемых машинных метчиков

Таблица 160

При нарезании сквозных отверстий					При наре- зании глу- хих отвер- стий
Диаметр резьбы в мм	$d < 26$		$d \geq 26$		
Длина резьбы	$l = d$	$l > d$	$l = d$	$l > d$	
Количество метчиков					
Резьба метрическая и дюймовая	1	2	2	3	3
Резьба трубная	1	2	1	2	2

Примечание. Сквозные отверстия, через которые метчик не проходит своей калибрующей частью, следует рассматривать как глухие.

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

1. Вспомогательное время на установку, крепление и снятие детали вручную при работе на токарных станках

Таблица 161

№	Способ установки детали	Вес детали в кг до:							Время в мин.			
		1	3	5	8	12	16	20				
1	В центрах	С надеванием хомутика	—	0,35	0,44	0,54	0,64	0,72	0,80	0,87	0,89	0,94
		Без надевания хомутика	—	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,48	0,52	0,55
2	В центрах с люнетом	С надеванием хомутика	1000 2000 3000	0,44 — —	0,50 — —	0,64 — —	0,78 — —	0,90 — —	1,02 — —	1,12 — —	1,22 — —	1,32 — —
		Без надевания хомутика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	В центрах с люнетом	С надеванием хомутика	1000 2000 3000	0,44 — —	0,50 — —	0,64 — —	0,78 — —	0,90 — —	1,02 — —	1,12 — —	1,22 — —	1,32 — —
		Без надевания хомутика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 161

№ п/п	Способ установки детали	Норма времени	Вес детали в кг до:										
			0,5	1	3	5	8	12	16	20	25	30	
9	В самоцентрирующем патроне	Без выверки	До 250	0,18	0,20	0,22	0,27	0,30	0,33	0,37	0,39	0,40	0,42
10		С выверкой	—	0,40	0,47	0,56	0,63	0,70	0,77	0,84	0,89	0,94	—
11	Без выверки	Св. 250	—	0,30	0,32	0,37	0,42	0,46	0,48	0,53	0,56	0,58	—
12	С выверкой	—	0,52	0,63	0,75	0,85	0,94	1,03	1,10	1,16	1,22	—	—
13	В самоцентрирующем патроне с разжимной втулкой или вкладышем	—	0,22	0,26	0,31	0,36	—	—	—	—	—	—	—
14	В пневматическом патроне	—	0,14	—	0,19	—	0,23	—	0,27	—	0,27	—	0,30

Продолжение табл. 161

№	Способ установки детали	Вес детали в кг до:										
		0,5	1	3	5	8	12	16	20	25		
15	В самоцентрирующем патроне с поджатием центром задней бабки	—	0,28	0,32	0,39	0,44	0,49	0,54	0,59	0,63	0,66	
16	В самоцентрирующем патроне с люнетом	Длина детали в мм до том	1000 2500	— —	0,40 0,46	0,53 —	0,60 —	0,67 0,85	0,74 0,94	0,78 1,02	0,82 1,09	0,85 1,15
17	В четырехкулачковом патроне	Характер выверки	Состояние устаревшей поверхности	3	5	8	12	16	20	25	30	
18	Необработанная	Обработанная	1,4 1,7	1,59 1,94	1,78 2,13	2,05 2,32	2,15 2,45	2,24 2,57	2,24 2,7	2,3 2,8	2,3	

Продолжение табл. 161

№ п/п и нр.	Способ установки	Характер выверки	Состояние установочной поверхности	Вес детали в кг до:							
				3	5	8	12	16	20	25	30
19	В четырехкулачковом патроне	Средней сложности	Обработанная Необработанная	2,0 2,5	2,29 2,84	2,53 3,18	2,77 3,47	2,95 3,7	3,07 3,87	3,19 4,04	3,3 4,2
20			Обработанная Необработанная	3,6 4,3	3,94 4,74	4,28 5,18	4,62 5,62	4,85 5,85	5,02 6,07	5,2 6,3	5,3 6,5
21											
22	В четырехкулачковом патроне с поджатием центром	Простая	1000	—	—	—	—	1,5	—	1,85	—
23		Средней сложности	1000	—	—	—	—	2,0	—	2,45	—
24	В четырехкулачковом патроне с люнетом	Простая	1000 2000	—	—	—	—	1,6	—	2,1	—
25		Средней сложности	1000 2000	—	—	—	—	—	—	2,5	—
26											
27											

Максимальная нагрузка

Продолжение табл. 161

№	Способ установки детали	Характер выверки	Состояние устя почечной поверхности	Вес детали в кг до:							
				3	5	8	12	16	20	25	30
28	На плашай-	Простая	Обработанная	1,35	1,58	1,83	2,08	2,32	2,50	2,68	2,80
29	бе с крепле-		Необработан-	1,75	2,08	2,43	2,68	2,92	3,15	3,38	3,60
30	нием болтами		Ная								
31	и планками	Средней сложно-	Обработанная	1,95	2,43	2,83	3,18	3,52	3,75	3,98	4,20
		сти	Необработан-	2,75	3,28	3,73	4,08	4,42	4,75	5,03	5,30
32		Сложная	Обработанная	3,25	3,88	4,53	4,98	5,52	5,95	6,38	6,70
33			Необработан-	4,25	5,08	5,73	6,38	7,12	7,65	8,08	8,50
34	На угольнике	Простая	Обработанная	1,25	1,49	1,68	1,91	2,09	2,21	2,33	2,45
35			Необработан-	1,45	1,74	1,98	2,26	2,44	2,61	2,78	2,95
36		Средней сложно-	Обработанная	1,75	2,09	2,43	2,76	2,99	3,21	3,43	3,65
37		сти	Необработан-	2,15	2,59	2,98	3,36	3,69	3,96	4,23	4,45

Продолжение табл. 161

№	Способ установки	Характер выверки	Состояние установочной поверхности	Вес детали в кг до:						
				3	5	8	12	16	20	25
38	На угольнике	Сложная	Обработанная	3,25	3,79	4,23	4,66	4,99	5,31	5,63
39			Необработанная	3,95	4,59	5,13	5,56	5,99	6,31	7,63
										5,95
40	В центрирующем приспособлении	Количество болтов	1	—	—	—	0,90	—	1,10	—
41			2	—	—	—	1,2	—	1,40	—
42			4	—	—	—	1,65	—	1,85	—
										1,30
										1,65
										2,15
№	Способ установки	Фиксация опорных оправок	Шайба	1	3	5	8	12	16	20
										30
43	На гладкой оправке	—	—	0,42	0,53	0,67	0,79	0,91	1,01	1,10
44	На гладкой оправке с гайкой	30	Простая быстросменная	0,75	0,85	1,00	1,10	1,15	1,25	1,35
45				—	—	0,65	0,72	0,82	0,90	0,95
46				—	—	—	—	—	—	—
47				—	—	—	—	—	—	—
										1,19
										2,10
										1,32

время в мин.

время в мин.

вес детали в кг до:

вес детали в кг до:

вес детали в кг до:

Продолжение табл. 161

№	Способ установки детали на центровых оправках	Шайба	Вес детали в кг до:						
			1	3	5	8	12	16	20
48	На разжимной опралке	—	—	0,59	0,71	0,87	1,04	1,20	1,34
49	При работе с двумя опралками (надевание опралки во время работы станка)	—	—	0,20	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47
50	На резьбу в оправке	Способ установки детали на концевых оправках	0,17	0,22	0,28	0,41	0,55	0,65	—
51	На резьбовой оправке с контргайкой	простая	—	0,48	0,53	0,61	0,70	0,75	0,80
52	На оправке с гайкой	быстроъемная	—	0,31	0,39	0,55	0,71	0,85	—
53	На разжимной оправке с гайкой	0,22	0,27	0,33	0,40	0,48	—	—	—
54	На разжимной оправке с гайкой	0,22	0,27	0,33	0,40	0,48	—	—	—

2. Вспомогательное время, связанное с переходом при работе на токарных станках

Таблица 162

Продолжение табл. 162

Характер обработки	Измеритель-ный инструмент	Длина обработки в мм	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной в мм до:			
			400	600	800	1000
время в мин.						
	Микрометр		До До Св.	250 500 500	1,04 1,06 1,12	1,11 1,15 1,23
	Пробка		До Св.	250 250	0,80 0,82	0,91 0,95
21						1,35
22						1,42
23						1,72
24						1,23
25						1,30

Характер обработки	Иэмсритель-инструмент	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной в м.м. л.о:			
		400	600	800	1000
26 Обработка конусов	Угломер	1,80	2,01	2,33	2,67
	а) Первый и последний проходы с установкой суппорта на угол				

Продолжение табл. 162

Н/п №	Характер обработки	Измерительный инструмент	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной в м.м до:				время в мин.
			400	600	800	1000	
27	Обработка конусов	6) Промежуточные проходы, а также при операционной работе	—	0,16	0,21	0,25	0,31
28	Огребка, проточка пазовых канавок	a) Без установки резца на размер	—	0,08	0,10	0,12	0,14
29	Пазовых канавок	b) С установкой резца на размер	Линейка или шаблон	0,26	0,29	0,34	0,39
30	Проточка внутренних канавок, вы undercuttingия подрезка	а) Без установки резца на размер	—	0,20	0,24	0,30	0,34
31		б) С установкой резца на размер	Линейка или шаблон	0,36	0,40	0,48	0,54

Продолжение табл. 162

Номер	Характер обработки	Измерительный инструмент	Станки с наибольшим диаметром обработки на станции в мм до:			
			400	600	800	1000
			время в мин.			
32	Накатка	—	—	0,09	0,11	0,13
33	a) Черновой проход	—	—	0,10	0,12	0,14
34	Нарезание резьбы резцом (проход с автоматическим обратным перемещением суппорта)	б) Чистовой 3-й класс проход	Резьбовое кольцо	0,16	0,18	0,21
			Резьбовая пробка	0,22	0,25	0,30
						0,34

Продолжение табл. 162

Характер обработки	Измерительный инструмент	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной в м.м. до:			
		400	600	800	1000
		время в мин.			
35	Нарезание резьбы резцом (проход с автоматическим обратным перемещением суппорта)	6) Чистовой проход	2-й класс	Резьбовое кольцо или скоба	0,20 0,22 0,25 0,31
36				Резьбовой микрометр	0,24 0,26 0,29 0,32
37				Резьбовая пробка	0,29 0,32 0,37 0,40
38				Особо точная	0,23 0,26 0,30 0,33
39				Резьбовой микрометр	0,31 0,33 0,36 0,41
40				Резьбовая пробка	0,38 0,41 0,46 0,49
41					

Продолжение табл. 162

Номер операции	Характер обработки	Измерительный инструмент	Станки с наибольшим диаметром обработки над станкой в мм до:			
			400	600	800	1000
						время в мин.
42	При нарезании резьбы на станках с ручным перемещением суппорта в обратном направлении до бавлять на каждый проход	До 250 мм Св. 250 мм	—	0,05 —	0,06 0,10	0,08 0,17
43				0,08 —	0,10 —	0,14 0,17
44	Нарезание резьбы метчиком		—	—	0,36 —	0,40 0,42
45	Нарезание резьбы круглой плашкой		—	—	0,30 —	0,34 0,36

Продолжение табл. 162

п/п №	Характер обработки	Длина обработки в мм до										
		30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	200
время в мин.												
46	Сверление сталью σ_b до 60 кг/мм ² , чугуна H_B до 150, латуни, алюминия	5	0,12	0,25	0,29	0,46	0,68	0,93	—	—	—	—
47		10	0,12	0,15	0,17	0,32	0,36	0,57	0,63	0,90	—	—
48		15	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,39	0,23	0,58	1,05	—
49		20	0,12	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,43	0,56	0,79
50		30	0,12	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,46	0,51
51		40	0,12	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,51
52	Сверление сталью σ_b свыше 60 кг/мм ² , чугуна H_B свыше 150, бронзы	35	0,20	0,25	0,41	0,60	0,84	1,29	—	—	—	—
53		10	0,12	0,15	0,29	0,32	0,52	0,57	0,63	1,12	—	—
54		15	0,12	0,15	0,17	0,32	0,36	0,39	0,63	0,90	1,23	—
55		20	0,12	0,15	0,17	0,18	0,36	0,39	0,43	0,67	0,99	0,35
56		30	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,43	0,46	0,75	0,09
57		40	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,46	0,51	0,83
58	Рассверливание или развертывание	—	0,14	0,16	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,33
59	Центрование	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,08

V. ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАДОБНОСТИ

Таблица 163

№ п/п	Основные размеры станков	Время на обслуживание рабочего места и естественные надобности в % от оперативного времени
1	400	4,6
2	600	5,1
3	800	5,6
4	1000	6,0

VI. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Таблица 164

№ п/п	Способ установки детали	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной мм до			
		400	600	800	1000
время в мин.					
1	В центрах, в центрах на оправке	5,8	6,8	8,6	10,4
2	В самоцентрирующем трехкулаковом патроне . .	6,6	8,8	12,1	15,4
3	В четырехкулаковом патроне	8,1	10,8	14,7	18,5
4	На планшайбе в приспособлении	11,2	14,1	19,1	24,5
5	На планшайбе с креплением болтами	5,7	7,8	11,1	14,6
6	На концевой оправке . .	3,6	3,8	—	—

Продолжение табл. 164

№ п/п	Способ установки детали	Станки с наибольшим диаметром обработки над станиной в мм до					
		400	600	800	1000		
время в мин.							
Добавлять в случаях							
7	Работы на станках	с четырехрезцовой головкой	{ 2-3 инструментами 4-5 инструментами	2,2	2,2	2,9	2,9
8		с солдатиком	{ 2-3 инструментами 4-5 инструментами	4,6	4,6	6,0	6,0
9				0,4	0,4	0,4	0,4
10				1,3	1,3	1,3	1,3
11	Смещения задней бабки для обточки конусов . . .			2,2	2,8	3,8	5,0
12	Поворота суппорта для обточки конусов			0,9	0,9	1,1	1,1
13	Установки копира . . .			4,0	5,0	6,0	7,0
14	Установки люнета с регулировкой			2,7	3,8	4,0	5,2
15	Установки на планшайбе сменного кулачка			1,5	2,0	2,8	4,0
16	Наладки станка для нарезания резьбы	с перестановкой шестерен гитары . . .		3,0	4,0	5,0	6,0
17		с помощью коробки подачи		1,0	1,0	1,0	1,0

Примечание. При способах установки детали под № 1—6 предусматриваются случаи обработки одним инструментом. При большем числе инструментов, участвующих в обработке детали, к приведенным данным следует добавлять время, устанавливаемое по № 7—10.

НОРМИРОВОЧ

Пример расчета технической нормы времени

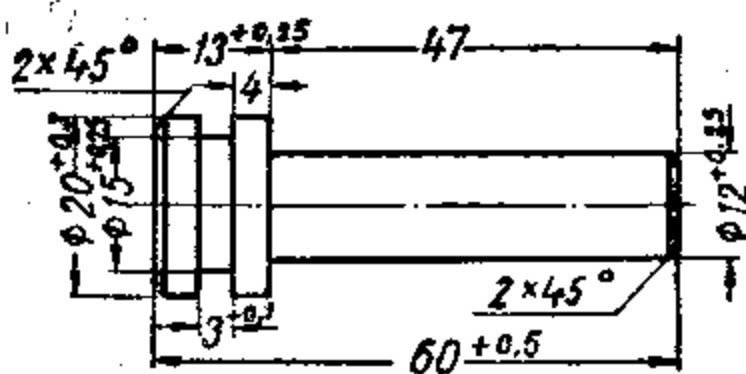


Рис. 12!

Основное время в мин. $T_{осн}$
1,8

Вспомогательное время в
мин. $T_{всп}$ 2,44

Время на обслуживание ра-
бочего места и естествен-
ные надобности в мин.
 $T_{обсл}$ 0,3

Время на 1 шт. в мин. $T_{шт}$
4,43, округленно — 4,5 мин.
Подготовительно - заключи-
тельное время 8,8 мин.

Техническая норма времени

$$T_{ср} = T_{шт} + \frac{T_{пз}}{z} = \\ = 4,5 + \frac{8,8}{50} = 4,67$$

№ п/п	Наименование переходов	Инструмент	
		наименование	марка материала
1	Подрезать торец Ø 24	Подрезной резец	P9
2	Обточить цилиндр до Ø 20 мм на длину 68 мм	Подрезной резец	P9
3	Обточить цилиндр до Ø 12 мм на длину 47 мм	Подрезной резец	P9
4	Обточить фаску 2×45°	Резец проходной с углом в плане 45°	P9
5	Выточить канавку Ø 15 мм, шириной 3 мм	Канавочный резец из быстрорежущей стали	P9
6	Отрезать заготовку от прутка	Отрезной резец из быстрорежущей стали	P9

Таблица 165

НАЯ КАРТА

на обработку штыря (рис. 121)

Наименование операции: обработка штыря с одной стороны

Разряд работы: 3-й

Станок: токарно-винторезный

Модель: 1А62

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующий патрон и продольный упор.

Число станков, обслуживаемых рабочим — 1

Число одновременно устанавливаемых деталей — 1

Наименование детали: штырь
Количество деталей на 1 изделие — 1 шт.

Род заготовки: пруток $\varnothing 24$

Марка и механические свойства материала: Ст. 30 $\sigma_b = 48 \text{ кг}/\text{мм}^2$.
Вес черный: — 5,0 кг
Размер партии — 50 шт.

измерительный	Расчетные размеры обработки в мм					Припуск на сторону в мм
	диаметр D	длина L	врезание и выход инструмента	расчетная длина L		
линейка	24	12	3	15		1
скоба	24	68	4	72		2
скоба	20	47	3	50		4
—	12	2	2	4		2
штангенциркуль, шаблон	20	2,5	2,5	5		3
штангенциркуль	24	12	3	15		4

№ п/п	Наименование переходов	Инструмент	марка ма-териала
		режущий наименование	
1	Подрезать торец $\varnothing 24$	Подрезной резец	P9
2	Обточить цилиндр до $\varnothing 20$ мм на длину 68 мм	Подрезной резец	P9
3	Обточить цилиндр до $\varnothing 12$ мм на длину 47 мм	Подрезной резец	P9
4	Обточить фаску $2^{\circ}45^{\circ}$	Резец проходной с углом в плане 45°	P9
5	Выточить канавку $\varnothing 15$ мм, шириной 3 мм	Канавочный резец из быстрорежущей стали	P9
6	Отрезать заготовку от прутка	Отрезной резец из быстрорежущей стали	P9

Продолжение табл. 165

Число проходов <i>i</i>	Режим обработки				Основное (технологическое время) в мин. $T_{осн}$
	глубина резания в 'мм' <i>i</i>	подача на 1 оборот в 'мм/с'	скорость резания в 'м/мин' <i>v</i>	число оборотов в минуту <i>n</i>	
1	1	0,25	60	770	0,08
1	2	0,25	50	770	0,37
2	2	0,25	30	770	0,55
1	2	0,1	30	770	0,05
1	3	0,1	28	480	0,1
1	4	0,1	20	265	0,65
Всего . . .					1,8

№ п/п	Наименование переходов	Инструмент	марка ма-териала
		режущий наименование	
1	Подрезать торец $\varnothing\ 24\ mm$	Подрезной резец	P9
2	Обточить цилиндр до $\varnothing\ 20\ mm$ на длину 68 мм	Подрезной резец	P9
3	Обточить цилиндр до $\varnothing\ 12\ mm$ на длину 47 мм	Подрезной резец	P9
4	Обточить фаску $2\times 45^\circ$	Резец проходной с углом в плане 45°	P9
5	Выточить канавку $\varnothing\ 15\ mm$, шириной 3 мм	Канавочный резец из бысторежущей стали	P9
6	Отрезать заготовку от прутка	Отрезной резец из бысторежущей стали	P9

Продолжение табл. 165

Вспомогательное время в мин.					
время, связ- занное с установкой и снятием деталей	характер обработки	Время связанное с переходом		смена инструмен- та	Всего
		изменение режима	полача		
0,18	0,16	0,06	0,10	0,08	0,58
—	0,42	—	—	—	0,42
—	0,42	—	—	—	0,42
—	—	0,06	—	0,08	0,14
—	0,26	—	0,10	0,08	0,44
—	0,26	—	0,10	0,08	0,44
Всего . . .					2,44

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
В СПРАВОЧНИКЕ

Буквы латинского и греческого алфавитов

Латинские буквы

Начертание букв	Название букв	Начертание букв	Название букв
Aa	а	Mm	эм
Bb	бе	Nn	эн
Cc	це	Pp	пе
Dd	де	Qq	ку
Ee	е	Rr	эр
Ff	эф	Ss	эс
Gg	же	Tt	те
Hh	аш	Uu	у
Ii	и	Vv	ве
Jj	иот	Xx	икс
Kk	ка	Yy	игрек
Ll	эль	Zz	зет

Греческие буквы

Начертание букв	Название букв	Начертание букв	Название букв
α	альфа	τ	эта
β	бета	λ	ламбда
γ	гамма	π	пи
δ	дельта	σ	сигма
ε	эпсилон	φ	фи
		ω	омега

II. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

1. Механические свойства углеродистых сталей (прокат)

Наименование материала	Марка стали	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ²	Твердость по Бринелю H_B (не более)
Сталь углеродистая горячекатанная обыкновенная ГОСТ 380—41	Ст. 0	32—47	Твердость не нормирована
	Ст. 1	32—40	
	Ст. 2	34—42	
	Ст. 3	38—47	
	Ст. 4	42—52	
	Ст. 5	50—62	
	Ст. 6	60—72	
	Ст. 7	70 и более	
Сталь качественная конструкционная углеродистая горячекатанная ГОСТ В-1050—41	08	32	131
	10	32	137
	15	35	143
	20	40	156
	25	43	170
	30	48	179
	35	52	187
	40	57	217
	45	60	241
	50	63	241
	55	64	255
	60	65	255
	65	66	255
70	67	269	

Продолжение

Наименование материала	Марка стали	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ²	Твердость по Бринелю H_B (не более)
Сталь качественная конструкционная углеродистая (с повышенным содержанием марганца) ГОСТ В-1050—41	15Г	40	163
	20Г	43	197
	30Г	55	217
	30Г2	60	241
	35Г2	63	241
	40Г	60	229
	40Г2	67	255
	45Г2	70	269
	50Г	65	255
	50Г2	75	269
	60Г	70	269
	65Г	75	269
	70Г	80	269

2. Механические свойства легированных сталей (прокат)

Наименование материала	Марка	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ² (не менее)	Твердость по Бринелю H_B (не более)
Сталь качественная легированная ОСТ НКТП 7124	15Х	80	241
	20Х	80	241
	30Х	90	241
	35Х	95	241
	40Х	100	241
	45Х	105	241
	15ХФ	80	241
	15НМ	85	241
	40ХН	100	241
	50ХН	110	241
	12ХН2	80	241
	12ХН3	95	241
	12ХН4	110	241

Продолжение

Наименование материала	Марка	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ² (не менее)	Твердость по Бринелю H_B
Сталь высококачественная легированная ОСТ НКТП 7124	15ХА	75	241
	38ХА	95	241
	30ХМА	95	241
	12ХН2А	80	241
	12ХН3А	95	241
	12Х2Н4А	100	269*
	18ХНВА	115	269*
	25ХНВА	110	277*
	35ХЮА	95	229*
	35ХМЮА	100	229*

* В отожженном состоянии.

3. Механические свойства отливок

Наименование материала	Марка	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ² (не менее)	Твердость по Бринелю H_B
Отливки фасонные углеродистой стали ГОСТ 977—41	15	40	*
	25	45	
	35	50	
	45	55	
	55	60	
Отливки серого чугуна ГОСТ В-1412—41	СЧ 12—28	12	143—229
	СЧ 15—32	15	163—229
	СЧ 18—36	18	170—229
	СЧ 21—40	21	170—241
	СЧ 24—44	24	170—241
	СЧ 28—48	28	170—241
	СЧ 32—52	32	197—248

Продолжение

Наименование материала	Марка	Предел прочности при растяжении σ_b в кг/мм ² (не менее)	Твердость по Бринелю HB
Отливки ковкого чугуна ГОСТ 1215—41	I группа	КЧ 37—12	37
		КЧ 35—10	35
		КЧ 33—8	33
		КЧ 30—6	30
	II группа	КЧ 40—3	40
		КЧ 35—4	35
		КЧ 30—3	30

III. СОСТАВ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Название и марки смазочно-охлаждающих жидкостей	Составы жидкостей	
	Составляющие вещества	Содержание в %
Эмульсия	Паста или эмульсол Вода	3—6 97—94
Сульфофрезол Р	Сера в порошке Нигрол тракторный Соляровое масло	0,9—1,2 9,1—10,8 90—88
Сульфофрезол В	Сера в порошке Нигрол тракторный Веретенное масло № 3	1,5—2,5 17,5—18,5 81—79
Компаундированные масла	Веретенное масло № 3 Сурепное масло	75—90 25—10

**IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВИДА ОБРАБОТКИ**

Вид обработки	Сталь углеродистая	Сталь легированная
Обтачивание	Содовая вода Мыльный раствор Эмульсия Сульфофрезол	Осерненная эмульсия Сульфофрезол Смешанные масла
Растачивание	Содовая вода Мыльный раствор	Эмульсия Смешанные масла
Отрезка, прорезание канавок	Эмульсия Сульфоврезол	Эмульсия Смешанные масла Льняное масло
Сверление, зенкование	Эмульсия Сульфофрезол Смешанные масла	Эмульсия Смешанные масла Льняное масло
Развертывание	Эмульсия Сульфофрезол Растительные и смешанные масла	Эмульсия Смешанные масла Льняное масло
Нарезание резьбы	Эмульсия Сульфофрезол Растительные и смешанные масла	Осерненная и простая эмульсия Сурепное или льняное масло
Накатка	Смешанные масла с добавкой керосина	Смешанные масла с добавкой керосина

Продолжение

Вид обработки	Серый чугун	Медь
Обтачивание	Всухую Эмульсия Керосин	Всухую Эмульсия
Растачивание	Всухую Сурепное масло	Эмульсия
Отрезка, прорезание канавок	Всухую Эмульсия Керосин	Сурепное масло
Сверление, зенкование	Всухую Эмульсия Керосин	Эмульсия Сурепное масло
Развертывание	Всухую Сурепное масло	Эмульсия
Нарезание резьбы	Всухую Керосин	Сурепное масло
Накатка	Смешанные масла с добавкой керосина	Смешанные масла с добавкой керосина

Продолжение

Вид обработки	Латунь	Бронза
Обтачивание	Всухую Эмульсия Керосин	Всухую Эмульсия
Растачивание	Всухую Сурепное масло	Всухую Эмульсия Сурепное масло
Отрезка, прорезание канавок	Всухую Эмульсия Керосин	Всухую Сурепное масло
Сверление, зенкование	Всухую Эмульсия Керосин	Всухую Эмульсия
Развертывание	Всухую Сурепное масло	Сурепное масло
Нарезание резьбы	Всухую Керосин Сурепное масло	Всухую Сурепное масло
Накатка	Смешанные масла с добавкой керосина	Смешанные масла с добавкой керосина

Продолжение

Вид обработки	Алюминий и его сплавы	Свинец и баббит
Обтачивание	Всухую Эмульсия Керосин	Всухую
Растачивание	Всухую Эмульсия Керосин и скипидар	Всухую
Отрезка, прорезание канавок	Всухую Керосин Сурепное масло	Всухую Сурепное масло
Сверление, зенкование	Всухую Эмульсия Сурепное масло с керосином	Всухую Сурепное масло
Развертывание	Сурепное масло Керосин и скипидар	Всухую
Нарезание резьбы	Всухую Керосин Сурепное масло	Всухую Сурепное масло
Накатка	Смешанные масла с добавкой керосина Керосин или скипидар	Всухую

V. ТАНГЕНСЫ УГЛОВ ОТ 0 ДО 90°

Град.	Минуты						
	0	10	20	30	40	50	60
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	0,018
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	0,035
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	0,052
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	0,070
4	0,070	0,073	0,076	0,079	0,082	0,085	0,087
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,105
6	0,105	0,108	0,111	0,114	0,117	0,120	0,123
7	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	0,141
8	0,141	0,144	0,147	0,149	0,152	0,155	0,158
9	0,158	0,161	0,164	0,167	0,170	0,173	0,176
10	0,176	0,179	0,182	0,185	0,188	0,191	0,194
11	0,194	0,197	0,200	0,204	0,206	0,210	0,213
12	0,213	0,216	0,219	0,222	0,225	0,228	0,231
13	0,231	0,234	0,237	0,240	0,243	0,246	0,249
14	0,249	0,252	0,256	0,259	0,262	0,265	0,268
15	0,268	0,271	0,274	0,277	0,280	0,284	0,287
16	0,287	0,290	0,293	0,296	0,299	0,303	0,306
17	0,306	0,309	0,312	0,315	0,319	0,322	0,325
18	0,325	0,328	0,331	0,335	0,338	0,341	0,344
19	0,344	0,348	0,351	0,354	0,357	0,361	0,364
20	0,364	0,367	0,371	0,374	0,377	0,381	0,384
21	0,384	0,387	0,391	0,394	0,397	0,401	0,404
22	0,404	0,407	0,411	0,414	0,418	0,421	0,424
23	0,424	0,428	0,431	0,435	0,438	0,442	0,445
24	0,445	0,449	0,452	0,456	0,459	0,463	0,466
25	0,466	0,470	0,473	0,477	0,481	0,484	0,488
26	0,488	0,491	0,495	0,499	0,502	0,506	0,510
27	0,510	0,513	0,517	0,521	0,524	0,528	0,532
28	0,532	0,535	0,539	0,543	0,547	0,551	0,554
29	0,554	0,558	0,562	0,566	0,570	0,573	0,577
30	0,577	0,581	0,585	0,589	0,593	0,597	0,601
31	0,601	0,605	0,609	0,613	0,617	0,621	0,625
32	0,625	0,629	0,633	0,637	0,641	0,645	0,649
33	0,649	0,654	0,658	0,662	0,666	0,670	0,675
34	0,675	0,679	0,683	0,687	0,692	0,696	0,700
35	0,700	0,705	0,709	0,713	0,718	0,722	0,727

Продолжение

Грал.	Минуты						
	0	10	20	30	40	50	60
36	0,727	0,731	0,735	0,740	0,744	0,749	0,754
37	0,754	0,758	0,763	0,767	0,772	0,777	0,781
38	0,781	0,786	0,791	0,795	0,800	0,805	0,810
39	0,810	0,815	0,819	0,824	0,829	0,834	0,839
40	0,839	0,844	0,849	0,854	0,859	0,864	0,869
41	0,869	0,874	0,880	0,885	0,890	0,895	0,900
42	0,900	0,906	0,911	0,916	0,922	0,927	0,933
43	0,933	0,938	0,943	0,949	0,955	0,960	0,966
44	0,966	0,971	0,977	0,983	0,988	0,994	1,000
45	1,000	1,006	1,012	1,018	1,024	1,030	1,036
46	1,036	1,042	1,048	1,054	1,060	1,066	1,072
47	1,072	1,079	1,085	1,091	1,098	1,104	1,111
48	1,111	1,117	1,124	1,130	1,137	1,144	1,150
49	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185	1,192
50	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220	1,228	1,235
51	1,235	1,242	1,250	1,257	1,265	1,272	1,280
52	1,280	1,288	1,295	1,303	1,311	1,319	1,327
53	1,327	1,335	1,343	1,351	1,360	1,368	1,376
54	1,376	1,385	1,393	1,402	1,411	1,419	1,428
55	1,428	1,437	1,446	1,455	1,464	1,473	1,483
56	1,483	1,492	1,501	1,511	1,520	1,530	1,540
57	1,540	1,550	1,560	1,570	1,580	1,590	1,600
58	1,600	1,611	1,621	1,632	1,643	1,653	1,664
59	1,664	1,675	1,686	1,698	1,709	1,720	1,732
60	1,732	1,744	1,756	1,767	1,780	1,792	1,804
61	1,804	1,816	1,829	1,842	1,855	1,868	1,881
62	1,881	1,894	1,907	1,921	1,935	1,949	1,963
63	1,963	1,977	1,991	2,006	2,020	2,035	2,050
64	2,050	2,066	2,081	2,097	2,112	2,128	2,245
65	2,145	2,161	2,177	2,194	2,211	2,229	2,246
66	2,246	2,264	2,282	2,300	2,318	2,337	2,356
67	2,356	2,375	2,394	2,414	2,434	2,455	2,475
68	2,475	2,496	2,517	2,539	2,560	2,583	2,605
69	2,605	2,628	2,651	2,675	2,699	2,723	2,747
70	2,747	2,773	2,798	2,824	2,850	2,877	2,904
71	2,904	2,932	2,960	2,989	3,018	3,047	3,078

Продолжение

Град.	Минуты						
	0	10	20	30	40	50	60
72	3,078	3,108	3,140	3,172	3,204	3,237	3,271
73	3,271	3,305	3,340	3,376	3,412	3,450	3,487
74	3,487	3,526	3,566	3,606	3,647	3,689	3,732
75	3,732	3,776	3,821	3,867	3,914	3,962	4,011
76	4,011	4,061	4,113	4,165	4,219	4,275	4,331
77	4,331	4,390	4,449	4,511	4,574	4,638	4,705
78	4,705	4,773	4,843	4,915	4,989	5,066	5,145
79	5,145	5,226	5,309	5,396	5,485	5,576	5,671
80	5,671	5,769	5,871	5,976	6,084	6,197	6,314
81	6,314	6,435	6,561	6,691	6,827	6,968	7,115
82	7,115	7,269	7,429	7,596	7,770	7,953	8,144
83	8,144	8,345	8,556	8,777	9,010	9,255	9,514
84	9,514	9,788	10,078	10,385	10,712	11,059	11,430
85	11,430	11,826	12,250	12,706	13,197	13,727	14,301
86	14,301	14,924	15,605	16,356	17,169	18,075	19,081
87	19,081	20,205	21,470	22,904	24,542	26,432	28,636
88	28,636	31,242	34,368	38,188	42,964	49,104	57,290
89	57,290	68,750	85,940	114,589	171,885	343,774	—

VI. ПЕРЕВОД ДЮЙМОВ В МИЛЛИМЕТРЫ

В таблице приводятся наиболее употребительные данные
1 дюйм = 25,4 мм

Дюймы	мм	Дюймы	мм
1/16	1,588	15/16	23,813
1/4	6,350	1	25,400
5/16	7,938	1/2	12,700
3/8	9,525	5/8	15,875
1/8	3,175	3/4	19,050
7/8	22,225		

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Вольский В. С., Гордон Х. И., Солодов И. П., Токарь-скоростник, Машгиз, 1953.

Оглоблин А. Н., Справочник токаря, 1954.

Рабинович И. А., Методы работы знатных стахановцев Московского завода шлифовальных станков, Машгиз, 1951.

Белецкий Д. Т., Памятка токаря-скоростника, 1950.

Карпов М. Я., Скоростное нарезание резьбы по методу токарей Ю. Дикова и Н. Чикирева.

Исаев А. Н., Зорев Н. Н., Кучма А. К., Резание металлов керамическим инструментом, Машгиз, 1952.

Лебедев М. С., Скоростное резание, Трудрезервиздат, 1952.

Мехонцев Л. Я., Стахановский опыт всем токарям, Машгиз, 1952.

Тенета Б. И., Методы работы токаря-стахановца В. Ф. Лавренева, Оборонгиз, 1950.

Швырин М. В., Опыт работы токаря Давыдова, Трансжелдориздат, 1946.

Лакур К. В., Мои методы обработки металлов резанием, Машгиз, 1954.

Семинский В. К., Сивай А. В., Приспособления для точения, Гостехиздат, 1949.

Ансеров М. А., Приспособления для токарных станков, Библиотечка токаря-новатора, выпуск 6, Машгиз, 1953.

Журавлев М. Р., Организация рабочего места в машиностроении, Машгиз, 1951.

Гуляев Г. И., Организация рабочего места в машиностроении, Машгиз, 1951.

Ансеров М. А., Пути повышения производительности труда на токарных станках, Машгиз, 1953.

Сергеев М. А., Никитин П. С., Организация рабочего места и техника безопасности, Машгиз.

Озеркович М. И., Индивидуальный хозрасчет токаря.

Мирошниченко К., Сокращение вспомогательного времени, Профиздат, 1952.

Сергеев А. В., Техническое нормирование в механических цехах, Машгиз, 1951.

Власов А. Ф., Техника безопасности при скоростном точении металла, Профиздат, 1954.

Блюмберг В. А. и Лакур В. К., Скоростные методы нарезания резьбы, Машгиз, 1953.

Бруштейн Б. Е. и Дементьев В. И., Токарное дело, учебник для ремесленных училищ, Трудрезервзидат, 1956.

Бурдинский Г. Ф., Высокопроизводительные приспособления к токарным станкам, Машгиз, 1954.

Власов А. Ф., Техника безопасности при работе на металлорежущих станках, Машгиз, 1951.

Долматовский Г. А., Справочник технолога, Машгиз, 1949.

Зеликсон М. З., Скоростное резание металлов на больших подачах, из опыта работы Московского ордена Ленина станкостроительного завода «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова, Московский рабочий, 1954.

Колесов В. А., Силовое резание металлов, Куйбышевское книжное изд-во, 1953.

Кучер И. М. и Кучер А. М., Модернизация станков и новые отечественные станки для скоростного резания металлов, Машгиз, 1953.

Кучер И. М. и Кучер А. М., Токарные станки для скоростной обработки, Машгиз, 1953.

Подпоркин В. Г. и Большаков С. А., Скоростное точение и режимы резания, Машгиз, 1954.

Семинский В. К., Скоростное резание металлов, Машгиз, 1951.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Раздел первый	
Основы теории резания	
I. Устройство резца	5
1. Части резца. Углы резца	5
2. Рекомендуемые величины переднего и заднего углов для резцов из быстрорежущей стали	10
3. Установка резца относительно линий центров	11
II. Элементы резания	11
1. Скорость резания	11
2. Подача	12
3. Глубина резания	12
4. Ширина стружки	13
5. Толщина стружки	13
6. Площадь поперечного сечения стружки	13
III. Силы, действующие в процессе резания	13
1. Характеристика сил, действующих на резец	13
2. Определение силы резания	15
3. Средние значения коэффициента резания при наружном точении	16
Литература	17
Раздел второй	
Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей	
I. Припуски на обтачивание наружных цилиндрических поверхностей	18

	Стр.
I. Припуски на черновое обтачивание валов из проката	18
2. Припуски при чистовом обтачивании	19
II. Режимы резания при обтачивании наружных цилиндрических поверхностей	20
1. Подачи при чистовом точении в зависимости от диаметра детали и характера обработки	20
2. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке углеродистой, хромистой и хромоникелевой стали	22
3. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке серого и ковкого чугуна	25
4. Скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи при наружной продольной обточке цветных металлов	27
5. Поправочные коэффициенты на скорость резания	29
III. Припуски на подрезание торцов и уступов	31
1. Припуски на длину при черновом подрезании торцов и уступов	31
2. Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов	31
IV. Режимы резания при подрезании торцов и уступов	32
1. Подачи при черновом подрезании торцов и уступов	32
2. Подачи при чистовом подрезании торцов и уступов	32
3. Скорости резания при подрезании торцов и уступов	32
V. Вытачивание наружных канавок и отрезание отрезными резцами	33
1. Выбор ширины резца и подачи при работе отрезными резцами	33
2. Скорости резания при отрезании резцами из быстрорежущей стали	35
3. Двухступенчатый отрезной резец	35

Стр.

Раздел третий

Обработка цилиндрических отверстий

I. Режимы резания	37
1. Подачи при сверлении спиральными сверлами	37
2. Подачи при рассверливании спиральными сверлами	38
3. Скорости резания при сверлении отверстий спиральными сверлами из быстрорежущей стали	39
4. Скорости резания при рассверливании углеродистой стали $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$ спиральными сверлами из быстрорежущей стали	40
5. Скорости резания при рассверливании чугуна $H_V = 190$ спиральными сверлами из быстрорежущей стали	41
6. Поправочные коэффициенты на скорость резания для спиральных сверл, зенкеров и разверток в зависимости от обрабатываемого материала	42
II. Способы повышения производительности труда при сверлении	44
III. Центрование	46
1. Формы и размеры центральных отверстий	46
2. Режимы резания при центровании	47
IV. Припуски на обработку отверстий	48
1. Припуски на диаметр при растачивании отверстий (в мм)	48
2. Припуски под зенкерование (в мм)	48
3. Припуски на диаметр под развертывание (в мм)	49
V. Режимы резания при растачивании, зенкеровании и развертывании отверстий	50
1. Рекомендуемые подачи при растачивании в зависимости от диаметра изделия и характера обработки	50
2. Подачи и скорости резания при зенкеровании зенкерами из быстрорежущей стали	51

Стр.

3. Подачи при развертывании сквозных отверстий цилиндрическими развертками	54
4. Скорости резания при развертывании цилиндрическими развертками из быстрорежущей стали	55

Раздел четвертый

Обработка конических поверхностей

I. Элементы конуса	57
II. Формулы для вычисления элементов конуса	58
III. Способы обработки конических поверхностей	60
IV. Размеры конусов для инструментов	63

Раздел пятый

Обтачивание фасонных поверхностей

I. Режимы резания	65
1. Подачи при точении фасонными резцами	65
2. Скорость резания при фасонном точении углеродистой стали $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$, $H_B = 215$; резцами из быстрорежущей стали с охлаждением	66
3. Приспособления токарей-новаторов для обтачивания фасонных поверхностей	66

Раздел шестой

Накатывание

I. Процесс накатывания	70
II. Режимы накатывания	71
III. Новый технологический процесс накатывания ручек калибров	72

Раздел седьмой

Допуски и посадки

I. Основные определения	74
1. Допуски. Отклонения	74
2. Зазор. Натяг. Посадка	75
3. Система допусков. Классы точности	
Типы посадок	77

	Стр.
II. Предельные отклонения отверстия и вала в системе отверстия	80
III. Предельные отклонения отверстия и вала в системе вала	86
IV. Отклонения отверстий и валов прессовых посадок	92
V. Примеры пользования таблицами допусков	95

Раздел восьмой

Измерительный инструмент

I. Штангенциркуль с встроенным индикатором	96
II. Нутромеры с поворотным мерительным наконечником для точных измерений	97
III. Рычажные предельные калибры для контроля внутренних и наружных размеров	98

Раздел девятый

Нарезание резьбы

I. Нарезание треугольной метрической резьбы	100
1. Метрическая резьба	100
2. Обозначение метрических резьб на чертежах	101
3. Размеры профиля метрических резьб	104
4. Таблица для подсчета теоретических размеров среднего и внутреннего диаметров метрических резьб в зависимости от их номинального размера d_0 (наружного диаметра) и шага s	118
5. Допуски метрических резьб	120
6. Размеры сверл для обработки отверстий под нарезание метрических резьб	130
7. Диаметр обточки стержней под нарезание метрической резьбы плашкой	131
8. Диаметр обточки стержней под нарезание метрической резьбы резцом или фрезой	133
9. Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание метрической резьбы резцом или фрезой	135

	Стр.
II. Нарезание дюймовой резьбы	137
1. Профиль дюймовой резьбы и его элементы	137
2. Допуски для дюймовой резьбы	140
3. Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание дюймовой резьбы	142
4. Диаметр обточки стержней под нарезание дюймовой резьбы плашкой	142
III. Нарезание трубной цилиндрической резьбы	143
1. Профиль трубной резьбы и его элементы	143
2. Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы	144
3. Допуски трубных резьб с прямым и закругленным профилями	146
4. Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание трубной цилиндрической резьбы	148
IV. Режимы резания при нарезании резьб	149
A. Режимы резания при нарезании треугольных резьб быстрорежущими резцами марки Р9.	149
1. Метрическая резьба	149
2. Дюймовая резьба	151
B. Режимы резания при нарезании треугольных резьб резцами с пластинками Т15К6	153
1. Метрическая резьба	153
2. Дюймовая резьба	153
В. Пример выбора режима резания при нарезании метрической резьбы	154
V. Методы новаторов производства, применяемые при нарезании треугольных резьб	155
1. Конструкция и геометрия резцов для скоростного нарезания треугольной резьбы	155
2. Держатель для круглых плашек при нарезании резьбы на токарном станке	158
3. Рациональный метод нарезания гаек на токарных станках	159
VI. Нарезание прямоугольных и трапециoidalных резьб	161
1. Трапециoidalные резьбы	161
2. Обозначение трапециoidalных резьб на чертежах	162

	Стр.
3. Размеры профиля трапециoidalных резьб	163
а) Резьба трапециoidalная	163
б) Резьба трапециoidalная одноходовая нормальная	165
в) Резьба трапециoidalная одноходовая мелкая	167
4. Сводная таблица диаметров d_0 и шагов S трапециoidalной резьбы	169
5. Таблица для подсчета теоретических диаметров трапециoidalных резьб	171
6. Допуски трапециoidalных резьб	173
7. Диаметр обточки стержней под нарезание трапециoidalной резьбы резцом	178
8. Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание трапециoidalной резьбы	178
9. Понятие о модульной резьбе	181
10. Режимы резания при нарезании трапециoidalных и модульных резьб	181
А. Режимы резания при нарезании трапециoidalных резьб быстрорежущими резцами	181
Б. Режимы резания при нарезании трапециoidalных и модульных резьб резцами с пластинками Т15К6	183
11. Прямоугольная резьба	185
VII. Настройка токарно-винторезного станка для нарезания резьбы	185
1. Настройка станка без коробки подач на нарезание одноходовой резьбы	185
2. Настройка станка с коробкой подач для нарезания одноходовой резьбы	190
3. Настройка станка на нарезание многозаходных резьб	194
4. Методы новаторов производства, применяемые при нарезании многозаходных резьб	196
VIII. Вихревой способ нарезания резьбы	199
1. Сущность метода	199
2. Резьбовой резец для нарезания резьбы вращающимися головками	201
3. Скорости резания при нарезании метрической и трапециoidalной резьб вращаю-	

Стр.

щимися резцами, оснащенными твердым сплавом Т15К6

202

IX. Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при нарезании резьб

204

Литература

205

Раздел десятый**Некоторые способы токарной обработки**

I. Обтачивание под квадрат	206
II. Обтачивание под шестигранник	206
III. Центры с поводками	207
IV. Резец для обточки с переменной нагрузкой	209
V. Обработка эксцентричных деталей	209
VI. Обработка нежестких валов	210
Приспособление В. К. Семинского для обработки нежестких длинных валов	210
VII. Механизация процесса сверления	211

Раздел одиннадцатый**Токарные станки**

I. Технические характеристики токарно-винторезных станков, выпускаемых промышленностью СССР	213
II. Токарно-винторезный станок 1А62	221
1. Общая характеристика станка	221
2. Кинематика станка	221
III. Кинематические схемы станков	223
IV. Токарно-винторезный станок 1К62	223

Раздел двенадцатый**Высокопроизводительное резание металлов**

I. Повышение режимов резания	231
1. Геометрия резцов для точения на повышенных скоростях резания	231
а) формы заточки передней поверхности твердосплавных резцов	232
б) величины углов резца и их выбор . .	234
в) выбор формы сопряжения главной и вспомогательной режущих кромок . .	236

Стр.

2. Конструкция резцов, применяемых при точении на повышенных режимах резания	237
а) Универсальный резец конструкции Н. И. Резникова	237
б) подрезной резец конструкции Г. С. Борткевича	237
в) отогнутый проходной резец конструкции П. Б. Быкова	238
г) расточкой резец конструкции К. В. Лакура	239
3. Приспособления для работы на повышенных режимах резания	240
а) центры для скоростной обработки	240
б) оправки — центры	241
в) хомутики и поводки с эксцентриками	243
г) поводки с плавающим центром	243
4. Выбор режимов резания при скоростном точении	245
а) выбор подач	247
б) выбор скорости резания, усилия резания и эффективной мощности резания	250
в) пример назначения режима резания	258
г) номограмма для определения скорости резания на токарных работах	259
II. Точение микролитовыми резцами	261
1. Конструкция резцов	261
2. Условия эксплуатации микролитовых резцов	264
3. Режимы резания	264
III. Точение металлов с большими подачами	266
1. Сущность и значение метода В. А. Колесова	266
2. Конструкция и геометрия резцов для силового резания	267
а) конструкция резца В. А. Колесова	267
б) резцы конструкции новатора Сельцова	269
в) комбинированный резец для скоростного точения стали с большими подачами	275
г) отрезной резец токаря Ванькурова	275

	Стр.
3. Изготовление резцов конструкции Б. Т. Унанова	276
а) резец конструкции Б. Т. Унанова	276
б) схема технологического процесса изготавления резцов конструкции т. Унанова	278
4. Выбор режимов резания при точении с большими подачами	290
а) выбор подач	290
б) выбор глубины резания	293
в) выбор скорости резания	293
г) силы резания при работе резцами В. А. Колесова	300
д) мощность	301
е) число оборотов шпинделя	318
IV. Модернизация станков при скоростном и силовом резании	322
1. Повышение мощности привода станка	322
2. Повышение быстроходности станка	324
3. Модернизация механизмов подач	326
4. Повышение жесткости станков	327
V. Тонкое точение	329
1. Группы и классы чистоты	329
2. Режущий инструмент и его геометрия	329
3. Режимы резания при тонком обтачивании	329
4. Новый метод чистовой обработки поверхностей	331
VI. Обозначения на чертежах предельных отклонений формы и взаимного расположения поверхностей	332
Литература	338

Раздел тринадцатый

Рациональное использование токарного станка

I. Понятие о мощности резания и мощности токарного станка	339
1. Мощность резания	339
2. Мощность привода станка	339
3. Единица мощности	340
4. Коэффициент полезного действия станка	341
5. Расчет клиноременной передачи	341

	Стр.
II. Понятие о крутящем моменте	344
1. Крутящий момент на детали	344
2. Крутящий момент, передаваемый ремнем на приводной шкив станка	345
3. Номограммы для определений крутящих моментов, передаваемых ремнем на приводной шкив	345
4. Номограмма для определения величин эффективной мощности и двойного крутящего момента	346
5. Числа оборотов и двойные крутящие моменты некоторых токарных станков	349
6. Крутящий момент на шпинделе для станка с коробкой скоростей	350

Раздел четырнадцатый

Технологический процесс

I. Основы построения технологического процесса	351
1. Понятие о технологическом процессе	351
2. Порядок составления технологического процесса	351
3. Классификатор переходов	352
4. Построение технологического процесса	353
II. Последовательность обработки отверстий разной степени точности на токарных станках	358
III. Выбор метода обработки деталей	359
1. Простейшие схемы многорезцовой обработки на токарном станке	359
2. Применение простых державок для многорезцовых настроек	360
3. Револьверизация токарных работ	362
4. Метод укрупненной технологии	364
5. Метод расчлененной технологии	365
6. Одновременная обработка нескольких деталей	367
IV. Рационализация технологических процессов	368
1. Применение трубчатого сверла для экономии материала	368
2. Замена сверления материала вырезкой специальным отрезным резцом	369
Литература	372

Стр.

Раздел пятнадцатый

Техническое нормирование

I. Техническая норма времени и норма выработки	373
1. Понятие о технической норме времени и норме выработки	373
2. Состав технической нормы времени . .	373
II. Определение длины прохода инструмента и машинного времени при различных видах токарной обработки	376
III. Величины врезания и перебега инструментов .	383
IV. Вспомогательное время	387
1. Вспомогательное время на установку, крепление и снятие детали вручную при работе на токарных станках	387
2. Вспомогательное время, связанное с пе- реходом на токарных станках	394
V. Время на обслуживание рабочего места и естественные надобности	402
VI. Подготовительно-заключительное время .	402
Приложения	410
I. Условные обозначения, принятые в справочнике	410
II. Механические свойства материалов	411
1. Механические свойства углеродистых сталей	411
2. Механические свойства легированных сталей	412
3. Механические свойства отливок	413
III. Состав смазочно-охлаждающих жидкостей .	414
IV. Рекомендуемые смазочно-охлаждающие жи- дкости для обработки резанием различных металлов в зависимости от вида обработки	415
V. Тангенсы углов от 0 до 90°	419
VI. Перевод дюймов в миллиметры	421
Использованная литература и источники	422

**Мукин Исаак Моисеевич
СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО ТОКАРЯ**

Научный редактор М. А. Горянинов

Редактор Д. Я. Коптевский

Техн. редактор С. И. Раков

Сдано в набор 24/I 1957 г. Подп. к печати 25/V 1957 г. А03697.

Бумага 70×92^{1/2}—13⁶/₈, печ. л. (15,9 усл.) Уч.-изд. 1898 л.

Тираж 100000 экз. (1-й завод 1—50000). Цена 7 р. 25 к.

Набрано в тип. Грудрезервздана, Москва, Хохловский пер., д.7

Отпечатано в 1-й тип. Транскжелдориздана МПС

Москва, Б. Переяславская, д. 46 Зак. 1785